

بررسی نظری و تجربی زمان پرشدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین

A Theoretical and Experimental Study of the Mould Filling Time in Resin Transfer Moulding Process

علی فضیحی دستورالعملی، محمدحسین بهشتی^{*} حمید رحیمی

تهران، پژوهشگاه پلیمر ایران، صندوق پستی ۱۱۵/۱۴۹۶۵

دریافت: ۷۸/۱۱/۲۶، پذیرش: ۷۸/۱۱/۲۸

چکیده

پکی از عوامل موثر بر انتقالی رزین هر فرایند، کاهش زمان پرخواه ساخت قطعات تولیدی است. فرایندهای ساخت کامپوزیتها عموماً چرخه قالبگیری طولانی دارند و زمان پرشدن قالب تاثیری اساسی بر زمان فرایند و در نتیجه اقتصادی نر شدن آن بروزه فرایند RTM به عنوان یکی از روش‌های مهم ساخت قطعات کامپوزیتی دارد. در این مقاله، چگونگی پرشدن قالب در فرایند RTM به صورت تجربی بررسی شده و نتایج آن با نتایج نظری حاصل از حل معادله دارسی به روش حل عددی اجزای محدود، که با استفاده از نرم‌افزار LCMF01 صورت گرفت، مقایسه شده است. همچنین، اثر برخی از متغیرهای فرایند نظریه فشار تزریق رزین، مقادیر الیاف و گرانزوی رزین بر زمان پرشدن قالب نیز ارزیابی شده است. نتایج حاصل تسان دهدۀ طبقن قابل قبول نتایج نظری و تجربی تو مورد آن است که قبل از ساخت هر قالب و تعیین محل تزریق دسایر شرایط فرایند، بررسی متغیرهای فرایند به کمک مدل‌سازی با توجه به معرفه جویی در هریه و وقت ضروری است.

واژدهای کلیدی: قالبگیری انتقالی رزین، شبیه‌سازی پرشدن قالب، متغیرهای فرایند، پرخه قالبگیری، کامپوزیت

Key Words: resin transfer moulding, mould filling simulation, processing factors, moulding cycle, composite

را بیرون می‌زاند و الیاف را آغازه می‌سازد. زمانی که پخت کامل شد، قالب باز شده و قطعه از درون آن برداشته می‌شود و فرایند برای تولید قطعه بعدی آمده می‌باشد [۱، ۲]. مراحل مختلف این روش شکل دهنده در شکل ۱ نشان داده شده است.

انتخاب مناسب متغیرهای فرایند علاوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت محصول، منجر به کاهش چرخه قالبگیری خواهد شد [۳، ۴]. علاوه بر دیگر متغیرهای فرایند، انتخاب مناسب محل یا محلهای تزریق و خروج هوا در قالب نیز تأثیر اساسی بر کاهش زمان قالبگیری و اقتصادی نر شدن فرایند دارد [۵، ۶]. بررسی نظری فرایند پرشدن قالب

مقدمه

فرایند قالبگیری انتقالی رزین (RTM) فرایندی موثر برای ساخت انواع محصولات کامپوزیتی با هر درجه پیچیدگی و اندازه است. در این فرایند، ابتدا الیاف به ابعاد موردنظر بریده و پیش شکل داده می‌شود. سپس، تقویت کننده پیش شکل داده شده درون حفره قالب قرار می‌گیرد و قالب به کمک گیره یا پرس با قشار کم بسته می‌شود. رزین و عوامل پخت که از قبل مخلوط شده‌اند به وسیله دستگاه تزریق درون قالب تزریق می‌شود. رزین درون قالب پیش می‌رود؛ هوای درون قالب

^{*}ستاد مکاتبات، پیام نگار: M.Beheshty@proxy.ipi.ac.ir

روزین است.

برای قالب‌های نازک بدینهی است که تغییر فشار (و تابران تغیرات سرعت) در جهت ضخامت برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب معادله ۲ به صورت زیر خواهد بود [۲]:

$$\begin{pmatrix} U_x \\ U_y \end{pmatrix} = -\frac{1}{\mu} \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial P}{\partial x} \\ \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} K_1 & 0 \\ 0 & K_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad (5)$$

که K_1 و K_2 به ترتیب نفوذپذیری الیاف در جهت الیاف و عمود بر آن است. θ زاویه محور مختصات مفروض (۱،۰) یا محورهای مختصات اصلی (۰,۱) است. بنابراین، معادله ۳ به صورت زیر برای جریان در حالت صفحه‌ای خواهد بود [۲]:


$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{K_{xx}}{\mu} \frac{\partial P}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{K_{xy}}{\mu} \frac{\partial P}{\partial y} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{K_{yx}}{\mu} \frac{\partial P}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{K_{yy}}{\mu} \frac{\partial P}{\partial y} \right] = 0 \quad (6)$$

بطور گلی، دو روش محاسبات عددی برای حل این معادلات و مدل‌سازی جبهه رزین می‌توان برگردید [۲,۷]. روش اول فن تقسیم‌بندی متحرک (moving grid) است که قسم آنچه با رزین در فاصله زمانی مشخص تقسیم‌بندی می‌شود و روش دوم فن یا روش تقسیم‌بندی ثابت (fixed grid) است که تقسیم‌بندی در کل مدت زمان ثابت در نظر گرفته می‌شود. روش اول دقیق‌تر است، ولی در هر فاصله زمانی تقسیم‌بندی محدود لازم است که کاری وقتگیر و برای قالب‌های با چند محل تزریق و به همراه قطعات الحاقی کاری فوق‌العاده مشکل است.

برای شبیه‌سازی فرایند پرشدن قالب آگاهی از میزان نفوذپذیری الیاف (K) لازم است. از حل معادله دارسی در جریان با تزریق از مرکز و با دروازه دایره‌ای شکل معادله زیر حاصل می‌شود [۱۲]:

$$f\left(\frac{f_f}{f_s}\right) = \left[\left(\frac{f_f}{f_s}\right)^2 (2 \ln\left(\frac{f_f}{f_s}\right) - 1) + 1\right] = \frac{4 K P_s t}{\phi \mu c_s^2} \quad (7)$$

که f_s شاعر جبهه رزین در زمان t ، f_f شاعر محل تزریق، ϕ میزان تخلخل و P_s فشار تزریق است. با رسم منحنی (f_f/f_s) بر حسب t و عبور بهترین خط، شب آن (۱۱) و نفوذپذیری الیاف بدست می‌آید:

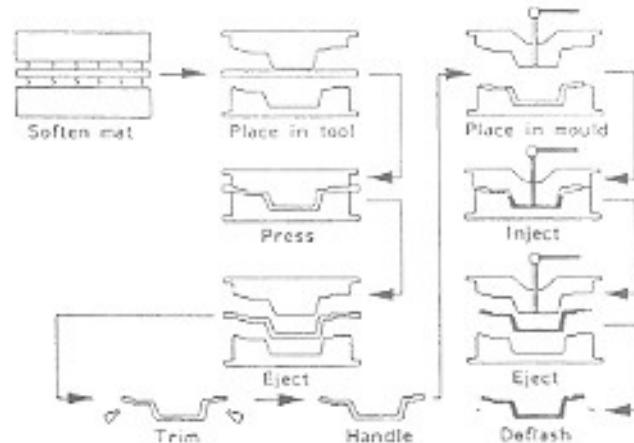

شکل ۱- مراحل یعنی شکل‌دهی الیاف و قالبگیری در فرایند قالبگیری
نتنالی رزین [۲].

به دلایل متعدد از جمله کاهش زمان قالبگیری، کمک به طراحی جدید و بطور کلی صرفه‌جویی در هزینه و وقت، چه قل از ساخت قالب و چه درین فرایند، اهمیت اساسی دارد و درباره این موضوع بسیاری از پژوهشگران مطالعه کرده‌اند [۷-۱۵]. برای انجام چنین محاسباتی به اطلاعات زیادی از جمله شکل هندسی قالب و دروازه، فشار تزریق رزین، تغییرات گرانزوی رزین با زمان و ساعتی برش، میزان نفوذپذیری درصد حجمی الیاف لازم است [۵,۱۱].

ممولا برای مدل‌سازی فرایند پرشدن قالب در فرایند RTM مواردی به عنوان یعنی فرض در نظر گرفته می‌شود که در مقاله قبلی [۶] به آن اشاره شده است. با توجه به این فرضیات معادلات یوستنگی و حرکت (قانون دارسی) به صورت زیر خواهد بود [۶,۷]:

$$\text{معادله یوستنگی:} \quad (11)$$

$$\nabla U = 0$$


$$\text{معادله حرکت از میان محیط متخلف (قانون دارسی):} \quad (12)$$

$$U = \frac{K VP}{\mu}$$

با قرار دادن معادله ۲ در معادله ۱ خواهیم داشت:

$$\nabla \left(-\frac{K}{\mu} VP \right) = 0 \quad (13)$$

که در آن K گرانزوی رزین، P فشار تزریق، K تسور نفوذپذیری و μ سرعت جبهه رزین است. شرایط مرزی برای حل معادله ۱ عبارت است از $P=P_s$ در محل تزریق، $0=P$ در جبهه رزین و در سطوح غیرقابل نفوذ $\frac{\partial P}{\partial n}=0$ ، که مسئق در جهت ترمال خارج از صفحه می‌ناسد بر جبهه

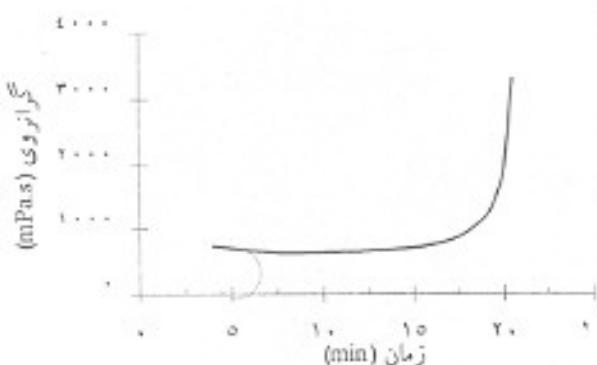

شکل ۲- منحنی تغییرات گرانوی بر حسب زمان برای رزین پلی استرنوی ایزو.

- میل اتيل کتون پروکسید و کیالت نفتات تجاری.

دستگاهها و روشها
از دستگاه ویسکومتر بروکفیلد مدل LVF مطابق استاندارد ASTM D ۴۸۸۲ برای اندازه گیری گرانوی رزین و از روش استاندارد ASTM-D ۲۴۷۱ برای اندازه گیری زمان زل شدن و دمای بخت رزین استفاده شد.


سیستم تزریق رزین
برای ساخت نمونه‌ها از سیستم تزریق یک مرحله‌ای استفاده شد که طراحی و ساخت آن در پژوهشگاه پلیمر ایران صورت گرفته است. این سیستم شامل یک مخزن هوای فشرده، سیستم مخزن رزین و اسکلت فلزی نگهدارنده مخزن و قالب است.

قالب

قالب موردنظر برای ساخت قطعات به صورت دو کفه‌ای تهیه شد و شامل یک صفحه فولادی ضخیم به قیامت 6 mm و یک صفحه کامپوزیتی بود که صفحه شبشهای برای مشاهده جریان رزین در داخل آن تعییه شده بود. هنگامی که دو کفه قالب با چند بیج و مهره به هم سنه می‌شوند، محفظه‌ای به ابعاد $3 \text{ mm} \times 170 \text{ mm} \times 260 \text{ mm}$ در بین این دو ایجاد می‌گردد. سوراخی در مرکز قالب برای تزریق رزین و چهار منفذ در پیرامون آن برای خروج هوا انتخاب شد. شکل ۲ نمایی از قالب مورد استفاده را نشان می‌دهد.

نتایج و بحث

شناسایی خواص مواد مصرفی برای شروع یک کار پژوهشی لازم است.

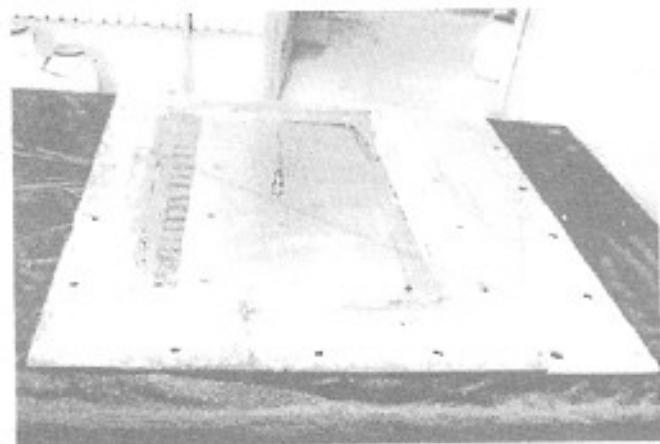

شکل ۲- قالب مورد استفاده.

$$K = \frac{m \phi \mu r^2}{\Psi_p} \quad (8)$$

در یک چند لایه‌ای که تعداد n لایه از الیاف در آن بکار رفته است، میزان تخلخل عبارت است از [۱۲]:

$$\phi = 1 - \frac{\rho_{PA}}{\rho_{P}} \quad (9)$$

که ρ تعداد لایه‌ها، ρ_{PA} وزن واحد سطح الیاف، ρ_P جگالی الیاف و ρ ضخامت چندلایه‌ای است. از نرم‌افزار برای LCMPlot برای بدسترسی فرایند در این کار مطالعاتی استفاده شد که جزئیات بیشتر در مورد آن در مقاله قبلی آورده شده است [۶].


تجربی

مواد

مواد اولیه مورد استفاده در این کار پژوهشی عبارتند از:
- الیاف شیشه به شکل نمد منقطع (CSM) از نوع E با وزن واحد سطح 47 g/m^2 .
- رزین پلی استرنوی ایزو ۷۵۱۱۲۹ از شرکت صنایع شبیابی بوشهر و

جدول ۱- ترکیب درصد رزین پلی استرنوی (دمای محیط 24°C و زمان زل شدن ۲۵ دقیقه است).

| مواد | مقدار (g) |
|------------|-----------|
| رزین | ۱۰۰ |
| پروکسید | ۱ |
| شتاب دهنده | ۰/۲ |

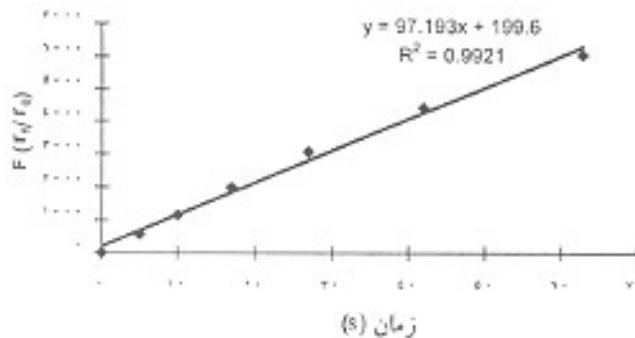شکل ۵- تغییرات ($\frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$) بر حسب زمان.


برای محاسبه نفوذپذیری الاف از رزین پلی استر استفاده شد. گزاروی این رزین در محدوده وسیعی از سرعتهای برش مختلف ثابت است و سیال فشار تیوتونی دارد [۱۴]. میزان گزاروی برش رزین مورد استفاده در این آزمایش و در دمای کاربرد حدود 100 mPa s است. با آزمایشها متعدد فاصله ججهه رزین از محل تزریق ((ii)) بر حسب زمان اندازه گیری شد و از آنجا ((i)) معین گردید و طبق معادله ۷ شبیه منحنی ((ii)) بر حسب زمان (i) محاسبه شد که برابر 97.193 s بودست آمد. شکل ۵ تغییرات ((ii)) را بر حسب زمان نشان می‌دهد. فشار تزریق در این آزمایش 20 kPa و شعاع محل تزریق 25 cm است. از این‌رو، نفوذپذیری الاف برابر خواهد شد با:

$$K = \frac{m^2 \text{ s}^{-1}}{4P} = 6 / 21 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \quad (10)$$

شبیه‌سازی فرایند پرشدن قالب

پس از اعمال فیلم و موی روی دو گفه قالب برای رهابش قطعات قالب‌گیری شده، سه لایه الاف سوزنی بی‌شکل داخل قالب قرار داده شد و قالب با چند بیج و مهره محکم شده شد. سپس، مخلوط رزین، پروکسید و شتاب دهنده با فشار 40 kPa تزریق گردید و زمان رسیدن ججهه رزین به نقاط مشخص قالب مشاهده و ثبت گردید. نتایج حاصل از این آزمایش در جدول ۲ ارائه شده است.

برای تحلیل فرایند پرشدن قالب با نرم‌افزار LCMPlot ابتدا شکل هندسی قالب ترسیم و به صورت اجزای متناظر سه گرهی تقسیم‌بندی شد، شکل ۶ نمایی از شکل ایجاد شده در قالب و در حوالی محل تزریق را نشان می‌دهد. سپس با استفاده از نرم‌افزار، معادله حرکت

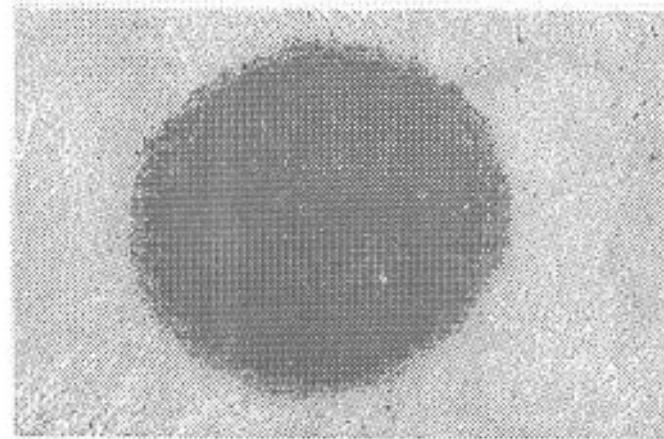

شکل ۴- ججهه رزین لحظاتی پس از تزریق.

مهمنترین خواص یک رزین شامل چگالی، عمر مفید، زمان ژل شدن و گزاروی است و خواص الاف نیز شامل نفوذپذیری، چگالی، میزان تخلخل و وزن واحد سطح است.

با توجه به حداقل زمان مورد نیاز برای یک چرخه فرایند که برای فرار دادن الاف درون حفره قالب، بست آن و آماده شدن جهت تزریق لازم است، ترکیب درصد مناسی از رزین، کاتالیزور (پروکسید) و شتاب دهنده معین شد (جدول ۱).

تغییرات گزاروی آمیزه رزین پلی استر (جدول ۱) بر حسب زمان در شکل ۴ ارائه شده است. این شکل نشان می‌دهد که گزاروی آمیزه رزین در مراحل ابتدایی (تقریباً قبل از دقیقه ۱۷) برای قالب‌گیری مناسب است. از این‌رو، قبل از این زمان، تزریق رزین باید پایان یابد و فرایند پنهان شود.



در بررسی خواص الاف نیز ابتدا باید وزن واحد سطح را مشخص کرد. با آزمایشها بیکار که انجام شد وزن واحد سطح الاف برابر 468 g/m^2 بودست آمد. در تزریق‌های اولیه مشخص شد که ججهه رزین طی تزریق دایره‌ای است و بنابراین الاف مورد نظر دارای آرایش کاملابی نظم و خواص همساند (شکل ۴).

میزان تخلخل الاف وابسته به تعداد لایه‌های بکار رفته در چند لایه‌ای است (معادله ۹). در این کار تحقیقاتی از سه لایه الاف استفاده شد، بنابراین میزان تخلخل (φ) برابر است با:

$$\phi = 1 - 1828 \times 0 / 8172$$

جدول ۲- زمان رسیدن ججهه رزین بر حسب ناصله معین از محل تزریق.

| زمان (s) | محل تزریق (cm) | ناصله ججهه رزین از قالب کامل |
|----------|----------------|---------------------------------|
| ۱۷۱ | ۱۵۱ | ۱۱۸ |
| ۱۷۱ | ۱۲ | ۱۱ |

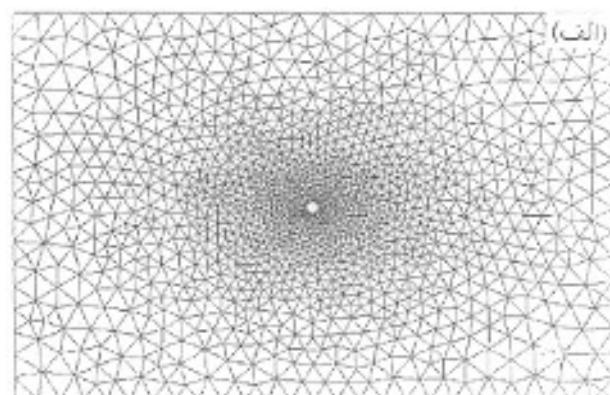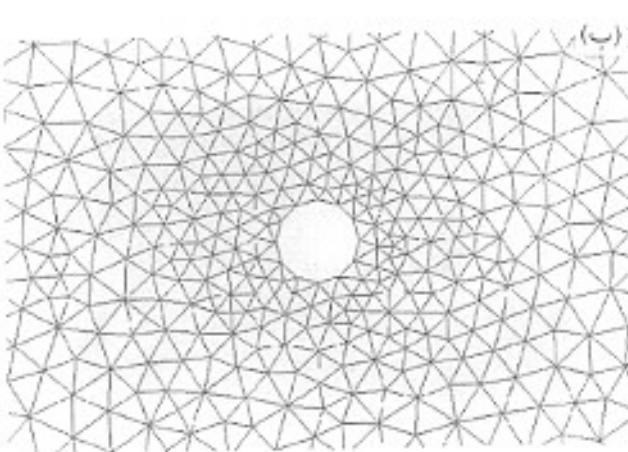

شکل ۶- نمایی از شبکه ایجاد شده: (الف) نمای کلی قالب (تعداد المانها: ۲۸۸۴ عدد) و (ب) در حوالی محل تزریق.

قالبگیری موقع است و تغییر این متغیرها اثر مستقیم بر کیفیت محصول خواهد داشت. اما، در این مقاله اثر متغیرهای پاد شده بر چرخه قالبگیری وزمان پرشدن قالب بررسی می شود. در اینجا از میان عواملی که بر زمان پرشدن قالب موثر است، به مهندسی تغییر اصلی یعنی نشار تزریق رزین، میزان یاف و گرانوی رزین پرداخته می شود.


بر قشار تزریق رزین بر زمان پرشدن قالب فشار تزریق رزین بر زمان پرشدن قالب ارزیابی اثر این متغیر بر زمان پرشدن قالب، چهار فشار ۴۰، ۶۰، ۱۰۰ و ۱۴۰ kPa انتخاب شد. در همه این حالتها، مایر شرایط فرایند از قابل دمای محیط و رزین، که بر گرانوی آزمیزه اثر مستقیم دارد، ثابت است. روش کار بدین صورت است که پس از اعمال فیلم و موسم روی سطوح قالب و قرار دادن سه لایه از یاف در داخل آن، قالب بسته می شود و آزمیزه رزین، که از پیش آماده شده است، تحت فشارهای مشخص به درون قالب تزریق می شود. پس از خروج رزین از معلماتی خروج هوا، جریان رزین قطع شده و زمان پرشدن قالب محاسبه می شود که نتایج آن در شکل ۷ ارائه شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار LCMFlet

(فألون دارسی) با روش حل عددی اجزای محدود حل شد و جبهه پیش رونده رزین در قالب در زمانهای مختلف معین گردید. شرایط فرایند در جدول ۳ ارائه شده است. در شکل ۷ نتایج حاصل از پیش بینی نظری با مشاهدات تجربی آورده شده است که نشان دهنده تطابق خوب آن دو بوریزه در مراحل ابتدایی است.

برای طراحی و ساخت قالب داستن تغییرات فشار و میزان وسعت این نواحی لازم است. تغییرات فشار در قالب باعث تغییر در ضخامت قطعه بوزیره در نواحی با فشار بالا و در نتیجه دقت ابعادی کمتر در آن نقاط و شستشوی یاف خواهد شد. شکل ۸ این تغییرات را در طول قالب و در زمان پرشدن کامل آن نشان می دهد. ملاحظه می شود که فشار در نزدیکی محل تزریق تغییرات بسیار زیادی دارد و با دور شدن از محل تزریق میزان آن بشدت کاهش می یابد و در گوشه های قالب (محلهای خروج هوا) به حداقل یا نشار اتمسفری کاهش یافته است.


الر متغیرهای فرایند بر زمان پرشدن قالب بدینه است که انتخاب مناسب متغیرهای فرایند تنها راه رسیدن به یک

جدول ۲- مشخصات شرایط ورودی مواد و فرایند برای بررسی نظری با نرم افزار.

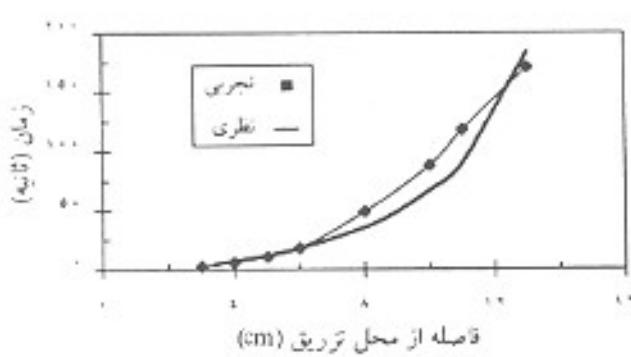

شکل ۷- فاصله جبهه رزین از محل تزریق بر حسب زمان.


| ویژگی | مقدار |
|---------------------------------|-----------------------|
| دمای محیط (C) | ۱۴ |
| گرانوی رزین (mPas) | ۱۲۵۰ |
| فشار تزریق (kPa) | ۴۰ |
| فشار جبهه رزین (Pa) | ۰ |
| تفویضیابی یاف (m ³) | ۶/۲۱×۱۰ ^{-۹} |
| ابعاد قالب (mm) | ۲۶۰، ۱۷۰، ۳ |
| قطره محل تزریق (mm) | ۵ |

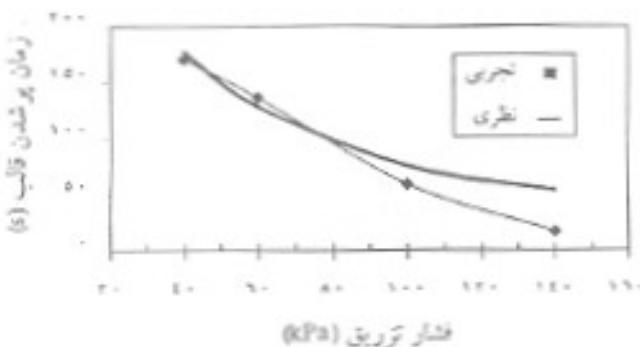

شکل ۹- تغییرات زمان پر شدن قالب بر حسب فشار تزریق.


توابع قطعه کاملاً خشک (dry spot) می‌ماید. از این روابطی فالنگیری به روش RTM بایده تغییرات در مقدار الایاف در طول مسیر جریان روزین کاملاً توجه داشت و سعی در حذف آن باعث افزایش آن بر فرایند پر شدن قالب کرده.

روابطی بررسی نظری زمان پر شدن قالب بر حسب تغییرات مقدار الایاف آنکه از میزان تفویض‌پذیری الایاف (K) لازم است. اما، میزان تفویض‌پذیری الایاف خود با استفاده از اندازه‌گیریها تحریس زمانهای پر شدن قالب حاصل می‌شود (معادلات ۷ و ۸). بنابراین، بدست آوردن زمان پر شدن قالب با استفاده از میزان تفویض‌پذیری الایاف که خود از زمان پر شدن قالب بدست می‌آید (بدون آنکه هرج یارانتر دیگر فرایند تغییری گردد باشد) کاری بیوهود است و بدینهی است که همان اعداد اول حاصل خواهد شد. اما، بدست آوردن میزان تفویض‌پذیری الایاف بر حسب تغییر میزان تخلخل الایاف برای بروزی سایر پدیدهای از جمله اثر گفرانی روزین بر زمان پر شدن قالب (متغیر مورد بحث در قسمت بعدی) لازم است. برای میزان تخلخل ۸۲ درصد میزان تفویض‌پذیری الایاف بطور دقیق اندازه‌گیری شد که نتایج آن در

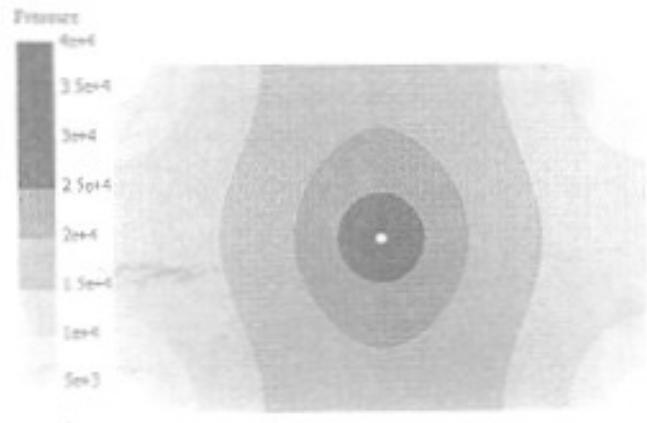


شکل ۸- تغییرات فشار در قالب در هنگام پر شدن.

زمان پر شدن قالب بطور نظری نیز محاسبه شد که نتایج آن در شکل ۹ ارائه شده است. همان طور که این شکل نشان می‌دهد در فشار تزریق بالا، انحراف قابل ملاحظه‌ای بین نتایج نظری و تحریسی وجود دارد. هرچند سرعت متوسط جبهه روزین می‌پر شدن قالب زیاد نیست و بنابراین و براساس مرجع ۱۴ گفرانی روزین در این محدوده سرعت تزریق تغییرات ثابت است، ولی در تردیدیکی محل تزریق این میزان پیمار پیش است. به همین علت مسکن است روزین پلی استر رفلکس غیرنیوتونی نشان دهد. علت دیگری نیز متصور است و آن اینکه جون دمه بین الایاف بسیار کم استه افزایش سرعت برش منجر به ایجاد گرمای و در نهایت کاهش گفرانی می‌شود و بدین علت قالب سریعتر پر خواهد شد.

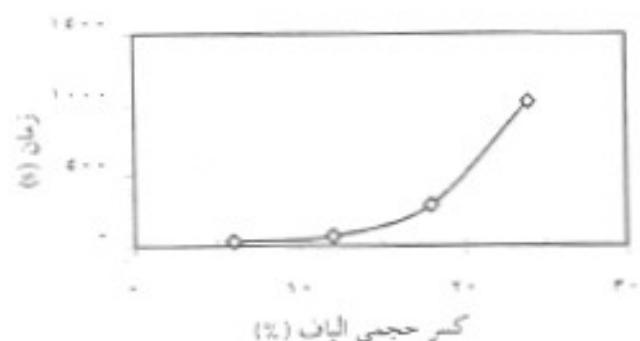

شکل ۱۰- زمان پر شدن قالب بر حسب مقدار الایاف برای روزین پلی استر ($P_{18} = 8 \text{ kPa}$, $\mu = 2000 \text{ mPas}$)

مجله علمی- تحقیقاتی سال چهاردهم همراه شماره اول، اردیبهشت ۱۳۸۰

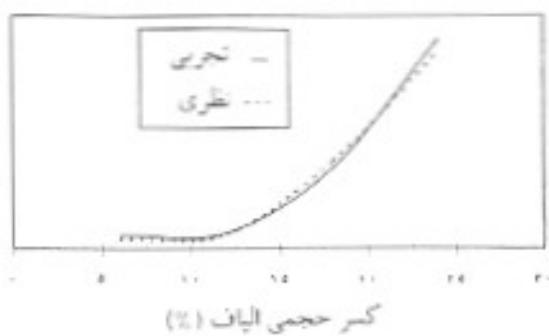

شکل ۱۲ - زمان پرشدن قالب برحسب کسر حجمی الایاف برای رزین ها
 $\text{گرانتروی کم} (\text{P}_{\text{eff}} = 8 \text{ kPa}, t = 60 \text{ min})$


از آنجاکه میزان ۲۶ درصد حجمی الایاف، درصد چندان زیاد برای ساخت قطعات کامپوزیشن نیست و در ضمن، قالب مورد استفاده شکلی کاملاً ساده با ابعادی نسبتاً کوچک دارد؛ از این رو بدون درنظر گرفتن خواص قطعات تولیدی و تنها با درنظر گرفتن زمان بجزء تبلیغی و از آن بر اقتصاد فرایند می‌توان نتیجه گرفت که اصولاً رزینهای با گرانتروی زیاد برای این فرایند مناسب نیست. برای دفع این مشکل می‌توان از گرما دادن به عنوان بهترین راه حل برای کاهش گرانتروی رزین بحث نداشت.

نتیجه‌گیری

پژوهی‌های تجربی و نظری واگذگی میزان نفوذپذیری الایاف به میزان تخلخل (شکل ۱۱) بیانگر آن است که تغییر انداز ک در میزان تخلخل باعث تغییرات زیادی در نفوذپذیری الایاف خواهد شد. از آنجاکه تغییرات میزان نفوذپذیری الایاف باعث ایجاد میسرهای جریان آسان و در نتیجه ساخت قطعات معیوب می‌گردد، از این رو برای ساخت قطعات کامپوزیشن به روش RTM باید به این مسئله توجه داشت و سعی در حذف و یا برعکس کردن میسرهای جریان آسان در فرایند پرشدن قالب کرد.

پژوهی‌های تجربی و نظری فرایند پرشدن قالب و مطالعه اثر میسرهای فرایندی فشار تربیق رزین، میزان الایاف و گرانتروی رزین بیانگر آن است که افزایش فشار تربیق، به کاهش شدید زمان پرشدن قالب منجر می‌شود، در فشارهای تربیق زیاد، کاهش زمان پرشدن قالب به دلیل کاهش گرانتروی رزین، باز هم بیشتر خواهد شد و باعث اختلاف میان نتایج تجربی و نتایج نظری می‌شود.

تغییرات میزان الایاف، به تغییرات بسیار شدید در زمان پرشدن قالب منجر می‌شود (شکل ۱۱) و موبایل این مطلب است که تغییرات

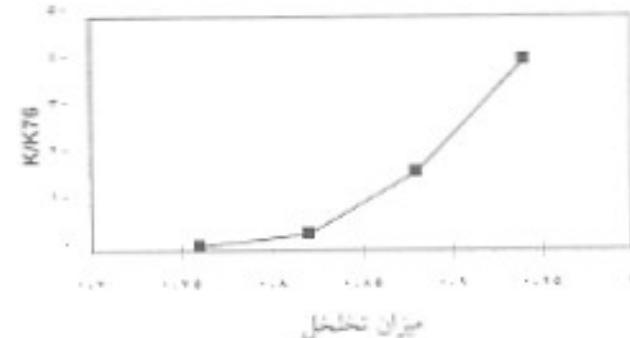

شکل ۱۳ - میزان نفوذپذیری میان بعد شده برحسب تخلخل (%)

فسحتهای قبل از آن شده است. استفاده از عدد زمان پرشدن کامل قالب به تنهایی برای تعیین نفوذپذیری نوام با اندکی خطأست که میزان خطا در نتایج تجربی بسیار کمتر از پنج درصد است. طبق معادله داروسی ارتباط میزان تخلخل (ϕ) با نفوذپذیری الایاف (K) برابر است با:

$$K = A_{\text{eff}}^{\frac{2}{3}} \quad (11)$$

این است که بستگی به مشخصات قالب و رزین دارد (معادله ۷). تسودار ارتباط نفوذپذیری با میزان تخلخل و زمانهای بدمت آمده از زمان پرشدن قالب (شکل ۱۰) رسم شد که نتایج آن در شکل ۱۱ از آن شده است. میان این حالت نفوذپذیری برای تخلخل ۷۶ درصد درنظر گرفته شده است.

پژوهی‌الر گرانتروی رزین بر زمان پرشدن قالب افزایش دمای محیط با افزودن رقیق کشته‌های واکنش‌پذیر باعث کاهش گرانتروی رزین خواهد شد. بدینهی است کاهش گرانتروی رزین باعث پرشدن سریعتر قالب و کاهش حبابهای ریوحش شده در داخل الایاف خواهد شد. برای پژوهی اثر این متغیر بر زمان پرشدن قالب از روزین پلی‌استری استفاده شد که گرانتروی آن در شرایط آزمایش ۴۰۰ mPaS است. در این آزمایشها نیز تعداد لایه‌های الایاف بکار رفته در ساخت قطعات از یک تا چهار لایه تغییر می‌کند. شکل ۱۲ زمان پرشدن قالب را برای این شرایط شناس می‌دهد. برای پژوهی زمان پرشدن به صورت نظری از مقدار عددی نفوذپذیری الایاف که در شکل ۱۱ از آن شده است، استفاده شد. ملاحظه می‌شود که نتایج تجربی و نظری زمان پرشدن قالب تطابق قابل قبولی باهم دارند. از مقایسه شکل‌های ۱۰ و ۱۲ مشاهده می‌شود که کاهش گرانتروی از ۴۰۰ mPaS به ۶۰ mPaS در شرایط ۲۴ درصد حجمی الایاف، باعث کاهش زمان پرشدن قالب از حدود ۱۷ دقیقه به حدود ۴ دقیقه می‌شود.

۶- فصیحی دستجردی علی و بهشتی محمدحسین، تعیین محلهای تزریق و نقاط خروج هوای قطعات لوله‌ای شکل در فرایند RTM به روش تحریبی و شیوه‌سازی، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سیزدهم، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۷۹.

7. Golestanian H. and El-Gizawy A. S., Physical and Numerical Modeling of Mold Filling in Resin Transfer Moulding; *Polym. Comp.*; **19**, 4, 395-407, August 1998.
8. Trochu F., Gauvin R. and Gao D. M., Numerical Analysis of the Resin Transfer Moulding Process by the Finite Element Method; *Adv. Polym. Tech.*; **12**, 4, 329-42, 1993.
9. Kang M. K., Jung J. and Lee W. I., Analysis of Resin Transfer Moulding; Process with Controlled Multiple Gates Resin Injection; *Composites*; **31**, 5, 407-22, 2000.
10. Lin M. Y. and Hahn H. T., Resin Transfer Moulding Process Optimization; *Composites*; **31**, 4, 361-71, 2000.
11. Chen Y. E. and Stelson K. A., Prediction of Filling Time and Vent Locations for Resin Transfer Molds; *J. Comp. Mater.*; **31**, 11, 1141-61, 1997.
12. Carter E. J., Fell A. W., Griffin P. R. and Summerscales J., Data Validation Procedures for the Automated Determination of the Two-Dimensional Permeability Tensor of a Fabric Reinforcement; *Composites*; **27**, 4, 255-61, 1996.
13. Hayward J. S. and Harris B., Processing Factors Affecting the Quality of Resin Transfer Moulded; *Comp. Plast. Rubber Proc. Appl.*; **11**, 4, 191-98, 1989.
14. Gebart B. R., Permeability of Unidirectional Reinforcement for RTM; *J. Comp. Mater.*; **26**, 1100-33, 1992.

میزان تخلخل در الیاف پیش شکل داده شده بر روند و چگونگی پرشدن قالب اثر شدید دارد و تا حد امکان باید از این گونه تغییرات اجتناب کرد.

استفاده از رزینهای با گرانزوی زیاد منجر به افزایش بسیار زیاد زمان پرشدن قالب می‌شود. با توجه به میزان حداکثر الیاف مورد استفاده در این پژوهش (حدود ۲۴ درصد حجمی) که البته میزان چندان بالایی نیست و مشاهده افزایش بسیار شدید زمان پرشدن قالب می‌توان این گونه تتجه گرفت که بطور کلی، رزینهای با گرانزوی زیاد برای این فرایند مناسب نیست.

با توجه به نتایج قابل قبول مشاهدات تجربی با نتایج نظری می‌توان نتیجه گرفت که قبل از شروع هر فعالیتی مدلسازی فرایند به دلیل صرفه‌جویی قابل ملاحظه در زمان و هزینه کاملا ضروری بنظر می‌رسد.

مراجع

1. Johnson C. F., *Resin Transfer Moulding in Composite Materials Technology*, Mallick P. K. and Newman S. (Eds.), Hanser, New York, 103-76, 1990.
2. Rudd C. D., Long A. C., Kendall K. N. and Mangin C. G. E., *Liquid Moulding Technologies*; Wood head, Cambridge, England, 1-37, 1997.
3. Kendall K. N., Rudd C. D., Owen M. J. and Middleton V., Characterization of the Resin Transfer Moulding Process; *Comp. Manufac.*; **3**, 4, 235-49, 1992.
4. Yu H. W. and Young W. B., Optimal Design of Process Parameter for Resin Transfer Molding; *J. Composite Mater.*; **31**, 11, 1113-40, 1997.
5. Potter K.; *Resin Transfer Moulding*; Chapman & Hall, U.K., 1-141, 1997.