

بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB)

امیرحسین اسلامی^{۱*}، محمد محسن مشکسار^۲ و سید مجتبی زبرجد^۳

چکیده

روش تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) به عنوان یکی از روش‌های تولید مواد به اندازه دانه نانومتری مطرح می‌باشد. برای ایجاد یک ساختار با دانه‌های ریز (با اندازه دانه کمتر از یک میکرون) لازم است از راه اعمال کرنش‌های پلاستیک زیاد دانسیته بالایی از نایه‌جایی‌ها ایجاد شود. فرآیند نورد تجمعی ARB به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های اعمال تغییر شکل شدید پلاستیک و دستیابی به ساختارهای با اندازه دانه نانومتری در ورق‌ها در بعد صنعتی مطرح می‌باشد. در این پژوهش از فرآیند اتصال نورد تجمعی برای تولید کامپوزیت لایه‌ای Cu/Ni استفاده شده است که تعداد هفت مرحله نورد در شرایط بدون روان کار همراه با پیش گرمایش ۵۰۰°C پیش از هر مرحله نورد بر نمونه‌ها اعمال شده است. برای این منظور، از مس و نیکل خالص تجاری استفاده شد. نمونه‌های اشتاندارد از درون قطعات نورد شده تهیی و ریزساختار آن‌ها به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی و خواص مکانیکی آن‌ها به وسیله آزمون‌های سختی و کشش مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش‌ها نشان دادند که سختی، تنش تسلیم و استحکام با افزایش مراحل ARB به گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌یابد. همچنین، تاثیر حضور لایه‌های نیکل در افزایش خاصیت مغناطیسی در مراحل گوناگون با دستگاه مغناطیس سنج (VSM) مورد بررسی قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: فرایند اتصال نورد تجمعی، خواص مکانیکی و مغناطیسی، کامپوزیت لایه ای مس- نیکل.

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

۲- استاد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد مرودشت.

۳- استاد دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز.

*- نویسنده مسئول مقاله: Amir.hossein.E@hotmail.com

الکترونیکی کاربرد دارد. هم‌چنین، قطعه تولید شده دارای مقداری تخلخل و آلودگی است که در حین فرآیند ساخت قطعه حاصل می‌شود. در روش‌های بالا – پایین، در ابتداء از یک ماده حجیم با دانه بندی درشت استفاده می‌کنند. سپس با انجام فرایندهای خاصی، اندازه دانه آن را تا حد کوچکتر از میکرون و یا نانومتر کاهش می‌دهند. این روش‌ها عمدتاً بر پایه ایجاد کرنش‌های پلاستیک بسیار زیاد در ماده استوار و به روش‌های تغییر شکل شدید پلاستیک^۵ SPD معروف می‌باشند. تغییر شکل‌های شدید پلاستیک SPD ناشی از انواع فرآیندهای مکانیکی می‌تواند سبب ایجاد ساختار نانو و مواد با اندازه دانه نانومتری و هم‌چنین، سبب تغییر در ساختمان میکروسکوپی گردد^[۴,۳].

یکی از روش‌های موفق SPD، اتصال از راه اتصال نورد تجمعی^۶ (ARB) می‌باشد که در طی این فرایند تغییر شکل پلاستیک شدیدی از راه چند مرحله نورد متواتی انجام می‌گیرد. مزیت این روش توانایی در تولید ورق با ساختار نانو در مقیاس صنعتی می‌باشد به همین دلیل از این روش اخیراً در تولید کامپوزیت‌های چند لایه استفاده شده است^[۵]. این روش در واقع نوعی از فرایند ایجاد تغییر شکل پلاستیک در ماده می‌باشد که به کمک آن‌ها می‌توان بدون تغییر قابل ملاحظه در ابعاد قطعه، کرنش‌های پلاستیک بسیار زیادی در ماده ایجاد نمود. در سال‌های اخیر کامپوزیت‌های فلزی چند لایه به علت خواص مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی برجسته مورد توجه زیادی واقع شده اند^[۶]. بتازگی تلاش‌های زیادی برای بهبود خصوصیات مغناطیسی صورت گرفته است. برای بهبود و پیشرفت در این حوزه به ترکیبی جدید با اشباع مغناطیسی بالاتر نیاز است. مس فلزی است با قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و جزء فلزات دیا مغناطیسی می‌باشد^[۶]. بمنظور بهبود خواص مغناطیسی می‌توان از کامپوزیت شدن آن با مواد و یا فلزات فرو مغناطیسی مانند نیکل سود جست. نیکل فلزی سخت، انعطاف‌پذیر، هادی جریان الکتریسیته و مقاوم به خوردگی است. این عنصر جزء فلزات فرو مغناطیس بوده و

پیشگفتار

پیشرفت‌های اخیر در صنایع نظامی، برق و الکترونیک، اتموبیل سازی، قطارهای برقی، ابزارهای مغناطیسی و هم‌چنین، ایجاد میدان‌های مغناطیسی بسیار بالا مستلزم استفاده از موادی با رسانایی بالا، خواص مغناطیسی خوب و هزینه مناسب می‌باشد^[۱]. به همین منظور، پژوهش‌های زیادی درباره مواد مرکب و آلیاژهای مس با فلزاتی همچون نیوبیوم، نیکل، آهن، کرم و نقره صورت گرفته است.

ریز شدن اندازه دانه یکی از روش‌های مهم استحکام بخشی مواد است که نسبت به سایر روش‌های استحکام بخشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با این روش می‌توان همزمان به ترکیبی مناسب از استحکام و نرمی دست یافت. در حالی که در روش‌های دیگر، افزایش استحکام با کاهش نرمی و قابلیت شکل پذیری همراه می‌باشد. بطور کلی رابطه بین استحکام ماده با اندازه دانه از راه رابطه معروف هال- پیچ^۱ و به صورت زیر بیان می‌شود^[۲]:

$$\sigma_y = \sigma_0 + kd^{-1/2}$$

که در آن σ تنশیلیم، σ_0 تنش اصطکاکی، d اندازه دانه و k ثابتی است که به جنس ماده بستگی دارد. رابطه بالا نشان می‌دهد که استحکام ماده با عکس مجذور اندازه دانه رابطه دارد. به بیان دیگر، با ریز شدن اندازه دانه استحکام ماده افزایش می‌یابد^[۲]. بطور کلی روش‌های تولید مواد نانومتری را می‌توان به دو گروه تقسیم بنده کرد. روش نخست با عنوان روش پایین به بالا^۲ و روش دوم با نام روش بالا به پایین^۳ شناخته می‌شود.

در روش‌های پایین – بالا مواد^۴ UFG را از کنار هم قرار دادن و چیدمان اتم‌های مجزا و یا تجمع ذرات نانو پودری ایجاد می‌کنند. رسوب دهی الکتریکی، آسیاب‌کاری گلوله‌ای و آسیاب کاری در دماهای بسیار کم، مثال‌هایی از روش پایین – بالا می‌باشد. مشکل عدمه این روش‌ها کوچک بودن ابعاد قطعه تولیدی است که تنها در ابزارهای

¹ -Hall-Petch

² -Bottom-up procedure

³ -Top-down Procedure

⁴ -Ultra Fine Grain

⁵ -Sever Plastic Deformation

⁶ - Accumulated Roll Bonding

با پارچه و خمیر الماسه با میکروسکوپ نوری مشاهده شد تا چگونگی جوش خوردن ورق‌ها مشاهده شود. هم‌چنین، صفحه‌های حاوی جهات نورد توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی گردید و در نهایت، برای مطالعه خواص مکانیکی (حداکثر استحکام کششی، افزایش طول و منحنی‌های تنش و کرنش) آزمون Zwick 250 استحکام کششی با استفاده از دستگاه گرفته شد. انجام گرفت در ادامه برای اندازه گیری سختی نمونه‌ها از دستگاه سختی سنج ویکرز مدل Bohler با بار ۲۵ گرم و زمان توقف ۱۰ ثانیه استفاده شد. در پایان تحلیل و بررسی اندازه گیری خواص مغناطیسی شامل اشباع مغناطیسی (M_s)، پسماند مغناطیسی (M_r) و نیروی وادارندگی مغناطیسی (H_c) با استفاده از روش مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی VSM صورت گرفت. در شکل ۲ عوامل تاثیرگذار در حلقه هیزتریزیس نمایش داده شده است.

نتایج و بحث

تغییر ساختار لایه ای کامپوزیت Cu/Ni حین فرایند ARB

در این بخش با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نوری OM و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM چگونگی تغییر تعداد، ضخامت و پیوستگی لایه‌ها تا مرحله آخر و چگونگی تغییر شکل آن‌ها بررسی شده است. آنالیز تصاویر SEM ابزار اصلی بکار رفته جهت تحلیل در این بخش می‌باشد. با توجه به تصاویر تهیه شده از میکروسکوپ نوری بر اساس شکل ۳ می‌توان پیوستگی لایه‌ها را تا پاس هفتم مشاهده کرد. در این پژوهش مس فاز نرم و نیکل فاز سخت می‌باشد. بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته به وسیله هوانگ [۷]، به فاز نرم نیروی فشاری و به فاز سخت نیروی کششی وارد می‌شود. قرار گرفتن دو ناحیه با استحکام پیوند متفاوت در مجاور یکدیگر موجب می‌شود که ناحیه با پیوند قوی مورد تنش کششی و دیگری مورد تنش فشاری قرار گیرد.

شکل ۴ تغییرات میکرو ساختار کامپوزیت مس- نیکل در طی سیکل‌های گوناگون فرایند ARB که با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM گرفته شده است را

دارای خواص مغناطیسی بالایی می‌باشد. ایجاد ماده مرکب Ni/Cu و بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای حاصل از فرآیند نورد تجمعی اساس مطالعه در این پژوهش می‌باشد.

روش پژوهش

مواد اولیه

مواد مورد استفاده در این پژوهش ورق‌های مس و نیکل خالص تجاری می‌باشد که ترکیب و ابعاد آن در جدول ۱ و خواص مکانیکی آنها در جدول ۲ مشخص شده است.

تولید کامپوزیت لایه ای مس- نیکل

برای انجام فرآیند در ابتدا ورق‌های مس و نیکل در ابعاد مشخص برشکاری شدند از دو ورق مس و نیکل به ضخامت ۱ میلی متر و ابعاد 5×12 سانتی متر برای شروع فرآیند استفاده شد. در ابتدا برای از بین پردن چربی‌ها و دیگر آلودگی‌های سطح، ورق‌های برش خورده به مدت ۵ دقیقه در استون غوطه‌ور شدند. سپس برای ایجاد یک پیوند مناسب، به وسیله برس خورشیدی و دریل برسکاری سطوح ورق‌ها انجام شد. روند انجام فرایند ARB برای کامپوزیت مس- نیکل در شکل ۱ نشان داده شده است.

بدین ترتیب پس از آماده‌سازی سطوح بین دو ورق مس و نیکل، دو سطح برسکاری شده روی هم قرار گرفتند و توسط سیم‌های مسی چهارگوشه آن مقید شد ضخامت ساندویچ اولیه ۲ میلی متر بود که پس از پاس صفر نورد به ۱ میلی متر کاهش ضخامت داد (۵٪). کاهش ضخامت (دستگاه نورد مورد استفاده دارای غلطک‌هایی به قطر ۱۸۰ میلیمتر و با سرعت نورد ۴۰ دور بر دقیقه تنظیم شد. نمونه پس از پاس صفر از وسط نصف و پس از آماده سازی دوباره و مهار چهارگوشه آن و اعمال پیش گرمایش 500°C به مدت ۱۰ دقیقه بار دیگر تحت نورد با ۵٪ کاهش ضخامت قرار گرفت. این فرآیند تا هفت سیکل بدون روانکار انجام پذیرفت. پس از هر مرحله نورد نمونه‌هایی جهت انجام آزمایش‌ها تهیه شدند. سطح مقطع کناری ورق‌های جوش خورده پس از سنباده زنی و پولیش

این اثر با افزایش تعداد سیکل های فرایند ARB ضعیف می شود (شکل ۴-۵). با توجه به اصول فرایند ARB، ضخامت لایه های نیکل با افزایش تعداد سیکل های فرایند ARB کاهش می یابد. بطور کلی می توان گفت که تغییرات ساختاری نایکنواخت در کامپوزیت مس- نیکل به گونه خاص به تعامل ناهمگن ماتریس مس و لایه های تقویت کننده نیکل مربوط می باشد که ناشی از تفاوت جریان تنش در فازها، اصطکاک میان ماتریس مس و لایه های نیکل و اصطکاک ما بین غلطک و سطح نمونه می باشد.

استحکام کششی کامپوزیت های مس- نیکل تولید شده به روش ARB

شکل ۶ منحنی تنش - کرنش کامپوزیت لایه ای Cu/Ni را طی سیکل های گوناگون فرایند ARB نشان می دهد. با افزایش تعداد سیکل های فرایند ARB شاهد افزایش استحکام کششی در کامپوزیت Cu/Ni می باشیم. همان گونه که در بررسی ساختاری کامپوزیت لایه ای مس- نیکل مشاهده نمودیم، لایه های نیکل در پاس های اولیه انسجام و یکپارچگی خود را حفظ می کنند، اما با افزایش تعداد سیکل های فرایند ARB در نهایت، لایه های نیکل گلویی شده و به صورت موضعی دچار شکست می شوند و پس از سیکل هفتم فرایند شاهد توزیع تقریباً یکنواختی از قطعات نیکل شکسته شده در زمینه مس می باشیم.

بر اساس شکل (۷-a) استحکام تسلیم و استحکام کششی کامپوزیت Cu/Ni با افزایش سیکل های فرایند ARB افزایش می یابد. بیشینه استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی به ترتیب ۳۸۵ و ۴۳۰ مگاپاسکال بر اساس شکل پس از سیکل پنجم بدست می آید. همان گونه که در شکل (۷-b) مقایسه بین استحکام کششی کامپوزیت مس- نیکل و مس خالص ARB شده مشاهده می شود، حضور لایه های تقویت کننده نیکل تاثیر بسزایی در افزایش استحکام داشته است. کرنش سختی با ایجاد نابهجهای ها و بهبود اندازه دانه دو مکانیزم اصلی در افزایش استحکام در کامپوزیت های تولید شده به روش ARB می باشند.

نشان می دهد. روشن است که لایه های نیکل در پاس های اولیه تولید ساندویچ به صورت یکنواخت و منسجم می باشد (شکل ۴-a). سپس گلویی شدن و شکست موضعی به صورت تدریجی و پیوسته در سیکل های متوالی رخ می دهد و در نهایت جدایی لایه های نیکل در پاس هفتم رخ می دهد (شکل ۴-c-d). پس از هفت سیکل فرایند ARB، یک کامپوزیت لایه ای از ماتریس مس با توزیع همگن قطعات نیکل شکسته شده در ماتریس مس بدست می آید (شکل ۴d).

ماتریس مس به عنوان یک واسطه و انتقال دهنده بار به نوار نیکل عمل می کند و تمام فضای میان لایه های نیکل را پر می کند. همان گونه که در شکل ۵ مشاهده می شود، رابطه و پیوندی مناسب و یکنواخت بین لایه های مس و نیکل مجاور هم وجود دارد. بر اساس شکل ۵، با افزایش سیکل های فرایند ARB، با افزایش کرنش ضخامت لایه های نیکل کاهش می یابد.

دو فلز در نورد اولیه به سرعت به هم می چسبند و سپس با ایجاد و افزایش تنش در طی فرایند لایه های نیکل تسلیم شده و در نهایت، گلویی شدن و شکست در پاس هفتم رخ می دهد. همان گونه که در شکل ۵ نشان داده شده است لایه های نیکل در طی سیکل های اولیه فرایند ARB همراه با کاهش ضخامت، انسجام و یکپارچگی خود را در بیشتر مناطق حفظ کرده اند. پس از سیکل پنجم، گلویی شدن، شکست و جدا شدن لایه های نیکل در نمونه ها صورت می گیرد.

بطور کلی در طی تغییر شکل پلاستیک فلزات نامشابه، ناپایداری های اصلی ناشی از تفاوت در خواص مکانیکی لایه های (مس و نیکل) سبب ایجاد گلویی و شکست در لایه سخت تر می شود [۱۰، ۹، ۸]. به بیان دیگر، معیار میزان کرنش مورد نیاز برای وقوع پدیده شکست و جدایش لایه های سخت در نورد کامپوزیت های لایه ای نامشابه میزان اختلاف در خواص مکانیکی موجود در کامپوزیت می باشد. بنابراین، می توان شکست نا همگن لایه های نیکل بصورت قطعات کوچک در داخل مس را به تفاوت در خواص مکانیکی لایه های مس و نیکل نسبت داد.

شکل ۸ افزایش میکرو سختی با افزایش تعداد پاس‌های فرایند را نشان می‌دهد. همان گونه که مشاهده می‌شود، با افزایش سیکل‌های فرایند ARB میکروسختی هر دو ماتریس مس و لایه‌های تقویت کننده نیکل افزایش می‌یابد. میکرو سختی برای هر دو نمونه به ترتیب از مقادیر اولیه ۶۱ و ۸۲ به ۱۰۳ و ۱۳۰ مگا پاسکال برای لایه‌های مس و نیکل افزایش می‌یابد. مشاهده می‌شود که پس از نورد اتصالی اولیه مس- نیکل، افزایش شایان توجهی در سختی لایه‌های مس و نیکل رخ می‌دهد سپس با پیشرفت فرایند ARB، نرخ افزایش سختی در هر دو فلز بصورت نسبی کاهش یافته است. همچنان، گفتنی است که شبکه کریستالی مس و نیکل هر دو FCC است و روش تغییر شکل در آن بدليل نقص انرژی چیدمان بالا لغزش می‌باشد.

بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت‌های مس- نیکل ARB

نمودار هیزترزیس مربوط به کامپوزیت لایه‌ای مس- نیکل در طی سیکل‌های گوناگون فرایند ARB در شکل ۹ نشان داده شده است. همان گونه که در نمودارهای هیزترزیس شکل ۹ می‌توان مشاهده نمود مقادیر نیروی واحدنگی مغناطیسی (H_c) و پسماند مغناطیسی (M_R) دارای نسبت مناسبی بوده همچنان، حضور لایه‌های نیکل سبب ایجاد حلقه مغناطیسی باریکی گردیده است. به گونه‌ای که می‌توان مشاهده نمود حضور لایه‌های نیکل در کامپوزیت سبب افزایش چشمگیر مقادیر نیروی واحدنگی مغناطیسی و پسماند مغناطیسی می‌گردد که افزایش این دو عامل تاثیر بسزایی در خواص مغناطیسی مواد دارد.

نمودار بالا نشانگر ایجاد یک ماده مغناطیس نرم می‌باشد. در مواد مغناطیسی نرم سطح زیر حلقه کم بوده و حلقه پسماند باریک دارند. در این مواد مانند آهن، کبالت و نیکل در صورتی که خالص باشند، حجم حوزه‌ها به سهولت تغییر می‌کند و در نتیجه به سهولت با یک میدان ضعیف آهنربا می‌شوند و خاصیت آهنربایی خود را نیز به راحتی از دست می‌دهند. این مواد قابلیت نفوذ اولیه و واحدنگی مغناطیسی بالا دارند که با اعمال میدان نسبتاً کوچکی به اشباع می‌رسند. مواد مغناطیس نرم با

در مراحل اولیه فرایند ARB، نرخ بالایی از کار سختی سبب افزایش استحکام در کامپوزیت می‌شود. همچنان، با افزایش سیکل‌های فرایند، توزیع یکنواخت تر و قطعات ریز تر نیکل در زمینه مس کار سختی را بالا می‌برد. با افزایش سیکل‌های فرایند ARB کار سختی به تدریج کاهش یافته و تاثیر بهبود اندازه دانه و ریز دانه شدن در افزایش استحکام نقشی مهم‌تر را ایفا می‌کنند. با افزایش سیکل‌های فرایند ARB به دلیل ریز شدن دانه‌های مس و نیکل و افزایش مرز دانه‌ها به عنوان مانعی در برابر حرکت نابهایی‌ها، استحکام کامپوزیت افزایش می‌یابد.

همان گونه که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، یکنواختی ARB و افزایش طول با افزایش سیکل‌های فرایند ARB افزایش می‌یابد. دلیل این افزایش طول را می‌توان افزایش استحکام باند میان ماتریس مس و لایه‌های تقویت کننده نیکل بیان کرد. با کاهش ضخامت لایه‌های نیکل به تدریج شاهد پراکندگی یکنواخت قطعات نیکل در زمینه مس می‌باشیم. دلیل دیگری که می‌تواند تاثیرگذار باشد آن است که با افزایش سیکل‌های فرایند ARB لایه‌های سخت نیکل دچار شکست و ناپیوستگی شده و لایه‌های نرم مس نقش ماتریس کامپوزیت را بازی می‌کند.

افرون بر این، با پیشرفت فرایند با ایجاد و انباشت هر چه بیش‌تر نابهایی‌ها در نمونه‌ها، با توجه به مکانیزم ریز دانه شدن، این نابهایی‌ها درون دانه‌ها آرایش خاصی پیدا کرده و ابتدا به مرزهای زاویه کم و سپس به مرزهای زاویه زیاد تبدیل می‌شوند. نتیجه این پدیده کاهش دانسیته نابهایی‌ها درون دانه می‌باشد که باعث افزایش قابلیت تغییر شکل نمونه‌ها می‌شود.

۳-۳ میکرو سختی سنجی کامپوزیت مس- نیکل
سختی لایه‌های مس و نیکل روی نمونه‌ها در سیکل‌های گوناگون فرایند به وسیله دستگاه ریز سختی سنج اندازه گیری شد. همان گونه که انتظار می‌رود، با افزایش پاس‌های فرایند سختی نمونه‌ها افزایش می‌یابد و نرخ افزایش سختی در پاسهای اولیه بیشتر از پاس‌های بعدی است زیرا عده تجمع نابهایی‌ها و کار سختی در پاسهای اولیه رخ می‌دهد.

داشتن مقدار بهینه و مناسب از هر دو پارامتر را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در دو شکل مشاهده می‌شود، پس از پاس سوم فرایند منحنی‌ها با هم تلاقی داشته که نمایانگر مقادیر بهینه ای از سه پارامتر پسماند مغناطیسی، وادارنگی مغناطیسی و اشباع مغناطیسی می‌باشد.

نتیجه گیری

در این پژوهش از فرایند نورد تجمعی به گونه موققیت آمیز در تولید کامپوزیت لایه ای Cu/Ni استفاده گردید تا سیکل هفتم اتصال نورد تجمعی با نمونه‌هایی دارای شکل پذیری مناسب و قطعات بدون عیب ماکروسکوپی بدست آمد. هم‌چنین، نتایج نشان دادند که:

- ۱- فرایند ARB می‌تواند در تولید کامپوزیت لایه‌ای Cu/Ni مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش سیکل‌های فرایند ARB، لایه‌های نیکل شروع به گلوبی شدن و شکست می‌کنند که منجر به جدا شدن و شکست فاز نیکل می‌گردد. پس از هفت سیکل فرایند ARB یک کامپوزیت مس با توزیع یکنواختی از فاز تقویت کننده نیکل بدست می‌آید.
- ۲- با افزایش سیکل‌های فرایند ARB شاهد افزایش استحکام کششی و افزایش طول نسبت به مقادیر ساندویچ اولیه هستیم. هم‌چنین، استحکام کامپوزیت لایه ای Cu/Ni بسیار بالاتر از مس خالص ARB شده می‌باشد که این افزایش استحکام بسبب توزیع فاز تقویت کننده نیکل در ماتریس مس می‌باشد.
- ۳- بر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش سیکل‌های فرایند ARB میکروساختی هر دو ماتریس مس و لایه‌های تقویت کننده نیکل افزایش می‌یابد.
- ۴- با افزایش سیکل‌های فرایند ARB مقادیر پسماند مغناطیسی و بویژه وادارنگی مغناطیسی افزایش می‌یابد که به دلیل خاصیت فرومغناطیسی نیکل شاهد ایجاد یک کامپوزیت نرم مغناطیسی می‌باشیم.

حذف میدان مغناطیسی خارجی خاصیت آهنربایی خود را از دست می‌دهند و به دلیل همین خاصیت، آن‌ها برای ساختن آهنرباهای الکتریکی (آهنرباهای غیر دائم) مناسب هستند. مقدار H_C نیروی وادارنگی مغناطیسی بر نرم یا سخت بودن ماده فرومغناطیس دلالت دارد.

هر چه مقدار H_C کوچک‌تر باشد، یعنی ماده در میدان‌های پایین تر مغناطش القا شده پسماند را از دست می‌دهد و از طرفی به راحتی نیز به مغناطش اشباع می‌رسد و به اصطلاح گفته می‌شود ماده دارای نیروی وادارنگی و نقوذپذیری بالا می‌باشد [۱۱، ۱۲، ۱۳]. فاز مغناطیس نرم اشباع باید اشباع مغناطیس بالاتری از فاز مغناطیس سخت داشته باشد. به گونه‌ای که حتی مغناطیس باقی مانده این نیز بیشتر از سایر مواد است. هم‌چنین، مغناطیس باقی مانده بالا سبب کاهش نیروی وادارنگی مغناطیسی می‌گردد [۱۱، ۱۲]. با توجه به شکل ۱۰ با افزایش سیکل‌های فرایند ARB، پسماند مغناطیسی (M_R) و مقدار نیروی وادارنگی مغناطیسی (H_C) برای کامپوزیت Cu/Ni همراه با بهبود اندازه دانه افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که ماکریزم مقدار نیروی وادارنگی مغناطیسی یعنی ۴۸/۵ Oe در پاس پنجم فرایند ARB بدست آمده است. هم‌چنین، پسماند مغناطیسی از مقدار اولیه T ۲/۲ در پاس نخست به T ۲/۹ در پاس پنجم رسیده است.

در همه مواد دو حالت مربوط به اشباع مغناطیسی وجود دارد که مربوط به چگونگی قرارگیری قطب‌ها به صورت هم جهت و یا در جهت خلاف میدان می‌باشد و زمانی به بیشترین مقدار خود می‌رسد که تمام دو قطبی‌های مغناطیسی در قطعه هم جهت با میدان خارجی قرار گیرند. همان‌گونه که در شکل ۱۱ مشاهده می‌شود، با افزایش سیکل‌های فرایند ARB شاهد کاهش اشباع مغناطیسی (M_S) می‌باشیم زیرا ایجاد کوپل نیرو بین دو قطبی‌های اتمی مجاور سبب انحراف دو قطبی‌ها، قرارگیری قطب‌ها در جهت خلاف میدان نیروی خارجی و منجر به کاهش اشباع مغناطیسی می‌گردد.

شکل ۱۲ با عبور و انطباق منحنی‌های پسماند مغناطیسی و وادارنگی مغناطیسی با منحنی اشباع مغناطیسی، تعداد سیکل‌های مناسب ARB برای

References

- ۱- ع. یزدانی، "تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم-کربید بور به روش اتصال تجمعی نورد"، نشریه مواد نوین، دوره اول، شماره ۳، ص ۲۳-۳۲، بهار ۱۳۹۰.
- ۲- K. Sanusi, and G. J. Oliver, "Effect of Grain Size on Mechanical Properties of Nanostructured Copper Alloy by Severe Plastic Deformation Process", Journal of Engineering, Design and Technology, Vol.7, pp. 335-341, 2009.
- ۳- N.Tsuji, Y. Ito, Y. Saito, and Minamino, Y. "Strength and Ductility of Ultra-Fine Grained Aluminum and Iron Produced by ARB and Annealing", Scripta Mater; Vol. 47, pp. 893-899, 2002.
- ۴- Y. S. Kim, S. H. Kang, and D. H. Shin, "Effect of Rolling Direction on the Microstructure and Mechanical Properties of Accumulative Roll Bonding (ARB) Processed Commercially Pure 1050 Aluminum Alloy", Materials Science Forum, Vol. 503-504, pp. 681-686, 2006.
- ۵- J. MC. Keown, A. Misra, H. Kung, RG. Hoagland, and M. Nastasi, "Microstructures and Strength of Nano Scale Cu-Ag Multi-Layers", Scripta Mater, Vol. 46, pp.593-598, 2002.
- ۶- K. M. Shorowordi, A. S. M. A. Haseeb, and J. P. Celis, "Tribos-Surface Characteristics of Al-B4C and Al-SiC Composites Worn Under Different Contact Pressures", Wear, Vol. 261, pp. 634-641, 2006.
- ۷- Y. M. Hwang, H. H. Hsu, and H.J. Lee, "Analysis of plastic instability during Sandwich Sheet Rolling", Int. J. Math. Tools Manufact, Vol. 36, pp. 47-62. 1996.
- ۸- G. Min, J.M. Lee, S.B. Kang, and H.W. Kim, "Evolution of Microstructure for Multi-Layered Al/Ni Composites by Accumulative Roll Bonding Process", Mater Lett; Vol.60, pp. 3255-9. 2006.
- ۹- J. M.C. Keown, A. Misra, H. Kung, R.G. Hoagland, and M. Nastasi, "Microstructures and Strength of Nano Scale Cu-Ag Multi-Layers", Scripta Mater, Vol. 46, pp. 593-8, 2002.
- ۱۰- M. Alizade, and H. Paydar, "Fabrication of Nanostructure Al/SiCp Composite by Accumulated Roll Binding Process" journal of Alloy and Compounds, Vol. 492, pp. 231-235, 2010.
- ۱۱- S. Kobayashi, H. Hikuchi, and S. Takahashi, "The Effect of Copper and Manganese on Magnetite Minor Hysteresis Loops in Neutron Irradiated Fe Model Alloy", Journal of Nuclear Materials, Vol. 384, pp. 109-114, 2009.
- ۱۲- F. Keffer, "The Magnetic Properties of Materials." Scientific American, Vol. 207, pp. 222-234, 1967.
- ۱۳- D. Jiles, "Introduction to Magnetism and Magnetic Materials", Nelson Thornes, Cheltenham, UK, pp. 186-194, 1998.


پیوست‌ها

جدول ۱- مشخصات ورق های اولیه مورد استفاده


جنس ورق	ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)	ابعاد ورق
نیکل خالص تجاری	0.4Fe, 0.35Mn, 99Ni, 0.2Cu, 0.02S, 0.015C, 0.015Si,	۱۲۰×۴۰×۱ mm ³
مس خالص تجاری	0.52Pb, 4Cu, 0.68Zn, 0.18Fe, 98.98 0.012Cd, 0.009Cr, 0.48Co, 0.019Sn,	۱۲۰×۴۰×۱ mm ³

جدول ۲- خواص مکانیکی فلزات مس و نیکل بکار رفته در پژوهش


فلز	افزایش طول (%)	سختی (HV)	استحکام تسلیم (MPa)
نیکل	9.8	81	203.7
مس	32.8	62	87.5

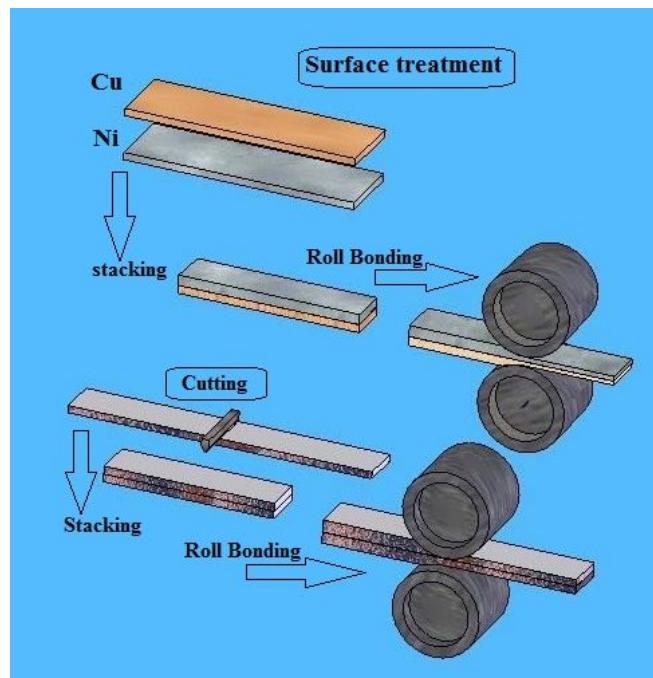


شکل ۱- شماتیکی از مراحل گوناگون فرایند اتصال نورد تجمعی [۱۲]

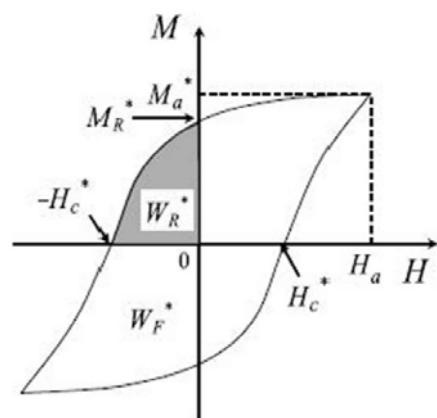


شکل ۲- پارامترهای تاثیرگذار در حلقه هیزترزیس

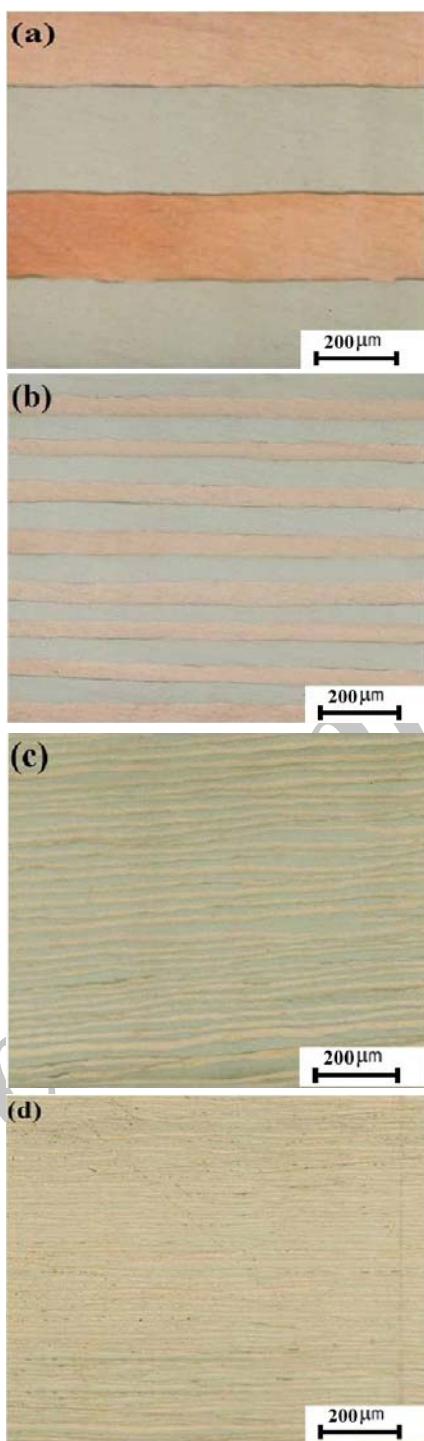


شکل ۳- تصاویر میکروسکوپ نوری کامپوزیت CU/Ni در طی سیکل های گوناگون فرایند a) مرحله نخست (b) مرحله سوم (c) مرحله پنجم (d) مرحله هفتم

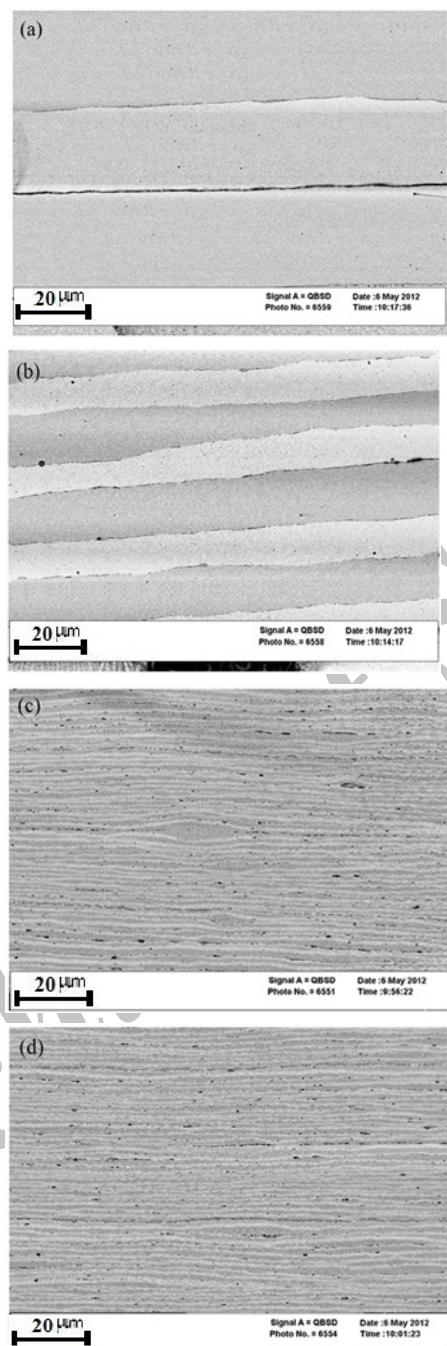


شکل ۴- تصاویر میکروسکوپ SEM مرحله (a) اول (b) سوم (c) پنجم (d) هفتم کامپوزیت Cu/Ni

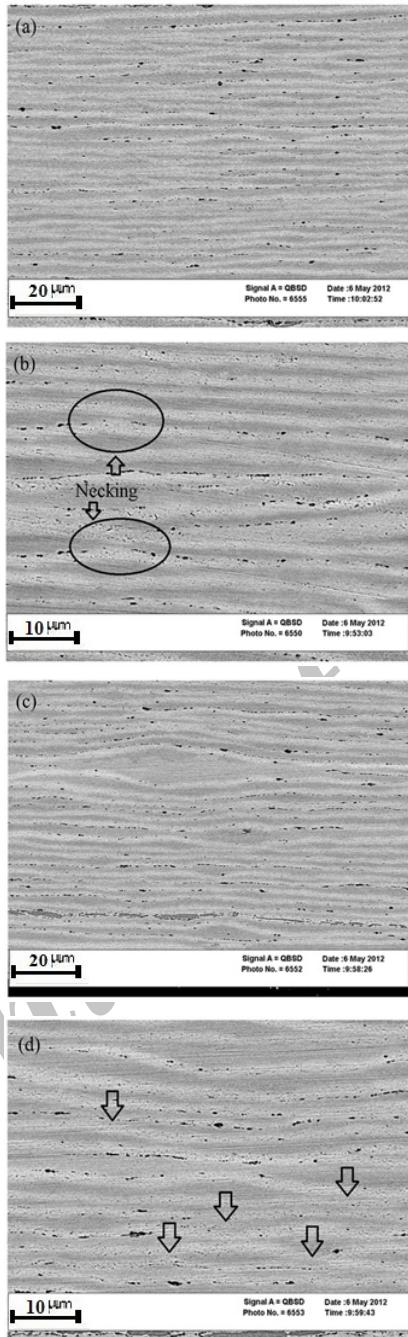


شکل ۵- تصاویر بزرگنمایی از میکروسکوپ SEM در مرحله b و a) پنجم، d و c) هفتم

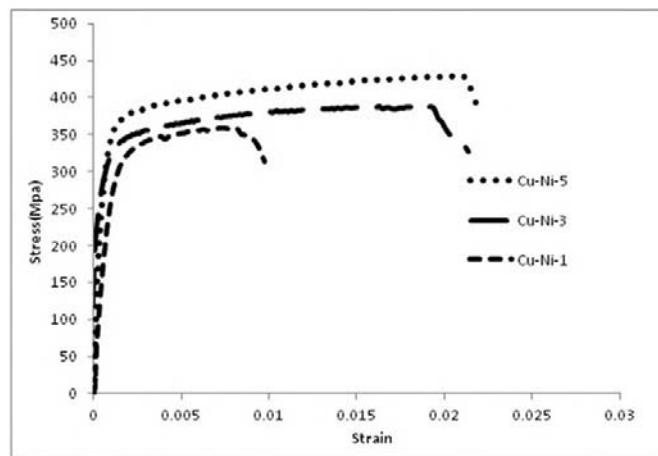


شکل ۶- منحنی تنش - کرنش کامپوزیت لایه ای Cu/Ni

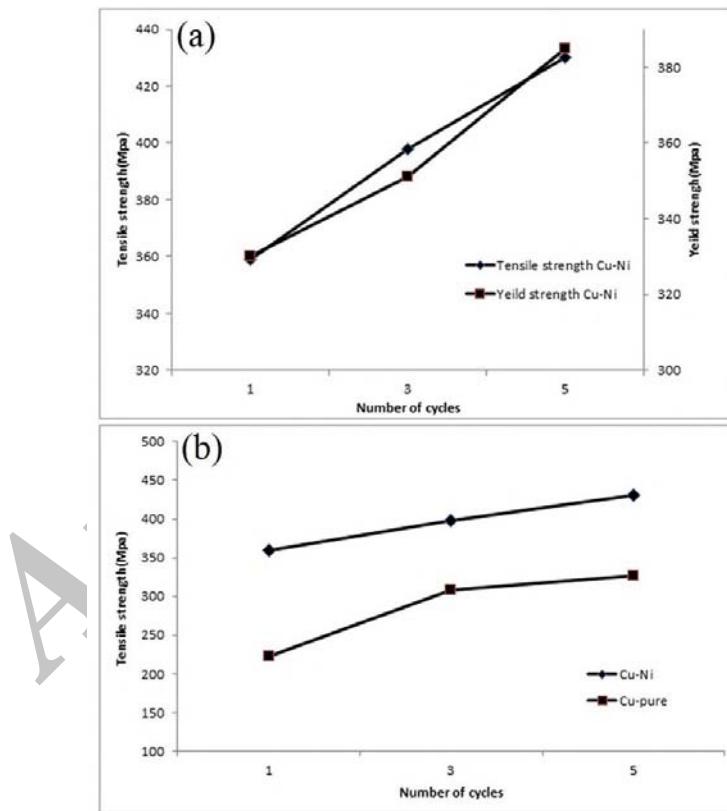


شکل ۷- منحنی استحکام کششی نهایی و استحکام تسلیم در کامپوزیت Cu/Ni . (b) مقایسه استحکام کششی نهایی و استحکام تسلیم در کامپوزیت ARB تولید شده به روش Cu/Ni و Cu-pure مقایسه مقادیر استحکام کششی نهایی کامپوزیت


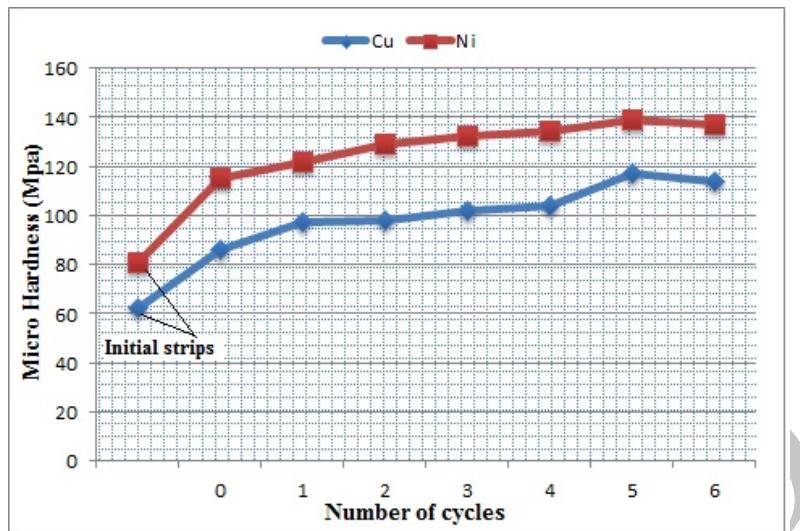


شکل ۸- نتایج میکروسخنی سنجی مربوط به مقطع RD-ND طی سیکل های گوناگون فرایند ARB کامپوزیت Cu/Ni

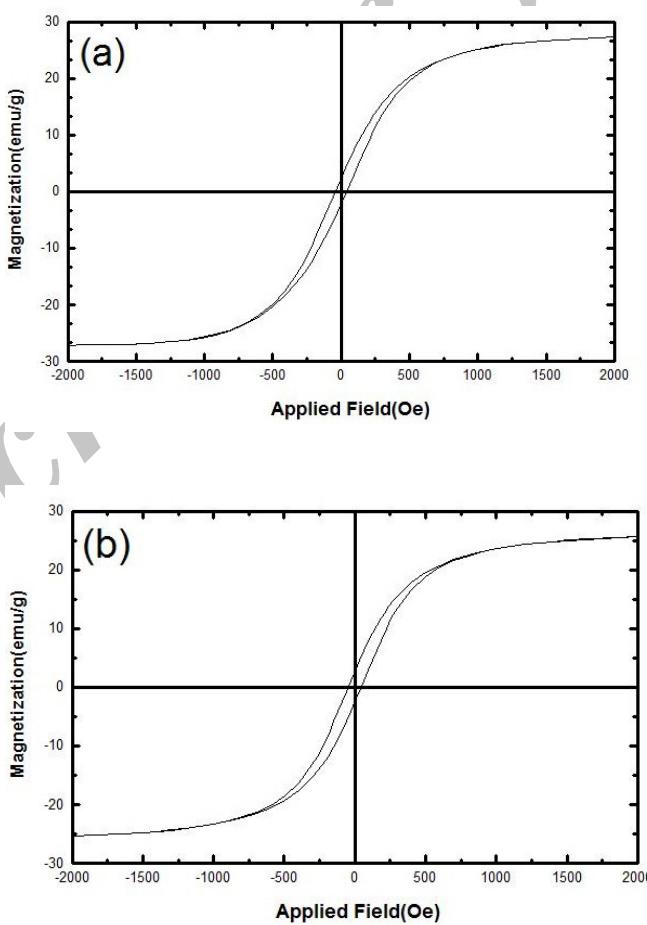


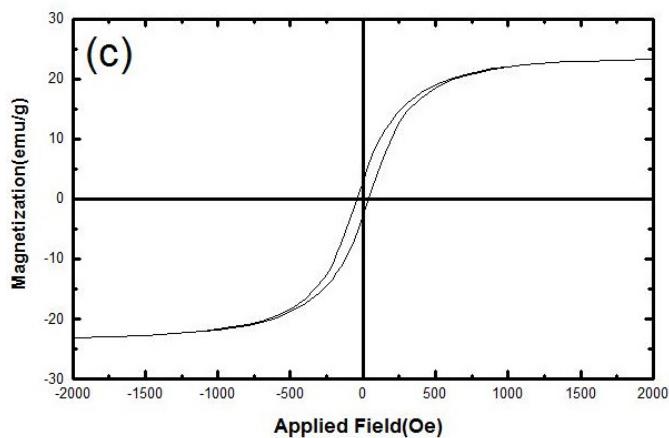


شکل ۹- تصاویر نمودار هیزتریزیس مراحل گوناگون فرایند ARB (a) پاس اول، (b) پاس سوم، (c) پاس پنجم

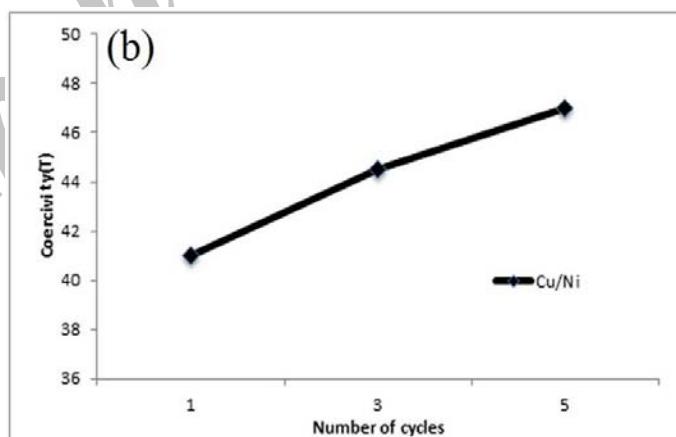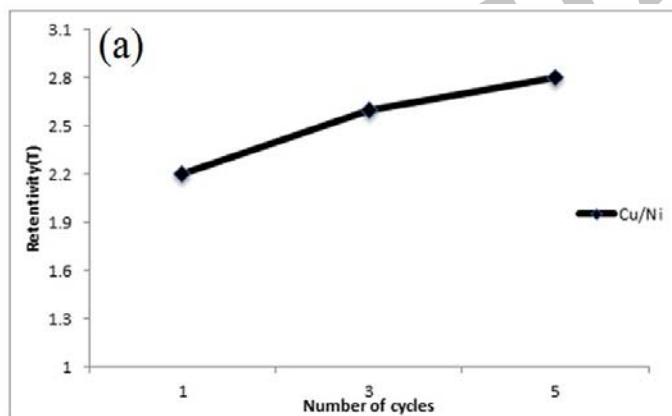

شکل ۱۰- مقایسه خواص مغناطیسی کامپوزیت مس- نیکل در طی سیکل های گوناگون فرایند ARB، (a) منحنی پسماند مغناطیسی، (b) منحنی نیروی واکنشی مغناطیسی

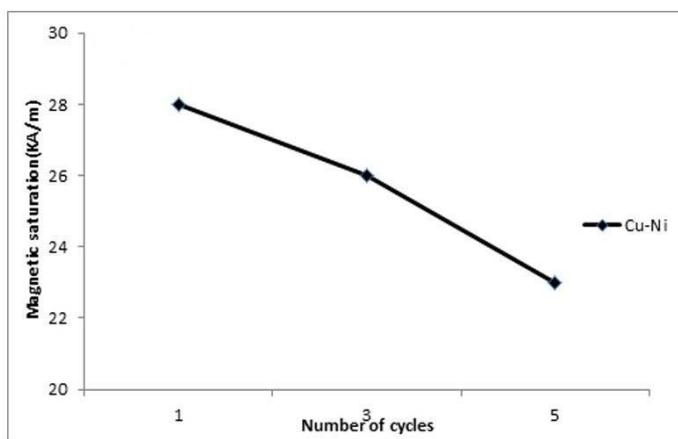

شکل ۱۱- منحنی اشباع مغناطیسی کامپوزیت مس- نیکل درطی سیکل‌های گوناگون فرایند ARB

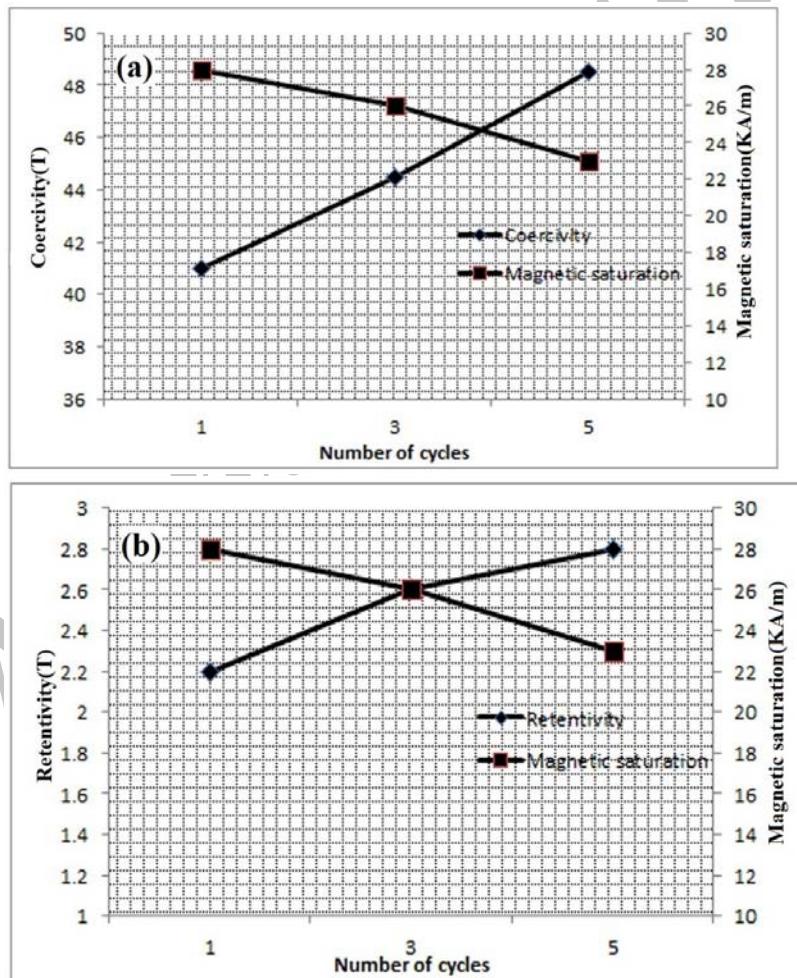

شکل ۱۲- مقایسه خواص مغناطیسی کامپوزیت مس- نیکل درطی سیکل‌های گوناگون فرایند ARB، (a) منحنی پسماند مغناطیسی- اشباع مغناطیسی، (b) منحنی نیروی وادارنگی مغناطیسی- اشباع مغناطیسی