

شبیه‌سازی عددی گرمایی- ساختاری فرایند کوئنچ فولادها

محسن اشراقی کاخکی^{*}، احمد کرمانپور^{**} و محمدعلی گلزار^{***}
دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران ۸۴۱۵۶۸۳۱۱

(دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۴/۸ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱)

- چکیده -

واژگان کلیدی :

Thermo-Microstructural Numerical Simulation of Quenching Process of Steels

M. Eshraghi Kakhki, A. Kermanpur and M. A. Golozar

Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, 8415683111, Iran

Abstract: In this work, a 3D thermo-microstructural model was developed to simulate the continuous cooling of steel. The model was employed for simulation of cooling process of the gears made from a plain carbon steel (AISI 1045) and a low alloy steel (AISI 4140). Temperature-dependent heat transfer coefficients for two different quenching media were evaluated by experimental and computational methods. The effects of latent heat releases during phase transformations, temperature and phase fractions on the variation of thermo-physical properties were investigated. The present model was validated against cooling

استاد - ***

دانشیار - **

* - کارشناس ارشد

curve measurements, metallographic analysis, and hardness tests, and good agreement was found between the experimental and simulation results. This model was used to simulate the continuous cooling process and to predict the final distribution of microstructures and hardness in steel gears.

Keywords: Steel, Quenching, Numerical simulation, Phase transformation.

دمايی در طول سرد کردن فولادهای يوتکتوبیدی مورد استفاده قرار گرفته است. ونگ و همکاران [۲] تلاشهاي برای پيش‌بنين تنشهای گرمایی با در نظر گرفتن دگرگونیهای فازی انجام دادند. هوپینگ و همکاران [۳] يك برنامه المان محدود برای حل كوپله دمايی-تشني-تغغير فاز توسعه دادند و سپس نتایج شبیه‌سازی را با نتایج آزمایشات متالوگرافی و سختی‌سنجه برای سردایش فولاد P20 مقایسه کردند. کنگ و ايم [۴] با ارائه يك برنامه المان محدود سه بعدی، توزيع کربوره کردن و نيز توزيع دما و کسر حجمی فازهای مختلف را هنگام سردایش فولاد پيش‌بنين کردند. سیمیر و گور [۶] نيز فرایند کوئچ يك فولاد کربنی ساده را شبیه‌سازی کرده و اثر هندسه نامتقارن بر تنشهای پسماند حاصله را مورد بررسی قرار دادند.


همان طور که مشاهده می‌شود در اين تحقیقات برای ساده‌سازی مسئله، فرضیاتی مدنظر قرار گرفته است که از طرفی موجب ایجاد خطأ در نتایج و از طرف دیگر موجب محدودیت کاربرد روشها شده است. به عنوان مثال اغلب این تحقیقات برروی فولادهای ساده کربنی و خصوصاً فولادهای يوتکتوبیدی و نيز بدون در نظر گرفتن دگرگونی مارتزیتی انجام شده است. به عبارت دیگر در فرایند شبیه‌سازی اکثراً دگرگونیهای نفوذی مدنظر قرار گرفته است. هم‌چنان اغلب مطالعات در حالت دو بعدی متمرکز بوده است. در بسیاری از موارد انجام شده نيز نتایج حاصل از مدل شبیه‌سازی، با داده‌های تجربی و ساختاری مقایسه نشده است. مطالعه تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که برای درک بهتر این پدیده و ارزیابی رفتار دمايی و ریزساختاري فولادها تحقیقات بيشتری لازم است.

در اين پژوهش، يك مدل عددی برای شبیه‌سازی فرایند کوئچ فولادها توسعه داده شده است. مدلسازی بر روی قطعات چرخ دنده از جنس فولاد کربنی ۱۰۴۵ و فولاد کم آلیاژ ۴۱۴۰

۱- مقدمه

عملیات گرمایی يکی از مراحل مهم و ضروری در تولید محصولات فولادی است و چگونگی انجام آن نه تنها کیفیت و کارایی قطعه، بلکه هزینه‌های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با انتخاب صحیح ترکیب شیمیایی و ساختار متالورژیکی يك قطعه، خواص مکانیکی مانند سختی، استحکام و چقرمگی قابل کنترل است. عملیات گرمایی از يك سو به عنوان روشی کم‌هزینه و آسان برای تغیير و تنظیم خواص مکانیکی فولادها از مدت‌ها قبل مورد توجه و کاربرد بوده و از طرف دیگر به خاطر کثرت پارامترهای مؤثر برآن و پیچیده بودن نقش اين پارامترها در نتیجه نهايی عمليات، موضوعی مهم برای پژوهش و تحقیق بوده است. امروزه کدهای شبیه‌سازی عددی در زمینه‌های مختلف مهندسی متالورژی و مواد با سرعت زیادی در حال توسعه و تکمیل است، به‌طوری که فرایندهای پیچیده‌ای هم‌چون تشکیل ساختار میکروسکوپی قطعات که تا پیش از این غیر قابل محاسبه و تخمین تصور می‌شد نیز به تدریج در حال مدلسازی‌اند. در طراحی و تولید مبتنی شبیه‌سازی، اثرات عملیات گرمایی پیش‌پیش محاسبه می‌شود و بنابراین می‌توان با تغییر پارامترهای مختلف، فرایند را بهینه کرد. هنگام طراحی قطعه، اغلب اطمینان از مناسب بودن فرایند عملیات گرمایی انتخاب شده بسیار مهم است. شبیه‌سازی رایانه‌ای به خوبی می‌تواند این امر را بررسی کند و به طراحان قطعات و کاربران عملیات گرمایی کمک کند تا ضمن افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت قطعات، هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

بسیاری از محققان از جمله آگاروال و بریماکومب [۱] تلاشهاي برای مدلسازی دگرگونیهای فازی انجام دادند. با اين حال آنها فقط دگرگونیهای يوتکتوبیدی را مدنظر قرار دادند. در تحقیقات دیگری نیز روش مشابهی برای پيش‌بنين تاریخچه

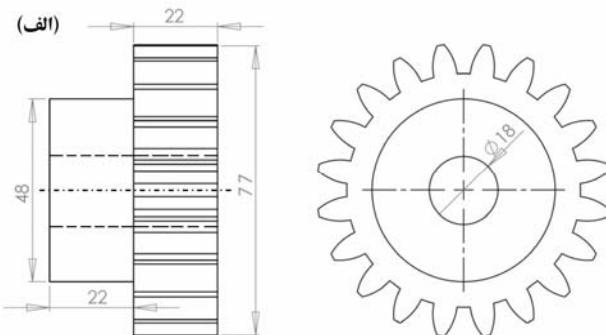

شکل ۱- قطعات چرخ دنده مورد آزمایش؛ (الف) نقشه مکانیکی (ب) قطعات واقعی.

سیکلهای مختلف سرد کردن پیوسته پیش‌بینی کرد.

۲- روش آزمایش


شکل (۱-الف) نقشه مکانیکی قطعات چرخ دنده و شکل (۱-ب) چرخ دنده‌های واقعی مورد آزمایش را نشان می‌دهند. قطعات پس از آستینته شدن در دمای 845°C در آب و روغن کوئینج شدند. به منظور بررسی نحوه سرد شدن، ترموموپلهایی از نوع K و به قطر 0.3 mm درون نمونه‌ها جاسازی شد. همچنین از یک دستگاه رایانه شخصی مجهز به کارت اندازه‌گیری PCI-773 و نرم افزار Lab View 5.1 برای ثبت تاریخچه دمایی نمونه‌ها استفاده شد. پس از سرد شدن، نمونه‌ها برش داده شدند و آزمونهای سختی‌سنجدی و متالوگرافی در نقاط مختلف آنها انجام شد. برای اندازه‌گیری کسر حجمی فازهای مختلف، تصاویر حاصل از متالوگرافی نوری، توسط نرم افزار تحلیل تصویری Clemex 3.5 مورد بررسی قرار گرفت و کسر حجمی فازها در نقاط مختلف نمونه‌ها تعیین شد.

۳- مدلسازی عددی

۳-۱- مدل انتقال گرما

معادله انتقال گرمای فوریه با در نظر گرفتن گرمای نهان آزاد شده حین دگرگونی در حالت سه بعدی به صورت زیر بیان می‌شود:

انجام شده است. در فرایند کوئینج هر دو نوع فولاد ذکر شده، دو نوع محیط سرد کننده شامل آب و روغن مد نظر قرار گرفت. برای محاسبه ضرایب انتقال گرما حین کوئینج در این دو محیط، پروفهایی از جنس فولاد زنگنزن ۳۰ ساخته شد و شرایط انتقال گرما به صورت تابعی از دمای سطح توسط روش حل معکوس محاسبه شد. برای افزایش دقت محاسبات، خواص ترموفیزیکی فولاد به صورت متغیر با دما و نوع فازها درنظر گرفته شد. همچنین اثر گرمای نهان آزاد شده در اثر دگرگونیهای فازی در مدل توسعه یافته لحاظ شد. برای مدلسازی دگرگونیهای فازی نفوذی از معادله JMA [۷-۱۰] به همراه قانون جمع‌پذیری [۱۱] استفاده شد. به منظور مدلسازی سیستمیک دگرگونی مارتینزیتی در فولاد کربنی، از مدل کوینستین و ماربرگر [۱۲] و در فولاد کم آلیاژ از یک مدل جدید [۱۳] که برای فولادهای کم آلیاژ توسعه پیدا کرده، استفاده شد. در این تحقیق از نرم افزار ANSYS 10.0 استفاده شده است و شبیه‌سازی به کمک برنامه‌نویسی به زبان پارامتری نرم افزار (APDL) انجام شده است. همچنین برای پیش‌بینی سختی در نقاط مختلف نمونه‌ها از مدل تجربی مینیر [۱۴] استفاده شد. برای اعتبارسنجی و بررسی کارایی مدل، آزمایشات تجربی بر روی نمونه‌های ذکر شده انجام شد. تاریخچه دمایی نمونه‌ها حین کوئینج ثبت شد و آزمونهای متالوگرافی و سختی‌سنجدی بر روی مقاطع برش خورده نمونه‌ها انجام شد. نشان داده شد که با استفاده از مدل گرمایی-ساختاری توسعه یافته می‌توان ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات فولادی را پس از

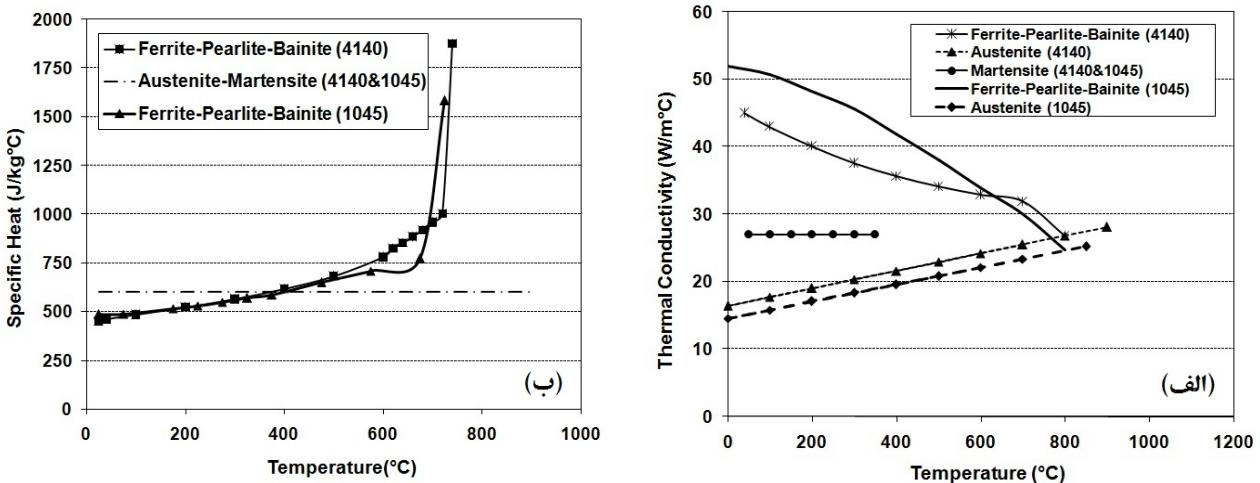

شکل ۲- خواص ترموفیزیکی فولادهای مورد بررسی؛ (الف) هدایت گرمایی (ب) گرمای ویژه.

خواص ترموفیزیکی نقش اساسی در تعیین نحوه سرد شدن فولادها دارند. رسانایی گرمایی و نیز گرمایی ویژه فولادها هم تابع نوع ریساختار و هم تابع دماست. همچنین گرمایی نهان آزاد شده در اثر دگرگونیهای فازی تأثیر بهسزایی در چگونگی سرد شدن فولادها حین فرایند کوئنچ دارد. دارکن و گوری [۱۵]، میزان گرمای آزاد شده در اثر دگرگونیهای نفوذی را به صورت تابعی از دما مطابق معادلات زیر ارائه کردند. معادله (۶) گرمای نهان دگرگونی فریتی و معادله (۷) گرمای نهان دگرگونیهای پرلتی و بینتی را نشان می‌دهد.

$$\Delta H_F (\text{J/cm}^3) = 1769.0 - 5.725T + 0.0063T^2 - [2.303 \times 10^{-6} T^3] \quad (6)$$

$$\Delta H_{P-B} (\text{J/cm}^3) = 953.0 + 0.409T - 0.00012T^2 \quad (7)$$

همچنین اریکسون [۱۶] گرمای نهان دگرگونی مارتنتزیتی را به صورت زیر ارائه کرده است:

$$\Delta H_M (\text{J/cm}^3) = 640 \quad (8)$$

در این پژوهش، چگالی فولاد به صورت ثابت و برابر 7850 kg/m^3 در نظر گرفته شده است. رسانایی گرمایی و گرمای ویژه به صورت تابعی از دما و نوع فاز برای هر فولاد در شکل‌های (۲-الف) و (۲-ب) نشان داده شده است [۱۷ و ۱۸].

به دلیل تقارن موجود در قطعه، تنها نصف یکی از دندنهای مدلسازی شده است. شکل (۳) نتایج تحلیل حساسیت شبکه را

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + q_t = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} \quad (1)$$

در این معادله C_p گرمای ویژه، k ضریب هدایت گرمایی و ρ چگالی است. مقادیر C_p و k در هر دما با توجه به کسر حجمی فازهای مختلف و طبق روابط زیر محاسبه شده‌اند:

$$k = \sum F_i k_i, C_p = \sum F_i C_{pi} \quad (2)$$

که در آن k_i و C_{pi} به ترتیب رسانایی گرمایی، گرمای ویژه و کسر حجمی فاز i ام را نشان می‌دهند. همچنین q_t گرمای نهان آزاد شده در اثر دگرگونی است و از معادله زیر به دست می‌آید:

$$q_t = \Delta H_i \frac{\Delta F_i}{\Delta t} \quad (3)$$

در اینجا ΔH_i گرمای نهان دگرگونی و ΔF_i تغییرات کسر حجمی فاز i ام در مدت زمان Δt است.


شرط اولیه برای این مسئله، دمای اولیه یکنواخت، یعنی دمای آستانته، قبل از کوئنچ است.

$$T|_{t=0} = T_0 \quad (4)$$


با توجه به اینکه انتقال گرما به صورت جابه‌جایی انجام می‌شود، شرایط مرزی به صورت زیر در می‌آید:

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = h_C (T_S - T_A) \quad (5)$$


که در آن، T دمای جاری، T_A دمای محیط سردایش و h_C ضریب انتقال گرمای جابه‌جایی است.

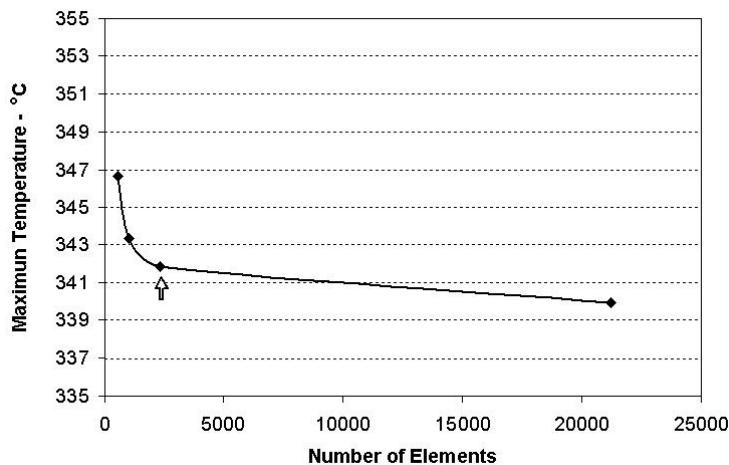

شکل ۳- نتایج آزمون حساسیت شبکه برای چرخ دنده.

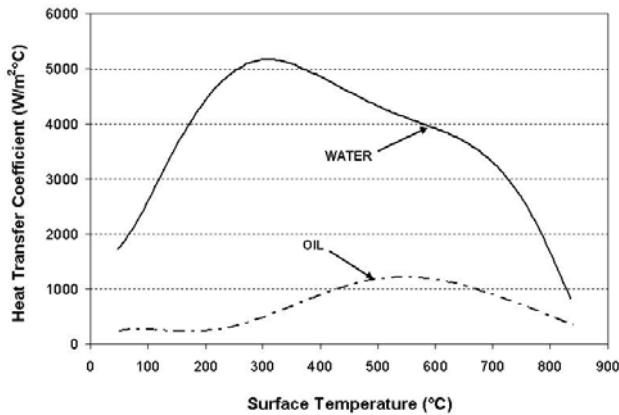

شکل ۵- ضرایب انتقال گرمای محاسبه شده برای کوئینج در آب و روغن به صورت تابعی از دمای سطح.

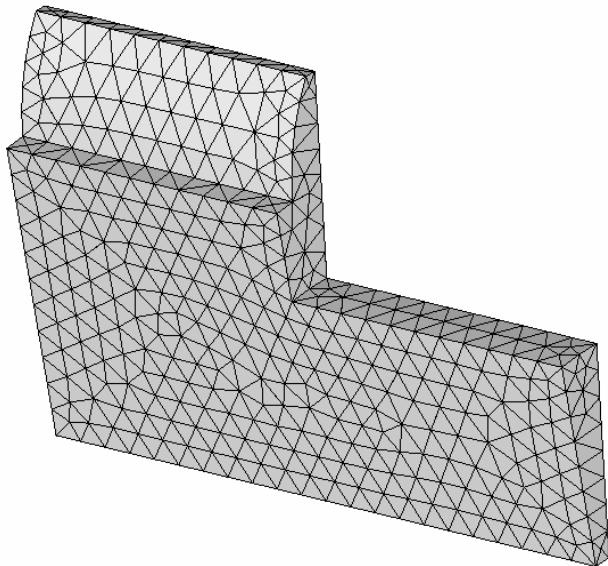

شکل ۶- شمای مدل و شبکه المان محدود به کار گرفته شده برای چرخ دنده.

جنس فولاد زنگ نزن ۳۰۴ ساخته شد و شرایط انتقال گرمای، به صورت تابعی از دمای سطح، با یک روش حل معکوس محاسبه شد. شکل (۵) ضرایب انتقال گرمای محاسبه شده را به صورت تابعی از دمای سطح نشان می‌دهد [۱۹].

۲-۳- مدل دگرگونیهای فازی

تحت شرایط هم‌دما، سیستم دگرگونیهای نفوذی را می‌توان توسط معادله JMA به صورت زیر توصیف کرد:

$$F_i^j = 1 - \exp(-A \cdot t_j^B) \quad (9)$$

که در آن F_i^j کسر حجمی فاز i در گام زمانی j است. هم‌چنین A و B ثابت‌های ماده‌اند که از نمودار TTT به دست

برای چرخ دنده نشان می‌دهد. طبق این نتایج، شبکه‌ای با ۷۷۹ گره و ۲۳۱۶ المان به کار گرفته شد. شمای مدل و شبکه‌بندی مورد استفاده در شکل (۴) نشان داده است.

یکی از مهمترین عواملی که دقیق نتایج شبیه‌سازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد چگونگی اعمال انتقال گرمای جابه‌جای بر روی مدل است. همان‌طور که اشاره شد، در این پژوهش شرایط کوئینج در آب و روغن ساکن بررسی شده است. برای محاسبه ضرایب انتقال گرمای کوئینج در این دو محیط، پروبهایی از

صورت تابعی از ترکیب شیمیایی و نرخ سرد شدن محاسبه می‌شود و سختی کل، با توجه به کسر حجمی فازها و سختی

هر فاز، طبق معادله زیر تعیین می‌شود:

$$HV = F_M HV_M + F_B HV_B + (F_F + F_P) HV_{F+P} \quad (14)$$

که در آن F_F و F_M به ترتیب، کسر حجمی مارتزیت، بینیت، فریت و پرلیت بوده و HV سختی فولاد در مقیاس HV_M و HV_B به ترتیب سختی مارتزیت، بینیت و فریت+پرلیت‌اند و طبق معادلات زیر محاسبه می‌شوند:

$$HV_M = 127 + 949(\%C) + 27(\%Si) + 11(\%Mn) + 8(\%Ni) + 16(\%Cr) + 21\log V_r \quad (15)$$

$$HV_B = 323 + 185(\%C) + 330(\%Si) + 153(\%Mn) + 65(\%Ni) + 144(\%Cr) + 191(\%Mo) + (89 + 53(\%C) - 55(\%Si) - 22(\%Mn)) \log V_r \quad (16)$$

$$HV_{F+P} = 42 + 223(\%C) + 53(\%Si) + 30(\%Mn)12.6(\%Ni) + 7(\%Cr) + 19(\%Mo) + (10 - 19(\%Si) + 4(\%Ni) + 8(\%Cr)130(\%V)) \log V_r \quad (17)$$

V_r سرعت سرد شدن در دمای $700^\circ C$ است.

۴- نتایج و بحث

شکل (۶) منحنی سرد شدن نقاط مختلف چرخدنده از جنس ۱۰۴۵ را حین کوئیچ در آب و شکل (۷) منحنیهای سرد شدن را حین کوئیچ در روغن نشان می‌دهد. موقعیت نقاط در شکلها مشخص شده است. همچنین منحنی سرد شدن آزمایشگاهی برای نقطه C در شکلها نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود در نقطه A که در میان یک دنده قرار دارد، با توجه به ضخامت کم دنده و انتقال گرمایی که از دو طرف دنده رخ می‌دهد، نرخ سرد شدن بالاست. اما نقاط B و C که در جان قطعه قرار دارند، سرعت سرد شدن پایینتری دارند. بدیهی است که نرخ سرد شدن در روغن بسیار پایینتر از آب است. در حالی که حین کوئیچ در آب، دمای نقطه C در زمان حدود ۲۵ ثانیه به $200^\circ C$ می‌رسد، این اتفاق حین کوئیچ در روغن در عرض ۸۰ ثانیه رخ می‌دهد.

می‌آیند. τ یا زمان سپری شده از شروع دگرگونی، از معادله زیر به دست می‌آید:

$$t_j = \left[-\frac{\ln(1-F^{j-1})}{A} \right]^{1/B} + \Delta t_j \quad (10)$$

با این حال معادله JMA برای شرایط ناهمدما کاربرد ندارد. بنابراین از قانون جمع‌پذیری برای توصیف شرایط ناهمدما استفاده می‌شود. طبق این قانون منحنی سرد شدن به گامهای کوچک همدما تقسیم شده و کسر حجمی دگرگونی در این گامهای همدما محاسبه می‌شود. طبق این قاعده، هرگاه شرط زیر برقرار باشد دگرگونی شروع می‌شود.

$$\sum_{j=1}^m \frac{\Delta t_j}{\tau_j} \geq 1 \quad (11)$$

که τ زمان لازم برای آغاز دگرگونی در گام زمانی زام است. در مورد دگرگونی مارتزیتی، برای فولاد ساده کربنی از رابطه تجربی که توسط کوینستین و ماربرگر به صورت زیر ارائه شده، استفاده شده است:

$$F_M = 1 - \exp[-0.011(M_s - T)] \quad (12)$$

برای مدلسازی دگرگونی مارتزیتی در فولاد کم آلیاژ از معادله جدیدی که برای فولادهای کم آلیاژ توسعه داده شده، استفاده شد. این معادله به صورت زیر است:

$$\frac{dF_M}{dT} = K F_M^a (1 - F_M)^b \quad (13)$$

$K =$

$$\frac{G^{0.240}(M_s - T)^{0.191}}{9.017 + 62.88(\%C) + 9.27(\%Ni) - 1.08(\%Cr) + 0.76(\%Mo)}$$


$$a = 0.0420 - 0.246(\%C) + 0.359(\%C)^2$$

$$b = 0.320 + 0.576(\%C) + 0.933(\%C)^2$$


در اینجا F_M کسر حجمی مارتزیت، M_s دمای شروع دگرگونی مارتزیتی و G عدد اندازه دانه ASTM است.

۳-۳- مدل سختی


برای تخمین سختی، از مدل ارائه شده توسط مینیر و همکاران استفاده شده است. طبق این مدل، سختی هر فاز به

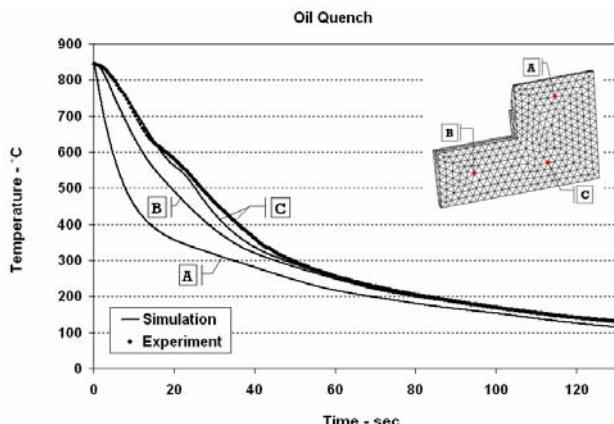

شکل ۷- تاریخچه دمایی نقاط مختلف چرخ‌دنده از جنس فولاد ۱۰۴۵ هنگام کوئیچ در روغن.

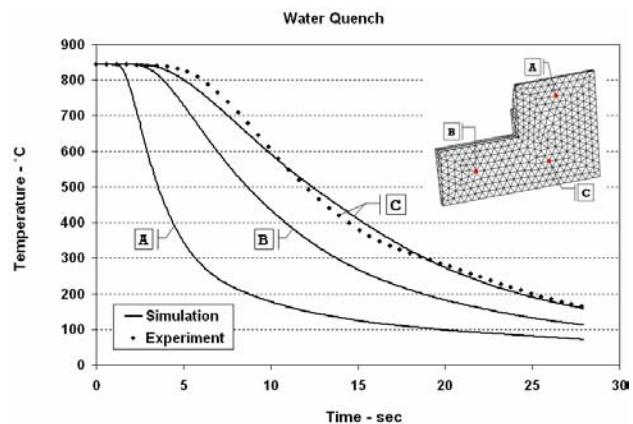


شکل ۶- تاریخچه دمایی نقاط مختلف چرخ‌دنده از جنس فولاد ۱۰۴۵ هنگام کوئیچ در آب.

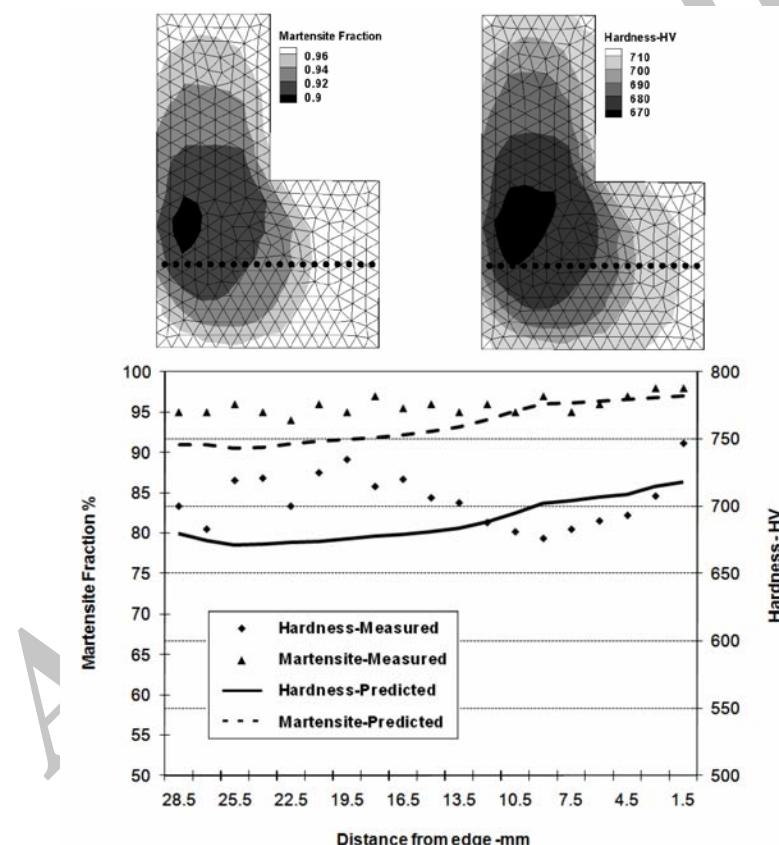

شکل ۸- مقایسه توزیع اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده سختی و مارتنتزیت در چرخ‌دنده ۱۰۴۵ کوئیچ شده در آب.

سرد شدن، تقریباً در کل نمونه بیش از ۹۰ درصد آستینیت به مارتنتزیت تبدیل شده است. در نتیجه، سختی نیز در نواحی مختلف چرخ‌دنده بسیار بالاست. کانتورهای توزیع مارتنتزیت و سختی و نیز مقادیر آزمایشگاهی آنها برای کوئیچ نمونه ۱۰۴۵

شکل (۸) کانتورهای توزیع مارتنتزیت و سختی را با مقادیر اندازه‌گیری شده آنها مقایسه می‌کند. نقاط سیاه رنگ در کانتورها، نشان دهنده نقاطی است که آزمونهای متالوگرافی و سختی‌سنجی در آنها انجام شده است. با توجه به بالا بودن نرخ

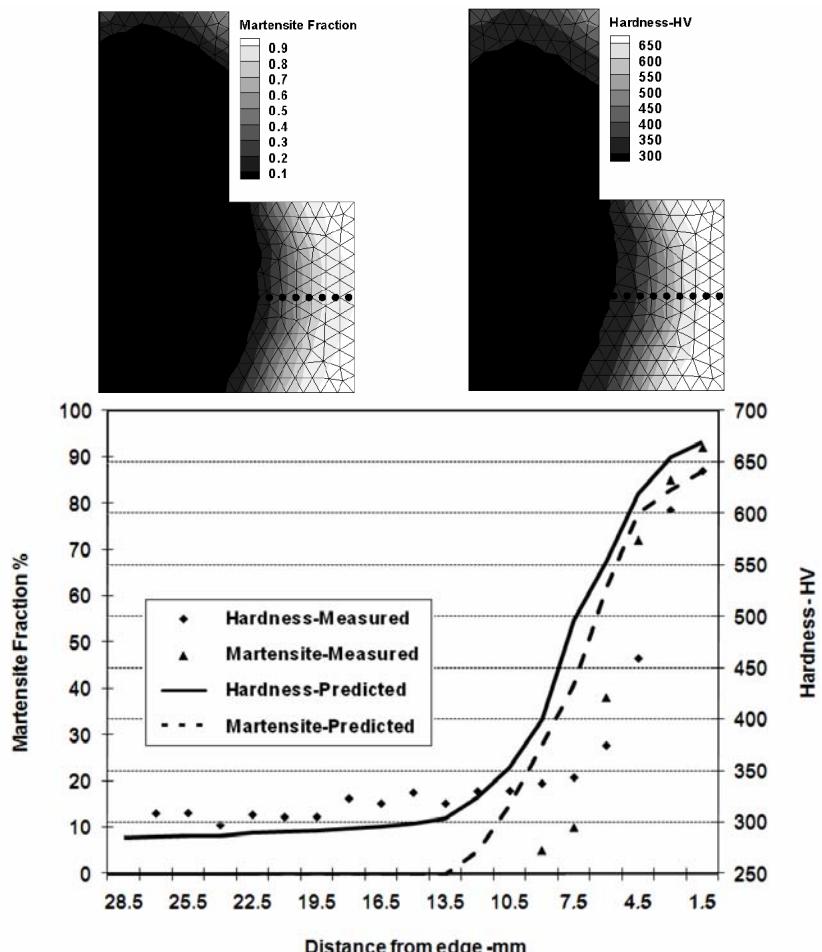


شکل ۹- مقایسه توزیع اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده سختی و مارتنتزیت در چرخ‌دنده ۱۰۴۵ کوئنچ شده در روغن.

اینکه سختی پذیری فولاد ۱۰۴۵ نسبتاً پایین است، مشاهده می‌شود که فقط در نواحی نزدیک دندنه‌ها مارتنتزیت تشکیل شده و بنابراین سختی زیاد است. در این رابطه، سازگاری مناسبی بین کانتورها و مقادیر شبیه‌سازی شده مشاهده می‌شود. با توجه به این داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که محیط سرد کننده روغن برای سختکاری قطعه‌ای از این جنس مناسب نیست و ریزساختار و خواص مورد نظر را به دست نمی‌دهد.


شکل (۱۰) تاریخچه دمایی چرخ‌دنده ۴۱۴۰ سرد شده در آب و

شکل (۱۱) تاریخچه دمایی چرخ‌دنده سرد شده در روغن را نشان می‌دهد. چگونگی سرد شدن در سه نقطه (A, B و C) نشان داده شده است که برای نقطه C نتایج تجربی نیز نمایش داده شده است. سازگاری خوبی که بین نتایج تجربی و شبیه‌سازی مشاهده می‌شود نشان دهنده دقیق شرایط مرزی

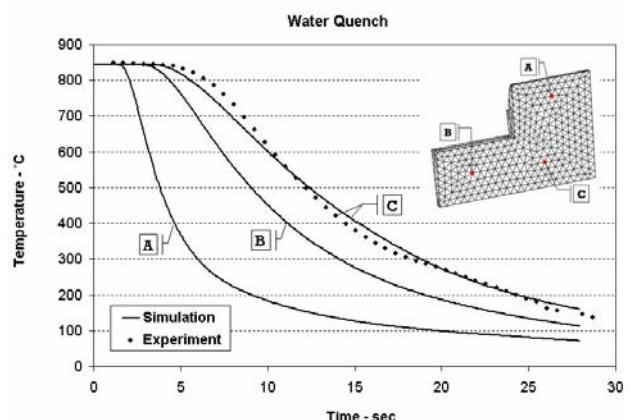


شکل ۱۰- تاریخچه دمایی نقاط مختلف چرخ‌دنده از جنس فولاد ۴۱۴۰ هنگام کوئنچ در آب.

در روغن در شکل (۹) نشان داده شده است. با توجه به اینکه قدرت سرد کنندگی روغن به مراتب کمتر از آب است و نظر به

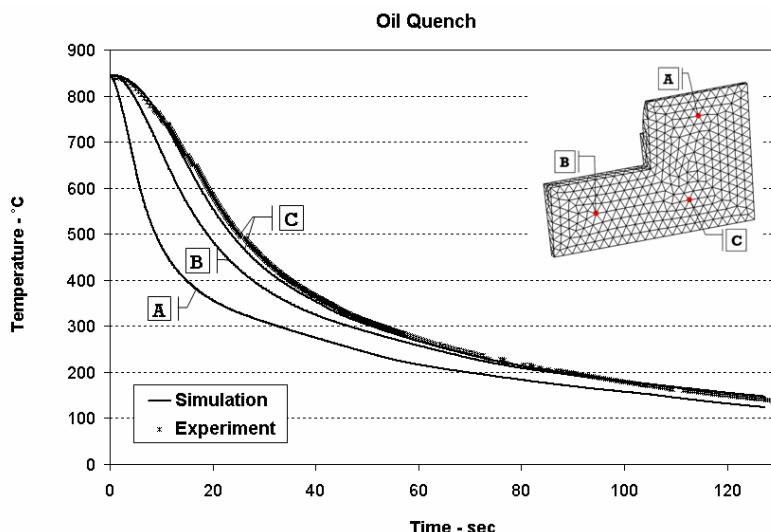

شکل ۱۱- تاریخچه دمایی نقاط مختلف چرخ‌نده از جنس فولاد ۴۱۴۰ هنگام کوئنچ در روغن.

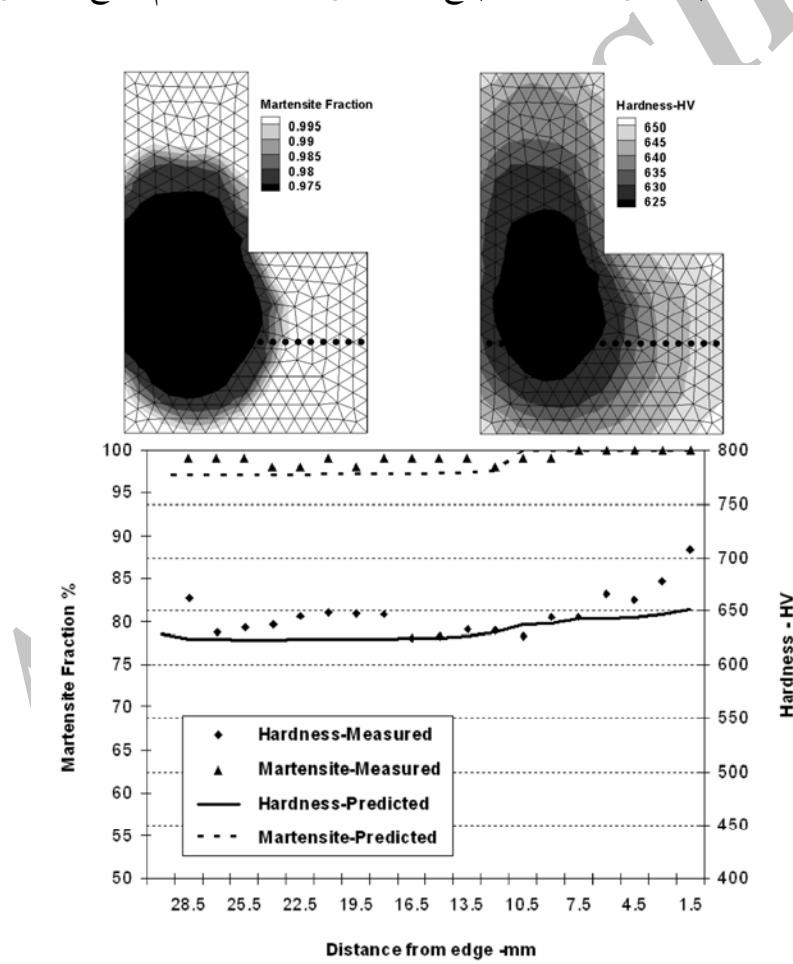


شکل ۱۲- مقایسه توزیع اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده سختی و مارتنتزیت در چرخ‌نده ۴۱۴۰ کوئنچ شده در آب.

نیز سختی را در چرخ‌نده ۴۱۴۰ کوئنچ شده در آب نشان

اعمال شده و خواص ترموفیزیکی به کار گرفته شده است.

می‌دهد. هم‌چنین، نتایج آزمایشگاهی نیز برای مقایسه ارائه شده

شکل (۱۲) توزیع شبیه‌سازی شده کسر حجمی مارتنتزیت و

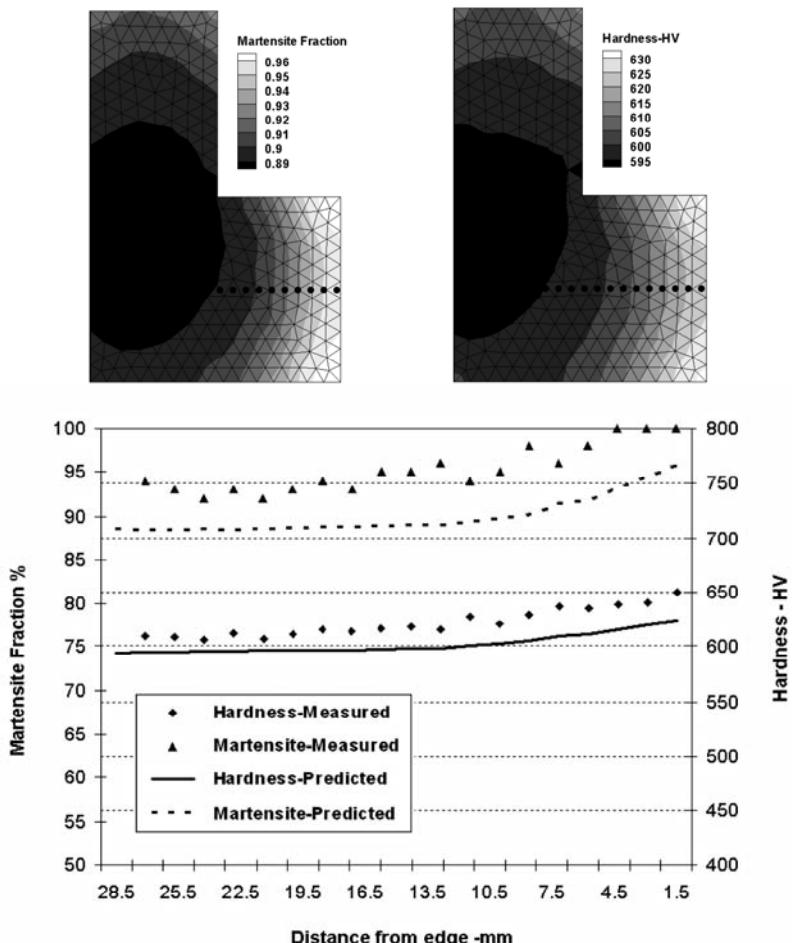

شکل ۱۳- مقایسه توزیع اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده سختی و مارتنتزیت در چرخ‌دنده ۴۱۴۰ کوئنچ شده در روغن.

بودن شدت سرد کنندگی آب، بیشتر آستنیت به مارتنتزیت تبدیل می‌شود و تنها مقدار اندکی فریت و بینیت در نواحی میانی چرخ‌دنده تشکیل می‌شود. اما حین کوئنچ در روغن، مقدار مارتنتزیت تشکیل شده کمتر و مقدار فریت و بینیت بیشتر است. طبق نتایج شبیه‌سازی، چه در کوئنچ در آب و چه در کوئنچ در روغن، پرلیت در قطعات تشکیل نمی‌شود. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان دریافت که برای سختکاری چنین قطعه‌ای از جنس فولاد ۴۱۴۰ استفاده از محیط‌های سردکننده با شدت سردکنندگی بالا، مانند آب، لزومی ندارد. زیرا استفاده از این محیط‌ها ممکن است منجر به اثرات نامطلوبی مانند تنشهای پسماند، اعوجاج و ترک در قطعات شود. بنابراین می‌توان با استفاده از محیط‌های سرد کننده با شدت کمتر، هم خواص مورد نظر را به دست آورد و هم از وقوع این اثرات نامطلوب پیش‌گیری کرد.

است. به طور مشابه، شکل (۱۳) توزیع شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده مارتنتزیت و سختی در چرخ‌دنده کوئنچ شده در روغن نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در اینجا نیز سازگاری خوبی بین نتایج وجود دارد. خطاهای موجود، ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از خطاهای ممکن است ناشی از روش‌های آزمایشگاهی مورد استفاده باشد. به طور مثال؛ خط در آزمونهای متالوگرافی و یا خط در تحلیل ترکیب شیمیایی نمونه‌ها که می‌تواند به خط در تخمین سختی منجر شود. دیگر منشأ خط، اختلاف احتمالی بین ترکیب شیمیایی و اندازه دانه نمونه‌های مورد آزمایش و نمونه‌های مورد استفاده برای ترسیم نمودارهای TTT است.

به دلیل بالا بودن سختی پذیری فولاد ۴۱۴۰، حین کوئنچ در آب و روغن، اکثر آستنیت تبدیل به مارتنتزیت می‌شود. به علت بالا

سرعتهای سرد شدن بسیار پایین، ریزساختارهای فریت و پرلیت مشاهده می‌شود، در حالی که در سرعتهای سرد کردن میانی، بیشتر بینیت مشاهده می‌شود. نتایج نشان داد که برای قطعه از جنس فولاد ۱۰۴۵ کوئنچ در آب و برای قطعه از جنس فولاد ۴۱۴۰ کوئنچ در روغن مناسبتر است. با توجه به پیچیدگیهایی که در فرایند سرد کردن پیوسته فولادها حاکم است، مشاهده شد که مدل حاضر هم برای فولاد ساده کربنی و هم برای فولاد کم آلیاژ کارایی مناسبی دارد و نتایج شبیه‌سازی در بخش‌های مختلف گرمایی، ساختاری و سختی تطابق خوبی را با نتایج آزمایشات تجربی نشان داد. با استفاده از مدل گرمایی، ساختاری توسعه یافته در این پژوهش می‌توان ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات فولادی را پس از سیکلهای مختلف سرد کردن پیوسته پیش‌بینی کرد.

۵- نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک مدل عددی سه بعدی برای شبیه‌سازی فرایند سرد کردن پیوسته فولادها توسعه داده شد و به کمک آن فرایند سرد شدن چرخ دنده‌هایی از جنس دو نوع فولاد ۱۰۴۵ و ۴۱۴۰ حین کوئنچ در آب و روغن شبیه‌سازی شد. نتایج مدل نشان داد که حین کوئنچ نمونه‌های فولاد ۱۰۴۵ در روغن به دلیل پایین بودن شدت سرد کنندگی روغن و نیز پایین بودن سختی‌پذیری این فولاد، در نواحی مرکزی، آستنیت به فریت و پرلیت تبدیل می‌شود. با این حال در مقاطع نازک چرخ دنده به دلیل بالا بودن سرعت سرد شدن، آستنیت به مارتزیت تبدیل می‌شود. اما در نمونه‌های فولاد ۴۱۴۰، با توجه به بالا بودن سختی‌پذیری این فولاد، در شرایط کوئنچ در روغن نیز اغلب آستنیت به مارتزیت تبدیل می‌شود. در این فولاد، فقط در

مراجع

- Agarwal, P. K., and Brimacombe, J. K., "Mathematical Model of Heat Flow and Austenite–Pearlite Transformation in Eutectoid Carbon Steel Rods for Wire," *Metall. Trans. B*, Vol. 12, pp.121-33, 1981.
- Wang, K. F., Chandrasekar, S., and Yang, H. T. Y., "An Efficient 2D Finite Element Procedure for Quenching Analysis with Phase Change," *Trans. ASME J. Eng. Ind.*, Vol. 115, pp. 124-138, 1993.
- Hui ping, L., Guoqun, Z., Shanting, N., and Chuanzhen, H., "FEM Simulation of Quenching Process and Experimental Verification of Simulation Results," *Materials Science and Engineering A*, Vol. 452-453, pp. 705-714, 2007.
- Kang, S. H., and Im, Y. T., "Three-Dimensional Finite Element Analysis of the Quenching Process of Plain-Carbon Steel with Phase Change," *Metall. Mater. Trans. A*, Vol. 36, pp. 2315-25, 2005.
- Kang, S. H., and Im, Y. T., "Finite Element Investigation of Multi-Phase Transformation within Carburized Carbon Steel," *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 183, pp. 241–248, 2007.
- Şimşir, C., and Gür, C. H., "3D FEM Simulation of Steel Quenching and Investigation of the Effect of Asymmetric Geometry on Residual Stress Distribution," *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 207, pp. 211-21, 2008.
- Johnson, W. A., and Mehl, R. F., "Reaction Kinetics in Processes of Nucleation and Growth," *Trans. AIME*, Vol. 135, p. 416, 1939.
- Avrami, M., "Kinetics of Phase Change. I General Theory," *J. Chem. Phys.*, Vol. 7, p. 1103, 1939.
- Avrami, M., "Kinetics of Phase Change. II Transformation - Time Relations for Random Distribution of Nuclei," *J. Chem. Phys.*, Vol. 8, p. 212, 1940.
- Avrami, M., "Granulation, Phase Change, and Microstructure Kinetics of Phase Change. III," *J. Chem. Phys.*, Vol. 9, p. 177, 1941.
- Scheil, E., *Arch. Eisenhüttenwes.*, Vol. 12, pp. 564-67, 1935.
- Koistinen, D. P., and Marburger, R. E., "A General Equation Prescribing the Extent of the Austenite–Martensite Transformation in Pure Iron–Carbon Alloys and Carbon Steels," *Acta Metall.*, Vol. 7, pp. 59–60, 1959.
- Lee, S –J, and Lee Y –K, "Finite Element Simulation of Quench Distortion in a Low-Alloy Steel Incorporating Transformation Kinetics," *Acta Mater.*, Vol. 56, pp. 1482–90, 2008.
- Maynier, P., Dollet, J., and Bastien, P., "Hardenability Concepts with Application to Steel," *AIME*, New York, NY, pp. 518-544, 1978.
- Darken, L. S., and Gury, R. W., *Physical Chemistry of Metals*, McGraw-Hill, New York, 1953.
- Ericsson, T., Sjöström, S., and Knuutila, M., "Predicting Residual Stresses in Cases: Case Hardened Steels," *TMS-AIME*, Warrendale, PA, 1983.

17. Bagdade, S. D., *Thermal Properties of Metals*, ASM International, Metals Park, OH, 2002.
18. Griffiths, E., *Physical Constants of Some Commercial Steels at Elevated Temperatures*, Butterworths Scientific Publication ,London, 1953.

۱۹. اشراقی کاخکی، م.، "مدل‌سازی عددی فرایند سرد کردن پیوسته فولادها به منظور پیش‌بینی ریزساختار و خواص مکانیکی،" پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۸.