



سال سیزدهم، شماره‌ی ۴۳
پاییز ۱۳۹۲، صفحات ۲۰۷-۱۹۱

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

دکتر سیاوش شایان^۱

دکتر محمد شریفی کیا^۲

هدیه دهستانی^۳

استخراج و اندازه‌گیری تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کشکان ناشی از برداشت منابع شن و ماسه

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۰۸/۲۵

چکیده

برداشت منابع رودخانه‌ای از بستر و کناره‌های رودخانه‌ها هم‌زمان با رشد شهرنشینی سرعت فزاينده‌ای یافته است. این برداشت‌ها همواره با تغییراتی در مورفولوژی و شکل هندسی رودخانه‌ها همراه بوده است. در این پژوهش تغییرات مورفولوژیکی بخشی از رودخانه کشکان در شهرستان خرم آباد در استان لرستان از پل باستانی کشکان تا روستای چم داود به طول ۱۴ کیلومتر که بر اثر برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه به وجود آمده، مورد بررسی قرار گرفت. برای نمایش و بررسی تغییرات درهای رود و تغییرات عرض بستر طی زمان و همچنین بررسی اثرات برداشت مواد شن و ماسه‌ای از بستر رود، تغییرات از طریق عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۱ و تصویر ماهواره P5 سنجنده کارتوجست مربوط به سال (۱۳۸۸)، (۲۰۰۹)، (با فاصله زمانی ۸ سال) مورد بررسی قرار گرفت. با ترسیم دو

E-mail:Shayan@Modares.ac.ir

۱- استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

۲- استادیار گروه سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

لایه‌ی وکتوری رود در دو محیط نرم‌افزاری Arc GIS و Auto CAD، اطلاعات عرض بستر در محل خمیدگی‌ها، آزمیوت جابه‌جایی رود در محل هر خم، بالاترین و پایین‌ترین شعاع دایره مماس بر رودخانه در دو بازه زمانی محاسبه و به دست آمد و طی آن تغییرات ایجاد شده، در بازه زمانی ۸ ساله در رودخانه مورد مطالعه، مقایسه، محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین با انجام پژوهش‌های میدانی از رودخانه مورد مطالعه، میزان این تغییرات مورد بررسی دقیق‌تری قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از خم‌های رود ناشی از برداشت شن و ماسه طی یک دوره کوتاه برداشت به وجود آمده‌اند و مقررات و قواعد موجود برداشت برای جلوگیری از تغییرات غیرمنتظره در منطقه کافی نیستند.

کلید واژه‌ها: ژئومورفولوژی کاربردی، برداشت شن و ماسه، مورفولوژی جریانی، رود کشکان.

مقدمه

امروزه در سراسر جهان و از جمله در ایران، رشد جمعیت (به ویژه افزایش جمعیت شهرنشین)، موجب توسعه فیزیکی شهرها شده است. در پی این رشد فیزیکی، استفاده از انواع مصالح ساختمانی و به ویژه شن و ماسه که جهت فعالیت‌های عمرانی و صنعتی کاربرد فراوانی دارند، افزایش قابل توجهی داشته است (شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ۱۳۸۹، ۱). رودها نه تنها منبع تأمین آب بلکه به عنوان عامل توسعه جوامع بشری و یکی از مهمترین منابع عمده تولید و انتقال رسوب نیز تلقی می‌شوند (Safavi, 2004: 296). تحقیقات اخیر محققان نشان می‌دهد که انتقال رسوبات توسط رودخانه‌ها رو به کاهش است (Liu, 2008: 2). استفاده از معادن رودخانه‌ای باعث شده است که رودها در قبال دخالت انسان در نظام طبیعی خود عکس‌العمل نشان داده و این برداشت‌ها موجب شده است که در مشخصه‌های هندسی مجرایها تغییر ایجاد شود (Bravard et al, 1999: 291). در رودخانه کشکان از پل باستانی کشکان تا روستای چم داود در مسیر کوتاه ۱۴ کیلومتری سه معدن و سه کارخانه شن ماسه قرار گرفته است. وجود این سه معدن برداشت، در کنار سایر عوامل باعث تغییرات مورفولوژیکی و اکوسیستمی در رودخانه در یک بازه زمانی کوتاه گردیده است (شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ۱۳۸۹: ۱). در سطح جهانی مطالعاتی در زمینه تغییرات ایجاد شده در الگوی رودخانه انجام شده است. مشکلات رودخانه کانزاس که بر اثر برداشت منابع رودخانه‌ای به وجود آمده بود باعث شد تا برای اولین بار این مسأله توسط اداره مهندسین هیدرولوژی امریکا مورد توجه قرار گیرد (Arthur and Alfredo, 1980: 1) و تغییرات ژئومورفولوژیکی کانال‌های رودخانه، سیلانی شدن برخی از رودخانه‌ها را به علت تغییرات قابل توجه انسانی در بستر رودخانه از جمله معدنکاری (معدن طلا) عنوان می‌کند (James, 1999: 256). همچنین مطالعاتی در

ارتباط با تغییرات کanal رودخانه تی و تومل^۱ اسکالنلند در شرایط کوتاه مدت و میان مدت (Sandra, 2000: 195) ارزیابی تغییرات کanal رودخانه به علت مدت زمان طولانی کاهش ذخیره بار بستر در رودخانه روین^۲ (Liebault and Piegay, 2001: 167)، بررسی تأثیرات فعالیت برداشت شن و ماسه بر جریان رودخانه در کارولینای شمالی (American Fisheries Sorety, 2002: 1) بررسی معادن شن ماسه در دشت‌های سیلانی و اثرات آن بر رودخانه (Grindeland and Handley, 2003: 1) رودخانه‌های آبرفتی در رودخانه‌ای در ایتالیا (Surian and Rinahdi, 2003: 301) انجام شده است. در مطالعاتی که احمری بر روی رودخانه میناب انجام داده، با استفاده از قابلیت برنامه HEC-6 نابسامانی‌هایی را در شکل ظاهری رودخانه که براثر برداشت‌های بی رویه رسوبات رودخانه‌ای حاصل می‌شود را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان برداشت می‌بایست محدود و کنترل شده باشد و مکان آن بایستی با فاصله مناسب انتخاب شوند، (احمری، ۱۳۷۵، ۱). در مطالعه‌ای دیگر، ارشد با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پردازش آنها و با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کارون را براساس چهار سری تصویر ماهواره‌ای در دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۸۲ مورد بررسی قرار داد (ارشد، ۱۳۸۶: ۱). در بررسی ای که مقصودی و همکاران بر روی تغییرات مورفولوژی رودخانه خرم آباد انجام دادند از جمله عوامل اصلی تغییر بستر رودخانه خرم آباد را عامل دخل و تصرف انسانی و تغییر کاربری اطراف رودخانه می‌داند (مقصودی و همکاران، ۱۳۸۹: ۲۹۴). این پژوهش به بررسی تغییرات مورفولوژیکی بخشی از رودخانه کشکان در شهرستان خرم آباد پرداخته که برای نخستین بار در ایران و منطقه مورد مطالعه انجام شده است. هدف از این پژوهش استخراج و اندازه‌گیری تغییرات مورفولوژی حادث شده در این رودخانه متأثر از فعالیت معدن کاری (برداشت شن و ماسه از کناره‌ها و بستر) می‌باشد.


محدوده مورد مطالعه

حوضه‌آبخیز رودخانه کشکان با وسعت ۹۲۷۵/۶۶ کیلومتر مربع در ناحیه جنوب غربی ایران واقع گردیده است. این حوضه بخش مهمی از سرشارخه‌های پر آب رودخانه کرخه را تشکیل می‌دهد و حدود ۱/۳ درصد از خاک استان لرستان را در بر می‌گیرد. در تقسیم‌بندی کلی هیدرولوژی ایران، این حوضه جزئی از حوضه‌آبریز خلیج فارس به شمار می‌رود. این رودخانه بعد از پیوستن به رودخانه‌های فرعی خرم‌آباد، چم‌زکریا، چولهول و مادیان‌رود و پس از طی مسافتی در حدود ۳۰۰ کیلومتر، از میان شهر پلدختر عبور کرده و در محل پل گاو‌میشان به رودخانه‌ی سیمراه

1 -tay and tummel

2 -Roubion

ملحق شده و رودخانه‌ی کرخه را تشکیل می‌دهد (سوری نژاد، ۱۳۸۱: ۶۸). منطقه مورد مطالعه بخشی از حوضه کشکان می‌باشد که در شهرستان خرم آباد واقع شده است. این بخش از رود از پل باستانی کشکان شروع شده و تا روستای چم داود به طول ۱۴ کیلومتر ادامه دارد. مختصات جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در مختصات $33^{\circ}35'17''$ عرض شمالی و طول شرقی $52^{\circ}49'47''$ قرار دارد (شکل ۱). این محدوده برای اساس الگوی استقرار واحد برداشت کننده شن و ماسه انتخاب شده است. میزان متوسط دبی سالانه رود کشکان در ایستگاه واقع در محدوده مورد مطالعه $33^{\circ}2$ متر مکعب بر ثانیه و میزان دبی ویژه این ایستگاه 9046 لیتر بر ثانیه در کیلومتر مربع می‌باشد (سازمان آب منطقه‌ای استان لرستان، ۱۳۸۹: ۲). زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه را سازند امیران، سازند بختیاری، سازند کشکان و اطراف رودخانه مورد مطالعه را نهشته‌های آبرفتی رودخانه‌ای دوران جدید شامل گروه بنگستان تفکیک نشده در برگرفته است. در منطقه مورد مطالعه گسل اصلی وجود ندارد اما از مجاورت این حوضه گسل اصلی زنگوله عبور کرده است (سازمان زمین‌شناسی، ۱۳۸۹). حوضه آبخیز رودخانه کشکان که در بخش مرکزی رشته کوه‌های چین خورده و مرتفع زاگرس واقع شده به لحاظ موقعیت طبیعی منطقه‌ای کاملاً کوهستانی می‌باشد، به طوری که اطراف آن را رشته کوه‌های متعددی محصور کرده است، لذا از نظر ژئومورفولوژی به واحدهای کوهستانی مرتفع و کم ارتفاع، تپه‌ها، فلات‌ها و تراس‌های فوچانی، دشت‌های پایکوهی صاف و هموار تقسیم بندی می‌گردد (سوری نژاد، ۱۳۸۰: ۲۱۲).

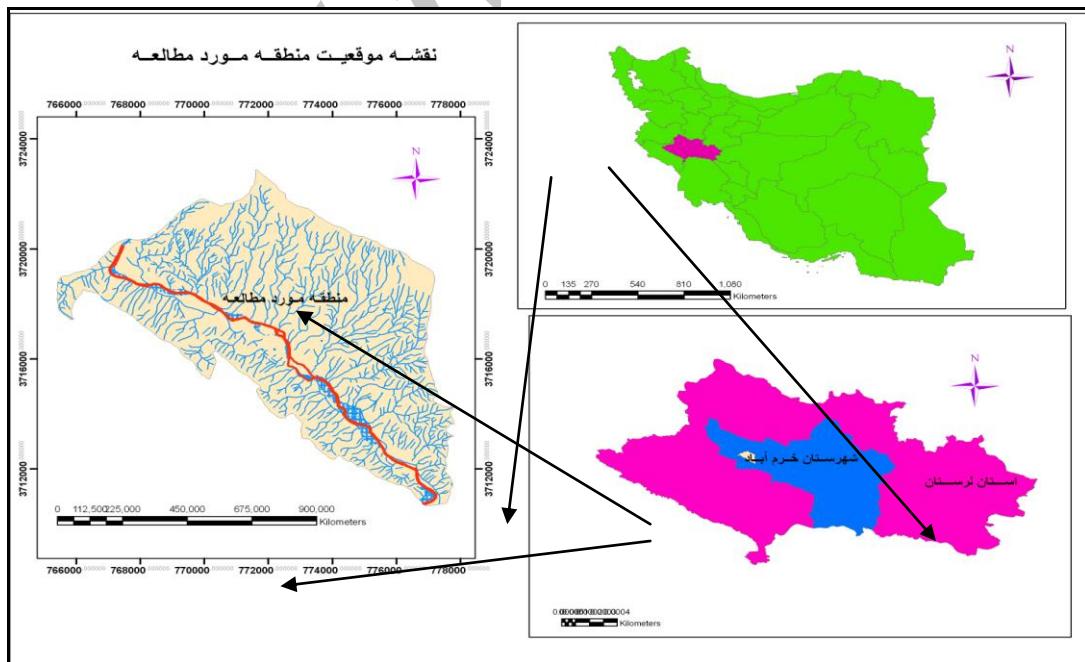

شکل ۱- موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهرستان خرم آباد

مواد و روش ها

در این پژوهش داده های ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

الف) منابع اسنادی و کتابخانه ای

نقشه های توپوگرافی ۲۵۰۰۰:۱ رقومی، سازمان جنگل ها و مراعع کشور

ب) عکس های هوایی با مقیاس ۴۰۰۰۰:۱، سازمان نقشه برداری کشور در سال ۸۱


ج) تصاویر ماهواره ای از ماهواره IRS P5 سنجنده کارتوست^۱، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

د) داده های پیمایشی و اندازه گیری های میدانی

این تحقیق مبتنی بر روش تحلیل زمانی، آزمایشگاهی و پیمایشی است. بدین منظور نخست با استفاده از نقشه های توپوگرافی و پیمایش میدانی برای شناسائی مکان واحد های برداشت کننده، مرز حوضه، استخراج و محدوده مورد مطالعه تحدید گردید. سپس اقدام به تصحیح هندسی و رادیومتریک تصویر ماهواره ای به کمک نقاط کنترل زمین حاصل از عملیات پیمایش شده، عکس هوایی تهیه شده نیز پس از رقومی سازی با دقیقه ۱۴ میکرون بر اساس تصویر ماهواره ای هم مرجع سازی با دقیقه ($\frac{1}{2}$ پیکسل) شد. در مرحله بعد لایه های وکتوری مشتمل بر کلیه عوارض برداری رودخانه بر روی هر دو تصویر (تصویر مقدم و تصویر متأخر) ترسیم شده و برای استخراج پارامترهای هندسی در دو محیط نرم افزاری ArcGIS و AutoCAD مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور لایه رقومی شده رودخانه در سال ۸۱ مبنی تغییرات قرار گرفته و خمیدگی های عمده و مهم رود مشخص شد. سپس برای اندازه گیری زوایا و محیط این خمیدگی های اقدام به نشان گذاری^۲ نقاط و محاسبه زوایای خم شها گردید. این نقاط به نحوی تعیین شدند که اولاً در هر دو زمان مورد بررسی در خارج از بستر رودخانه قرار داشته، ثانیاً شعاع دایره استخراج شده از آن به میزان حداقل خمیدگی بوده و حد الامکان محیط دایره بر روی بخشی از خم رودخانه مماس گردد. با ترسیم این دوایر کلیه زوایای دارای خم ش رودخانه قراعت و آزمیوت آن استخراج شد. در مرحله بعد با ثابت نگاه داشتن نقاط مبنی اقدام به قرائت زوایه خم ش در تصویر متأخر گردید. با مشخص نمودن دو نقطه عطف (محلی که خمیدگی در آنجا تغییر جهت می دهد) آزمیوت آن در دو بازه زمانی اندازه گیری و ثبت شد (شکل ۲).


1 -cartosat

2 -Bench Mark

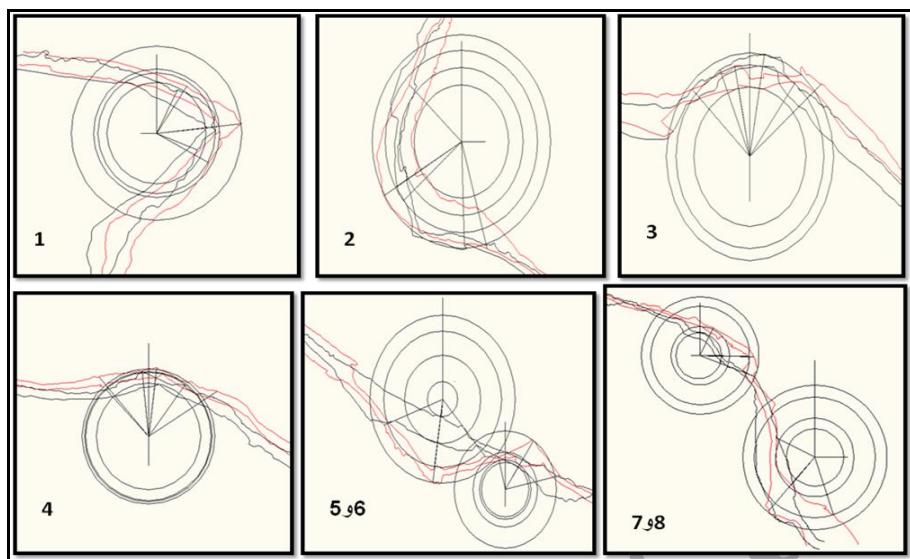


شکل ۲- محل خمیدگی‌ها و دوایر ترسیم شده بر روی رودخانه کشکان در دوبازه زمانی در نرم‌افزار (برای توضیح علایم و خطوط در این شکل به شکل شماره ۵ مراجعه کنید).

پارامترهای فیزیکی رودخانه، اصلی‌ترین فاکتورهای مورد سنجش برای تبیین اثرات فعالیت‌های معدنکاری در بستر رودخانه است. تغییرات صورت گرفته در بستر به واسطه این فعالیت منجر به تغییر در مقادیر و اندازه برخی از پارامترهای فیزیکی رود می‌شود؛ که سنجش و اندازه گیری آن در طی زمان می‌تواند اثرات این فعالیت در تغییر این خصوصات را بازگو نموده، امکان تحلیل واکنش‌های رود در شکل فرسایشی و یا حادثه سازی را فراهم آورد. بدین منظور و برای استخراج پارامترهای فیزیکی رودخانه اقدام به شناسایی برخی از این پارامترهای مانند مستحدمات و تاسیسات معدنکاری، جاده و پل عبوری، دیوار ساحلی، بند انحرافی و غیره. از طریق پیمایش میدانی گردید (شکل ۳) پارامترهای هندسی رودخانه نیز از طریق محیط نرم‌افزار و به کمک تصاویر در دو مقطع زمانی (سال ۸۱ و ۸۸) تهیه و استخراج گردید. (شکل ۴).

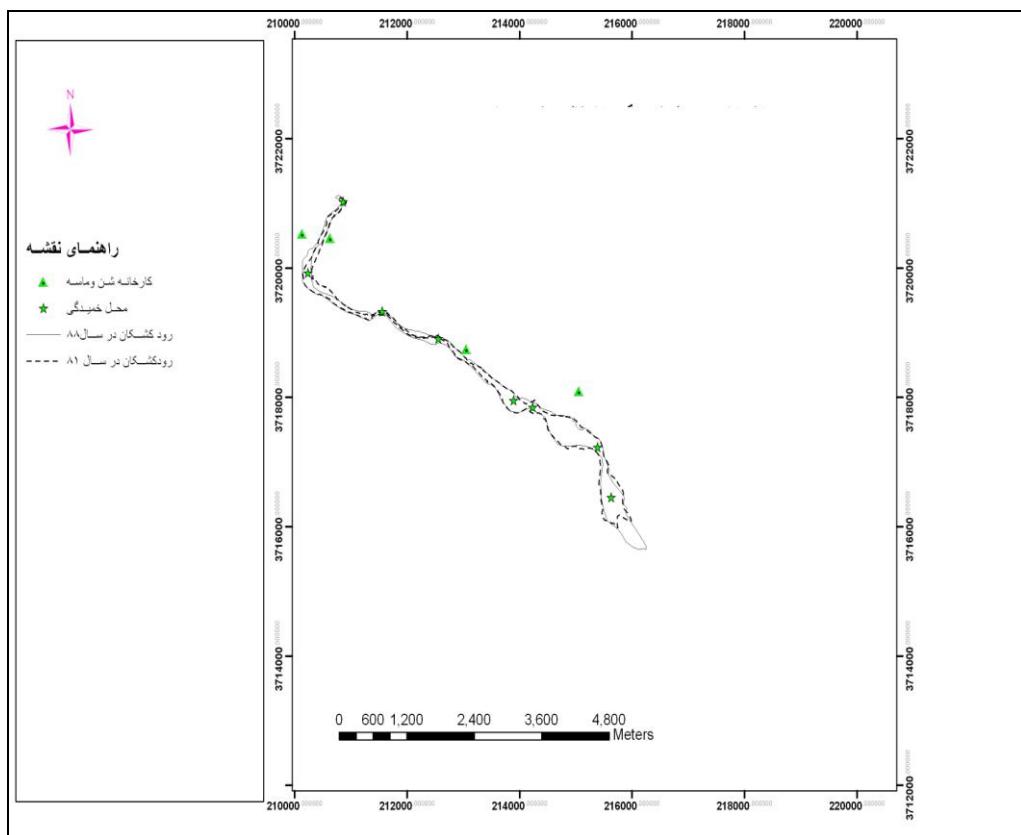

شکل ۳- محل خمیدگی‌ها و تأسیسات برداشت شن و ماسه

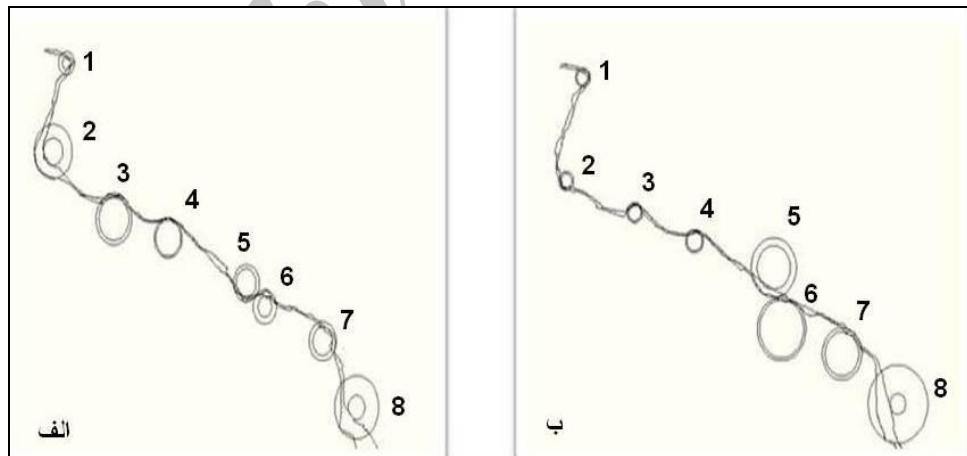

شکل ۴- رودخانه کشکان و دایره‌های مماس بر آن در سالهای ۸۱ (الف) و ۸۸ (ب)

بدین منظور و بر اساس روش ذکر شده اقدام به استخراج پارامترهای نظری، حداقل و حداقل شعاع دایره مماس بر کناره رود، عرض بستر رود در محل خمیدگی، آزمیوت خمث (برای مشخص شدن میزان جابه‌جایی در خم رود)

در نقطه شروع خمیدگی (نقطه عطف اول) و آزمیوت خمین در نقطه انتهایی خمیدگی (نقطه عطف دوم) شد
(جدول ۱ و ۲).

جدول ۱- پارامترهای فیزیکی رودخانه کشکان در سال ۱۳۸۱

همت	هفت	شش	پنج	چهار	سه	دو	یک	واحد	شماره خمیدگی
۵۲۳	۳۹۷	۲۱۰	۲۹۹	۱۹۰	۶۹	۳۹۴	۲۰۴	متر	شعاع دایره در بالاترین حد کناری رود در سال ۸۱
۲۶۹	۳۶۵	۲۴۵	۲۴۵	۱۶۱	۱۲۸	۲۰۷	۱۵۱	متر	شعاع دایره در بالاترین حد کناری رود در سال ۸۱
۲۷۴	۳۲	۱۰۴	۵۴	۲۹	۴۱	۸۷	۵۳	متر	عرض بستر رود در سال ۸۱
۲۹۱	۲۵	۳۵۶	۲۴۹	۳۲۰	۳۱۳	۴۸	۳۴	درجه	آزمیوت نقطه عطف اول پیچ در سال ۸۱
۱۶۲	۱۱	۷۸	۱۳۹	۵۷	۵۱	۱۱۹	۱۱۹	درجه	آزمیوت نقطه عطف اول پیچ در سال ۸۱

جدول ۲- پارامترهای فیزیکی رودخانه کشکان در سال ۱۳۸۸

همت	هفت	شش	پنج	چهار	سه	دو	یک	واحد	شماره خمیدگی
۴۸۳	۱۶۶	۱۳۳	۱۰۶	۱۷۱	۱۹۰	۳۲۷	۱۴۴	متر	شعاع دایره در بالاترین حد کناری رود در سال ۸۸
۲۴۸	۱۱۱	۹۵	۶۰۲	۱۴۰	۱۶۸	۲۷۷	۱۹۱	متر	شعاع دایره در پایین ترین حد کناری رود در سال ۸۸
۲۳۵	۵۵	۳۸	۴۸	۳۱	۲۲	۵۰	۲۳	متر	عرض بستر رود در سال ۸۸
-	-	-	-	۳۲۲	۳۳۷	۱۳۱	۲۶	درجه	آزمیوت نقطه عطف اول پیچ در سال ۸۸
-	-	-	-	۳۶	۳۷	۱۸۲	۱۱۲	درجه	آزمیوت نقطه عطف دوم پیچ در سال ۸۸

بحث و تحلیل یافته‌ها


یافته‌های حاصل از سنجش و اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی رودخانه در سال مبنا و همنهاد سازی آن با این خصوصیات در سال مقصد، امکان اندازه‌گیری و تحلیل تغییرات حادث در بستر و کناره‌های رود را فراهم آورد.
اندازه‌گیری و محاسبه مقایسه‌ای تغییرات فیزیکی رودخانه در سال‌های ۸۸ و ۸۱ در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳- تغییرات فیزیکی رودخانه در دو بازه زمانی ۸۸ و ۸۱

همت	هفت	شش	پنج	چهار	سه	دو	یک	واحد	شماره خمیدگی
۴۰	۲۳۱	۶۷	۱۹۳	۱۹	۲۱	۶۷	۶۰	متر	تفاضل شعاع در بالاترین حد کناری دو بازه زمانی
۲۲	۲۵۴	۱۱	۱۸۳	۲۱	۴۰	۷۰	۳۰	متر	تفاضل شعاع در پایین ترین حد کناری دو بازه زمانی
۳۹	۲۳	۶۶	۶	۲	۱۹	۳۷	۳۰	متر	تفاضل عرض بستر در دو بازه زمانی
-	-	-	-	۳	۲۴	۸۳	۱۰	درجه	تفاضل زاویه نقطه عطف اول در دو بازه زمانی
-	-	-	-	۲۱	۱۴	۱۴	۷	درجه	تفاضل زاویه نقطه عطف دوم در دو بازه زمانی

اندازه گیری شعاع خمس در بالاترین نقطه خمیدگی رودخانه (در محل خم شماره یک) در سال ۸۱ موید جابه جایی نسبتاً زیاد بستر (۳۰ متر) در این نقطه است. به طوری که شعاع حداکثری رود در این نقطه به میزان ۶۰ متر و شعاع حداقلی آن به میزان ۳۰ متر تغییر داشته است. این مساله موید جابه جایی و تغییر بستر رود و توأمً چرخش این خمیدگی است. آزمیوت نقطه عطف اول در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۱ اختلاف ۱۰ درجه‌ای و درآزمیوت نقطه عطف دوم اختلاف ۷ درجه‌ای را نشان می‌دهد. این تغییر در آزمیوت تایید بر چرخش و تمایل خمیدگی در مکان شماره یک هم‌پای با تغییر در عرض بستر در این نقطه است و به طور کلی نشانه بازتر شدن خمیدگی در محل این خم می‌باشد. در نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که خمیدگی شماره یک تغییرات نسبتاً کمتری داشته خصوصاً میزان جابه جایی آن تغییرات اندکی داشته است. برای پی بردن به عامل ایجاد تغییر در عرض بستر و چرخش این رود به بررسی‌ها و کار میدانی بیشتری نیاز دارد؛ اما به طور یقین تغییر در رسوب رود به علت برداشت رسوب در خم شماره دو که در پایین دست این خمیدگی قرار دارد و تغییر مسیر رود در محل خمیدگی شماره دو در این تغییرات بی‌تأثیر نبوده است. همچنین عامل پویایی رودخانه و عوامل طبیعی دیگر در طی گذر زمان را نیز نباید نادیده گرفت. در محل خمیدگی شماره دو، احداث پل، که باعث شده است تا عرض بستر رودخانه در محل این خمیدگی ۳۷ متر در سال ۸۱ بیشتر از سال ۸۸ باشد. همچنین اختلاف شعاع دو دایره در بالاترین حد کناری ۶۷ متر و در پایین ترین حد کناری ۷۰ متر می‌باشد. در شکل ۳ محل خمیدگی شماره دو در محیط نرم افزاری اتوکد و اجزاء آن نشان داده شده است. آزمیوت اولین نقطه عطف خمیدگی ۸۳ درجه و نقطه عطف دوم ۱۴ درجه در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۱ بیشتر شده است. علت این چرخش خمیدگی و جابه جایی نقاط عطف و گسترش خمیدگی را می‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به نتایج حاصله از انجام محاسبات در محیط‌های نرم افزاری و پژوهش‌های میدانی، خمیدگی در مکان شماره دو در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۱ تغییرات بسیار زیادی داشته که عامل آن را بر اساس این بررسی‌ها در محل خم می‌توان، برداشت شن و ماسه، ساخت کارخانه بتون‌سازی در کناره بستر رودخانه و همچنین عامل اصلی و مهم آن را ساخت پل جدید کشکان بر روی رودخانه، در محل خمیدگی دانست. در پی آن مسیر رودخانه توسط انسان تغییر داده شده و آب رود را به زیر پل جدید هدایت کرده است. شکل ۶ محل ساخت پل جدید و تغییرات حاصل از عوامل انسانی را نشان می‌دهد. به طوری که، تغییرات ایجاد شده بر اثر ساخت این پل، کاهش عرض بستر رودخانه، چرخش رود و کاهش شعاع بالایی و پایینی رود، در بررسی‌های میدانی کاملاً مشهود است. همچنین در بررسی‌های میدانی میزان تغییرات ارتفاعی در این مکان به طور متوسط سه متر (در برخی از نقاط بیش از این مقدار) محاسبه شد. تغییرات در محل این خم آنچنان عمده است که به نظر می‌رسد، باعث تغییراتی در

محل خمیدگی‌های بالادست و پایین دست خود شده باشد. شکل ۵ تغییر مسیر رودخانه توسط انسان و بستر قبلی رود را در محل خمیدگی شماره دو نشان می‌دهد.

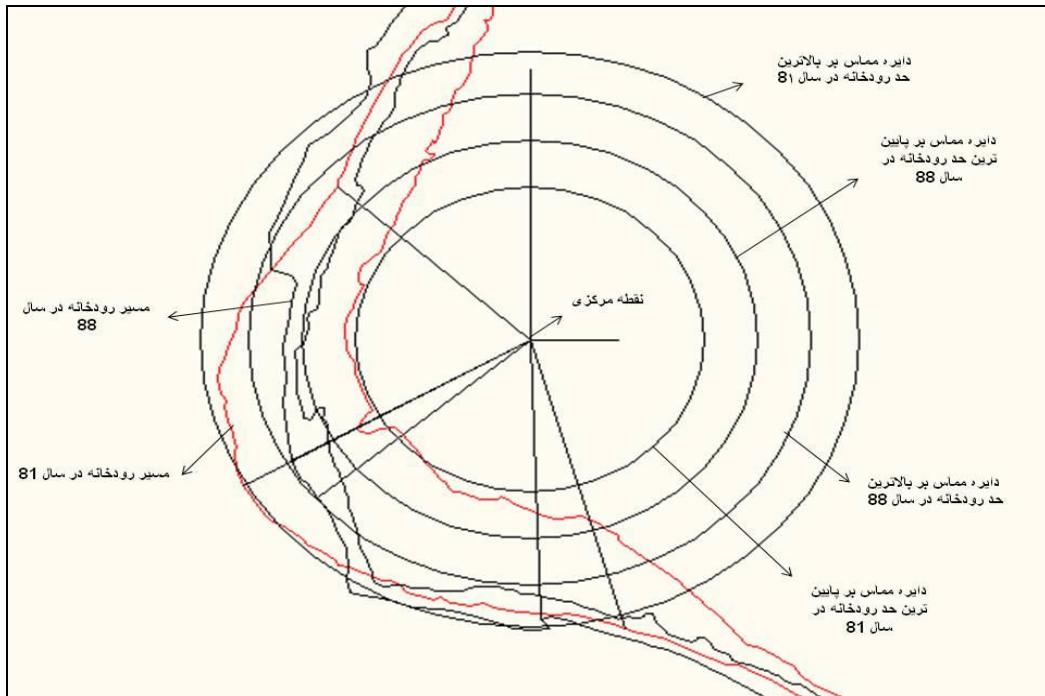

شکل ۵- مکان خمیدگی شماره دو و قسمت‌های مختلف خمیدگی



(الف)

(ب)

شکل ۶- (الف) بستر خشک شده رودخانه در محل خمیدگی،

ب) بر اثر ساخت پل جدید و تغییر دادن مسیر رودخانه

اختلاف شعاع در بالاترین حد کناری در خم شماره سه در دو بازه زمانی رود، ۲۱ متر و اختلاف شعاع در پایین ترین حد کناری در دو بازه زمانی ۴۰ متر است. این امر نشانه افزایش ۱۹ متری بستر رودخانه در سال ۸۸ در محل این

خمیدگی می باشد. افزایش آزمیوت ۲۴ درجه‌ای نقطه عطف اول رودخانه در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۱ و کاهش ۱۴ درجه‌ای آزمیوت نقطه دوم رود در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۱ نشانه تغییرات اندک رود در محل این خمیدگی و چرخش اندک آن می باشد؛ که بخشی از خمیدگی تحت تأثیر تغییرات در خمیدگی شماره دو و بخشی از آن بر اثر جنس سنگ های بستر و کناره‌های رود می باشد و بخش دیگری از این تغییرات به طور طبیعی و تحت تأثیر عامل پویایی خود رود و عوامل طبیعی رود در طی گذر زمان اتفاق افتاده است. در محل خمیدگی شماره چهار، شعاع در بالاترین حد کناری رود، ۱۹ متر در سال ۸۱ بالاتر از سال ۸۸ و پایین‌ترین حد کناری رود در سال ۸۱ ۲۱ متر بالاتر از پایین‌ترین حد کناری رود در سال ۸۸ است. عرض بستر رود در حدود ۲ متر افزایش یافته است. آزمیوت نقطه عطف اول در سال ۸۱ نسبت به سال ۳۸۸ درجه افزایش یافته و آزمیوت نقطه عطف دوم در سال ۸۱ نسبت به سال ۲۱ ۸۸ درجه افزایش نشان می دهد. به طور کلی در تحلیل تغییرات این خمیدگی می توان این گونه نتیجه گرفت، تغییراتی که در این خم اتفاق افتاده به علت برداشت رسوب در محل این خمیدگی بوده، هر چند این تغییرات در محاسبات انجام شده اندک به نظر می رسد؛ اما در پژوهش‌های میدانی، میزان تغییرات بسیار زیاد می باشد. این امر به احتمال زیاد به علت تغییر در فصول سال است؛ زیرا در فصل تابستان محل این خمیدگی توسط انسان بسیار متحول می شود. با مقایسه فصلی در محل خمیدگی، تغییرات ارتفاعی به وجود آمده در بستر رودخانه بر اثر این برداشت‌ها به طور متوسط ۲ متر می باشد (شکل ۷ الف و ۷ ب). همچنین در محل این خمیدگی چندین حوضچه بر اثر برداشت رسوبات در بستر رودخانه به وجود آمده است (شکل ۸). عمق این حوضچه به طور متوسط ۲ متر محاسبه شد.



(الف)



(ب)

شکل ۷- (الف) رودخانه کشکان در اوخر اردیبهشت ۹۰ و شکل ب) همان محل در اوخر تیر ۹۰



شکل ۸- حوضچه‌های ایجاد شده در محل خمیدگی شماره چهار بر اثر برداشت شن و ماسه

در محل خمیدگی شماره پنج، شعاع دایره در بالاترین حد کناری رود، در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۸ ۱۹۳ متر بالاتر قرار گرفته است. شعاع دایره در پایین‌ترین حد کناری رود در سال ۸۱، نسبت به سال ۸۸، ۱۸۳ متر بالاتر قرار گرفته است. عرض بستر رودخانه در محل این خمیدگی در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۱، ۶ متر کاهش داشته است. عامل کاهش عرض بستر رودخانه، برداشت رسوبات رودخانه‌ای در این مکان در کنار عوامل طبیعی می‌باشد. آزمیوت این خمیدگی در سال ۸۱ در نقطه عطف اول ۲۴۹ درجه و در نقطه عطف دوم ۱۳۹ درجه می‌باشد؛ اما در سال ۸۸ در خمیدگی تقریباً به حالت مسقیم در آمده و از بین رفته است. لذا آزمیوت نقطه عطف اول و دوم در سال ۸۸ در خمیدگی میدانی در محل، ساخت ایستگاه پمپاژ آب در محل خمیدگی و تغییر مسیر رود توسط انسان و همچنین پژوهش‌های اندک به اندک ایجاد سدهای انحرافی در محل این خمیدگی (شکل ۹). همچنین برداشت اندک شن و ماسه از بستر و کناره‌های رود در محل این خمیدگی است. به طوری که رود در محل این خم از حالت پیچان رودی به حالت مسقیم در آمده و حوضچه‌های عمیقی به عمق تقریبی ۲ متر ایجاد شده است.



شکل ۹- ساخت سرربز بنی و تغییر جهت مسیر رودخانه به علت ایستگاه پمپاژ آب در محل خمیدگی شماره پنج

شعاع دایره در بالاترین حد کناری رود در محل خم شماره شش در سال ۸۱، ۷۷ متر بالاتر از سال ۸۸ قرار گرفته است. شعاع دایره مماس بر رود در پایین ترین حد کناری رود در سال ۸۱، ۱۱ متر بالاتر از سال ۸۸ بوده است. آزمیوت نقطه عطف اول و دوم در سال ۸۱ به ترتیب ۳۵۶ و ۷۸ درجه محاسبه شد؛ اما به علت برداشت رسوبات رودخانه‌ای و همچنین تغییرات بسیار، ایجاد شده در محل خمیدگی بالادست این خم (خم شماره پنج) خمیدگی به حالت مستقیم و بدون انحناء در آمده و نقطه عطفی در این محل وجود ندارد. عرض بستر رودخانه در محل این خمیدگی به طور چشمگیری کاهش ۶۶ متری داشته است. این کاهش عرض بستر و همچنین تغییر حالت به شکل مستقیم تحت تأثیر برداشت شن و ماسه از محل و تأثیراتی است که خم شماره پنج بر روی آن ایجاد نموده است. نزدیکی خم شماره پنج به خم شماره شش، این تأثیر را چندین برابر نموده است. در خمیدگی شماره هفت شعاع دایره مماس بر بالاترین حد کناری رود در محل این خمیدگی در سال ۸۱، ۲۳۱ متر بالاتر از بالاترین حد کناری در سال ۸۸ است. شعاع دایره مماس بر پایین ترین حد کناری در محل این خمیدگی در سال ۸۱، ۲۵۴ متر بالاتر از سال ۸۸ است. عرض بستر رودخانه در سال ۸۸، ۲۳ متر گسترش نشان می‌دهد. آزمیوت نقطه عطف اول و دوم در سال ۸۱ به ترتیب، ۲۵ و ۱۱ درجه در محل این خمیدگی می‌باشد؛ اما به علت از بین رفتن انحناء در این خم شماره هفت آزمیوتی برای دو نقطه عطف در سال ۸۱ وجود ندارد. با توجه به محاسبات انجام شده در محیط‌های نرم‌افزاری و همچنین پژوهش‌های میدانی مکرر از محل خمیدگی می‌توان چنین تحلیل نمود که به طور کلی تغییرات از سال ۸۱ تا ۸۸ در محل این خمیدگی بسیار زیاد بوده به طوری که به حذف این خمیدگی در سال ۸۸ انجامیده است. عامل اصلی در چرخش، جابه‌جایی و افزایش عرض بستر رودخانه در محل این خم، برداشت شن و ماسه از رودخانه می‌باشد. در بررسی‌های میدانی انجام شده میزان تغییرات ارتفاعی بیش از دو متر و گاهی تا ۳ متر نیز می‌رسد؛ اما به

علت عمق رودخانه و همچنین انجام عملیات برداشت شن و ماسه در زمان مراجعت به محل خمیدگی امکان اندازه‌گیری این میزان در محل ممکن نبود. حوضچه‌های برداشت در محل این خم به تعداد فراوان دیده می‌شد؛ اما به دلیل عدم دسترسی به همه نقاط برداشت (مراجعت در حین عملیات برداشت) ممکن نبود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- حوضچه وسیع ایجاد شده در محل خمیدگی شماره هفت

شعاع دایره مماس بر رود در بالاترین حد کناری آن در محل خمیدگی شماره هشت در سال ۸۱، ۴۰ متر بالاتر از این شعاع در سال ۸۸ است. همچنین شعاع دایره مماس بر رود در پایین‌ترین حد کناری آن در محل این خم ۲۲ متر است. عرض بستر در سال ۸۱، ۳۹ متر بیشتر از سال ۸۸ است. آزمیوت نقطه عطف اول در سال ۸۱، ۲۹۱ درجه و آزمیوت نقطه عطف دوم در همین سال ۱۶۲ درجه در محل این خمیدگی می‌باشد؛ اما به علت حذف این انحناء در سال ۸۸ محاسبه میزان دو نقطه عطف آن محدود نبود. با توجه به محاسبات انجام شده و همچنین بازدیدهای میدانی عامل اصلی تغییرات ایجاد شده در عرض بستر، چرخش و جابه‌جایی و همچنین حذف این انحناء در این محل از رودخانه را می‌توان برداشت رسوبات رودخانه‌ای در این محل دانست که تغییرات بسیاری را برای رودخانه مورد مطالعه در پی‌داشته است.

نتیجه‌گیری

از بررسی‌های میدانی خمیدگی‌های انتخاب شده، انجام محاسبات در محیط‌های نرم‌افزاری، مشاهدات و اندازه‌گیری‌های میدانی مکرر از محل این خمیدگی‌ها که عمده‌ترین خمیدگی‌های رودخانه مورد مطالعه هستند، می‌توان بیان کرد که عامل اصلی تغییرات مورفولوژیکی بستر و کناره رودخانه که باعث از بین رفتن برخی از خمیدگی‌ها و اضافه شدن برخی دیگر از خمیدگی‌ها شده، برداشت شن و ماسه از محل این خمیدگی‌ها بوده است. در برخی از مناطق این عامل به همراه عواملی نظیر تغییر بر اثر عوامل طبیعی رود به واسطه پویایی آن، تغییر بر اثر

ساخت پل، ساخت ایستگاه پمپاژ آب، ساخت سرریزهای بتونی و سدهای محدود انحرافی برای تغییر مسیر جریان رود، باعث تشدید روند تغییرات مورفولوژی رودخانه شده است. تغییر در الگوی مورفولوژی رودخانه در برخی نقاط خمیدگی همچون خم شماره دو، پنج، شش، هفت و هشت آنچنان عمدۀ است که به نظر می‌رسد، در محل این خم‌ها رودخانه در حال تغییر دادن الگوی خود از پیچانروندی به سمت الگوی رودخانه‌های مستقیم می‌باشد در جدول ۴ عامل اصلی تغییر در هر خمیدگی بیان شده است.

جدول ۴- عامل اصلی تغییرات ژئومورفولوژیکی در محل هر خمیدگی در دویازه زمانی ۸۱ و ۸۸

شماره خمیدگی	عامل اصلی تغییرات مورفولوژیکی
۱	عوامل طبیعی و پویایی رود، تغییرات مورفولوژیکی بسیار در خمیدگی شماره دو
۲	ساخت پل جدید، برداشت رسوب، تغییر مسیر جریان رودخانه
۳	عوامل طبیعی و پویایی رود، تغییرات در خمیدگی شماره دو
۴	برداشت شن و ماسه
۵	ساخت ایستگاه پمپاژ آب، ایجاد سرریزهای بتونی، تغییر مسیر جریان رودخانه، برداشت رسوب
۶	تغییرات بسیار خمیدگی شماره پنج، برداشت رسوب
۷	برداشت شن و ماسه
۸	برداشت شن و ماسه

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از تغییرات به وجود آمده در خمیدگی‌های رود ناشی از برداشت شن و ماسه طی یک دوره کوتاه برداشت می‌باشد لذا می‌توان چنین بیان نمود که مقررات و قواعد موجود برداشت برای جلوگیری از تغییرات غیرمنتظره در منطقه کافی نیستند. این امر به طور یقین بر روی الگوی پیچانروندی رودخانه و میزان رسوب‌گذاری آن تأثیر خواهد گذاشت و در پی آن مسائل و مشکلاتی را برای کل رودخانه در پی خواهد داشت.

منابع

- ارشد، ص (۱۳۸۶)، «بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه‌ها با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی رودخانه کارون از گتوند تا فارسیات»، *مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی*، شماره ششم، صص ۱۵-۱.
- احمدی، ح (۱۳۷۵)، «بررسی اثرات برداشت مصالح بر شکل بستر و رژیم رودخانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه شریف.
- _____ (۱۳۸۹-۱۳۹۰)، نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، شهرستان خرم‌آباد، سازمان زمین‌شناسی کشور.
- سوری‌نژاد، ع (۱۳۸۰)، «نظریه سازی هیدرولیکی مدل‌های بارش-رواناب در حوضه آبریز جنوب غربی ایران»، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
- سوری‌نژاد، ع (۱۳۸۱)، «برآورد حجم رواناب حوضه آبریز رودخانه کشکان با استفاده از GIS» *پژوهش‌های جغرافیایی*، شماره ۴۳، صص ۸۰-۵۷.
- _____ (۱۳۸۹)، بهره‌برداری از مصالح رودخانه‌ای، خرم‌آباد، شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان.
- _____ (۱۳۸۹)، اطلاعات و مشخصات رودخانه‌های استان لرستان، خرم‌آباد، شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان.
- مقصودی، م؛ شرفی، س؛ مقامی، ی (۱۳۸۹)، «روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرم‌آباد با استفاده از RS و GIS و Auto Cad»، *برنامه‌ریزی و آمايش فضا*، شماره ۳، صص ۲۹۴-۲۷۶.

- Arthur. R, and M.,Alfredo (1980), "Simulation of Gravel Mining Operation in River and Streams Using Computer Program HE"-6,*Special Projects Memon*, 80 (1): 2-10.
- American Fisheries Society (2002), "Position paper on instream sand and gravel mining activities in North Carolina, February 6, 2002". North Carolina Chapter of the American Fisheries Society, *American River Management Society*, ARMS News. Summer 1996, 9 (2): 1-30.
- Bravard.j-p, Landon. N, Piegay. H and Peiry.J-l, (1999), "Principles of Engineering Geomorphology for Managing Channel Erosion and Bed Load Transport Examples from French River", *Geomorphology*, l31: 291-311.
- James,A, (1999), "Time and the persistenece of alluvium: River engineering, fluvial, geomorphology, and mining sediment California", *Geomorphology*, l31: 256-290.
- Grindeland, T.R. and H. Hadley (2003), "Floodplain gravel mine restoration: peril or opportunity"? *World Water and Environmental Resources Congress 2003, Conference Proceedings, ASCE*. 1-15.

- Liebault, F. and H. Piegay (2001), "Assessment of channel changes due to long-term bedload supply decrease, Roubion River, France". *Geomorphology*, 36: 167-186.
- Liu, cheng. Jueyi, Sui and Yin Wang, Zhao (2008), "Sediment load reduction in Chinese rivers" *International Journal of Sediment Research*, 23 (1) :44-55.
- Liebault, F. and H. Piegay (2001), "Assessment of channel changes due to long-term bedload supply decrease, Roubion River, France". *Geomorphology*, 36:167-186.
- Safavi. H, (2004), "A water quality management model for the Zayandeh –rood River in Iran" International Conference on Managing Rivers in the 21 Centery : Issues and Challenges, 296-301.
- Sandra.J.Wingerbottom, (2000), "Medium and short-term channel planform changes on the River tag tummel, Scotland", *Geomorphology*,l34:195-208.
- Surian, N., and M. Rinaldi. (2003), "Morphological response to river engineering and management in alluvial channels in Italy", *Geomorphology*, 50: 307-326.