

استفاده از روش قاچی اصلاح شده در نورد نامتقارن ورق

فاطمه فرهت نیا* و محمود سلیمی**

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۸۲/۹/۲۳ - دریافت نسخه نهایی: ۸۴/۷/۱۹)

چکیده - در این مقاله، یک روش تحلیلی بر اساس روش قاچی اصلاح شده ارائه شده تا فرایند نورد نامتقارن به دلیل وجود اختلاف در شعاع غلتکهای کاری، سرعت غلتکها و اصطکاک بین سطوح موردنظر مطالعه قرار گیرد. تنش برشی اعمال شده بر ماده در طول تماس تابعی از ضریب اصطکاک و شرایط هندسی در شکاف غلتکها در نظر گرفته شده است. معادله متشکله الاستو-پلاستیک با سخت شوندگی خطی فرض شده است. فاکتورهای عدم تقارن در نظر گرفته شده عبارت اند از نسبت قطر غلتکها، عدم انطباق سرعت غلتکها و تقواوت در شرایط اصطکاک بین سطوح. جایه جایی نقاط خنثی در طول تماس ورق با غلتکها نسبت به تغییرات درصد کاهش ضخامت ورق، نسبت سرعتها، شعاعها و تنشهای کششی در ورود و خروج ورق بررسی شده است. مقادیر پیش‌بینی شده برای نیرو و گشتاور توسط مدل حاضر با مقادیر دیگر محققان مقایسه شده است که موافقت خوبی بین این نتایج مشاهده می‌شود.

واژگان کلیدی: نورد نامتقارن، روش قاچی، ضریب اصطکاک، شرایط کرنش صفحه‌ای

Application of Modified Slab Method in Asymmetrical Plate Rolling

F. Farhat-Nia and M. Salimi

Azad Islamic University, Khomanishahr Branch, Khomanishahr, Iran
Mechanical Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Abstract: In this paper, an analytical method based on Modified Slab Method of analysis is presented to study the asymmetrical rolling process due to difference in work rolls radii, rolls speeds and interface frictions. The shear force imposed on material along the contact region is considered to be a function of the frictional factor and the roll gap geometry. Elastic-plastic with linear work hardening constitutive law was assumed. Asymmetric factors considered are roll diameter ratio, roll speed mismatch and differential interface friction conditions. Neutral points' location along the contact region in relation to the

- استاد **

* - دانشجوی دکترا

varyations on thickness reduction, roll speed ratios, roll diameters ratio and front and back tensions are investigated. Predicted values for rolling force and torque from the present analytical model are compared with those of other workers, which are shown to be in good agreement.

Keywords: Asymmetrical rolling, Slab method, Friction factor, Plane strain conditions

فهرست علائم

برش سطحی	h	نسبت متوسط تنش برشی در جهت ضخامت به تنش برشی سطح	c_1, c_2
تنش کششی در ورود و خروج ورق	q_{in}, q_{out}	ضخامت ورق در شکاف غلتکها	h
سرعت غلتک های بالا و پایین	v_1, v_2	ضخامتهای اولیه و نهایی ورق	h_i, h_o
فاصله افقی از نقطه خروجی	x	طول تماس ورق با غلتکها	l
نقاط خشی بر روی غلتکهای بالا و پایین	x_{n1}, x_{n2}	تنش تسليیم ورق در فاصله x از خروجی و متوسط تنش تسليیم	k, \bar{k}
زوایای المان قاچی با غلتک های بالا و پایین	θ_1, θ_2	فاکتور اصطکاک غلتکهای بالا و پایین	m_1, m_2
تنشهای نرمال و برشی در هر نقطه از محیط پلاستیک	$\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$	نیروی نورد بر واحد عرض	P
تنش تسليیم ورق در فاصله x از خروجی و متوسط تنش تسليیم	$\sigma_f, \bar{\sigma}_f$	فشار متوسط بر روی المان قاچی دیفرانسیلی	p_1, p_2
تنشهای برشی حاصل از اصطکاک در سطح مشترک غلتکهای بالا و پایین با ورق	τ_1, τ_2	متوسط تنش نرمال افقی روی المان قاچی	q
متوسط تنش برشی در جهت ضخامت در نیمه بالا و پایین المان قاچی	$\bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2$	شعاع غلتکهای بالا و پایین	R_1, R_2
اختلاف فشار بین غلتکها	Δ	شعاع میانگین غلتکها	R_m
در زمینه تحلیل فرایند نورد نامتقارن، بررسیهای نظری و		گشتاور غلتکهای بالا و پایین	T_1, T_2
		نسبت متوسط تنش برشی در جهت ضخامت به تنش برشی سطحی	c_1, c_2

نیروی نورد، ضخامت و شکل ورق راحت تر کنترل شده و در میزان انرژی مصرفی صرفه جویی می شود. از معایب این فرایند، انحنای ناخواسته ورق است که در نورد چند قفسه می تواند به قفسه غلتکها آسیب برساند. علاوه بر این مسئله، به دلیل اشکال در ورود ورق به غلتکها، این انحنا می تواند باعث تاخیر در انجام فرایند شود. در عین حال، نوع نامتقارن نورد، در شکل دهی ورق تخت به ورق منحنی شکل کاربرد داشته و می تواند جایگزین سیستمهای خم سه غلتکی شود. در زمینه تحلیل فرایند نورد نامتقارن، بررسیهای نظری و

فرایند نورد، یکی از فرایندهای مهم در شکل دهی فلزات است که درصد بالایی از محصولات ورق، لوله، میله و مقاطع شکل دار را به خود اختصاص می دهد. اهداف اولیه در این فرایند، کاهش سطح مقطع قطعه کار است که در عین حال باعث بهبود خواص آن نیز می شود. در سالهای اخیر، فرایند نورد نامتقارن بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. از مزایای نورد نامتقارن ورق، توزیع فشار کمتری در سطح تماس ورق و غلتک و در نتیجه کاهش نیرو و گشتاور مورد نیاز به منظور انجام فرایند است. با کاهش

تحلیل پلاستیک از المان محدود را به منظور بررسی جریان ماده از نورد نامتقارن با شعاع متفاوت غلتکها ارائه کرد. سیلان ماده و تعیین نقطه ختی، توزیع کرنش و نرخ آن از موارد بررسی آنها بود. هوانگ [۱۸]، سعی در تحلیل نورد نامتقارن با استفاده از روش توابع جریان کرد. هوانگ و تزو [۲۰-۱۹] نیز یک مدل تحلیلی براساس روش قاچی روی نورد صفحه با فرض ثابت بودن اصطکاک برشی بین ورق و غلتکها، ارائه کردند. سلیمی و ساسانی [۲۱] نیز براساس روش قاچی- تراز اصلاح شده فرایند نورد نامتقارن ورق را مورد تحلیل قرار دادند. لازم به ذکر است که اغلب تحلیلهای ارائه شده تاکنون موضوع کار سختی را در نظر نگرفته‌اند.

هدف این مقاله ارائه یک تحلیل ساده است که در عین سادگی بتواند اثرات نابرابری در شعاع غلتکها و سرعت آنها را در میزان نیرو و گشتاور نورد برای مواد الاستیک- پلاستیک با کار سختی براورده کند و همچنین اثر پارامترهایی مانند درصد کاهش ضخامت، تنشهای کششی در حین ورود ورق و خروج آن از غلتکها و اثر ضرب اصطکاک بین ورق و غلتکها را در نیرو و گشتاور نورد نیاز نورد مطالعه قراردهد.

۲- فرضیات اولیه

فرضیاتی که برای تحلیل در نظر گرفته شده‌اند، به صورت زیر خلاصه می‌شود.

الف- غلتکها صلب فرض شده، بنابراین از اثرات صاف شدگی غلتکها صرف نظر می‌شود.
ب- فرض می‌شود ماده دارای رفتار الاستو- پلاستیک و دارای سخت شوندگی خطی است و از معیار تسلیم فون- مایزز تبعیت می‌کند.

ج- تغییر شکل پلاستیک به صورت کرنش صفحه‌ای است.
د- مدل تنش اصطکاکی در سطوح تماس ورق با غلتکها می‌تواند به صورت $\tau = mk$ در نظر گرفته شده که در آن که m فاکتور اصطکاک و k تنش برش ماده است.

تجربی بسیاری انجام شده است. یاماوموتو و همکاران [۱] از پلاستیسین به عنوان ماده مورد آزمایش برای انجام فرایند نورد سرد استفاده کرده و نیروی گشتاور مورد نیاز را اندازه گرفتند. گابریل [۲] هم در زمینه اندازه‌گیری تنشهای تماسی به روش فوتوالاستیک تحقیق کرد. سیبل [۳] از روش قاچی به منظور استخراج معادلات تعادل استفاده کرد. ساچر و کلینگر [۴] از همین روش در تحلیل نورد نامتقارن استفاده کردند و نتیجه گرفتند که ناحیه‌ای در محل تماس ورق با غلتکها به وجود می‌آید که نیروی اصطکاک در دو جهت مخالف یکدیگر بر روی غلتکهای بالا و پایین عمل می‌کنند که این ناحیه را ناحیه برش عرضی^۱ نامیدند. کیوچی و همکاران [۵] با استفاده از روش حد بالا، یک مدل ریاضی را توسعه دادند که قادر به پیش‌بینی انحنای محصولات نورد در شرایط نامساوی بودن سرعتها و شعاعهای غلتکهای بالا و پایین بود و همچنین اثر غیر صفر بودن زاویه ورود ورق به داخل غلتکها را به عنوان یک پارامتر دیگر در انحنای ورق خروجی بررسی کردند. زورسکی و شات [۶] مدلی برای نورد داغ توسعه دادند که اساس آن بر نظریه فشار ناهمگن اوروان [۷] استوار بود. اصطکاک در مدل آنها چسبنده فرض شده بود. هالبروک و زورسکی [۸] هم مدلی برای توزیع نامتقارن فشار غلتکها ارائه کردند. در زمینه تحقیقات تجربی، کندی و اسلامار [۹]، باکستون و بروینینگ [۱۰]، چکماروف و نفلوف [۱۱] با پلاستیسین، سرب، فولاد، آلومینیوم، فرایند نورد نامتقارن را مورد آزمایش قرار دادند. کولین و دوهورست [۱۲] از نظریه خطوط لغزش^۲ به منظور بررسی نتایج تجربی با نتایج نظری استفاده کردند. کیوچی و هسیانگ [۱۳] نیز روش نظریه حد بالا را به منظور محاسبه انحنای ناشی از نابرابری شعاع غلتکها به کار گرفتند.

در زمینه روشهای عددی، ریچلسون [۱۴] اثر میزان کاهش ابعاد و ضخامت ورق را در خمث آن به کمک روش المان محدود FEM مورد بررسی قرار داد. شیوپوری و همکاران [۱۵]، لو و همکاران [۱۶] نیز روش المان محدود را به منظور بررسی انحنای ورق در خروج از غلتکها به کار برند. گائو [۱۷] نیز یک

۳- مدل تحلیلی

صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\bar{\tau}_1 = \frac{2}{h} \int_0^{h/2} \tau_{xy} dy \quad (1-2)$$

و به طور مشابه، برای نیمه پایینی:

$$\bar{\tau}_2 = \frac{2}{h} \int_{-h/2}^0 \tau_{xy} dy \quad (2-2)$$

پارامترهای مربوط به غلتک بالا با اندیس ۱ و برای غلتک پایین با اندیس ۲ مشخص می‌شوند.

با انتخاب المانی از ورق در ناحیه I، معادلات دیفرانسیلی تعادل به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{cases} d(hq) + [-(\tau_1 + \tau_2) + p_1 \tan \theta_1 + p_2 \tan \theta_2] dx = 0 \\ d(ht) + [(-\tau_1 \tan \theta_1 + \tau_2 \tan \theta_2) - (p_1 - p_2)] dx = 0 \end{cases} \quad (1-3)$$

$$(2-3)$$

با تعریف فشار متوسط p و اختلاف فشار Δ به صورت زیر:

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = 2p \\ p_1 - p_2 = \Delta \end{cases} \quad (4)$$

و جاگذاری $\tau_2 \approx \theta_2 \approx \theta_1 \approx \theta_1 \approx \frac{x}{R_2}$ و $\tan \theta_2 \approx \theta_2 \approx \theta_1 \approx \theta_1 \approx \frac{x}{R_1}$ در

معادلات دیفرانسیلی بالا، نتیجتاً

$$\begin{cases} dq = -\frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \Delta + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) (p + q)x - (\tau_1 + \tau_2) \right] dx \\ d(ht) = \Delta dx - \left(-\frac{\tau_1}{R_1} + \frac{\tau_2}{R_2} \right) x dx \end{cases} \quad (5)$$

در معادلات بالا، τ_1 و τ_2 تنش اصطکاکی ورق در تماس با غلتکهای بالا و پایین است که مقدار آن برابر با $\tau_1 = m_1 k_1$ و $\tau_2 = m_2 k_2$ فرض می‌شود. m_1 و m_2 اعدادی مثبت و کوچکتر از یک را اختیار می‌کنند.

k تنش برشی در تسليیم ماده است که مطابق معیار فون مایزر $k = \frac{\sigma_f}{\sqrt{3}}$ تعیین می‌شود، در جایی که σ_f تنش جاری است. از آنجا که بر اساس نظریه خطوط لغزش، تنش برشی در جهت ضخامت ورق از یک مقدار ماکزیمم در سطوح تماس به مقدار ناچیز در لایه میانی می‌رسد، با توجه به معادلات (۱-۲) و (۲-۲)، متوسط تنش برشی در نیمه بالایی و پایینی ورق به

شکل (۱) نمایی از فرایند نورد نامتقارن را نشان می‌دهد. در فرایند نورد ورق و صفحه قطر غلتکها در مقایسه با طول سطح تماس بزرگ بوده و می‌توان طول سطح تماس غلتکها را با ورق یکسان فرض کرد. مهمترین شاخصه این نوع فرایند، وجود دو نقطه خشی برای ورق در تماس با غلتکهای بالا و پایین است. در صورت عدم برابری سرعتهای دو غلتک با یکدیگر، محل نقطه خشی بر روی غلتک بالا با پایین، متفاوت خواهد بود که در نتیجه سه ناحیه تغییر شکل پلاستیک در طول تماس ورق با غلتک به وجود خواهد آمد. این سه ناحیه در شکل (۱) به وضوح مشخص شده است.


در ناحیه I سرعت غلتکهای بالا و پایین از ورق بیشتر است، بنابراین جهت تنش اصطکاکی بین ورق و غلتکها به سمت راندن ورق به داخل فضای بین غلتکهاست. اما ناحیه III سرعت ورق از غلتکها پیشی گرفته، نتیجتاً تنش اصطکاکی در جهت عکس خروج ورق از فضای بین غلتکهاست. ناحیه II ناحیه برش عرضی نامیده می‌شود که در نتیجه نامتقارن بودن فرایند نورد به وجود می‌آید. اگر سرعت غلتک بالایی از پایینی بیشتر باشد، محل نقطه خشی برای غلتک بالایی به سمت خروجی نزدیکتر است.

با در نظر گرفتن المانی از ورق در هر سه ناحیه تغییر شکل پلاستیک مطابق شکل (۲)، تنشهای اعمال شده بر المان در صفحه ورق σ_x ، σ_y و τ_{xy} هستند که مقادیر این تنشها وابسته به موقعیت المان در نواحی مختلف است. تنش اعمال شده بر المان قاچی عمودی مطابق شکل (۳) به صورت زیر برآورد می‌شود.


با توجه به نامتقارن بودن فرایند و در نتیجه آن، یکسان بودن توزیع تنش نرمال و برشی نسبت به خط مرکزی ورق، از یک سیستم تنش معادل استفاده می‌شود [۲۱]. مؤلفه افقی تنش نرمال بر روی المان قاچی عبارت است از:

$$q = \frac{1}{h} \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_x dy \quad (1)$$


متوسط تنش برشی روی نیمه بالایی برای هر المان قاچی به

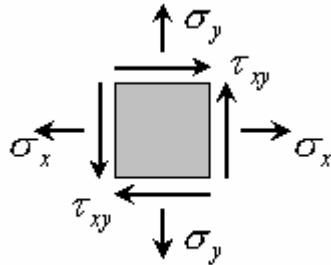


شکل ۲- سیستم تنش فرضی بر هر المان ورق در هر ناحیه

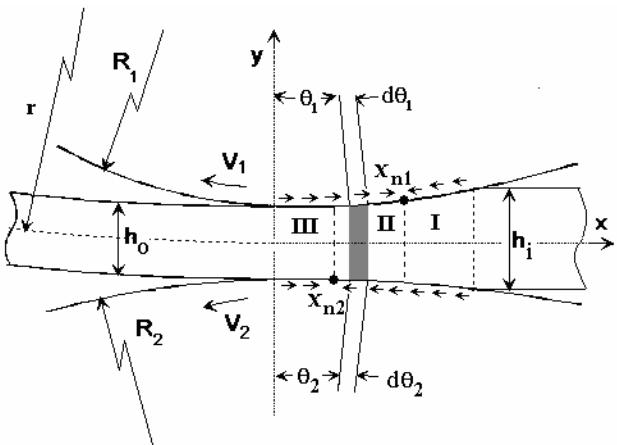

شکل ۱- تصویر شماتیک نورد نامتقارن

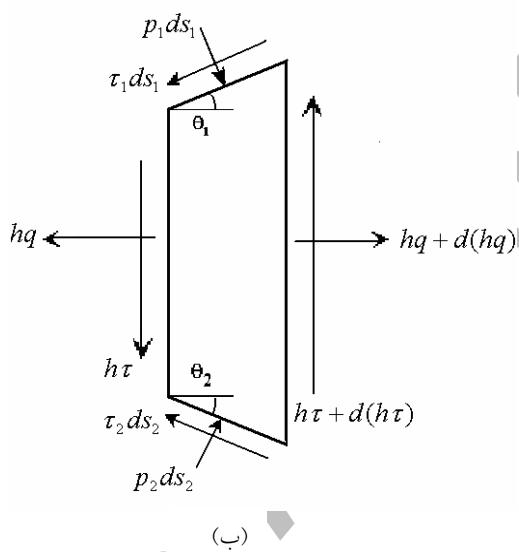

(ب)

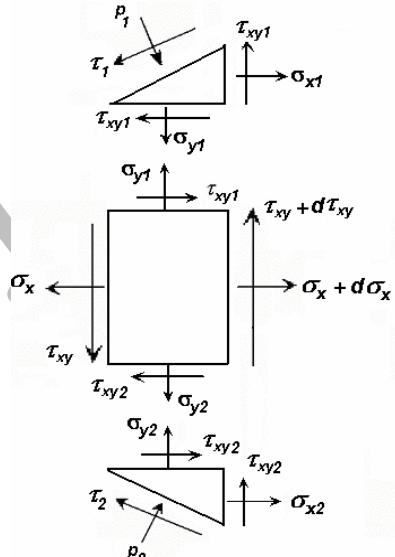

(الف)

شکل ۳- سیستم تنش اعمالی بر المان قاچی عمودی در ناحیه I در فضای بین غلتکها

۴- معیار تسلیم

با توجه به آنکه تعریض ورق در فرایند نورد ورق و صفحه قابل صرف نظر است، شرایط کرنش صفحه‌ای برقرار خواهد بود:

$$\varepsilon_z = 0 \quad , \quad \tau_{yz} = \tau_{xz} = 0 \quad (7)$$

با صرف نظر کردن از کرنش الاستیک ورق در شکاف غلتکها به دلیل بزرگ بودن مدول الاستیسیته و کم بودن تغییرات تنشها در

صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\bar{\tau}_1 = m_1 c_1 \frac{\bar{\sigma}_{f_1}}{\sqrt{3}} \quad (1-6)$$

$$\bar{\tau}_2 = m_2 c_2 \frac{\bar{\sigma}_{f_2}}{\sqrt{3}} \quad (2-6)$$

نسبتهاي c_1 و c_2 وابسته به پارامترهای مانند هندسه فضای بین غلتکها بوده و مقادیر آن بین صفر و یک است [۲۰]، در حالی که m_2 و m_1 به ترتیب معرف فاکتور اصطکاک غلتک بالای و پایینی هستند.

$$\sigma_{xm} - \bar{\sigma}_y = p + \sigma_{xm} - \left(\frac{\tau_1}{R_1} - \frac{\tau_2}{R_2} \right) x \quad (16)$$

q به عنوان متوسط تنش نرمال افقی و σ_{xm} میانگین تنش نرمال در نقاط مرزی در بالا و پایین المان به صورت $q = n\sigma_{xm}$ تعریف می‌شود که n ضریب وابسته‌ای به چگونگی توزیع پروفیل تنش نرمال افقی در مقطع ورق است. در صورتی که ضخامت ورق زیاد نباشد، می‌توان این توزیع را به صورت خطی در نظر گرفت که در این حالت $n=1$ می‌شود و در نتیجه σ_{xm} و q برابر خواهند شد. حال با اعمال معادله (۱۳) در معادله (۱۶) :

$$p + q = \bar{\sigma}_{f1} \left(\frac{1 - m_1^2 c_1^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} + \bar{\sigma}_{f2} \left(\frac{1 - m_2^2 c_2^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{\tau_1}{R_1} - \frac{\tau_2}{R_2} \right) x \quad (17)$$

می‌توان توزیع اختلاف فشار در ورق را از معادله (۲-۳) طبق روند زیر محاسبه کرد:

$$d(h\tau) = \Delta dx - \left(-\frac{\tau_1}{R_1} + \frac{\tau_2}{R_2} \right) x dx \quad (18)$$

با مرتب کردن معادله بالا بر حسب Δ :

$$\Delta = h \frac{d\tau}{dx} + \tau \frac{dh}{dx} + \left(-\frac{\tau_1}{R_1} + \frac{\tau_2}{R_2} \right) x \quad (19)$$

و با تعریف تنش برشی به صورت متوسط در سه ناحیه تغییر شکل در ناحیه I برابر خواهد بود:

$$\bar{\tau} = \frac{-m_1 c_1 \frac{\bar{\sigma}_{f1}}{\sqrt{3}} h/2 + m_2 c_2 \frac{\bar{\sigma}_{f2}}{\sqrt{3}} h/2}{h} \quad (20)$$

عمل در محاسبات اختلاف بین تنش تسیلیم نیمه بالایی با نیمه پایینی ورق قابل صرف نظر کردن بوده، به نحوی که با تقریب مناسبی $\bar{\sigma}_{f1} \approx \bar{\sigma}_{f2} \approx \bar{\sigma}_f$ برقرار است، نتیجتاً:

$$\bar{\tau} = (m_2 c_2 - m_1 c_1) \frac{\bar{\sigma}_f}{2\sqrt{3}} \quad (21)$$

و در ناحیه II:

$$\bar{\tau} = \frac{-1}{2} (\bar{\tau}_1 + \bar{\tau}_2) = \frac{-1}{2} (m_1 c_1 + m_2 c_2) \frac{\bar{\sigma}_f}{\sqrt{3}} \quad (22)$$

به همین ترتیب در ناحیه III:

$$\bar{\tau} = (m_1 c_1 - m_2 c_2) \frac{\bar{\sigma}_f}{2\sqrt{3}} \quad (23)$$

این نواحی و با استفاده از قانون جریان، σ_z به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\sigma_z = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) \quad (8)$$

معیار تسیلیم فون مایزز در هر نقطه دلخواه به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + \quad (9)$$

$$(\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2) = 2\sigma_f^2 \quad (9)$$

جاگذاری معادلات (۷) و (۸) در معادله (۹) نتیجه می‌دهد:

$$\frac{3}{2} (\sigma_x - \sigma_y)^2 + 6\tau_{xy}^2 = 2\sigma_f^2 \quad (10)$$

باتوجه به تعریف تنش برشی متوسط در معادلات (۱-۶) و (۲-۶)، معادله (۱۰) را برای بخش بالایی و پایینی ورق می‌توان چنین نوشت:

$$\bar{\sigma}_{x1} - \bar{\sigma}_{y1} = 2\bar{\sigma}_{f1} \sqrt{\frac{1 - m_1^2 c_1^2}{3}} \quad (11-1)$$

$$\bar{\sigma}_{x2} - \bar{\sigma}_{y2} = 2\bar{\sigma}_{f2} \sqrt{\frac{1 - m_2^2 c_2^2}{3}} \quad (11-2)$$

و $\bar{\sigma}_{f1}$ و $\bar{\sigma}_{f2}$ به ترتیب میزان تنش متوسط تسیلیم در نیمه بالایی و پایینی ورق اند که با توجه به شرایط کار سختی در ورق تعیین می‌شوند. با تعریف متوسط تنشهای q_y و $\bar{\sigma}_y$ ، به صورت زیر:

$$\bar{\sigma}_{x1} + \bar{\sigma}_{x2} = 2q \quad (12)$$

$$\bar{\sigma}_{y1} + \bar{\sigma}_{y2} = 2\bar{\sigma}_y$$

و با ترکیب معادلات (۱۱):

$$q - \bar{\sigma}_y = \bar{\sigma}_{f1} \left(\frac{1 - m_1^2 c_1^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} + \bar{\sigma}_{f2} \left(\frac{1 - m_2^2 c_2^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (13)$$

با نوشتندن معادله تعادل در راستای x و y برای المان مثلثی بالایی شکل (۲-۳) ب) چنین نتیجه می‌دهد که:

$$(\sigma_{x1} + p_1) \tan \theta_1 - (\tau_1 + \tau_{xy1}) = 0 \quad (14-1)$$

$$(\tau_{xy1} - \tau_1) \tan \theta_1 - (\sigma_{y1} + p_1) = 0 \quad (14-2)$$

با تکرار معادلات تعادل (۱۴) برای المان مثلثی پایینی (در تماس با غلتک پایین) و مرتب کردن این معادلات و با دانستن اینکه

$$\frac{x}{R_2} \approx \tan \theta_2 \quad \text{و} \quad \frac{x}{R_1} \approx \tan \theta_1 \quad \text{و با به کارگیری معادلات زیر:}$$

$$\frac{\sigma_{x1} + \sigma_{x2}}{2} = \sigma_{xm} \quad (15)$$

$$\frac{\sigma_{y1} + \sigma_{y2}}{2} = \bar{\sigma}_y$$

$$\begin{cases} j'_4 = -\frac{j_4 R_m}{2} \\ j_4 = j_1(A + B) + \frac{2}{R_m} j_3 \\ j_3 = -B \\ j_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{cases} \quad (29)$$

$$\begin{cases} j'_5 = j_5 \sqrt{R_m/h_0} \\ j_5 = \frac{2}{R_m} j_2 \tau_e \\ j_2 = k_1 (1 - m_1^2 c_1^2)^{\frac{1}{2}} + k_2 (1 - m_2^2 c_2^2)^{\frac{1}{2}} \end{cases} \quad (30)$$

و A و B در هر ناحیه برابر است با:

$$A = \begin{cases} (m_2 c_2 - m_1 c_1) \frac{\bar{\sigma}_f}{R_m \sqrt{3}} & \text{ناحیه I} \\ -(m_1 + m_2) \frac{\bar{\sigma}_f}{R_m \sqrt{3}} & \text{ناحیه II} \\ (m_1 c_1 - m_2 c_2) \frac{\bar{\sigma}_f}{R_m \sqrt{3}} & \text{ناحیه III} \end{cases} \quad (31)$$

$$B = \begin{cases} -\frac{\tau_1}{R_1} + \frac{\tau_2}{R_2} & \text{ناحیه I} \\ \frac{\tau_1}{R_1} + \frac{\tau_2}{R_2} & \text{ناحیه II} \\ \frac{\tau_1}{R_1} - \frac{\tau_2}{R_2} & \text{ناحیه III} \end{cases}$$

از طرفی مطابق معادله (۱۷):

$$p = j_2 + j_3 x - q \quad (32)$$

به عبارتی:

$$p = j_2 + j_3 x - j'_4 \ln \left(\frac{x^2}{R_m h_o} + 1 \right) - j'_5 \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{R_m h_o}} \right) - C \quad (33)$$

با قرار دادن شرایط مرزی مربوط به تنش نرمال در معادله (۲۸)، مقدار ثابت مرزی C در هر ناحیه تعیین می‌شود:

$$q_{II} \Big|_{x=x_{n_2}} = q_{III} \Big|_{x=x_{n_2}}, \quad q_{II} \Big|_{x=x_{n_1}} = q_I \Big|_{x=x_{n_1}}, \quad q \Big|_{x=1} = q_{in}, \quad q \Big|_{x=0} = q_{out},$$

$$C_I = q_{in} - j'_4 \ln \frac{h_i}{h_o} - j'_5 \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{R_m h_o}} \right)$$

$$C_{II} = (j'_{II4} - j'_{I4}) \ln \frac{h_2}{h_o} + (j'_{II5} - j'_{I5}) \tan^{-1} \frac{x_{n2}}{\sqrt{R_m h_o}} + q_{out}$$

$$C_{III} = q_{out}$$

(۳۴)

مطابق معادلات فوق تغییرات τ بر حسب x در نواحی سه گانه صفر در نظر گرفته شده است. معادله زیر تغییرات ضخامت در فضای بین غلتکها را بیان می‌کند.

$$h = h_o + \frac{x^2}{R_m} \quad (24)$$

R_m شعاع متوسط غلتکهاست. در نتیجه جاگذاری معادلات (۲۴-۲۱) در معادله (۱۹)، معادله اختلاف فشار به دست خواهد آمد:

$$\Delta = \begin{cases} \left[(m_2 c_2 - m_1 c_1) \frac{\bar{\sigma}_f}{R_m \sqrt{3}} + \left(-\frac{\tau_1}{R_1} + \frac{\tau_2}{R_2} \right) \right] x & \text{ناحیه I} \\ \left[-(m_1 c_1 + m_2 c_2) \frac{\bar{\sigma}_f}{R_m \sqrt{3}} + \left(\frac{\tau_1}{R_1} + \frac{\tau_2}{R_2} \right) \right] x & \text{ناحیه II} \\ \left[(m_1 c_1 - m_2 c_2) \frac{\bar{\sigma}_f}{R_m \sqrt{3}} + \left(\frac{\tau_1}{R_1} - \frac{\tau_2}{R_2} \right) \right] x & \text{ناحیه III} \end{cases} \quad (25)$$

به این ترتیب با ثابت بودن $\bar{\sigma}_f$ در نواحی سه گانه داخل کروشه مقدار ثابتی خواهد شد و بنابراین در این نواحی Δ با x به صورت خطی تغییر می‌کند. در این حال اگر کلیه مقادیر $R_1 = R_2$ ، $\tau_1 = \tau_2$ ، $m_1 = m_2$ ، $c_1 = c_2$ فرض شوند. شرایط نورد متقارن برقرار و Δ برابر صفر می‌شود. با جاگذاری معادله (۲۵) در معادله اول تعادل می‌توان توزیع کشش نرمال یکنواخت را به دست آورد.

$$dq = -\frac{1}{h} \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \Delta + \frac{2}{R_m} (p + q) + \tau_e \right\} dx \quad (26)$$

τ_e ، تنش برشی معادل در هر ناحیه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tau_e = \begin{cases} -(\tau_1 + \tau_2) & \text{ناحیه I} \\ \tau_1 - \tau_2 & \text{ناحیه II} \\ \tau_1 + \tau_2 & \text{ناحیه III} \end{cases} \quad (27)$$

با انتگرال گیری از معادله (۲۶)، توزیع تنش نرمال در فاصله دلخواه از x به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$q = j'_4 \ln \left(1 + \frac{x^2}{R_m h_0} \right) + j'_5 \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{R_m h_0}} \right) + C \quad (28)$$

پارامترهای j'_4 و j'_5 در هر ناحیه چنین مشخص می‌شوند:

$$T_1 = R_1 \left[- \int_0^{x_{n2}} m_1 \bar{k}_1 dx - \int_{x_{n2}}^{x_{n1}} m_1 \bar{k}_1 dx + \int_{x_{n1}}^l m_1 \bar{k}_1 dx \right]$$

$$T_2 = R_2 \left[- \int_0^{x_{n2}} m_2 \bar{k}_2 dx + \int_{x_{n2}}^{x_{n1}} m_2 \bar{k}_2 dx + \int_{x_{n1}}^l m_2 \bar{k}_2 dx \right] \quad (38)$$

\bar{k}_1 و \bar{k}_2 ، تنش برشی متوسط در طول تماس ورق با غلتکهای بالا و پایین است.

$$T_1 = m_1 \bar{k}_1 R_1 (l - 2x_{n1}) \quad (39)$$

$$T_2 = m_2 \bar{k}_2 R_2 (l - 2x_{n2})$$

گشتاور کل اعمال شده در جهت انجام فرایند نورد برابر است با:

$$T = T_1 + T_2 = m_1 \bar{k}_1 R_1 (l - 2x_{n1}) + m_2 \bar{k}_2 R_2 (l - 2x_{n2}) \quad (40)$$

۶- بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق، سعی شده است تا اثر پارامترهای مشخصه یک نورد نامتقارن بر نیرو و گشتاور نورد و محل نقطه خشی مورد بررسی قرار گیرد.

نمودار(۴)، تغییرات نیروی نورد را برای یک ورق با مشخصات داده شده، نشان می‌دهد. این تغییرات بر حسب شعاعهای دو غلتک و برای نسبتهای مختلف از سرعتهای آنها، رسم شده است. مطابق شکل در یک نورد نامتقارن، با شعاعهای نامساوی دو غلتک و برای نسبت مشخصی از سرعت، افزایش نسبت شعاع غلتک با سرعت پاییتر به شعاع غلتک با سرعت بالاتر، منجر به افزایش میزان نیروی لازم برای انجام فرایند نورد می‌شود. با افزایش نسبت سرعتهای دو غلتک که یکی از مشخصه‌های نورد نامتقارن است، بر میزان سیلان پلاستیک ورق افزوده شده و نتیجتاً فشار توزیع شده بر روی ورق کاهش یافته و نیروی لازم در انجام فرایند نورد نیز کمتر می‌شود. با افزایش میزان درصد کاهش ضخامت، میزان نیروی نورد نیز افزایش می‌یابد، اما می‌توان میزان این نیرو را با افزایش نسبت سرعت، کاهش داد که در نمودار (۵) این تغییرات رسم شده است.

نمودار(۶)، اثر افزایش نسبت سرعتها و افزایش درصد کاهش

با حل معادله چهارم $q_{III} \Big|_{x=x_{n1}} = q_{II} \Big|_{x=x_{n1}}$ و استفاده از معادله $h_1 v_1 = h_2 v_2$ (معادله نقاط خشی) که به صورت معادله زیر بیان شده:

$$x_{n1} = \left\{ \frac{v_2}{v_1} x_{n2}^2 + \left(\frac{v_2}{v_1} - 1 \right) R_m h_o \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (35)$$

نقاط خشی x_{n1} و x_{n2} و در نتیجه آن توزیع فشار میانگین p و تنش نرمال q تعیین می‌شوند. معادله‌ای با یک مجهول (محل نقطه خشی) است که از حل آن یکی از نقاط تعیین می‌شود. به منظور محاسبه نقطه خشی بعدی از معادله فوق استفاده می‌شود.

$$P = P_I + P_{II} + P_{III} \quad (36)$$

$$P = \int_0^l p dx = \int_{x1}^{x_{n1}} p_I dx + \int_{x2}^{x_{n1}} p_{II} dx + \int_0^{x_{n2}} p_{III} dx$$

$$P_I = (j_2 - C_I)(l - x_{n1}) + \frac{j_{I3}}{2}(l^2 - x_{n1}^2) - j'_{I4} \left\{ (l - x_{n1}) \ln \frac{h_i}{h_2} \right\}$$

$$- 2(l - x_{n1}) + 2\sqrt{R_m h_0} \left(\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{R_m h_0}} - \tan^{-1} \frac{x_{n1}}{\sqrt{R_m h_0}} \right)$$


$$P_{II} = (j_2 - C_{II})(x_{n1} - x_{n2}) + \frac{j_{II3}}{2}(x_{n1}^2 - x_{n2}^2) - j'_{II4} \left\{ (x_{n1} - x_{n2}) \ln \frac{h_2}{h_1} \right\}$$

$$- 2(x_{n1} - x_{n2}) + 2\sqrt{R_m h_0} \left(\tan^{-1} \frac{x_{n1}}{\sqrt{R_m h_0}} - \tan^{-1} \frac{x_{n2}}{\sqrt{R_m h_0}} \right)$$


$$P_{III} = (j_2 - C_{III})x_{n2} + \frac{j_{III3}}{2}x_{n2}^2 - j'_{III4} \left\{ x_{n2} \ln \frac{h_2}{h_0} - 2x_{n2} + 2\sqrt{R_m h_0} \tan^{-1} \frac{x_{n2}}{\sqrt{R_m h_0}} \right\} \quad (37)$$

۵- محاسبه گشتاور غلتکها


با انتگرال گرفتن از ممان نیروی اصطکاکی در طول قوس تماس، T_1 و T_2 گشتاور غلتکهای بالایی و پایینی به صورت زیر به دست می‌آید:

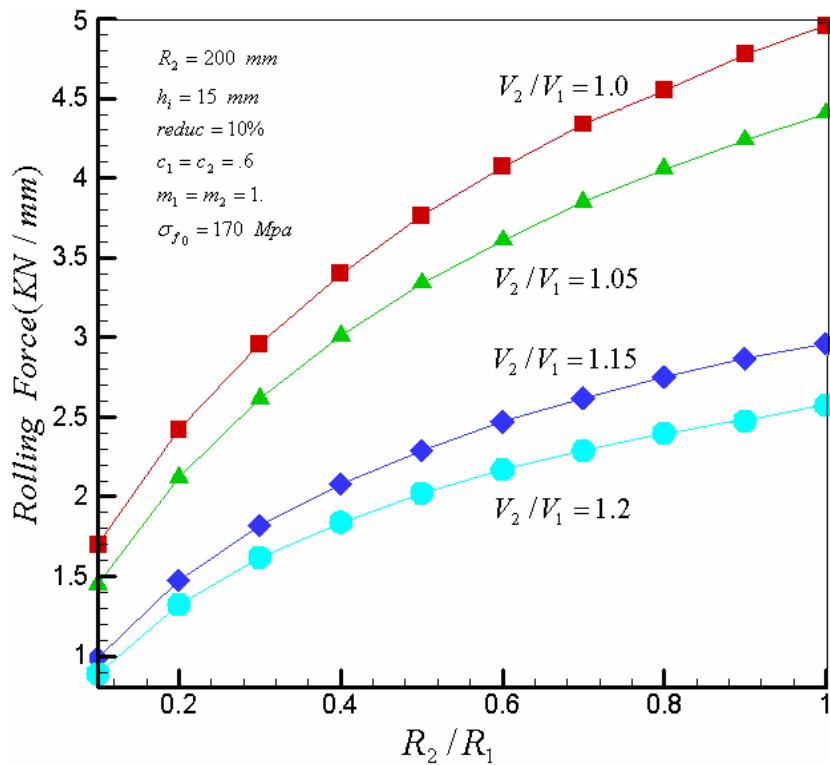

نمودار ۴- تغییرات نیروی نورد با نسبت شعاع غلتکها و نسبت سرعت غلتکها

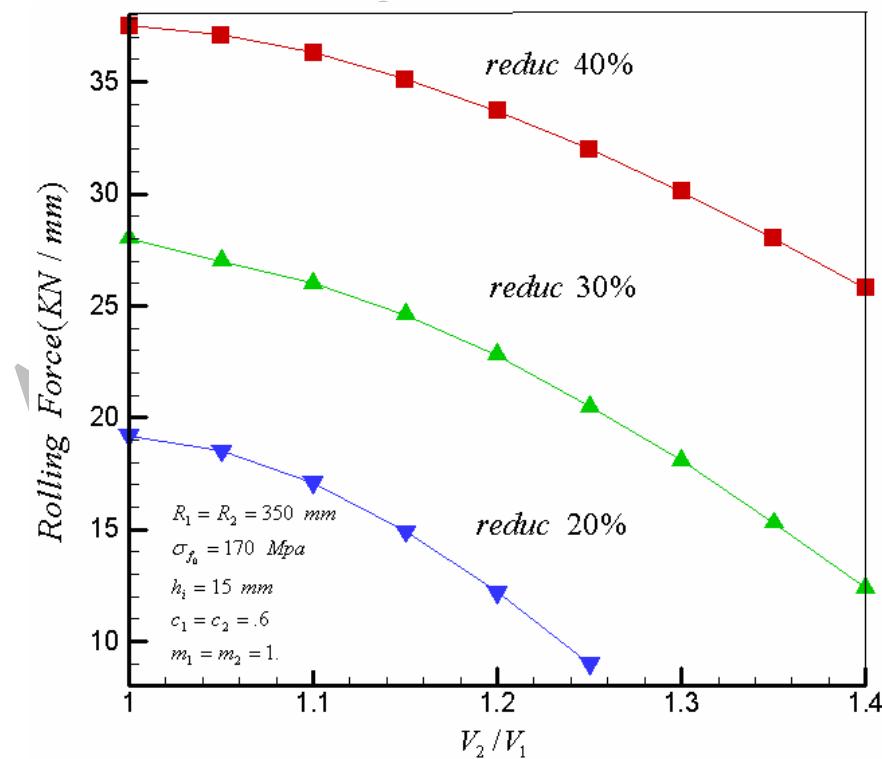

نمودار ۵- تغییرات نیروی نورد بر حسب نسبت سرعتهای دو غلتک در کاهش ضخامتهای مختلف

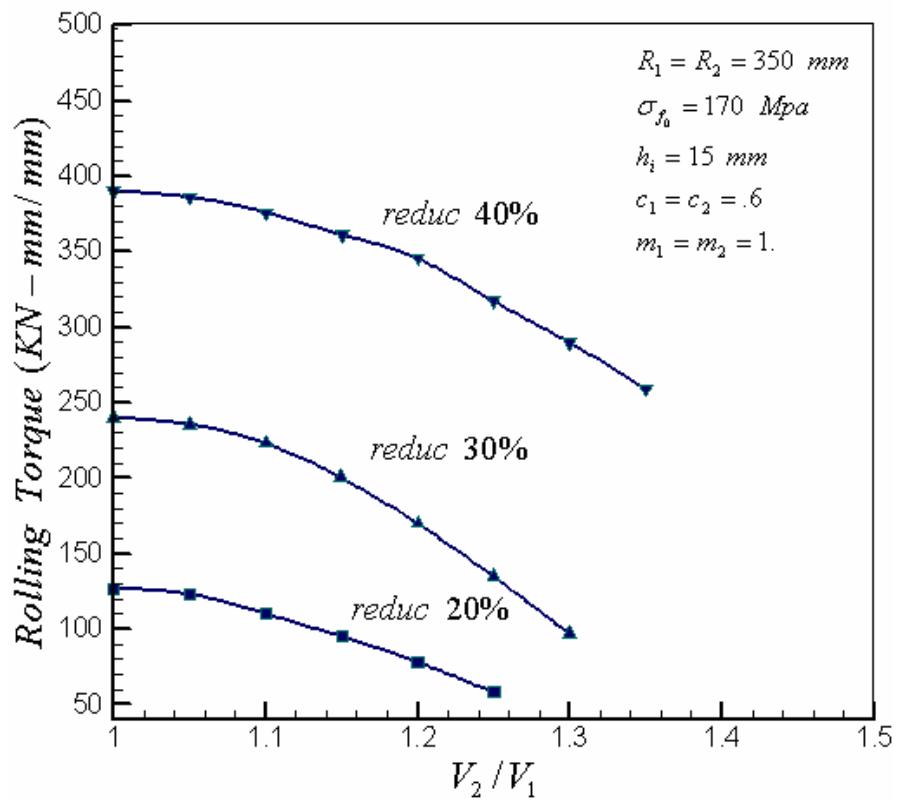

نمودار ۶- تغییرات گشتاور نورد با سرعتهای دو گلتهک در کاهش ضخامت‌های مختلف


جهت ضخامت ورق صرف نظر شده است. با افزایش تاثیر تنش برشی عرضی بر روی ضخامت ورق، میزان نیرو و گشتاور مورد نیاز انجام فرایند، کاهش می‌یابد. افزایش تاثیر تنش برشی در عمق ضخامت ورق موجب کاهش فشار روی ورق شده، این موضوع توسط معیار تسلیم فون مایزز معادلات (۱۱-۱) و (۱۱-۲) قابل توجیه است.

نمودار (۹)، تاثیر نسبت سرعت گلتهکها را بر گشتاور مورد نیاز برای انجام فرایند نورد نشان می‌دهد. همان طور که در نمودار مشخص است، افزایش نسبت سرعتهای که از مشخصه‌های یک فرایند نورد نامتقارن است، موجب کاهش در میزان مصرف گشتاور نورد می‌شود. با افزایش میزان کاهش در ضخامت ورق نیاز به توان مصرفی بالاتری می‌رود. این موضوع نیز در نمودار (۹) مشهود است.

نمودار (۱۰-الف)، اثر تنش کششی در ورود ورق به داخل فضای بین گلتهکها (پس کشش) را بر محل نقطه خشی نشان

ضخامت بر روی گشتاور لازم نورد نشان می‌دهد. با افزایش میزان درصد کاهش در ضخامت خروجی، میزان توان مصرفی به منظور ایجاد تغییر شکل پلاستیک تا ضخامت خروجی افزوده شده، ولی با افزایش نسبت سرعت دو گلتهک، موجب جایی نقاط خشی شده، به طوری که نقطه خشی روی گلتهک بالا به سمت ورودی و برای گلتهک پایینی به سمت خروجی حرکت می‌کند و مجموعاً کاهش میزان گشتاور نهایی را به ازای افزایش نسبت سرعت نشان می‌دهد.

نمودار (۷) و (۸)، تاثیر پارامتر c را بر حسب تغییرات نسبت سرعتهای، بر روی نیرو و گشتاور مورد نیاز نورد نشان می‌دهد. پارامتر c ، اثر تنش برشی را در جهت ضخامت ورق مشخص می‌کند. مدل ریاضی اوروان [۷] و سلیمی [۲۱]، مقدار c را حدود 0.6 پیش‌بینی می‌کنند. در تحلیل عددی نورد به روش المان محدود مقدار بهینه آن 0.53 است [۲۲]. اگر $c_1 = c_2 = 0$ در نظر گرفته شود، به معنای آن است که اثر تنش برشی در

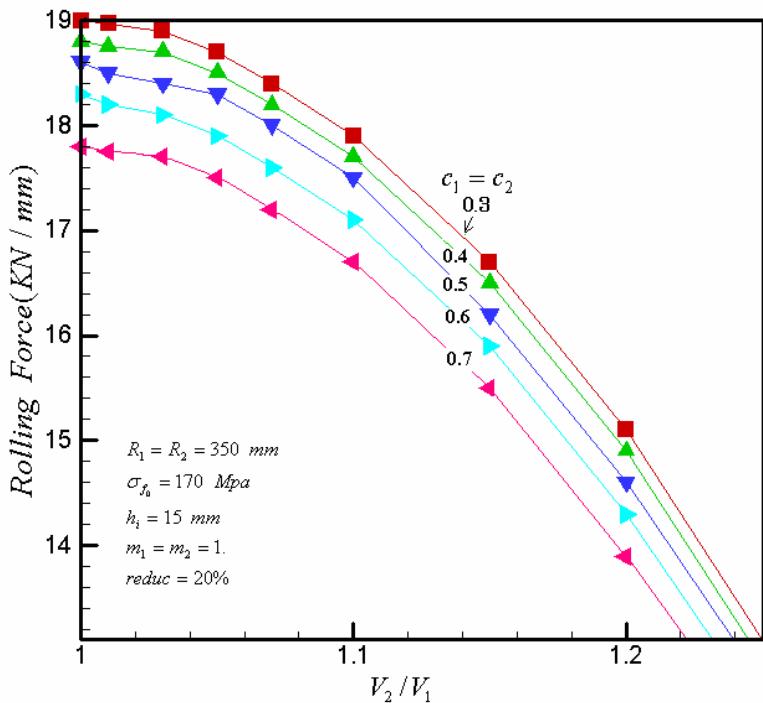

نمودار ۷- تاثیر پارامتر c بر نیروی نورد در نسبت سرعت غلتکهای مختلف


طرف ورودی جایه جا می‌شود.

نمودار(۱۲) حد افزایش نسبت سرعتهای دو غلتک را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه برای ۲۰٪ کاهش در ضخامت ورق، می‌توان با افزایش نسبت سرعتها، میزان گشتاور نیروی نورد را کاهش داد. اما این میزان کاهش دارای محدودیتی است. چنانچه اگر این نسبت برای موقعی که تنش کششی خروجی صفر باشد، برابر $1/3$ باشد، نقطه ختی در غلتک بالا به نقطه ورود ورق به غلتکها و در غلتک پایین به نقطه خروج ورق از غلتکها، جایه جا می‌شود و عملاً در این وضعیت، ورق فقط در معرض لغزش قرار دارد و فرایند نورد برای نسبتهای $1/3$ به بالا، به خوبی انجام نمی‌شود. این نسبت سرعت، با افزایش میزان تنش کششی در خروج، کاهش می‌یابد.


نمودارهای(۱۳) و (۱۴) تغییرات نیروی و گشتاور نورد را بر حسب تغییرات فاکتور H نشان می‌دهند. افزایش H به معنای افزایش میزان سخت شوندگی خطی ورق تحت تغییرشکل پلاستیک و در واقع بالا رفتن تنش تسليم ورق است. در این حال میزان فشار بیشتری از طرف غلتک بر روی ورق برای

می‌دهد. اگر میزان تنش کششی افزایش یابد، به منظور بالанс نیروهای افقی وارد بر ورق محل نقطه ختی به سمت محل خروج ورق حرکت می‌کند. با افزایش میزان کاهش در ضخامت، به منظور اعمال گشتاور بیشتری برای انجام عمل نورد، نقطه ختی x_{n1} به سمت خروجی حرکت می‌کند. چگونگی تغییرات نقطه ختی x_{n2} نیز از معادله(۳۵) قابل حصول است که بیانگر جایه جایی آن به سمت خروجی است. مطابق نمودار(۱۰-ب)، با افزایش میزان تنش کششی در ورق به داخل فضای بین غلتکها، میزان گشتاور مورد نیاز برای راندن ورق به داخل غلتکها افزایش می‌یابد.


نمودارهای(۱۱-الف) و (۱۱-ب)، اثر افزایش تنش کششی در خروج ورق را بر محل نقاط ختی و میزان گشتاور نورد نشان می‌دهند. با افزایش تنش کششی، میزان گشتاور مورد نیاز کاهش می‌یابد و محل نقطه ختی بر روی غلتک بالایی به منظور بالанс نیروهای افقی اعمال شده بر ورق به سمت ورودی ورق حرکت می‌کند و متعاقب آن با توجه به معادله ثبات حجم، معادله(۳۵) نقطه ختی بر روی غلتک پایین نیز به

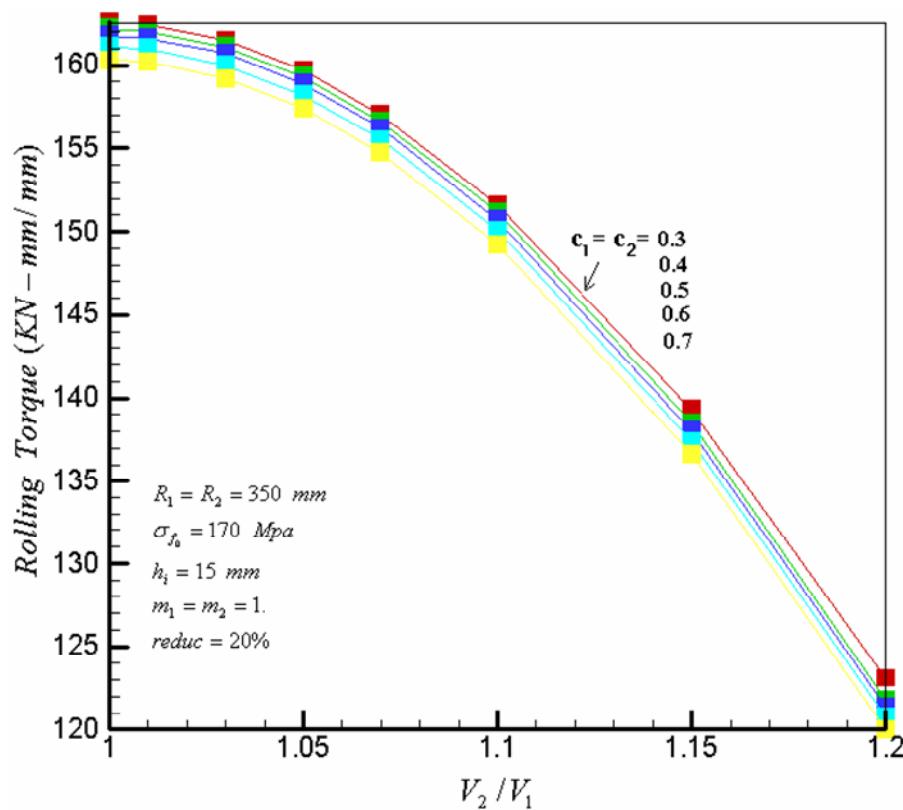


نمودار ۸- تاثیر پارامتر c بر گشتاور نورد برای نسبت سرعت غلتکهای مختلف

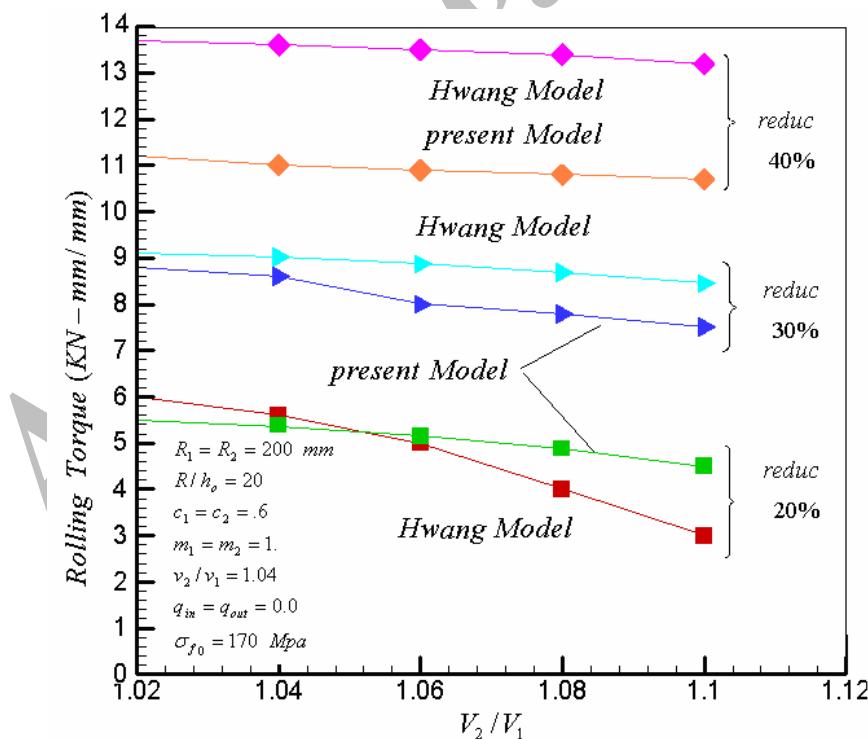


نمودار ۹- مقایسه‌ای از مدل حاضر و مدل هوانگ [۱۹] در رابطه تغییرات گشتاور نورد با نسبت سرعتهای در غلتک در کاهش ضخامت‌های مختلف

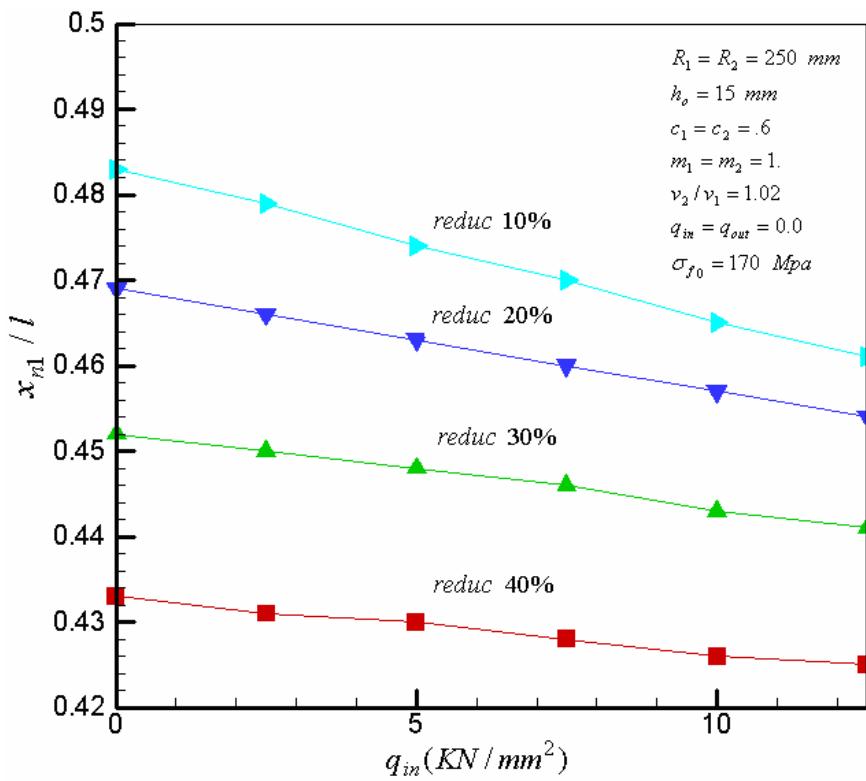


نمودار ۱۰-الف اثر کشش از پشت بر موقعیت نقطه خشی در کاهش ضخامت‌های مختلف

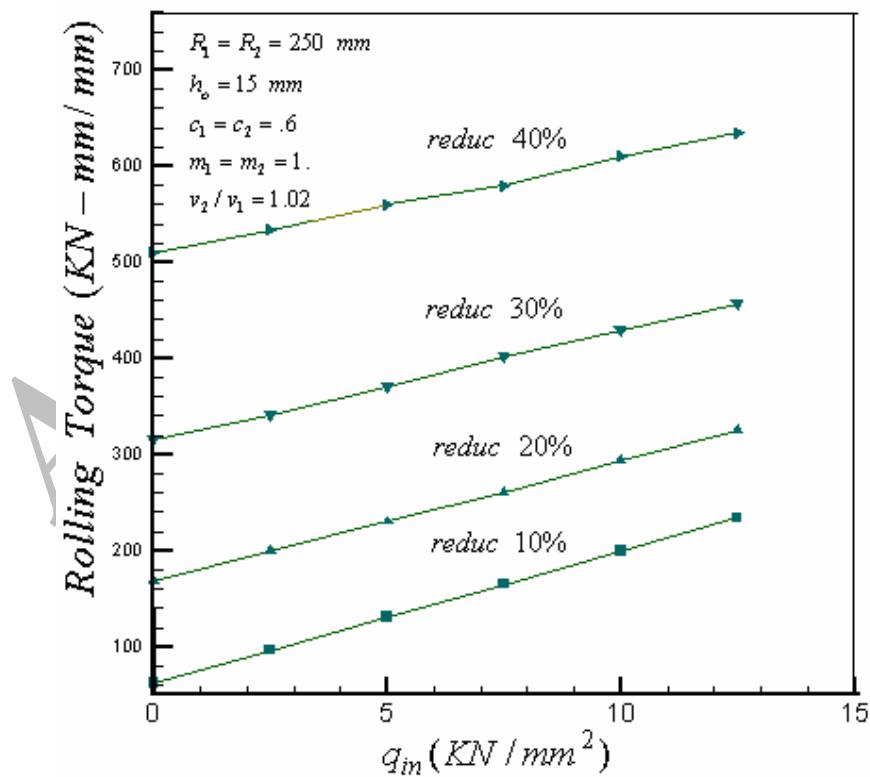


نمودار ۱۰-ب اثر کشش از پشت بر گشتاور لازم برای نورد

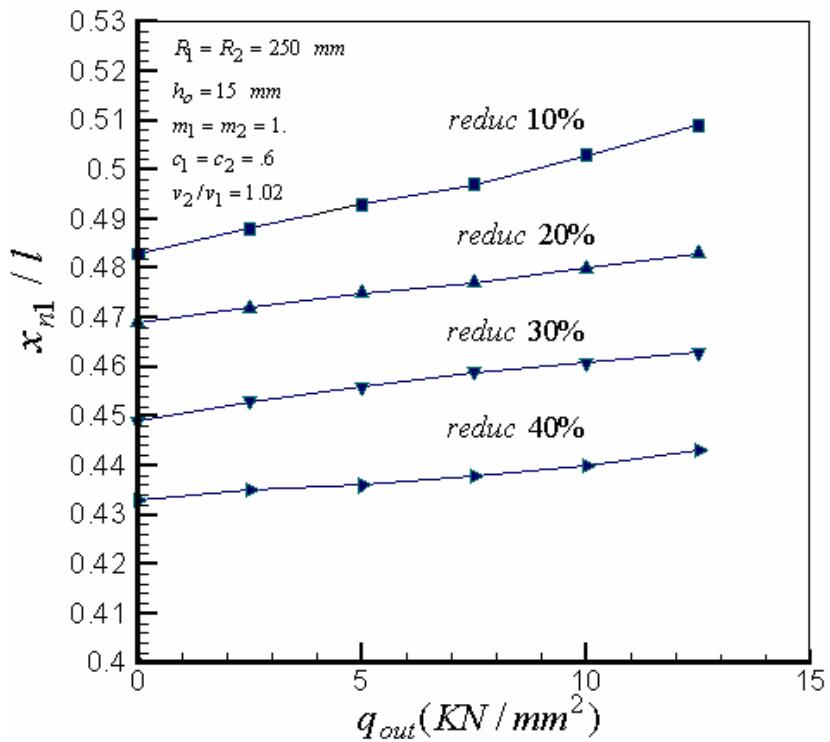


نمودار ۱۱-الف اثر کشش از جلو بر موقعیت نقطه خشی

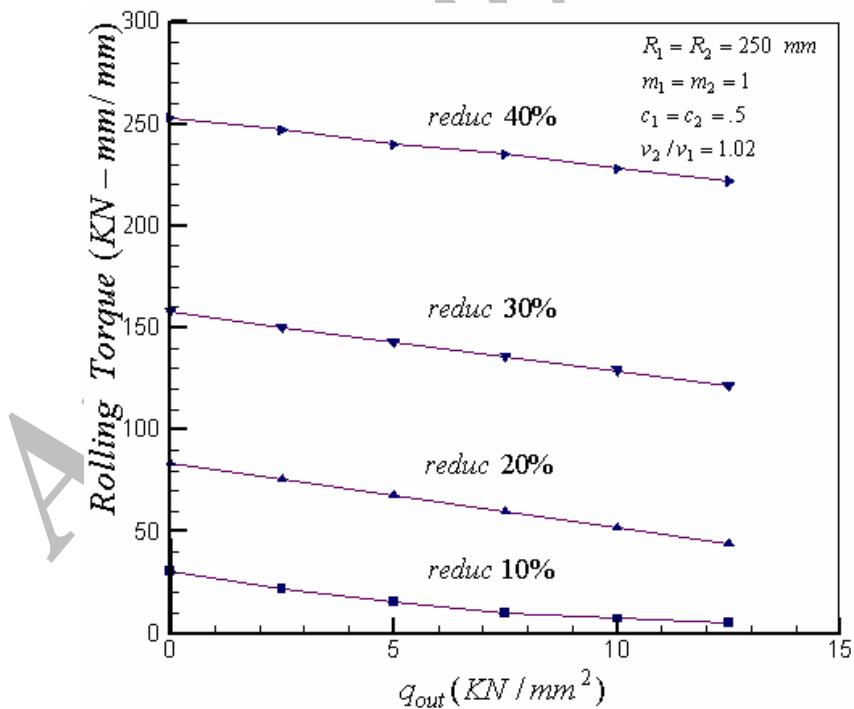


نمودار ۱۱-ب اثر کشش از جلو بر گشتاور لازم برای نورد

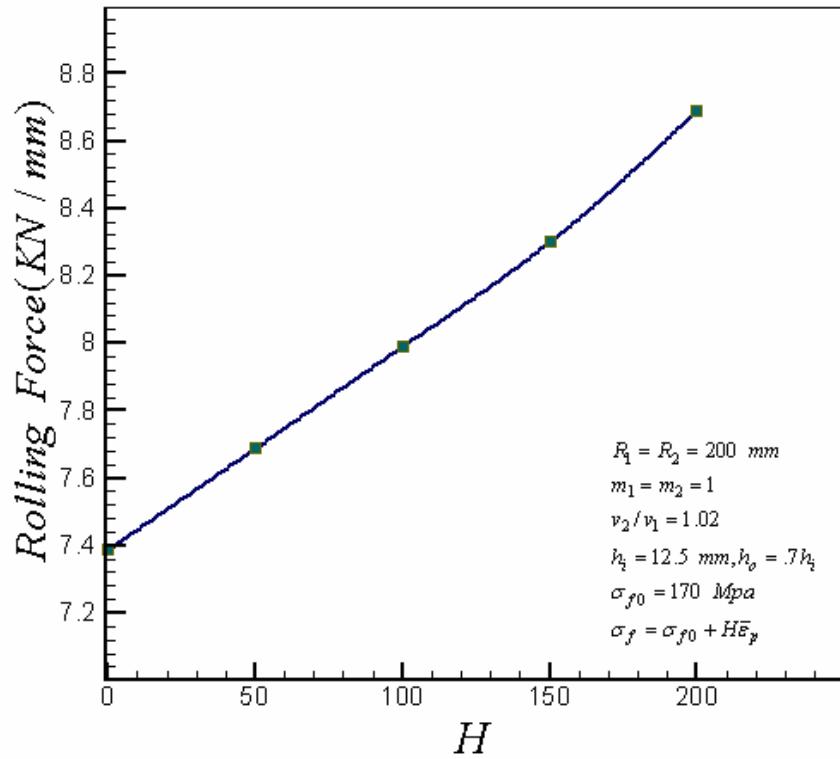


نمودار ۱۲- تغییرات نیروی نورد بر اساس تغییرات ضریب سخت شوندگی خطی ورق

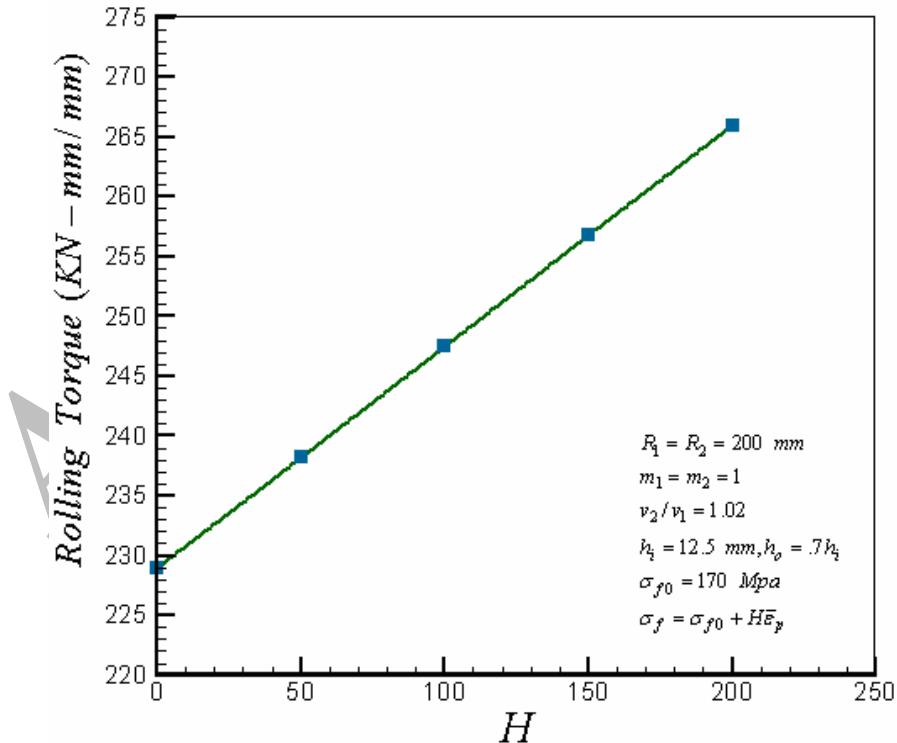


نمودار ۱۳- تغییرات گشتاور نورد بر اساس تغییرات ضریب سخت شوندگی خطی ورق

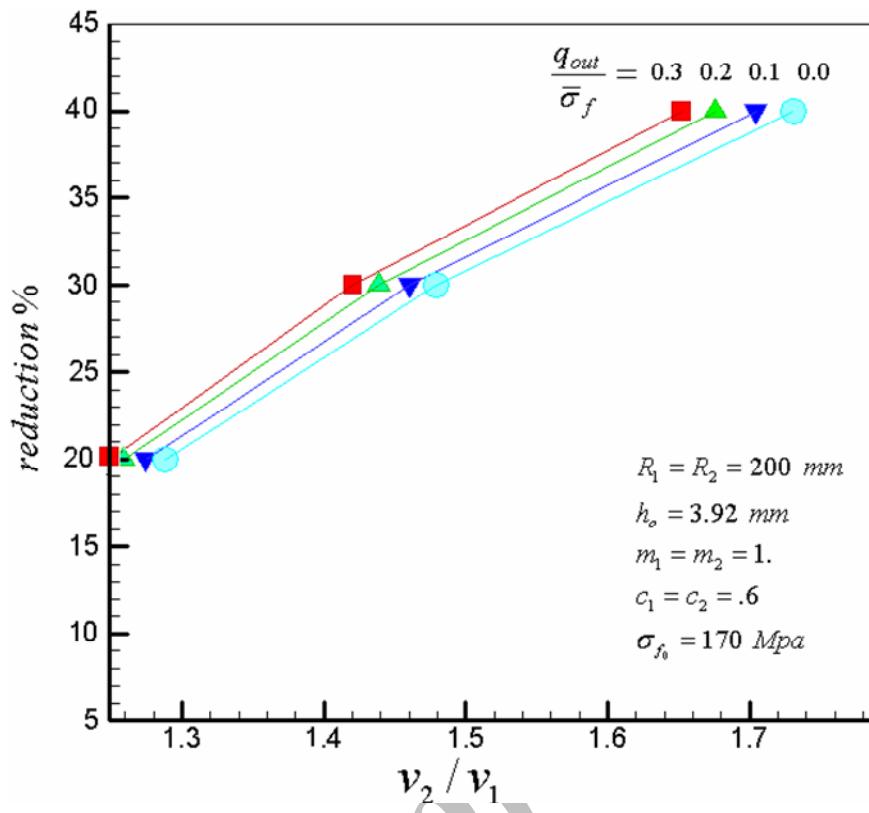

نمودار ۱۴ - حد نسبت سرعت غلتکها در نورد متقارن برای کشش از جلوهای مختلف

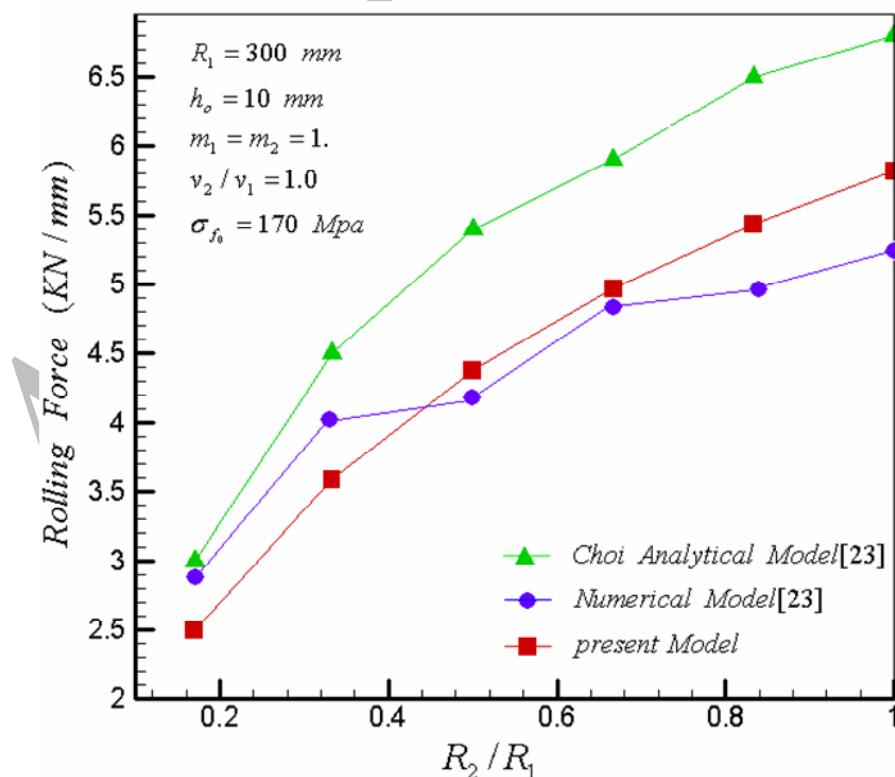

نمودار ۱۵ - تغییرات نیروی لازم برای نورد در نسبتهای شعاع مختلف دو غلتک

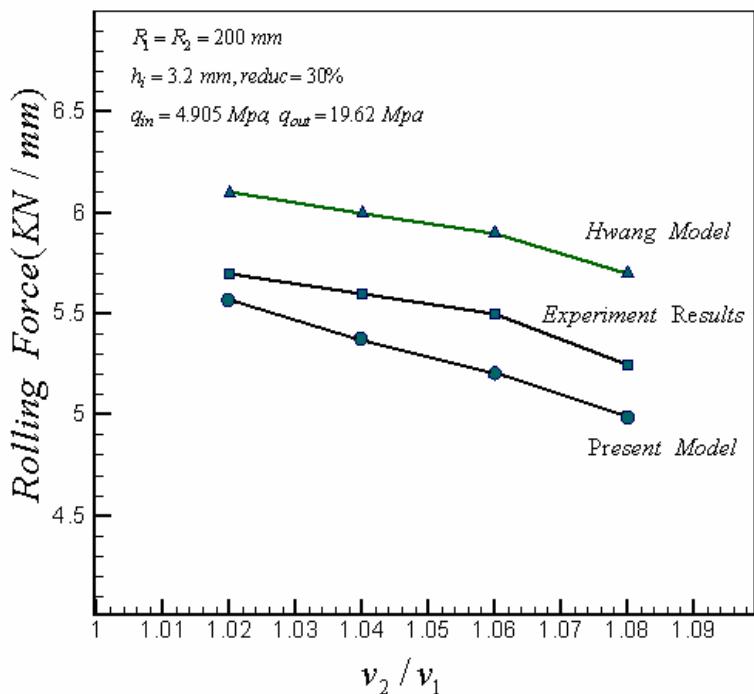

نمودار ۱۶- مقایسه نیروی نورد به دست آمده از مدل حاضر با مدل هوانگ [۱۹] و نتایج تجربی [۲۴]

چوی-شین ارائه می‌کند که عمدتاً به دلیل در نظرگرفتن تنشن پرشی در جهت ضخامت در این مدل است. در نمودار (۱۶)، میزان نیروی نورد به منظور انجام فرایند نورد نامتقارن مطابق مشخصات داده شده، توسط مدل حاضر و مدل هوانگ [۱۹] و نتایج تجربی [۲۴] مقایسه شده است. مدل هوانگ از توزیع تنشن برشی در طول ضخامت ورق صرف نظر کرده، در نتیجه فشار بیشتری را برروی غلتکها به دست آورده که در نهایت نیروی نورد بیشتری محاسبه شده است که از نتایج آزمایشگاهی فاصله بیشتری دارد. مدل حاضر با قابلیت محاسبه و تعیین تنشن برشی در طول ضخامت ورق، به مقادیر تجربی نزدیکتر است.

ایجاد تغییر شکل پلاستیک مورد نیاز است. بنابراین بر نیروی نورد نیاز نورد افزوده می‌شود و از آن جایی که گشتاور نورد رابطه مستقیمی با تنشن اصطکاکی در سطح تماس ورق با غلتک $\tau = mk$ دارد، تغییرات گشتاور نیز سیر صعودی پیدا می‌کند.

در نمودار (۱۵) رابطه بین نیروی لازم برای نورد با نسبت شعاعها بررسی شده است. با افزایش نسبت شعاع غلتکها که از مشخصه نورد نامتقارن است، میزان نیروی نورد کاهش یافته است که مدل حاضر با مدل تحلیلی چوی-شین [۲۳] و روش عددی به کار رفته توسط او مقایسه شده است. همان طور که دیده می‌شود مدل حاضر پیش‌بینی بهتری از مدل تحلیلی

واژه نامه

1. cross shear region

2. upper bound method


3. slip lines method

مراجع

1. Yamamoto, H., and Kawanami, T., "Study on Asymmetrical Rolling (Plasticine Strain Analysis)," *Proceeding of S. 57 Conference Soc. Technol. Plasticity*, 65, 1987 (In Japanese language). Vol. 65, 1987.
2. Ghobrial, M.A., "A photo-Elastic Investigation on the Contact Stresses Developed in Rolls During Asymmetrical Flat Rolling," *International Journal of Mechanical Science* Vol. 31, p. 75, 1989.
3. Siebel, E., "Zur Theories des Walzvoganges bei Ungleichen Angetriebenen Walzen," *Archiv fur das Eisenhuettenwesen* Vol. 15, p. 125, 1941.
4. Sachs, G., and Klingler, L.J., "The Flow of Metals Through Tools of Circular Contour," *J. App. Mech.* Vol.14, p.88,1947.
5. Kiuchi, M., Hsiang, S..H., and Hawang, Y.M., "Analytical Model of Asymmetrical Rolling Process of sheets," *Proc., 4th Int. Steel Rolling Conf.* F4.1, 1987.
6. Zorowski, C.F., and Shutt, A., "Analysis of the Load and Torque Characteristics of Single-Roll Drive Mills," *Int. Res. In Prod. Eng. A.S.M.E.*, Pittsburgh,1963; P.380.
7. Orowan E. "The Calculation of Roll Pressure in Hot and Cold Flat Rolling.", *Proceeding of Institution of Mechanical Engineers, London*, Vol.150, No.4, p.140, 1943.
8. Holbrook, L., and Zorowski, C.F., "Effects of Non-symmetry in Strip Rolling," *J. Eng. Ind.* B88, 401, 1966.
9. Kennedy, G.E., and Slamar, F. "Turn-up and Turn-Down in Hot rolling," *Iron and Steel Engineer*, Vol. 35, p. 71, 1958.
10. Buxton, S.A, and Browning, S.C., "Turn-up and Turn-Down in Hot Rolling: A Study on a Model Mill Using Plasticine," *J. Mech. Engng. Sci.* Vol. 14, p. 245, 1972.
11. Chekmarev, A.P., and Nefedov, A.A., "Obrabotka Metallov Davleniem," 4, 2 (British Library Translation R.T.S. 8939)," 1956.
12. Collins, I.F., Dewhurst, P., "A Slip-Line Field Analysis of Asymmetrical Hot Rolling," *International Journal of Mechanical Science*, Vol. 17, p. 643, 1975.
13. Kiuchi, M.M., and Hsiang, S., "Analytical Model of Asymmetrical Rolling Process of Sheets," *Proc. 14th NAMRC, Society of Manufacturing Engrs., Minneapolis*, p.384, 1986.
14. Richelsen, A.B., "Elastic -Plastic Analysis of the Stress and Strain Distribution in Asymmetric Rolling," *International Journal of Mechanical Sciences* Vol. 39, p.1199, 1997.
15. Shivpuri, R., Chou, P.C., and Lau, C.W., 'Finite Element Investigation of Curling in Nonsymmetrical Rolling of Sheet," *International Journal of Mechanical Science*, Vol. 30, p. 625, 1988;
16. Lu, L-S., Harrer, O-K., Schwenzfeier, W., and Fischer, F.D., "Analysis of the Bending of the Rolling Material in Asymmetrical Sheet Rolling," *International Journal of Mechanical Engineering Sciences* Vol. 42, p. 49, 2000.
17. Cao, G.R., Hall, F.R., Hartly, P., Pillinger, I., Sturgess, C.E.N., Tompson W., and Freshwater, I., "Elastic Plastic Finite Element of Asymmetrical Rolling," *Proc. Of 1st Int Conference on Modeling of Metal Rolling Processes, the Institute of Material, London*, pp. 582-552, 1993
18. Hwang, Y.M., and Chen T.H., "Analysis of Asymmetrical Rolling by Stream Function method," *JSME*, Vol. 39, p. 598, 1996.
19. Hwang, Y.M., and Tzou, G.Y., "Analytical and Experimental Study on Asymmetrical Sheet Rolling," *International Journal of Mechanical Science.*, Vol. 39, pp. 289-303, 1997.
20. Hwang Y.M, and Tzou G.Y., "An Analytical Approach to Asymmetrical Hot-Sheet Rolling Considering the Effects of the Shear Stress and Internal Moment at the Rolling Gap," *Journal of Material and Processing Technology*, Vol. 52, pp. 399-434, 1995.
21. Salimi, M., and Sassani, F., "Modified Slab Analysis of Asymmetrical Plate Rolling," *International Journal of Mechanical Science*, Vol. 44, pp.1999-2023, 2002.
22. Lalli L.A., "An Analytical Rolling Model Including Through Thickness Shear Stress Distribution," *ASME Journal of Engineering Material and Technology*, Vol 1 pp.106-116,1984.
23. Choi, Y.R., and Shin, J. G., "Analysis of Asymmetric Roller Forming Using Finite Element Method and Slab Method," *Proceedings of the 2000 Ship Production Symposium*, SNAME, August 2000, Williamsburg, Virginia, U.S.A.
24. Mikami M., Shinya S., Koide S., Shinozaki H., "The Property of the Asymmetrical Hot Strip Rolling," *Proc. 33rd Joint Conf. JSTP*,Vol.9,1982.

پیوست: تعیین تنش تسلیم ورق با رفتار سخت شوندگی خطی

با توجه به آنکه رفتار ورق الاستو-پلاستیک فرض شده است، بنابراین میزان کرنشی برشی در هر نقطه مجموع کرنشهای الاستیک و پلاستیک است. با فرض آنکه رفتار ماده، الاستوپلاستیک با کار سختی بوده و از معیار تسلیم فون مایزز پیروی کند:

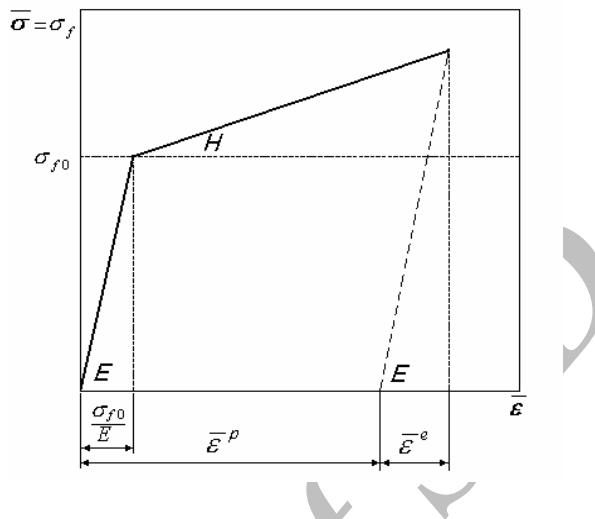

نمودار الف- نمایش رفتار ماده الاستیک-پلاستیک با رفتار سخت شوندگی خطی

$$\bar{\epsilon}^e = \bar{\epsilon}^e + \bar{\epsilon}^p \quad (1)$$

در نمودار بالا کرنش مؤثر الاستیک و $\bar{\epsilon}^e$ کرنش مؤثر پلاستیک تعریف می‌شود، نتیجتاً کرنش مؤثر $\bar{\epsilon}$ برابر است با:

$$\sigma_f = \sigma_{f0} + H(\bar{\epsilon} - \frac{\sigma_{f0}}{E}) \quad (2)$$

در نتیجه تنش تسلیم تابعی بر حسب کرنش مؤثر پلاستیک است:

$$\sigma_f = \sigma_{f0} + H(\bar{\epsilon}^e + \bar{\epsilon}^p - \frac{\sigma_{f0}}{E}) \quad (3)$$

$$\sigma_f = \sigma_{f0} + \frac{H}{1 - \frac{H}{E}} \bar{\epsilon}^p \quad (4)$$

به منظور تعیین کرنش پلاستیک مؤثر، با توجه به آنکه فرایند نورد را به صورت مسئله کرنش صفحه‌ای تحلیل می‌شود:

$$d \bar{\epsilon}^p = \frac{\sqrt{2}}{3} \left\{ \left(d \in_1^p - d \in_2^p \right)^2 + \left(d \in_2^p - d \in_3^p \right)^2 + \left(d \in_3^p - d \in_1^p \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

و معادله ثبات حجم در محدوده پلاستیک برقرار باشد :

$$d \in_1^p + d \in_2^p + d \in_3^p = d \in_x^p + d \in_y^p + d \in_z^p = 0 \quad (6)$$

$$d \in_1^p = -d \in_2^p \quad \text{و} \quad d \in_x^p = -d \in_y^p \quad (V)$$

$$d \bar{\in}^p = \frac{2}{\sqrt{3}} d \in_1^p \quad (A)$$

کرنشهای اصلی $d \in_1$ و $d \in_2$ بر حسب کنش $d \in_x$ و $d \in_y$ برابر خواهد بود با :

$$d \in_{1,2} = \frac{d \in_x + d \in_y}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{d \in_x - d \in_y}{2} \right)^2 + \frac{d \gamma_{xy}^2}{4}} \quad (9)$$

اگر ورق را به دو نیمه بالایی و پایینی تقسیم کنیم، چنانچه در نیمه بالایی ورق متوسط کرنشهای $d \in_x, d \in_y, d \gamma_{xy}$ را با $(d \bar{\in}_x)_2, (d \bar{\in}_y)_2$ معرفی کنیم، در نیمه بالایی خواهیم داشت [۲۱] :

$$d \bar{\gamma}_1 = \eta_1 (d \bar{\in}_y)_1 \quad (10)$$

η_1 در معادله بالا تابعی از m_1 و c_1 است. معادله (۱۰) برای ورق با رفتار صلب-پلاستیک معتبر است و به منظور تحلیل ورق با رفتار الاستو-پلاستیک کامل باید جمله مربوط به رفتار کشسانی را اضافه کرد.

$$\eta_1 = \frac{m_1 c_1}{\left(1 - m_1^2 c_1^2\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (11)$$

با جاگذاری معادله (۱۱) در معادله (۹) :

$$d \bar{\in}_{1,2} = \mp (d \bar{\in}_y)_1 \sqrt{1 + \frac{\eta^2}{4}} \quad (12)$$

$$d \bar{\in}_{1,2} = \mp \left(\frac{d \bar{\in}_y}{2} \right)_1 \left(\frac{1 - \frac{3}{4} m_1^2 c_1^2}{1 - m_1^2 c_1^2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (13)$$

$$d \bar{\in}_{1,2} = \mp \zeta_1 (d \bar{\in}_y)_1 \quad (14)$$

$$\zeta_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \frac{3}{4} m_1^2 c_1^2}{1 - m_1^2 c_1^2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (15)$$

کنش $(d \bar{\in}_y)_1, (d \bar{\in}_y)_2$ را در طول نیمه بالا و پایین ورق یعنی در طول ضخامت ورق، یکسان فرض کرده، به طوری که :

$$(d \bar{\epsilon}_y)_1 = (d \bar{\epsilon}_y)_2 = \frac{dh}{h} \quad (16)$$

$$d \bar{\epsilon}_{l,2} = \mp \zeta_l \frac{dh}{h} \quad (17)$$

کرنش مؤثر پلاستیک $\bar{\epsilon}^p$ در فاصله x از خروجی در نیمه بالایی ورق در تماس با غلتک بالا، برابر است با :

$$\bar{\epsilon}^p(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \zeta_l \int_x^l \frac{dh}{h} = \frac{2}{\sqrt{3}} \zeta_l \frac{\frac{2x}{Rm} dx}{h_o + \frac{x^2}{Rm}} \quad (18)$$

$$\bar{\epsilon}^p = \frac{2}{\sqrt{3}} \zeta_l \ln \frac{h_o + \frac{l^2}{Rm}}{h_o + \frac{x^2}{Rm}} \quad (19)$$

یا به عبارتی :

$$\bar{\epsilon}^p(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \zeta_l \ln \frac{h_i}{h(x)} \quad (20)$$

نتیجتاً، σ_{f1} در نیمه بالایی ورق چنین تعیین می شود :

$$\sigma_{f1}(x) = \sigma_{f0} + \frac{H}{1 - \frac{H}{E}} \frac{2}{\sqrt{3}} \zeta_l \ln \frac{h_i}{h(x)} \quad (21)$$

و برای نیمه پایینی ورق نیز مشابهًا عمل می کنیم، در نتیجه:

$$\sigma_{f2}(x) = \sigma_{f0} + \frac{H}{1 - \frac{H}{E}} \frac{2}{\sqrt{3}} \zeta_2 \ln \frac{h_i}{h(x)} \quad (22)$$

$$\zeta_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \frac{3}{4} m_2^2 c_2^2}{1 - m_2^2 c_2^2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (23)$$

متوسط تنش تسلیم ورق در طول تماس با هر کدام از غلتکها را می توان با معادله زیر به دست آورد :

$$\bar{\sigma}_f = \frac{\frac{1}{0} \int_0^1 \sigma_f dx}{1} \quad (24)$$

بنابراین متوسط تنش تسلیم ورق برابر است با :

$$\bar{\sigma}_f = \sigma_{f0} + \frac{2H}{E} \frac{\zeta}{1 - \frac{H}{E}} \int_0^1 \left\{ x \ln \frac{h_i}{h_o} + 2x - 2\sqrt{R_m h} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{R_m h_0}} \right\} dx \quad (25)$$

یا به عبارتی :

$$\bar{\sigma}_f = \sigma_{f0} + (2\zeta) \left(\frac{H}{\sqrt{3}} \right) \left(\ln \frac{h_i}{h_o} \frac{1}{1 + \omega^2} + 2 - 2 \frac{1}{\omega} \tan^{-1} \omega \right) \quad (26)$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{R_m h_0}} \quad (27)$$