

مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور

القایی قفس سنجابی

کریم عباس زاده

دانشجوی دکتری مهندسی برق (قدرت) - دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جعفرمیلی منفرد

دانشیار دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حمید واعظ

کارشناس ارشد برق (قدرت) - دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(تاریخ دریافت ۸۰/۲/۵ ، تاریخ تصویب ۸۱/۷/۲۰)

چکیده

در این مقاله مدلسازی موتور القایی قفس سنجابی تحت شرایط نامتقارنی سیم پیچی استاتور انجام گرفته است. این شرایط نامتقارنی بر اثر رخدادن اتصال کوتاههایی در سیم پیچی استاتور بوجود می‌آیند. مدلسازی ماشین بر اساس روش تابع سیم پیچی اصلاح شده صورت گرفته است به نحوی که تمام هارمونیکهای فضایی (مکانی) موجود در ماشین در مدلسازی لحاظ شده است. خطاهای مدلسازی شده در این مقاله، خطای حلقه به حلقه، خطای کلاف به کلاف و خطای فاز به فاز می‌باشد. در این مقاله یک موتور 3hp بنحو خاصی سیم بندی شد بطوریکه انواع خطاهای استاتور قابل پیاده شدن روی موتور بود. نتایج آزمایشات عملی انجام شده بر روی این موتور صحت روش مدلسازی و شبیه سازی و نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی را تأیید می‌نماید.

واژه‌های کلیدی : موتورهای القایی، خطاهای سیم بندی استاتور، تشخیص خطا،

مدلسازی موتورهای القایی

مقدمه

، خرابی عایق استاتور $40\%-30\%$ و خرابی قفسه رتور $10\%-5\%$ [۶]. در صورتیکه از خرابی حلقه به حلقه در سیم‌بندی استاتور جلوگیری نشود منجر به خطای فاز به زمین یا فاز به فاز می‌گردد که این خطای از جمله خطاهای شدید و مخرب در موتورهای القایی است.

روشهای مختلفی جهت مدلسازی انواع خطاهای موتورهای القایی ارائه شده اند، از جمله این روشهای روش تابع سیم پیچی است که در مقالات [۷][۸] نحوه آنالیز گذرای این قبیل موتورها تحت خطا شرح داده شده است. از این نظریه در مدلسازی خطاهای حلقه به حلقه استاتور استفاده شده است. علاوه بر روشهای فوق، خطای استاتور موتور القایی را می‌توان به کمک بردارهای فضایی مورد مطالعه قرار داد [۹]. هدف از ارائه این مقاله علاوه بر مدلسازی و شبیه سازی و نیز تحلیل خطاهای حلقه به حلقه، خطاهای کلاف به کلاف و فاز به فاز با استفاده از روش تابع سیم پیچی مورد تجزیه و تحلیل و سپس مدلسازی شده است، در آخر برای تایید روش مدلسازی نتایج عملی و آزمایشگاهی ارایه خواهد

موتورهای الکتریکی نقش مهمی را در راهاندازی مؤثر ماشینها و پروسه‌های صنعتی ایفا می‌کنند، بخصوص موتورهای القایی قفسه سنجابی را بعنوان اسب کاری صنعت می‌شناسند. بنابراین تشخیص خطاهای این موتورها می‌تواند فواید اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد، از جمله مدیریت کارخانه‌های صنعتی را آسان می‌کند، سطح اطمینان سیستم را بالا می‌برد، هزینه تعمیر و نگهداری پایین می‌آید و نسبت هزینه به سود بطور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

Soukup و Bonnett استاتور موتورهای القایی سه فاز قفسه سنجابی پنج حالت خرابی مطرح کردند که عبارتند از حلقه به حلقه، کلاف به کلاف، قطع فاز، فاز به فاز و کلاف به زمین [۱]. در موتورهای قفسه سنجابی خرابیهای سیم پیچی استاتور و یاتاقانها تقریباً 75% کل خرابیها به حساب می‌آیند. و همچنین اکثر خرابیهای سیم پیچی استاتور موتور از فروپاشی عایقی حلقه به حلقه ناشی می‌شوند [۲-۵]. انواع خرابی‌های موتورهای القایی را می‌توان بصورت زیر تقسیم بندی کرد: خرابی یاتاقانها $50\%-40\%$


است، بسته می شود. برای تحلیل می توان مسیر A-X را به دو مدار تقسیم کرد که در یکی از مدارهای جریان فاز (I) و در دیگری جریان I_{Cir} جاری است، این دو جریان یعنی جریان فاز و جریانی که در اتصال کوتاه جاری می شود، MMF های مخالف هم تولید می کنند. زیرا طبق قانون لenz جریان I_{Cir} درجهتی جاری می شود که با عامل بوجود آوردنهاش که MMF اصلی ناشی از جریان فاز است مخالفت کند. لذا اتصال کوتاههای داخلی باعث کاهش MMF در نزدیکی حلقه های اتصال کوتاه خواهد شد. هنگامی که خطای اتصال کوتاه رخ می دهد، اولاً تعداد دور MMF سیم پیچی فاز کاهش یافته و لذا نسبت به حالت سالم کمتر خواهد شد، ثانیاً MMF ناشی از جریان اتصال کوتاه مخالف MMF ناشی از جریان سیم پیچی فاز اصلی می شود.

بعنوان یک نتیجه، MMF سیم پیچی فاز با بوجود آمدن اتصال کوتاه داخلی تغییر می کند و اندوکتانس متقابل بین آن فاز و همه مدارهای دیگر در ماشین تغییر می کند.

شد. نتایج بدست آمده از تئوری و عملی صحت روش مدلسازی را تایید می کند


مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای کلاف به کلاف

در ابتدای امر ساده ترین حالت که کلاف استاتور فقط یک دور دارد را در نظر می گیریم و چند نتیجه مهم از آن بدست می آوریم. شکل (۱) دیاگرام سیمبندی یک فاز با سه کلاف متحدم مرکز یک دوری را نشان می دهد. فرض می شود که اتصال کوتاه کلاف به کلاف بین نقاط a و b همانطور که در شکل نشان داده شده است اتفاق افتاده باشد.

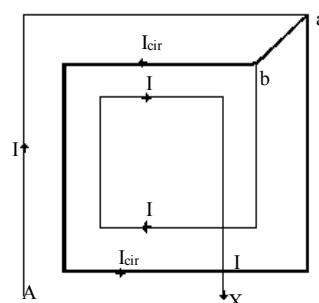

شکل ۱: اتصال کوتاه کلاف به کلاف بین نقاط a و b.

واضح است که مسیر جریان گردشی (I_{Cir}) همانطور که در شکل (۱) نشان داده شده

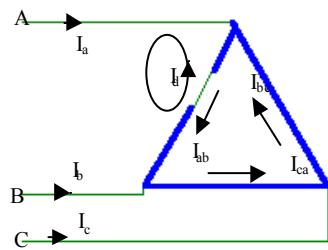

شکل ۳: فرم سیم‌پیچی استاتور هنگامی که اتصال کوتاه داخلی اتفاق افتاده باشد. - اتصال مثلث.

دسته معادلات زیر مدل ریاضی موتور القایی قفس سنجبابی سه فاز را ارائه میدهد . [۷]

$$V_s = R_s I_s + \frac{d\lambda_s}{dt}$$

$$V_r = R_r I_r + \frac{d\lambda_r}{dt}$$

$$\lambda_r = L_{sr}^T I_s + L_{rr} I_r$$

$$T_e = I_s^T \frac{\partial L_{sr}}{\partial \theta_{rm}} I_r$$


$$\omega_m = \frac{d\theta_{rm}}{dt}$$

$$\lambda_s = L_{ss} I_s + L_{sr} I_r$$

$$J \frac{d^2 \theta_{rm}}{dt^2} + T_L = T_e$$

بعلاوه یک فاز جدید که فاز اتصال کوتاه شده که از این به بعد فاز D نامیده می‌شود به مجموعه سیم‌بندی ماشین اضافه می‌شود، این فاز تماس رسانایی با فازهای دیگر نداشته ولی با مدارهای روی استاتور و روی رتور بطور متقابل کوپل می‌شود. فاز جدید D بصورت یک مدار مستقل با جریان خطای I_d عمل می‌کند. شکل های و (۲)

(۳) این مدار مستقل را به ترتیب در اتصال ستاره و اتصال مثلث سیم‌پیچی استاتور نشان می‌دهند

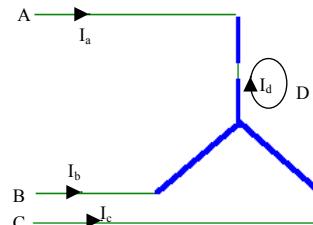

شکل ۲: فرم سیم‌پیچی استاتور هنگامی که اتصال کوتاه داخلی اتفاق افتاده باشد. - اتصال ستاره .

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \\ I_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{d\lambda_a}{dt} \\ \frac{d\lambda_b}{dt} \\ \frac{d\lambda_c}{dt} \\ \frac{d\lambda_d}{dt} \end{bmatrix} \quad (1)$$

(۲)

$$\begin{bmatrix} \lambda_a \\ \lambda_b \\ \lambda_c \\ \lambda_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{\alpha\alpha} & L_{ab} & L_{ac} & L_{ad} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} & L_{bd} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} & L_{cd} \\ L_{da} & L_{db} & L_{dc} & L_{dd} \end{bmatrix} I_s + \begin{bmatrix} L_{ar} \\ L_{br} \\ L_{cr} \\ L_{dr} \end{bmatrix} I_r \quad (3)$$

در رابطه $L_{dr}, L_{Cr}, L_{br}, L_{ar}$ (۳) بردارهای $(n+1) \times (n+1)$ هستند. حال معادلات ولتاژ استاتور بر حسب ولتاژهای خط به خط بجای ولتاژهای فاز نوشته می‌شود. البته باستی ترم چهارم بردار ولتاژهای استاتور یعنی V_d بصورت "فاز" اتصال کوتاه شده باقی بماند و سایر ترم‌ها را به فرم ولتاژهای خط درآورد. همچنین برای ساده کردن معادلات از این خاصیت که مجموع جریانهای خط (فاز) استاتور برابر صفر می‌باشد استفاده می‌گردد (در اتصال ستاره استاتور) و یکی از معادلات استاتور حذف می‌شود. بنابراین معادلات نهایی ولتاژ استاتور در حالت خطای حلقه به

در این معادلات V_s بردار ولتاژهای سه فاز منبع تغذیه، V_r بردار ولتاژ رتور که همواره برابر صفر است، R_s یک ماتریس 3×3 که ماتریس مقاومت استاتور نام دارد، R_r یک ماتریس $(n+1) \times (n+1)$ که ماتریس مقاومت رتور نام دارد (n تعداد میله‌های رتور می‌باشد)، L_{ss} ، L_{rs} و ماتریس اندوکتانس استاتور نام دارد، L_{sr} ، L_{rr} و ماتریس اندوکتانس متقابل نام دارد، L_{rr} ، $(n+1) \times (n+1)$ و ماتریس اندوکتانس رتور نام دارد، L_{rs} هم ترانهاده L_{sr} می‌باشد. T_e گشتاور الکترومغناطیسی موتور و T_L گشتاور بار می‌باشد. ω_m سرعت مکانیکی موتور، θ_m موقعیت زاویه ای رتور بر حسب رادیان مکانیکی می‌باشد.

معادلات ولتاژ استاتور را در حالت خطای حلقه به حلقه و کلاف به صورت زیر می‌توان نوشت:

حلقه یا کلاف به کلاف بصورت روابط (۴)

و (۵) خواهد بود.

نتایج شبیه سازی

موتور مورد نظر جهت انجام شبیه سازی، یک موتور $7/5$ اسب بخار، 460 ولت، 4 قطب و سه فازاتصال ستاره می باشد که فرکانس کاری آن 60 هرتز می باشد.

استاتور این موتور دارای 36 شیار و رتور آن دارای 28 میله

$$\begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a & -R_b & 0 \\ R_c & R_b + R_c & 0 \\ 0 & 0 & R_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{d\lambda_{ab}}{dt} \\ \frac{d\lambda_{bc}}{dt} \\ \frac{d\lambda_d}{dt} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_{ab} \\ \lambda_{bc} \\ \lambda_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{aa} - L_{ba} - L_{ac} + L_{bc} & L_{ab} - L_{bb} - L_{ac} + L_{bc} & L_{ad} \\ L_{ba} - L_{ca} - L_{bc} + L_{cc} & L_{bb} - L_{cb} - L_{bc} + L_{cc} & L_{bd} \\ L_{da} - L_{dc} & L_{db} - L_{dc} & L_{ad} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_{ar} - L_{br} \\ L_{br} - L_{cr} I_r \\ L_{dr} \end{bmatrix} \quad (5)$$

شکل ۴ : تابع دور فاز C در حالت خطای حلقه به حلقه .
شکل ۵ : تابع دور فاز D در حالت خطای حلقه به حلقه .

شکل ۶ : الف - تابع اندوکتانس متقابل بین فاز C و حلقه اول رتور

ب - تابع مشتق اندوکتانس متقابل بین فاز C و حلقه اول رتور نسبت به θ_{rm} .

تغییر می‌کند اما توابع دور و سیم‌پیچی سایر مدارهای ماشین بدون تغییر باقی می‌مانند. بنابراین اندوکتانس خودی آن فاز و اندوکتانس‌های متقابل بین آن فاز و سایر مدارها تغییر می‌کنند. شکل (۴) و (۵) تابع دور فاز C سیم‌پیچی استاتور و تابع دور فاز D در حالت خطای حلقه به حلقه را برتریب نشان می‌دهد.

شکل (۶) اندوکتانس متقابل بین فاز C و حلقه اول رتور و مشتق آن نسبت به زاویه را نشان می‌دهد. شکل (۷) اندوکتانس متقابل بین فاز D و حلقه اول رتور و

می‌باشد. در سیم‌بندی این ماشین دو کلاف در هر فاز در هر زوج قطب در نظر گرفته شده است. یعنی چون ماشین چهار قطبی است در هر فاز چهار کلاف وجود داشته و هر کلاف هم N دوری می‌باشد. همچنین فرض شده که سیم‌بندی دو طبقه پیچیده شده است.

شبیه سازی خطای اتصال کوتاه حلقه به حلقه در یکی از کلافهای فاز C وقتی خطای حلقه به حلقه یا کلاف به کلاف دریکی از فازها رخ می‌دهد، توابع دور و سیم‌پیچی مربوط به آن فاز

همانگونه که در شکل (۸) دیده می شود، می گردد. این هارمونیکها به جریانهای استاتور نیز منتقل می شود و باعث تغییر شکل این جریانها نسبت به حالت سالم ماشین می شوند. همچنین دامنه جریانها علارغم کاهش MMF نسبت به حالت سالم ماشین افزایش می یابد. کاهش شار مغناطیس کننده ناشی از اثر برآیند شار فاز D (سیم پیچ اتصال کوتاه) و سیم بندی استاتور می باشد. همانطوریکه در شکل (۸) مشاهده

مشتق آن نسبت به زاویه مکانیکی را نشان می دهد.

نمودار گشتاور شکل (۸) الکترومغناطیسی، سرعت و جریان فازهای استاتور را نشان می دهد. همچنین شکل (۹) نمودار جریان فاز اتصال کوتاه D و نمودار جریان فاز C را نشان می دهد. وقتی خطای حلقه به حلقه در فاز C رخ می دهد تابع دور فاز C تغییر می کند و نامتقارن می شود بدین سبب هارمونیکهای فضایی جدیدی بوجود می آید که باعث تغییر شکل نوسانات گشتاور

شکل ۷-الف- تابع اندوکتانس متقابل بین فاز D و حلقه اول رتور

ب- تابع مشتق اندوکتانس متقابل بین فاز D و حلقه اول رتور نسبت به θ_{rm}

شكل ۸-الف- نمودار گشتاور الکترو مغناطیسی و سرعت موتور در حالت راه اندازی
بدون بار

شکل ۸-ب- نمودار گشتاور الکترومغناطیسی ، سرعت و جریان فازهای استاتور در حالت
خطای حلقه به حلقه

شکل ۹- الف - نمودار جریان فاز اتصال کوتاه D و فاز C ب - نمودار جریان فاز اتصال کوتاه D

شکل ۱۰- نمودار جریان فاز اتصال کوتاه D در خطای حلقه به حلقه a
الف - ۲ دور اتصال کوتاه ، ب - ۳ دور اتصال کوتاه ، ج - ۹ دور اتصال کوتاه ، د -
۱۸ دور اتصال کوتاه

شکل ۱۲ : تابع دور فاز C در حالت خطای کلاف به کلاف.
دور فاز D در حالت خطای کلاف به کلاف.

شکل ۱۳ : الف - تابع اندوکتانس متقابل بین فاز C و حلقه اول رتور
ب - تابع مشتق اندوکتانس متقابل بین فاز C و حلقه اول رتور نسبت به θ_{rm} .

شکل ۱۴ : الف - تابع اندوکتانس متقابل بین فاز D و حلقه اول رتور
ب - تابع مشتق اندوکتانس متقابل بین فاز D و حلقه اول رتور نسبت به θ_{rm} .

شکل ۱۵ : نمودار گشتاور الکترومغناطیسی و سرعت در حالت خطای کلاف به کلاف در راه اندازی بدون بار .

شکل ۱۶ : نمودار جریان فازهای a ، b ، C استاتوردر حالت خطای کلاف به کلاف در راه اندازی بدون بار.

شکل ۱۷ : الف - نمودار جریان فاز اتصال کوتاه **D**.

ب - نمودار جریان فاز **C** و فاز **D**

شکل ۱۸: نمودار جریان فاز اتصال کوتاه D در خطای کلاف به کلاف.


شود. بدین صورت که ابتدا بایستی تابع دور فاز D و سپس تابع دور فاز معیوب را پیدا کرد. با ایجاد خطای کلاف به کلاف در فاز C شبیه سازی این نوع خطا انجام گرفته است. شکل (۱۱) و (۱۲) تابع دور فاز C، D را در حالت خطای کلاف به کلاف نشان می‌دهد. شکل (۱۳) و (۱۴) اندوکتانس متقابل بین فاز D و حلقه اول رتور و مشتق آن نسبت به زاویه

مکانیکی را نشان می‌دهد. شکل‌های (۱۵) و (۱۶) نتایج حاصل از شبیه‌سازی خطای کلاف به کلاف با

میشود بهمین خاطر ماشین نسبت به حالت سالم خود دیرتر به وضعیت پایدار خود می‌رسد یا بعبارتی دیرتر راهاندازی می‌شود. در صدھای مختلفی از خطای حلقه به حلقه شبیه‌سازی شد و نتیجه حاصل شده اینست که دامنه جریان فاز اتصال کوتاه D مستقل از تعداد دور اتصال کوتاه شده می‌باشد و تغییر چندانی نمی‌کند. این مطلب در شکل (۱۰) نشان داده شده است.

شبیه سازی خطای کلاف به کلاف
برای شبیه‌سازی خطای کلاف به کلاف، مانند خطای حلقه به حلقه عمل می-

است. شکل (۲۰) مدار معادل فازهای a و C بعد از خطا را نشان می‌دهد. شکل (۲۱) توابع دور قسمت‌های اول و دوم فاز a را نشان می‌دهد. شکل (۲۲) توابع دور قسمت‌های اول و دوم فاز C را نشان می‌دهد. شکل (۲۳) اندوکتانس‌های متقابل بین قسمت‌های اول و دوم فاز a و حلقه اول رتور را نشان می‌دهد. شکل (۲۴) اندوکتانس‌های متقابل بین قسمت‌های اول و دوم فاز C و حلقه اول رتور را نشان می‌دهد.

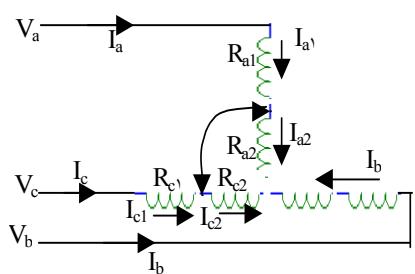


شکل ۱۹: سیم‌بندی استاتور با خطای فاز به فاز.

دور اتصال کوتاه را در حالت راهاندازی بدون بار نشان می‌دهد. شکل (۱۷) نمودار جریان فاز اتصال کوتاه D و نمودار جریان فاز C و فاز D را نشان می‌دهد. با تغییر تعداد دور اتصال کوتاه شده، در این حالت نیز دامنه جریان فاز اتصال کوتاه D تغییر چندانی ندارد و این همانطوریکه قبل از اشاره شد بدلیل ثابت بودن شار مغناطیسی کننده در مدار مغناطیسی و در اثر مدار اتصال کوتاه فاز D می‌باشد. این موضوع در شکل (۱۸) نشان داده شده است.

مدلسازی خطای فاز به فاز

در این نوع خطا، فاز D وجود ندارد و در نتیجه بحثی که برای خطاهای قبلی در مورد فاز D داشتیم در اینجا نداریم. وقتی خطای فاز به فاز رخ میدهد فازهایی که بهم اتصال کوتاه شده‌اند هر کدام تبدیل به دو فاز می‌شوند یعنی در مجموع پنج جریان مجهول خواهیم داشت. اتصال کوتاه بین فاز a و فاز C در موتور مورد نظر شبیه سازی

می‌گردد سیم‌بندی استاتور با وجود خطای فاز به فاز در شکل (۱۹) نشان داده شده

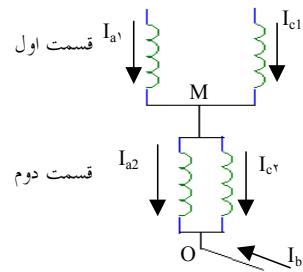

شکل ۲۰: مدار معادل فازهای a و C

بعد از اتصال کوتاه شدن.

شکل ۲۲: توابع دور قسمت های اول و

دوم فاز C استاتور.

معادلات ولتاژ خط استاتور از روی شکل

کل (۱۹) و ش

(۲۰) و با بکار بردن قوانین مداری کیرشف

در نقاط M و O روابط (۶) و (۷) بدست

می آید. از روی شکل (۱۹) با نوشتن

معادلات ولتاژ استاتور به صورت

زیر بدست می آیند.

$$\frac{d\lambda_{ab}}{dt} = V_{ab} - r_{a1}i_{a1} - r_{a2}i_{a2} + r_b i_b$$

شکل ۲۱: توابع دور قسمت های اول و

دوم فاز a استاتور.

$$\frac{d\lambda_{c1a1}}{dt} = V_{ca} + r_{a1}i_{a1} - r_{c1}i_{c1}$$

$$\frac{d\lambda_{c2a2}}{dt} = r_{a2}i_{a2} - r_{c2}i_{c2}$$

(۶)

کلاف نیز دارای ۱۳۲ دور می باشد. بنابراین در هر شیار ۴۴ دور قرار می گیرد. آزمایشات در حالت بی باری موتور صورت گرفته است. ابتدا در حالت سالم موتور مورد آزمایش قرار گرفت و سپس با ایجاد خرابی حلقه به حلقه در یکی از کلافهای یکی از فازهای استاتور آزمایشات اتصال کوتاه حلقه به حلقه در حالت بی باری روی موتور انجام گرفت و ولتاژ خط اعمالی به موتور، جریان فاز معیوب و جریان اتصال کوتاه اندازه گیری شد که نتایج در شکل های (۲۷) و (۲۸) آمده است. این نتایج نشان می دهد که جریان اتصال کوتاه در خلاف "جهت جریان فاز معیوب می باشد و تقریباً ۶ برابر آن است و این مؤید مطالب گفته شده در زمینه خطای حلقه به حلقه می باشد.

$$\begin{bmatrix} \lambda_{ab} \\ \lambda_{c1a1} \\ \lambda_{c2a2} \end{bmatrix} = L_{ss} \begin{bmatrix} i_{a_1} \\ i_{a_2} \\ i_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_{a1r} + L_{a2r} - L_{br} \\ L_{c1r} - L_{a1r} \\ L_{c2r} - L_{a2r} \end{bmatrix} I_r \quad (7)$$

شکل های (۲۵) و (۲۶) نتایج حاصل از شبیه سازی خطای فاز به فاز (اتصال کوتاه شدن فاز a به فاز C در شیار چهارم استاتور) در حالت راه اندازی بدون بار را نشان می دهد.

نتایج عملی

موتور مورد نظر جهت انجام آزمایش یک موتور القایی قفسه سنگابی ۳ اسب بخار، ۳۸۰ ولت، چهار قطب، سه فاز و اتصال ستاره می باشد، که فرکانس کاری آن ۳۶۰ هرتز است. استاتور این موتور دارای ۲۸ شیار و رotor آن دارای ۲۸ میله می باشد. سیم بندی این موتور به صورت یک طبقه است و برای هر فاز دو کلاف موجود است. کلاف ها متحdalمرکز هستند و هر

شكل ۲۳ : الف - تابع اندوکتانس متقابل بین قسمت اول فاز a و حلقه اول رتور

ب - تابع اندوکتانس متقابل بین قسمت دوم فاز a و حلقه اول رتور .

شکل ۲۴ : الف - تابع اندوکتانس متقابل بین قسمت اول فاز C و حلقه اول رتور

ب - تابع اندوکتانس متقابل بین قسمت دوم فاز C و حلقه اول رتور.

شکل ۲۵ : نمودار گشتاور موتور و سرعت در حالت خطای فاز به فاز در راه اندازی بدون بار.

شکل ۲۶ : نمودار جریان فازهای a ، b ، c استاتور در حالت خطای فاز به فاز در راه اندازی بدون بار.

شکل ۲۷ : ولتاژ اعمالی و جریان خط موتور در حالت سالم و بی باری.

شکل ۲۸ : الف - ولتاژ اعمالی به موتور و جریان فاز خطدار در حالت خطای حلقه به حلقه و بی باری
ب - جریان اتصال کوتاه و جریان فاز خطدار بهمراه جریان اتصال کوتاه (۳۰ دور اتصال کوتاه) .

(عملی) (شبیه سازی)

شکل ۲۹ : جریان خط موتور در حالت سالم و بی باری.

شکل ۳۰ : جریان اتصال کوتاه و جریان فاز خطدار بهمراه جریان اتصال کوتاه (۳۰ دور .(

شکل ۳۱ : نمودار جریان اتصال کوتاه در خطای حلقه به حلقه .

نتیجه گیری

در مدلسازی انواع خطاهای استاتور هارمونیکهای فضایی در نظر گرفته می شود و طبق نتایج حاصل از شبیه سازیها مشاهده می شود که هارمونیکهای فضایی اثر مستقیمی روی نوسانات گشتاور دارد و نوسانات گشتاور هم روی نوسانات سرعت تأثیر می گذارد.

مقایسه نتایج عملی و شبیه سازی

موتور ۳ اسب بخار که تحت آزمایش قرار گرفت در حالت های سالم و خطای حلقه به حلقه شبیه سازی شده و نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی در شکل (۲۹) تا (۳۰) آمده است. این نتایج علاوه بر تایید نتایج شبیه سازی ، نکات بیان شده در بخش شبیه سازی را نیز تایید می کند.

نتایج تجربی و شبیه سازی نشان می دهند که دامنه جریان فاز اتصال کوتاه D مستقل از تعداد دور اتصال کوتاه شده می باشد و همچنین جریان فاز اتصال کوتاه D در خلاف جهت جریان خطدار است.

همچنین در حالت خطای استاتور به علت اینکه MMF برآیند استاتور کاهش می یابد، در نتیجه موتور جریان بیشتری را از منع کشیده و علی رغم بالا بودن جریان استاتور MMF فاصله هوایی کاهش یافته در نتیجه موتور در راهاندازی دیرتر به حالت پایدار خود می رسد، این مطلب در شکل (۸) نشان داده شده است.

مراجع

- 1 - Bonnett, A. H. and Soukup, G. C. (1992). "Cause and analysis of stator and rotor failures in three-Phase Squirrel-Cage Induction Motors." *Industry Applications, IEEE Transactions on*, Vol.28 No. 4 , PP. 921 –937.
- 2 - IEEE committee Report, (1974). "Report on large motor reliability survey of industrial Plants." *Parts I, II and III, IEEE Transactions on Industry Applications*. Vol. IA – 10, No. 2.
- 3 - Eprireport EI-4286, (1985). *Improved motors for utility applications*. Vol. 1.Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, Project no. 1763-2.
- 4 - Donnel, P. O., coordinating author, (1985). "Report on large motor reliability survey of Industrial and commercial Applications." *Part I and II IEEE Transactions on Industry Applications*, IA - 21(4).
- 5 - Thorsen, O. and Dalva, M. (1997). "Condition monitoring methods, failure identification and analysis for high voltage motors in petrochemical industry." *.Electrical Machines and Drives, 1997 Eighth International Conference on (Conf. Publ. No. 444)* , PP. 109 –113.

- 6 - McCoy, R. M., Albrecht, P. F., Appiarius, J. C. and Owen, E. L. (1985). "Improved motors for utility applications: Volume 1: Industry Assessment Study Update and Analysis." *EPRI EL-4286 (Rp-1763-2)*.
- 7 - Toliyat, H. A. and Lipo, T. A. (1995). "Transient analysis of cage induction machines under stator, rotor bar and end ring faults." *Energy Conversion, IEEE Transaction on*, Vol. 10, No. 2, PP. 241 –247.
- 8 - Joksimovic, G. M. and Penman, J. (2000). "The detection of interturn short circuits in the stator windings of operating motors." *Industrial Electronics, IEEE Transactions on*, Vol. 47, No. 5, PP. 1078 –1084.
- 9 - Gentile, G., Ometto, A., Rotondale, N. and Tassoni, C. (1994). "AC machine performances in faulted operations electrotechnical conference 1994." *Proceedings., 7th Diterranean*, Vol. 3, PP. 1283 –1286.

پیوست: پارامترهای ماشین

7.5hp , 460v , 4-pole ,	3hp , 380v , 4-pole ,
3phase	3phase
JJ=.012;	JJ=.012;
L=102.4128*10 ⁻³ ;	L=90*10 ⁻³ ;
g=.456438*10 ⁻³ ;	g=.456438*10 ⁻³ ;
r=63.2968*10 ⁻³ ;	r=45*10 ⁻³ ;
N=90;	N=132;
rs=3.5332;	rs=3.1;
ls=.028;	ls=.028;
Rb=68.34e-6;	Rb=50.392e-6;
Lb=.28e-6;	Lb=.28e-6;

Re=1.56e-6;

Le=.03e-6;

Re=1.56e-6;

Le=.03e-6;