

## بررسی اثر پختهای مکرر چینی و نوع آلیاژ بیس متال و نابل بر انطباق مارژین شولدر پرسلن

دکتر رضا خدادادی<sup>\*</sup>- دکتر شهین رکنی<sup>\*\*</sup>- دکتر محمد نجفی پور<sup>\*\*\*</sup>

\*استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

\*\*دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

\*\*\*متخصص پروتزهای دندانی

**Title:** A survey on the effects of repeated porcelain firing cycles on the marginal integrity of shoulder porcelain made of noble and base-metal alloys

**Authors:** Khodadadi.R. Assistant Professor\*, Rokni. SH Associate Professor\*\*, Najafipoor. M. Prosthodontist

**Address:** \*Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Esfahan University of Medical Sciences

\*\*Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Khorasan University of Medical Sciences

**Statement of Problem:** In order to eliminate the esthetic problem of metal collar in porcelain fused to metal crowns various techniques, such as shoulder porcelain, have been suggested.

**Purpose:** The aim of this study was to investigate the effects of repeated porcelain firing cycles on the marginal integrity of shoulder in porcelain fused to metal crowns, made of two kinds of alloys: noble and base-metal.

**Materials and Methods:** In this experimental study, four groups of ten brazen models (Die) were used. Metal crowns of groups A&B were made of a noble alloy and those of C&D of a base-metal alloy. Groups A&C had the shoulder width of 1mm and groups B&D had the shoulder width of 1.5mm. After degassing and opaqing, shoulder porcelain was completed in the area of shoulder. At this stage, the average vertical gap of margin was measured by a reflective microscope ( $\times 400$ ). Data were analyzed using ANOVA and Duncan tests.

**Results:** No simultaneous interaction between the type of alloy and the shoulder width was found ( $P=0.709$ ). The type of alloy had a significant effect on marginal integrity ( $P=0.021$ ) attributing the best marginal integrity of shoulder porcelain to base-metal alloys. Shoulder width played also a significant role on marginal integrity ( $P=0.00$ ) indicating that the reduction of shoulder width would increase the marginal integrity.

**Conclusion:** According to these findings, the best marginal integrity of shoulder porcelain is achieved through shoulder width of 1mm along with base-metal alloys.

**Key Words:** Base metal- Noble- Alloy- Shoulder porcelain

*Journal of Dentistry. Tehran University of Medical Sciences (Vol. 17; No3; 2004)*

### چکیده

**بیان مسئله:** به منظور رفع مشکل نازیبایی طوق فلزی روکشهای متال سرامیک روشهای و مواد مختلفی بکار رفته‌اند که تکنیک شولدر پرسلن یکی از روشهای پیشنهادی است.

**هدف:** مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پختهای مکرر چینی بر تطابق مارژین شولدر پرسلن در روکشهای چینی- فلز ساخته شده از

<sup>†</sup> مؤلف مسؤول: دکتر رضا خدادادی؛ آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده دندانپزشکی بخش پرتوzهای دندانی تلفن: ۰۳۱۱-۷۹۲۲۸۹۰

دو نوع آلیاز نابل و بیس متال انجام شد.

**روش بررسی:** در این مطالعه تجربی، از چهار گروه ده تایی مدل (دای) برنجی، استفاده شد. سرپوشهای فلزی گروههای A و B با آلیاز نابل و سرپوشهای فلزی گروههای C و D از آلیاز بیس متال ریخته شدند. عرض شولدر در گروههای A و C یک میلیمتر و در گروههای B و D ۱/۵ میلیمتر بود. پس از انجام مراحل دگازینگ واپک گذاری، چینی شولدر پرسلن در ناحیه شولدر سرپوشها کامل گردید و میانگین فاصله عمودی مارژین با میکروسکوپ Reflective با بزرگنمایی ۴۰۰ برابر اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای یک و دو طرفه ANOVA و دانکن تحلیل گردید.

**یافته‌ها:** در این تحقیق دو عامل نوع آلیاز و عرض شولدر به طور همزمان اثرات متقابل (Interaction) ایجاد نکردند ( $P=0.709$ ). نوع آلیاز تأثیر معنی‌داری بر انطباق مارژین داشت ( $P=0.021$ ) و بهترین نوع آلیاز از نظر تطابق مارژین شولدر پرسلن، آلیاز بیس متال بود. عرض شولدر نیز تأثیر معنی‌داری بر انطباق مارژین داشت ( $P=0.000$ ); چنان‌که با کاهش عرض شولدر در تطابق مارژین شولدر پرسلن افزایش یافت.

**نتیجه‌گیری:** با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر، میزان انطباق شولدر پرسلن بخصوص با عرض شولدر ۱ میلیمتر و آلیاز بیس متال بهتر است.

**کلید واژه‌ها:** بیس متال؛ نابل؛ آلیاز؛ شولدر پرسلن

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۱۷، شماره ۳، سال ۱۳۸۳)

#### مقدمه

در گزارش Dehoff و Anusavice (۴) و Richter Snapp و همکاران (۵) تأثیر طرح مارژین چندان مهم نبوده است. نتایج مطالعات انجام شده در مورد نقش نوع آلیاز در مارجینال دیستورشن نیز متناقض می‌باشند (۵،۶). Buchanan و همکاران نشان دادند که تطابق مارژین آلیازهای بیس متال کمتر از آلیازهای نابل است و علت احتمالی آن را تشکیل لایه ضخیمی از اکسید در سطح داخلی ریختگیهای آلیاز بیس متال گزارش کردند (۶).

Dederich و همکاران (۷) با روش مشابهی از سه نوع آلیاز بیس متال استفاده کردند؛ اختلاف مارژین این آلیازها مشابه نتایج گزارش Buchanan و همکاران (۶) بود. Strating و همکاران تأثیر انواع مختلف آلیازها و طرحهای مارژین بر تطابق مارژین را بررسی کردند و هیچ اختلاف معنی داری بین انواع آلیازهای بیس متال یا نابل با طرحهای با یا بدون کلار نیافتند (۸).

Gemalmaz و Alkumru تطابق مارژین ترمیم های فلز- چینی را در طی پختهای مکرر چینی و نیز تأثیر نوع

Teknik شولدر پرسلن در سال ۱۹۷۷ توسط Sozio تشریح گردید (۱). برای بسیاری از بیماران، طوق فلزی خاکستری رنگ لبه روکش‌های فلز- چینی ناخوشایند است. در مواردی که زیبایی در درجه اول اهمیت باشد استفاده از روکش‌های فلز- چینی بدون طوق فلزی (Collarless) مطلوب است. لبه لیبیالی این روکشها از چینی و لبه های لینگوالی و پروگزیمالی از فلز می‌باشد (۲).

به عقیده Shillingburg و همکاران زاویه داخلی شولدر باید بین ۹۰ تا ۱۱۰ درجه باشد. اگر این زاویه کمتر از ۹۰ درجه باشد، در آن نواحی نسج دندان بدون پشتیبان خواهد ماند که ممکن است بر دقت دای در حین کارهای لابراتواری اثر گذارد یا مبنای بدون پشتیبان در حین درمان یا طی فانکشن بشکند و از تطابق لبه روکش بکاهد (۳).

Shillingburg و همکاران، کاهش انطباق روکشهای فلز- چینی را به عوامل دیگری از قبیل طرح مارژین و نوع آلیاز نسبت داده‌اند (۳).

استفاده از نرمافزار، Marginal Sharpness را محاسبه نمودند و دریافتند که ترمیم های دارای مارژین شولدر که با Vita High Fusing تکنیک Direct Lift و با دو نوع چینی Vita SM 90 شولدر پرسلن و پودر چینی بدنه معمولی نوع روکش های ساخته شده با تکنیک Platinum Foil از انطباق بهتری برخوردار بودند (۱۴).

در برخی مطالعات میزان اختلاف مارژین های ساخته شده به روش Direct Lift بین صفر تا ۱۴۵ میکرون گزارش شده است (۱۵).

Chaffee و همکاران علت این اختلاف زیاد را دقت و حساسیت زیاد این روش اعلام کردند؛ به همین دلیل به منظور فائق آمدن بر این اختلاف وسیع، انواع چینی مخصوص شولدر پرسلن به بازار عرضه شد (۱۶). به عقیده Hunter AJ و Hunter AR حداکثر شکاف مارژین تا ۲۰۰ میکرون مجاز است (۱۷)؛ در حالی که Christensen مقادیر بینابینی دیگری را ذکر کرده است (۱۸).

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دو عامل نوع آلیاز و عرض شولدر بر انطباق مارژین شولدر در طی پختهای مکرر چینی انجام شد؛ به همین منظور از دو نوع آلیاز نابل و بیس متال و عرض شولدر (۱ و ۱/۵ میلیمتر) استفاده گردید.

### روش بوردسی

در این مطالعه تجربی، ۴۰ عدد دای برنجی تهیه گردید. قسمت تاجی به صورت دندان تراش خورده با ختم تراش شولدر و تقارب ۳۰ درجه و ارتفاع ۷ میلیمتر بود و قطر پایه همه مدل ها یکسان و ۶ میلیمتر در نظر گرفته شد. شیاری به شکل V در سطح فوقانی همه مدل ها ایجاد گردید که در کوپینگ زائده ای ایجاد کرد و در مجموع نقش Key Way و Key Ra ایفا نمود و مانع از چرخش سرپوش فلزی حول دای

آلیاز، طرح مارژین، نزدیکی چینی به لبه را بررسی کردند. در این مطالعه در مرحله دگازینگ میزان متوسط تغییر مارژین آلیاز بیس متال (نیکل کروم) ۸/۶۵ میکرون و در مورد آلیاز نابل (پالادیوم- مس) ۱۹/۳۹ میکرون بود (۹).

این دو محقق طی تحقیقی دیگر، اختلاف معنی داری بین تطابق مارژین های شولدر و چمنر مشاهده نکردند و علت آن را ناچیز بودن اختلاف حجم فلز بین مارژین های شولدر و چمنر گزارش کردند (۱۰).

Tjan و Irvinglogan دقت مارژین روکش های تمام فلز با پنج نوع آلیاز را بررسی و با روکشهای ساخته شده از آلیاز دارای طلای زیاد (نوع III) مقایسه کردند. این آلیازها شامل: آلیاز های با طلای کم- پالادیوم زیاد و Pd-Ag و Cu-Al و Ni-Cf Mo بود. یافته های آنان نشان داد که روکشهای ریخته شده از آلیاز Pd-Ag دارای تطابق مارژین بهتری نسبت به چهار نوع دیگر می باشد، اما نسبت به آلیاز با طلای زیاد (نوع III) که بهترین تطابق را ایجاد می کند، تطابق کمتری داشتند (۱۱).

بر خلاف برخی از مطالعات که مارجینال دیستورشن مراحل پخت چینی را ناشی از عواملی غیر از چینی گذاری دانسته اند، عده ای علت آن را به چینی گذاری نسبت داده اند؛ از جمله Iwashita و همکاران که تنش های ناشی از اختلاف ضریب انقباض حرارتی فلز- چینی را علت اولیه تغییر شکل مارژین در طی مراحل پخت چینی گزارش کردند (۱۲).

Seymour و همکاران عمق شولدر در ناحیه مارژین را بررسی کردند و دریافتند که کاهش عرض شولدر باعث ایجاد مشکلات پریودنتال و ظاهری نازیبا می گردد و عرض شولدر را ۱/۵- ۱/۲ میلیمتر پیشنهاد کردند (۱۳).

Boyle و همکاران مارژین های شولدر را با دو تکنیک Direct Lift با چینی مخصوص شولدر High Fusing و Platinum Foil با چینی بدنه معمولی مورد بررسی قرار دادند؛ آنها مستقیماً دقت مارژین را اندازه گیری کردند و با

۹۳۰ درجه سانتیگراد انجام شد. نحوه فرم دادن مارژین با روشن Lift Direct و با استفاده از چینی مخصوص شولدر (Vita-Zahnfabrik Co. VMK68-N; Germany) انجام شد. با استفاده از محلول چرب کننده، ناحیه شولدر دای چرب گردید و چینی گذاری ناحیه شولدر سه بار تکرار شد تا شکاف حاصل از انقباض چینی اصلاح گردد. پخت در دمای ۹۳۰ درجه سانتیگراد انجام شد و پس از هر مرحله شکاف ناحیه مارژین اندازه گیری و ثبت گردید.

چینی عاج و مینا فرم داده و پخته شد و سپس در دومین مرحله تصحیح لازم صورت گرفت و در نواحی مورد نیاز چینی اضافه و دوباره در دمای ۹۲۰ درجه سانتیگراد پخته شد؛ مرحله گلیز در دمای دمای ۹۳۰ درجه سانتیگراد و بدون وکیوم بر اساس برنامه کوره فوق انجام شد.

پس از پخت چینی برای هر یک از سه مرحله ذکر شده اندازه گیری شکاف با روش مشاهده مستقیم از نمای جانبی که اندازه گیری Vertical Discrepancy را از کف شولدر تا محل چینی به دست می آورد، انجام و ثبت شد.

به منظور تثبیت موقعیت روکش، روی دای از وسیله پیچ شونده استفاده گردید و به وسیله میکروسکوب (با بزرگنمایی ۴۰۰ برابر) میزان شکاف اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای یک و دو طرفه ANOVA و Duncan مورد تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

### یافته ها

مقایسه چندگانه گروههای مورد مطالعه، اختلاف معنی داری را از نظر آماری نشان داد. از نظر انطباق گروه C در رتبه اول و گروههای A و D به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند؛ همچنین مشخص شد که در مرحله پخت، میانگین شکاف مارژین شولدر پرسلن در گروهها ۲۵۵ میکرون بود.

شد؛ همچنین شیاری کم عمق به صورت طولی روی پایه دای فلزی در امتداد کوپینگ های فلزی ایجاد گردید.

VITA Die Relief دای ها شماره گذاری و با استفاده از Vita Dielub Lubricant چرب کننده یک میلیمتری شولدر ریلیف شدند و از ماده استفاده گردید.

با استفاده از روشن Sheet Wax و توسط یک اپراتور سرپوشهای مومی فرم داده شد؛ به همین منظور از موم ورق سرپوشهای (England) به ضخامت ۵/۰ میلیمتر استفاده گردید که روی دای ها خوابانده شد و یک میلیمتری ناحیه مارژین با موم اینله (USA Kerr Romulus) فرم داده شد. موم در ناحیه زاویه شولدر و دیواره محوری ختم شد.

Aurovest سیلندر گذاری مدل های مومی با استفاده از گچ (Wstern.Germany; BEGO) B توصیه شده کارخانه با نسبت ۱/۰/۵ml = محلول / پودر انجام شد. جهت آلیاژ نابل محلول حاوی ۵۰٪ آب و ۵۰٪ مایع Vacum Mixer مخصوص بود. اختلاط با استفاده از دستگاه به مدت ۴۵ ثانیه و تحت فشار خلا ۲۵ بار انجام شد.

پس از سخت شدن گچ سیلندر های گروه A و B برای آلیاژ نابل (Jelstar) تا دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد و گروه C و D برای آلیاژ بیس متال (Silver Cast) (Burn Out) تا دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد در کوره گرم و به مدت ۳۰ دقیقه در همان دما نگه داشته شدند و سپس کستینگ انجام شد. گروه A و C روی مدل با عرض شولدر ۱ میلیمتر و گروه B و D روی مدل با عرض شولدر ۱/۵ میلیمتر ساخته شدند. پس از این مرحله، کوپینگ های فلزی روی دای مربوطه قرار داده شدند. پس از تنظیم ضخامت دیواره فلزی سرپوشها (۰/۳ میلیمتری) عمل سند بلاست با ذرات اکسید آلومینیوم انجام گردید.

برای انجام اکسید اسیون سرپوشها به مدت ۵ دقیقه در دمای ۹۸۰ درجه سانتیگراد بدون وکیوم در کوره Vacumat (vit) ۲۰۰ قرار گرفتند. اپک گذاری طی دو مرحله در دمای

کاهش نامحسوسی داشت؛ اختلاف بین گروهها معنی دار بود.  
در مرحله گلیز مجموع میانگین شکاف افزایش محسوسی داشت. بیشترین و کمترین تطابق به ترتیب مربوط به گروه C بود و گروههای A و D در حد بینایی قرار داشتند؛

اختلاف بین گروهها معنی دار بود (جدول ۱) (نمودار ۱). اثر نوع آلیاژ ( $P=0.12$ ) و عرض شولدر ( $P=0.000$ ) از نظر آماری معنی داری بود؛ به عبارت دیگر نوع آلیاژ و عرض شولدر بر انطباق مارژین تأثیر داشت.

آزمون مقایسه چندگانه Duncan در سطح معنی دار  $P=0.05$  اختلاف میانگین شکاف مارژین دو گروه B و D با عرض شولدر  $1/5$  میلیمتر با دو گروه A و C با عرض شولدر  $1$  میلیمتر را از نظر آماری معنی دار نشان داد.

نتایج مقایسه اثر نوع آلیاژ و عرض شولدر و بررسی اثر متقابل آنها در جدول ۲ ارائه شده است. اثر متقابل دو متغیر نوع آلیاژ و عرض شولدر به طور همزمان از نظر آماری معنی دار نبود ( $P=0.709$ ).

**جدول ۱- حدود اطمینان ۹۵٪ میانگین شکاف مارژین طی مراحل مختلف پخت چینی در تکنیک شولدر پرسلن ( $\pm 2S_{EX}$ ) بر حسب میکرون (با استفاده از ANOVA یک طرفه)**


گلیز	مراحل پخت چینی						گروه*
	۵	۴	۳	۲	۱	A	
۳۵/۷۰±۴/۸۲	۲۷/۹۰±۲/۱۴	۲۶/۹±۱/۲۲	۱۴/۷±۰/۶۶	۸۵/۵±۱۶/۰۸	۲۲۵±۲۴/۰۲	Pd-Ag: نوع آلیاژ: عرض شولدر: $1/5$ میلیمتر	
۶۳/۵±۶/۴۸	۵۲/۵±۴/۸۶	۵۳/۸±۵/۰۲	۲۱/۶±۲/۶۰	۱۲۴/۰±۲۱/۸	۳۱۵±۱۱۵/۱	Pd-Ag: نوع آلیاژ: عرض شولدر: $1/5$ میلیمتر	B
۲۹/۴±۴/۰۴	۲۳/۰±۱/۶۴	۲۱/۶۰±۲/۶۰	۱۵/۲۰±۱/۰۲	۷۴/۰±۵/۴۲	۱۸۲±۳۱/۴۸	Cr-Ni-Be: نوع آلیاژ: عرض شولدر: $1$ میلیمتر	C
۵۸/۹±۶/۴۴	۴۶/۷۰±۴/۲۴	۴۸/۳۰±۴/۴۲	۲۰/۸۰±۱/۸۸	۱۲۰±۱۵/۴۴	۲۹۸±۱۰۸/۵	Cf Ni-Be: نوع آلیاژ: عرض شولدر: $1/5$ میلیمتر	D

\* تعداد در هر گروه ۱۰ عدد

۱: افزودن و پخت اولین شولدر پرسلن ۲: افزودن و پخت دومین شولدر پرسلن

۳: افزودن و پخت سومین شولدر پرسلن

۴: افزودن و پخت اولین لایه چینی بدنه ۵: افزودن و پخت دومین لایه چینی بدنه

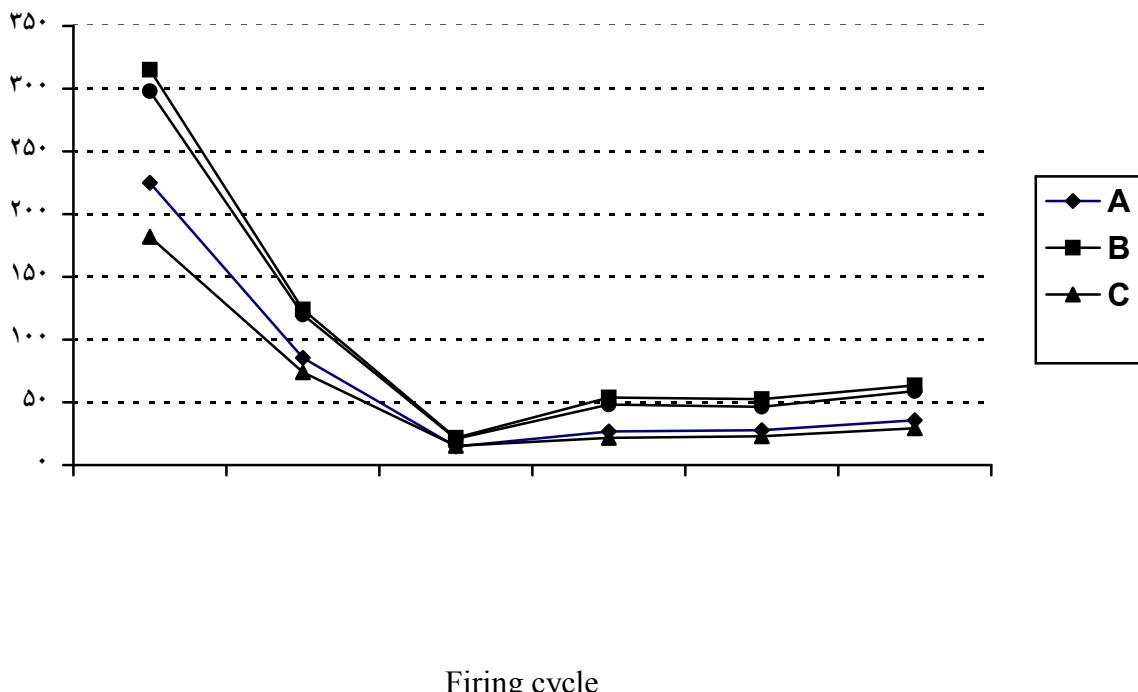

نمودار ۱- منحنی تغییرات شکاف عمودی مارژین چهار گروه از نمونه‌های ده تایی A، B و C طی مراحل مختلف پخت شولدر پرسلن و چینی بدنه

جدول ۲- آزمایش کاملاً تصادفی دو عاملی متغیرها: نوع آلیاژ- عرض شولدر (تأثیر همزمان اثرات)

Sig. of F	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	منبع تغییرات
-000	83-028	4252-6252	2	8505-250	اثرات اصلی
-021	5/799	7/225297-025	11	296-025	اثر نوع آلیاژ
-000	160-256	820-8-225	1	820-8-225	اثر عرض شولدر
-709	-141	7-225	1	7-225	اثر مقابل نوع آلیاژ و عرض شولدر
-000	55-399	2837-492	3	3512-475	رفتار
		51-219	36	1843-900	باقیمانده
		265-548	39	10356-375	جمع کل

و همکاران (۷) که تطابق مارژین آلیاژهای نابل را بهتر

گزارش کردند، مطابقت ندارد؛ این محققان علت احتمالی آن

را تشکیل لایه‌ای ضخیم از اکسید در سطح داخلی ریختگی

بیس متال اعلام کردند.

نتایج مطالعه حاضر مشخص کرد که عرض شولدر نسبت

به نوع آلیاژ تأثیر بیشتری بر انطباق دارد؛ به طوری که گروه

## بحث و نتیجه‌گیری

در این مطالعه بررسی تأثیر عرض شولدر و نوع آلیاژ بر

تطابق مارژین شولدر پرسلن طی پختهای مکرر چینی نشان

داد که نوع آلیاژ بر انطباق مارژین تأثیر معنی‌داری دارد؛

همچنین آلیاژ بیس متال با مارژین تطابق بهتری دارد که با

یافته‌های مطالعه Buchanan و Dederich (۶) و همکاران

(۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹): بنا بر یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان دو عامل نوع آلیاژ و عرض شولدر را نیز به عوامل فوق افزود. در مورد حداکثر شکاف مارژین مجاز و مقایسه طرحهای مختلف مارژین، عقاید متفاوتی وجود دارد. AJ و Hunter AR به نقل قول این عقاید پرداخته‌اند (۱۷): در این باب، Gulkar حداکثر شکاف مجاز مارژین را ۲۰۰ میکرون، Christensen ۳۹ میکرون و سایرین مقادیر بینایینی را اعلام نموده‌اند (۱۸). Mc Lean و Vonfraunhofer اخلاق مارژین ۱۰۰ میکرونی را طبیعی، ۱۲۰ میکرونی را حداکثر میزان قابل قبول و کمتر از ۸۰ میکرون را عالی اما در شرایط کلینیکی، حصول آن را مشکل و گاهی غیرممکن اعلام کردند. Hunter AJ و Hunter AR پس از بررسی نظری خود دریافتند که برای افزایش زیبایی، ملاحظه وضعیت پریودنسیوم و حصول تطابق بهتر، لازم است از روکشهای دارای مارژین افقی استفاده شود (۱۷).

با توجه به این که عوامل مختلفی در انطباق مارژین دخیل هستند و هر کدام به تنها‌ی می‌تواند بررسی شوند، اثر متقابل بین نوع آلیاژ و عرض شولدر وجود ندارد. البته مطالعات فوق همگی در مورد روکشهای با طوق فلزی بوده است و تاکنون مطالعات کمی پیرامون بررسی تاثیر نوع آلیاژ، عرض شولدر و دفعات پخت چینی بر انطباق این نوع مارژین گزارش شده است.

A و C با دو نوع آلیاژ متفاوت اما با عرض شولدر ۱ میلیمتر در مقایسه با گروههای B و D با عرض شولدر ۱/۵ میلیمتر از انطباق بیشتری برخوردار بودند. Seymour و همکاران در گزارش خود اعلام کردند که کاهش عرض شولدر باعث مشکلات پریودنتال و ظاهری نازیبا می‌گردد و شولدر ۱/۲ تا ۱/۵ میلیمتری را توصیه کردند (۱۳): ولی در مطالعه حاضر عرض شولدر کمتر، باعث انطباق بهتر مارژین شد و با اضافه شدن دفعات پخت شولدر پرسلن، فاصله عمودی مارژین کمتر شد؛ این یافته با مطالعه Lomanto و Weiner که افزایش تطابق مارژین را به افزایش تعداد دفعات تصحیح مارژین نسبت داده‌اند، مطابقت دارد (۱۴).

در مطالعه حاضر با افزایش درجه حرارت کوره مثلاً در مرحله گلیز با افزایش فاصله عمودی مواجه شدیم که با یافته‌های Boyle و همکاران (۱۵) و Belles و همکاران (۱۹) مطابقت دارد؛ علت پدیده فوق تغییر شکل و گردشدن مارژین چینی اعلام شده است.

در این مطالعه میانگین شکاف مارژین به دست آمده پس از گلیز، ۴۶/۹ میکرون بود؛ این میزان در برخی مطالعات ۱۴۵-۰ میکرون گزارش شده است (۱۵، ۱۴)؛ علت این تغییر وسیع، حساسیت زیاد تکنیک Direct Lift، مهارت تکنسین، تغییرشکل یا گردشدن مارژین چینی، دفعات تصحیح مارژین چینی و سمان کردن یا نکردن نمونه‌ها گزارش شده است

#### منابع:

- 1- Sozio RB. The marginal aspect of the ceramo-metal restoration: the collarless ceramo-metal restoration. Dent Clin North Am 1977; 21(4): 787-801.
- 2- Rosenstiel ST, Martin F, Junhei F. The Text Book of Contemporary Fixed Prosthodontics. 2<sup>nd</sup> ed. St.Louis: 2001: 630-51.
- 3- Shillingburg HT Jr, Hobo S, Fisher DW. Preparation design and margin distortion in porcelain-fused-to-metal restorations. J Prosthet Dent 1973;20(3): 276-84.
- 4- DeHoff PH, Anusavice KJ. Effect of metal design on marginal distortion of metal-ceramic crowns. J Dent Res. 1984 Nov;63(11):1327-31.
- 5- Richter-Snapp K, Aquilino SA, Svare CW, Turner KA. Change in marginal fit as related to margin design, alloy type, and porcelain proximity in porcelain-fused-to-metal restorations. J Prosthet Dent 1988; 60(4): 435-9.
- 6- Buchanan WT, Svare CW, Turner KA. The effect of repeated firings and strength on marginal distortion in two ceramometal systems. J Prosthet Dent 1981; 45(5): 502-506.

- 7- Dederich DN, Svare CW, Peterson LC, Turner KA. The effect of repeated firings on the margins of nonprecious ceramometals. *J Prosthet Dent* 1984; 51(5): 628-30.
- 8- Strating H, Pameijer CH, Gildenhuis RR. Evaluation of the marginal integrity of ceramometal restorations. Part I. *J Prosthet Dent* 1981; 46(1): 59-65.
- 9- Gemalmaz D, Alkumru HN. Marginal fit changes during porcelain firing cycles. *J Prosthet Dent* 1995; 73 (1): 49-54.
- 10- Gemalmaz D, Alkumru HN. Marginal distortion of metal-ceramic restorations during the porcelain firing procedure. *J Marmara Univ Dent Fac* 1993; 1(4): 285-89
- 11- Tjan AH, Li T, Logan GI, Baum L. Marginal accuracy of complete crowns made from alternative casting alloys. *J Prosthet Dent* 1991; 66(2):157-64.
- 12- Iwashita H, Kuriki H, Hasuo T, Ishikawa K, Hashimoto K. Studies on dimensional accuracy of porcelain fused to precious metal crown. The influence of the porcelain to the metal coping on porcelain fusing procedure (author's transl). *Shigaku* 1977; 65(1): 110-25. Japanese.
- 13- Seymour K, Zou L, Samarawickrama DY, Lynch E. Assessment of shoulder dimensions and angles of porcelain bonded to metal crown preparations. *J Prosthet Dent* 1996; 76(4): 406-11.
- 14- Boyle JJ Jr, Naylor WP, Blackman RB. Marginal accuracy of metal ceramic restorations with porcelain facial margins. *J Prosthet Dent* 1993; 69(1): 19-27.
- 15- Lomanto A, Weiner S. A comparative study of ceramic crown margins constructed using different techniques. *J Prosthet Dent* 1992; 67(6):773-77.
- 16- Chaffee NR, Lund PS, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM. Marginal adaptation of porcelain margins in metal ceramic restorations. *Int J Prosthodont* 1991; 4(6): 508-16
- 17- Hunter AJ, Hunter AR. Gingival crown margin configurations: a review and discussion. Part I: Terminology and widths. *J Prosthet Dent* 1990; 64(5):548-52.
- 18- Christensen GJ. Marginal fit of gold inlay castings. *J Prosthet Dent* 1966; 16 (2): 297-305.
- 19- Belles DM, Cronin RJ Jr, Duke ES. Effect of metal design and technique on the marginal characteristics of the collarless metal ceramic restoration. *J Prosthet Dent* 1991; 65(5):611-19.