

پوشنش کربونیتریدکروم به روش غوطه‌وری در حمام نمک دمای پایین بر روی فولاد DIN ۱،۲۲۱۰

غلامرضا خلچ و سید محمد موسوی خویی

چکیده: با غوطه‌وری نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده در حمام نمک حاوی پودر فروکروم، لایه سخت و مقاوم به سایش کربونیتریدکروم در دماهای کمتر از 700°C بر روی قطعات فولادی شکل می‌گیرد. این فرآیند به نشست و نفوذ فعال حرارتی (TRD) موسوم است. در این تحقیق، اثر دما و زمان پوشش‌دهی، درصد وزنی و اندازه دانه پودر فروکروم بر ترکیب، ضخامت و سختی پوشش بر روی فولاد DIN ۱،۲۲۱۰ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها مؤید این مطلب است که در همه حالات، ساختار پوشش شامل کربونیتریدکروم می‌باشد و با افزایش دما و زمان فرآیند، درصد وزنی و ریزدانه شدن پودر فروکروم، ضخامت و سختی افزایش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: کربونیتریدکروم، پوشنش سخت، پوشش دمای پایین، حمام نمک

نیروی محرکه نفوذ کربن، پایداری ترمودینامیکی ترکیبات سطحی ایجاد شده است. TRD می‌تواند در یک حمام نمک یا بستر سیال انجام شود [1].

اثر دما و زمان بر ضخامت پوشش (d) با دو معادله زیر بیان می‌شود:

$$d^2 = k \cdot t \quad (1)$$

$$k = k_0 \cdot \exp(-Q/RT) \quad (2)$$

که در این روابط: d ضخامت پوشش (cm)، t (sec)، k₀ (cm²/sec) قسمت ثابت k، انرژی فعال سازی Q، T دمای مطلق (K) و R ثابت گازها می‌باشد. محدودیت اصلی فرآیند TRD این است که زیرلایه فولادی باید شامل حداقل ۰/۳٪ وزنی کربن باشد و گرنجه ضخامت پوشش بهشت محدود می‌شود. با این حال، نشان داده شده است که پوشش‌های کاربید، نیترید و کربونیترید وانادیوم، با پیش‌عملیاتی که سطح را از بین نشینen (کربن، نیتروژن) غنی می‌کند (کربن دهی، نیتروژن دهی، نیتروکربن دهی)، می‌توانند با نرخ سریع تری رشد کنند [2].

نیتروژن دهی یا نیتروکربن دهی فولادها عموماً یک لایه خارجی کاملاً تغییر یافته (لایه ترکیبی)، شامل کربونیترید آهن-Fe₂(N, C)₃- ϵ ، نیتریدهای آلیاژی، و یک منطقه قسمتی تغییر یافته (ناحیه نفوذی)، شامل نیتروژن در محلول جامد و توزیع گستردگی از نیتریدها و کاربیدهای است.

در طی پوشش دهی TRD، اتم‌های بین‌نشین به سطح مهاجرت می‌کنند و موجب تغییراتی در ریزساختار نزدیک سطح می‌گردند. این اثر به طور خلاصه توسط Chicco و همکارانش بررسی شده

۱. مقدمه

ایجاد پوشش‌های سخت توسط نیترید، کاربید یا کربونیترید فلزات واسطه روش مرسومی برای بهبود مقاومت سایش قطعات فولادی است.

این امر با فرایندهای نشست فیزیکی از بخار (PVD) و نشست شیمیایی از بخار (CVD) قابل دستیابی است و هردو روش مزايا و معایب خاص خود را دارند. CVD معمولاً شامل فرایندهای دمای بالا ($700\text{--}1200^{\circ}\text{C}$) به منظور دستیابی به نشست یکنواخت عنصر پوشش است. اگرچه، این دماهای بالا ممکن است منجر به پیچش شدید در قطعات عملیات شده گردد. PVD که می‌تواند در $500\text{--}200^{\circ}\text{C}$ شکل بگیرد، زیر دمای تمپر فولادهای ابزار، به تجهیزات گران قیمت و پیچیده‌ای نیاز دارد. به دلیل مقدار محدود نفوذ که در طی فرایندهای نشست از بخار صورت می‌گیرد، چسبندگی پوشش ضعیف‌تر از عملیات نفوذی است.

روش دیگر پوشش‌های سخت، نشست و نفوذ فعال حرارتی (TRD) است، به طور معمول، این فرایند یک فرایند دمای بالاست، $800\text{--}1200^{\circ}\text{C}$ صورت می‌گیرد. در TRD، یک کاربیدزا نظری Cr_3Ti با یک فرایند ترموشیمیایی روی سطح نشانده می‌شود و با کربن که از زیر لایه به سطح نفوذ کرده است، واکنش می‌دهد.

مقاله در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۴ دریافت شده و در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۸ به تصویب نهایی رسیده است.

غلامرضا خلچ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، باشگاه پژوهشگران جوان، gh_khalaj@yahoo.com دکترسید محمد موسوی خویی، استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

باقیمانده Fe؛ درصد وزنی) می‌باشد. کلیه نمونه‌ها با استفاده از سمباده کاربیدسیلیسیم تا مش ۸۰۰ سمباده زده شده و در پایان به منظور چربی‌زدایی، در استن شستشو داده شدند. فرایند پوشش کربونیتیریدکروم، شامل دو مرحله نیتروژن‌دهی و پوشش‌دهی می‌باشد. مواد مورد استفاده در نیتروژن‌دهی شامل سیانید سدیم (NaCN)، کربنات سدیم (Na₂CO₃) و کلرید پتاسیم (KCl) و در حمام پوشش‌دهی شامل پودر فروکروم (Fe-Cr)، کلرید سدیم (NaCl) و کلرید کلسیم (CaCl₂) می‌باشد.

۲-۲. روش انجام فرایند

حمام نیتروژن‌دهی با ترکیب ۳۰٪ وزنی NaCN٪ ۲۵ Na₂CO₃ در دمای ۵۷۰°C به مدت ۱۲ ساعت پیرسازی (هواده) شد و سپس نمونه‌ها به مدت ۳ ساعت درون حمام غوطه‌ور شدند [10]. پس از عملیات نیتروژن‌دهی، نمونه‌ها در آب گرم کوئنچ شدند. در این پژوهش از پودر فروکروم حاوی ۸۰٪ کروم استفاده شد و با توجه به نمودار تعادل فازی NaCl-CaCl₂ ترکیب یوتکتیک این دو نمک، به عنوان ترکیب حمام انتخاب شد [11].

به منظور بررسی اثر دمای فرآیند، درصد وزنی و اندازه دانه پودر فروکروم، حمام پوشش‌دهی با ترکیب ۳۳٪ وزنی NaCl و ۶۷٪ وزنی CaCl₂ ذوب و در دماهای ۵۵۰، ۶۲۵ و ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد و سپس پودر فروکروم با درصدهای وزنی ۱۵، ۲۰ و ۲۳۰ و اندازه دانه‌های ۵۰۰ و ۲۳۰ مش به آرامی به آن اضافه شد. در آخر نمونه‌ها، بدون پیرسازی حمام، داخل نمک مذاب قرار گرفتند. به منظور یکنواخت‌سازی حمام مذاب، هر نیم ساعت یکبار، محلول توسط یک میله فولادی همزده می‌شد. پس از گذشت زمان‌های ۲، ۶، ۱۰ و ۱۴ ساعت نمونه‌ها به آرامی از حمام خارج شده و در هوای سرد شدند. برای حذف نمک‌های چسبیده به سطح، فقط شستشو در آب گرم کافی می‌باشد.

۲-۳. آزمایش‌های میکروسکوپی

سطح نمونه‌ها قبل از آزمایش میکروسکوپی تا حد ۰/۳ میکرون پولیش شد.

جهت تعیین ضخامت پوشش، بعد از اج کردن نمونه‌ها، از یک میکروسکوپ نوری OLYMPUS مدل PMG3 مجهز به میکرومتر دیجیتالی OLYMPUS-OSM-D4 با دقت ۰/۱ میکرون استفاده شد. آزمایش ریز سختی سنجی با دستگاه ریزسختی سنج SHIMADZU مدل M، تحت بار ۱۵ گرم و زمان بارگذاری ۱۵ ثانیه و بهروش ویکرز انجام شد. برای بررسی ترکیبات ایجاد شده در سطح، از آلتیز پراش اشعه ایکس (XRD) توسط دستگاه اشعه ایکس PHILIPS مدل PW1140/90 با لامپ آند مسی از نوع ۲۰/۲۰ PW2253 تحت شرایط جریان ۳۰mA و ولتاژ

است [3]. آنها متوجه کاوش کلی در عمق ناحیه نفوذی نیتروکربن دهی از ۱۶۰ میکرون به ۸۰ میکرون، تغییر شکل ظاهر کربونیتیرید در ناحیه نفوذی و محو کامل لایه ترکیبی اولیه شدند. مدارکی وجود دارد که پوشش‌های سخت کربونیتیریدکروم می‌توانند در دماهای پایین (زیر ۷۰°C)، با نیتروژن‌دهی یا نیتروکربن‌دهی پیش از عملیات TRD، صورت بگیرد. با غنی‌سازی سطح از اتم‌های بین‌نشین در طی نیتروژن‌دهی یا نیتروکربن‌دهی، نرخ‌های بالاتر تشکیل پوشش TRD در دماهای پایین انتظار می‌روند. مطالعه دقیق منابع دو نوع تحقیقات را نشان داد. اول مجموعه‌ای از ثبت اختراع توسط Arai و همکارانش در آزمایشگاه مرکز تحقیق و توسعه Toyota بود.

نویسنده‌گان ادعا کردند که لایه‌های CrN با ضخامت ۸ میکرون روی زیرلایه‌های نیتروژن‌دهی شده، پس از ۵۰ ساعت در ۵۷۰°C در حمام بستر سیال شکل گرفته است [4-6].

تحقیق منتشر شده دیگر در منابع علمی توسط Ohta و همکارانش [7] بود، که پوشش کربونیتیریدکروم با نیتروژن‌دهی، و به دنبال آن عملیات TRD در ۵۳۰-۷۰۰°C در حمام نمک ایجاد می‌شود. آنها یافتنند که یک ناحیه سیاه در محدوده ۲-۴ میکرون درست زیر لایه پوشش قرار گرفته است، که در آن آهن به عنوان عنصر اصلی مشاهده می‌شود. نفوذ نیتروژن از این منطقه به سطح دلیل ایجاد ناحیه سیاه فرض می‌شود. فرایند TRD در این موارد می‌تواند با معادله زیر بیان شود:

$$Cr^{+} + [N,C] \rightarrow Cr(N,C) \quad (3)$$

که [N,C] نشان‌دهنده نیتروژن و کربن در محلول جامد هستند. عملیات بالا تمامی نیتروژن که در طی نیتروژن‌دهی اولیه به درون TRD نفوذ کرده است را تخلیه می‌کند. در پایان یک نیتروژن طولانی، زیرلایه به چیزی شبیه ریزساختار اصلی اش برمی‌گردد و یک لایه سخت و نازک نیتروید (با کربونیتیرید) کروم روی سطح را می‌پوشاند. استفاده از حمام‌های نمک باعث کاوش خطر اعوجاج، توزیع یکنواخت محیط مذاب و در نتیجه ایجاد پوشش یکنواخت در تمام نقاط قطعه می‌شود. از مزایای این حمام‌ها، پایداری حرارتی خوب، سادگی و ارزان قیمت بودن تجهیزات و مواد اولیه می‌باشد [2].

در این تحقیق سعی شده است اثر درصد وزنی و اندازه دانه پودر فروکروم و همچنین دما و زمان غوطه‌وری بر ضخامت و سختی پوشش کربونیتیریدکروم مورد بررسی قرار بگیرد.

۲. روش تحقیق

۲-۱. مواد اولیه

نمونه‌های اصلی مورد استفاده در انجام این پژوهش، از جنس فولاد C ۱/۱۶، Si ۰/۲۶، Cr ۰/۶، Mn ۰/۰۵۸ و V ۰/۰۵۸ و

جدول ۱. تغییرات ضخامت و سختی پوشش بر حسب دما، درصد وزنی و اندازه دانه پودر فروکروم.
(نیتروژن دهی اولیه ۳ ساعت در 570°C ، زمان پوشش ۱۰ ساعت)

اندازه دانه (مش)	درصد وزنی		ضخامت (μm)			(سختی) (HV)
			550°C	625°C	700°C	
۲۳۰	۱۰	۰/۹	۲/۰	۳/۷	(۱۳۶۰)	
۲۳۰	۱۵	۱/۲۵	۲/۴	۴/۸	(۱۴۲۰)	
۲۳۰	۲۰	۱/۵	۲/۸	۶/۰	(۱۵۰۰)	
۵۰۰	۱۰	۱/۱	۲/۵	۵/۲	(۱۴۰۰)	
۵۰۰	۱۵	۱/۳	۳/۰	۷/۳	(۱۴۸۰)	
۵۰۰	۲۰	۱/۷	۳/۵	۷/۵	(۱۵۴۰)	

جدول ۲. تغییرات ضخامت و سختی پوشش بر حسب زمان.
(نیتروژن دهی اولیه ۳ ساعت در 570°C ، دمای پوشش ۱۰ ساعت در 700°C)

اندازه پودر (مش)	درصد وزنی	زمان غوطهوری (h)	ضخامت (μm)	سختی (HV)
۵۰۰	۲۰	۲	۲	۱۳۳۰
۵۰۰	۲۰	۶	۴/۳	۱۴۶۰
۵۰۰	۲۰	۱۰	۷/۵	۱۵۴۰
۵۰۰	۲۰	۱۴	۸	۱۶۰۰


شکل ۲ نتیجه آنالیز WDS و نیمیرخ نمونه را نشان می‌دهد. با دقت در تغییرات عناصر دیده می‌شود که در لایه سفید (ناحیه نفوذی، منطقه c1 و c2) غلظت نیتروژن و کروم زیاد و غلظت آهن کم است؛ اما در ناحیه خاکستری (لایه ترکیبی، منطقه b) غلظت نیتروژن و کروم کم و غلظت آهن زیاد است. کربن نیز در هر دو لایه نسبتاً غنی است.

۴۰ kV استفاده شد. به منظور بررسی نحوه توزیع عناصر در سطح از آنالیز WDS توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی جاروبی Stereo Scan 360 Cambridge (SEM) آنالیزور WDS، ساخت شرکت Microspec و آشکارساز، شمارنده گاز تناسی (Gas Proportional Counter) استفاده شد. برای شناسایی عناصر سنگین (Cr و Fe) از ولتاژ ۲۰ kV و کریستال LiF و برای عناصر سبک (N و C) از ولتاژ ۱۰ kV و کریستال LOD استفاده شد.


۳. نتایج و بحث

۱-۳. ساختار پوشش نتایج آزمایش‌ها ضخامت‌سنگی و ریز سختی‌سنگی در جدول ۱ و آمده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود؛ تغییرات درصد و اندازه دانه پودر و دما و زمان فرایند تأثیر بسزایی روی ضخامت و سختی لایه ایجاد شده دارد.

شکل ۱ نتیجه حاصل از آنالیز اشعه ایکس را برای نمونه پوشش داده شده، نشان می‌دهد. بررسی طیف‌های فوق نشان‌دهنده حضور ترکیبات Cr_2N , Cr_2N و Fe در سطح می‌باشد.

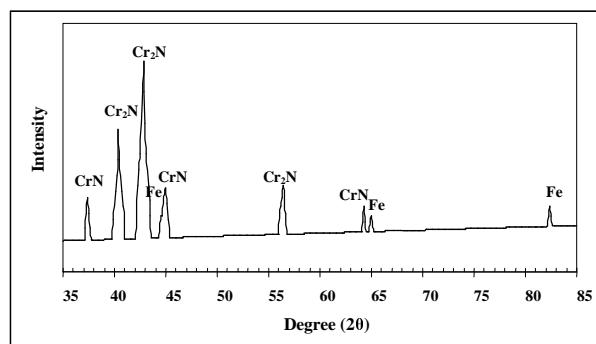


شکل ۱. آنالیز XRD پوشش کربونیتریدکروم.
(فروکروم: ۲۰٪ و ۵۰٪ مش، ۱۰ ساعت در 700°C)

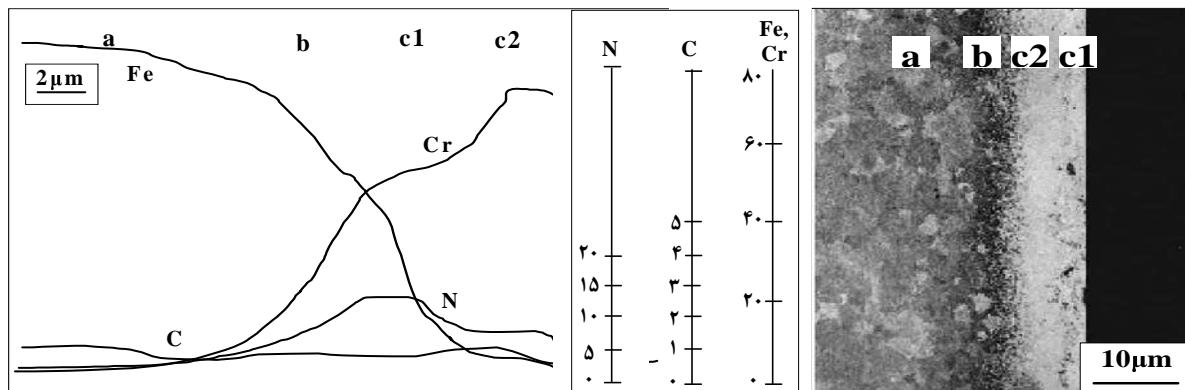

شکل ۲. ریزساختار و تغییر غلظت عناصر در پوشش کربونیتریدکروم
(فولاد ۱.۴۲۱۰، فروکروم: ۲۰٪ و ۵۰٪ مش؛ ۱۰ ساعت در 700°C و ۳ ساعت در 570°C)

دماهی $500-700^{\circ}\text{C}$ ، انرژی آزاد تشکیل $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ ، منفی تر از انرژی آزاد تشکیل $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ می‌باشد [13] (جدول ۳) و در دمای مربوطه هر عاملی که منجر به افزایش میزان کروم اتمی در محیط گردد باعث افزایش تشکیل $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ و کاهش میزان $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ می‌گردد.

به عبارت دیگر، افزایش درصد وزنی فروکروم، منجر به افزایش به عبارت $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ و کاهش $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ می‌شود.

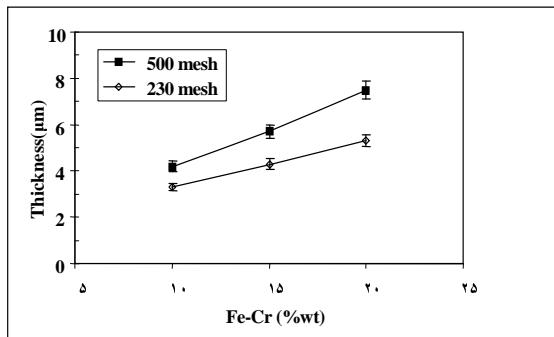

شکل ۴. تغییرات ضخامت پوشش بر حسب مقدار فروکروم. (فولاد ۱۰۲۲۱۰، ۱۰ ساعت، 700°C)

جدول ۳. انرژی آزاد تشکیل CrN و Cr_2N در گستره دمایی $[13] 500-700^{\circ}\text{C}$

انرژی آزاد (kJ/mol)			ترکیب
700°C	600°C	500°C	
-۲۲۸/۶۵۵	-۲۱۳/۱۵۸	-۱۹۸/۶۳۶	Cr_2N
-۱۷۹/۸۴۱	-۱۷۰/۲۸۵	-۱۶۱/۳۱۱	CrN

۳-۳. تاثیر اندازه دانه فروکروم


همان‌گونه که از شکل‌های ۳ و ۴ پیداست، با ریزدانه شدن پودر فروکروم، ضخامت پوشش افزایش می‌یابد.

به علت جرم حجمی بیشتر فروکروم نسبت به نمک مذاب، امکان تهشین شدن پودرها و عدم توزیع یکنواخت و تامین نشدن کروم کافی برای تشکیل پوشش وجود دارد.

با کاهش اندازه دانه پودر، شدت جدایش و نشست کاهش می‌یابد و از آنجا که حل شدن کروم در محیط از طریق سطح دانه‌های فروکروم صورت می‌گیرد، با ریزدانه شدن فروکروم، در واحد حجم، سطوح بیشتری برای حل شدن کروم فراهم می‌شود و از این جهت است که میزان کروم اتمی در محیط زیاد می‌شود.

با توجه به نتایج حاصل از XRD، با استدلالی مشابه افزایش درصد وزنی فروکروم بر فازهای تشکیل شده، در اینجا نیز می‌توان گفت که با ریزدانه شدن پودر فروکروم مورد استفاده، مقدار $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ افزایش و مقدار $(\text{Fe}-\text{Cr})(\text{N},\text{C})$ و $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ کاهش می‌یابد.

مشاهده تصاویر متالوگرافی نشان می‌دهد که سطح پوشش داده شده با کربونیتریدکروم، شامل یک لایه سفید و یک لایه خاکستری درست در زیر لایه سفید می‌باشد.

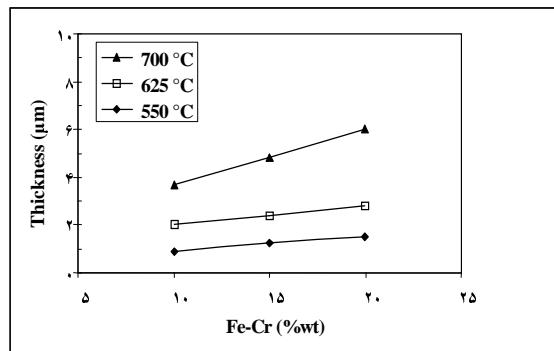

شکل ۳. تغییرات ضخامت پوشش بر حسب مقدار فروکروم. (فولاد ۱۰۲۲۱۰، ۱۰ ساعت، فروکروم ۲۳۰ میلی‌متر)

نتایج آنالیزهای XRD، نشان‌دهنده حضور فازهای نیترید کروم (CrN)، نیترید دی کروم (Cr_2N) و آهن در سطح می‌باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از انجام آنالیز WDS در این تحقیق و کارهای سایر محققین [7,12] نشان می‌دهد که در لایه سفید (ناحیه نفوذی) غلظت نیتروژن و کروم زیاد و غلظت آهن کم است؛ اما در ناحیه خاکستری (لایه ترکیبی) غلظت نیتروژن و کروم کم و غلظت آهن زیاد است.

کربن نیز در هر دو لایه نسبتاً غنی است. لایه‌های غنی از کروم و نیتروژن شامل کربن هستند و بنابراین لایه‌ها باید $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ و $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ بیان شود؛ به همین ترتیب لایه خاکستری رنگ نیترید آهن-کروم نیز دارای کربن می‌باشد و به صورت کربونیترید آهن-کروم ($\text{Fe-Cr})(\text{N},\text{C}$) نشان داده می‌شود.

در نتیجه پوشش کربونیتریدکروم شامل سه لایه است: (۱) $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ در سطح (منطقه c1)، (۲) $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ در داخل (منطقه c2) و (۳) ترکیب کربونیترید آهن-کروم در لایه ترکیبی (منطقه b).

۳-۴. تاثیر درصد وزنی

نتایج به دست آمده در شکل‌های ۳ و ۴ حاکی از این مطلب است که افزایش درصد وزنی فروکروم، منجر به افزایش ضخامت لایه می‌شود. علت این مسئله این است که با افزایش درصد وزنی فروکروم، مقدار کروم اتمی بیشتری در محیط ایجاد می‌شود و لذا در سطح قطعه مقدار بیشتری کروم می‌تواند با اتمهای کربن و نیتروژن موجود در زیرلایه واکنش داده و باعث رشد بیشتر لایه سفید شود.

آنالیز XRD نشان می‌دهد که با افزایش درصد وزنی فروکروم، مقدار $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ افزایش و مقدار $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ و $(\text{Fe}-\text{Cr})(\text{N},\text{C})$ کاهش می‌یابد. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که در گستره

به همین دلیل است که ضخامت نهایی پوشش، تقریباً با ضخامت لایه نیتریدی اولیه برابر می‌باشد.


بنابراین تاثیر افزایش زمان غوطهوری نیز مانند افزایش سایر پارامترها می‌باشد؛ یعنی در هر زمانی، ضخامت کلی پوشش ثابت است.

با این توضیح که افزایش زمان، موجب افزایش ضخامت لایه کربونیتریدکروم و کاهش ضخامت لایه کربونیترید آهن-کروم می‌شود.

۶-۳. سختی لایه

سختی پوشش کربونیتریدکروم بسته به شرایط پوشش دهی، بین ۱۶۰۰-۱۲۰۰ ویکرز تغییر می‌نماید.

با توجه به این که سختی فاز $Cr(N,C)$ در حدود ۱۱۰۰ ویکرز و سختی فاز $Cr_2(N,C)$ در حدود ۱۶۰۰ ویکرز می‌باشد [14] می‌توان نتیجه گرفت که هر عاملی که منجر به افزایش $Cr(N,C)$ در لایه شود، منجر به کاهش سختی و هر عاملی که منجر به افزایش $Cr_2(N,C)$ شود، منجر به افزایش سختی لایه می‌گردد. بررسی جدول ۱ و شکل ۶ نشان می‌دهد که با افزایش پارامترهای نظیر زمان فرآیند، درصد وزنی و ریزدانه شدن فروکروم، سختی لایه افزایش می‌یابد.

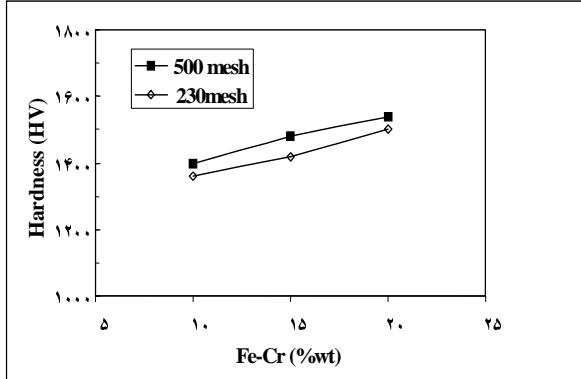

شکل ۶. تغییرات سختی پوشش بر حسب مقدار فروکروم.
(فولاد ۱.۲۲۱۰، ۲۰٪ و ۵۰۰میکرون، ۷۰۰°C، ۱۰ ساعت)

نتایج حاصل از آنالیز XRD نیز نشان می‌دهد که با افزایش زمان فرآیند، درصد وزنی و ریزدانه شدن فروکروم، مقدار $Cr_2(N,C)$ موجود در لایه افزایش بافته و مقدار $Cr(N,C)$ کاهش می‌یابد. لذا سختی لایه بالاتر می‌آید. از سوی دیگر نشان داده شد که با افزایش دما، علاوه بر $Cr(N,C)$ ، مقدار $Cr_2(N,C)$ نیز افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که بالا رفتن سختی در اثر افزایش دما، بخاربر بیشتر شدن مقدار $Cr_2(N,C)$ می‌باشد.

۴-۳. تاثیر دمای فرآیند


شکل ۳ نشان می‌دهد که افزایش دمای فرآیند به میزان قابل توجهی منجر به افزایش ضخامت لایه سفید می‌شود.

دلیل این امر، افزایش

حل شدن کروم اتمی در محیط از یک طرف و همچنین افزایش نفوذ کروم به درون زیرلایه، از طرف دیگر می‌باشد.

همانگونه که مشاهده می‌شود، این افزایش ضخامت، در دماهای بالاتر مشهودتر می‌باشد.

از نظر فازهای تشکیل شده نیز می‌توان گفت که با افزایش دما مقادیر $Cr(N,C)$ و $Cr_2(N,C)$ افزایش می‌یابد؛ چرا که با افزایش دما انرژی لازم برای تشکیل $Cr(N,C)$ و $Cr_2(N,C)$ منفی تر می‌شود.

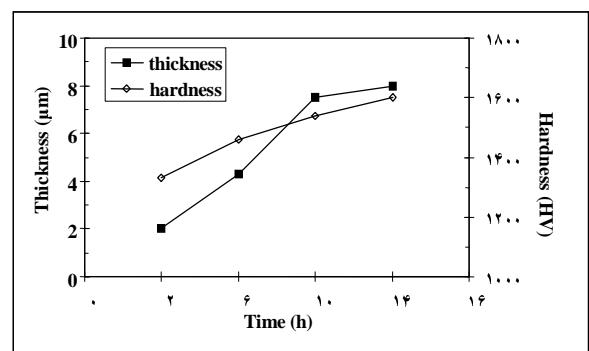

شکل ۵. تغییرات ضخامت و سختی پوشش بر حسب زمان غوطهوری. (فولاد ۱.۲۲۱۰، فروکروم ۲۰٪ و ۵۰۰میکرون، ۷۰۰°C)

۵-۳. تاثیر زمان پوشش دهی

مانند بسیاری از پوشش‌های نفوذی، ضخامت پوشش کربونیتریدکروم با افزایش زمان غوطهوری افزایش می‌یابد، اما این افزایش ضخامت محدودیت دارد و از این نظر، مکانیزم رشد پوشش با سایر پوشش‌های نفوذی متفاوت است.

بررسی شکل ۵ نشان می‌دهد که افزایش ضخامت لایه سفید تا هنگامی ادامه می‌یابد که ضخامت لایه سفید تشکیل شده در سطح تقریباً به ضخامت لایه نیتریدی اولیه برسد (۸ میکرون) و پس از آن، رشد متوقف می‌شود و با افزایش زمان پوشش دهی، افزایشی در ضخامت لایه مشاهده نمی‌شود.

عامل اصلی در ایجاد پوشش کربونیتریدکروم، عملیات نیتروزندهی اولیه می‌باشد.

لذا رشد تا زمانی ادامه می‌یابد که نیتروزن به اندازه کافی در زیرلایه موجود باشد و هنگامی که غلظت نیتروزن در زیرلایه به صفر می‌رسد، عملاً رشد لایه متوقف می‌شود.

- [5] Arai T., Nakanishi K., Takeda H., Tachikawa H., European Patent 471 276, 1991.
- [6] Arai T., Fujita H., Sugimoto Y., Ohta H., Moriyama S., Sato A., "Method for the surface treatment of an iron or iron alloy article", U. S. Patent 4,818,351, 1989.
- [7] Ohta Y., Sugimoto Y., Arai T., "Low temperature salt bath coating of chromium carbonitride", Heat & Surface Conference, Kyoto, Japan, Jap. Teach. Inf. Ser., 1992, p. 503.
- [8] Arai T., Harper S., "Thermoreactive Deposition & Diffusion process", ASM Handbook, Vol. 4, Heat Treating, ASM International, USA, 1991, p. 448.
- [9] Arai T., "Development of carbide and nitride coatings by thermo-reactive deposition and diffusoin", 3rd International Conference on Surface Modification Technologies, Neucatel, Switzerland, TMS Soc., 1990, p. 587.
- [10] Godding A.D., ASM Handbook, Vol. 4, Heat Treating, ASM International, USA, 1991, P. 329.
- [11] Levin E.M., Robbins C.R., Murdie H.F., "Phase diagram for ceramists", The American Ceramic Society, Vol.1, 1985, P. 384.
- [12] King P.C., Reynoldson R.W., Brownrigg A., Long J.M., Surf. Coat. Technol., Vol. 179, 2004, pp. 18-26.
- [13] Brain I., "Thermochemical data of pure substances" VCH, 3rd Edition, 1995, p. 567.
- [14] Hawley G. G., "The condensed chemical dictionary", Van Nostrand Reinhold Company, 10th Edition, 1981.

۴. نتیجه‌گیری

- با استفاده از حمام‌های نمک کلریدی مذاب، می‌توان پوشش سخت و مقاوم به سایش کربونیتریدکروم را در دماهای پایین تر از 700°C بر روی فولادهایی که قبلاً عملیات نیتروژن دهی بر روی آنها صورت گرفته است، ایجاد نمود.
- ساختار پوشش تشکیل شده به ترتیب از سطح به طرف داخل شامل کربونیتریدکروم ($\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$) و $\text{Cr}(\text{N},\text{C})$ و $(\text{Fe}-\text{Cr})(\text{N},\text{C})$ می‌باشد.
- بسته به شرایط مختلف پوشش دهی، سختی بین $1200-1600 \text{ HV}$ تغییر می‌کند، بدین صورت که افزایش دما و زمان فرآیند، درصد وزنی و ریزدانه شدن فروکروم منجر به افزایش سختی لایه می‌شود. چرا که با افزایش این پارامترها، میزان $\text{Cr}_2(\text{N},\text{C})$ موجود در لایه افزایش می‌یابد.
- ضخامت نهایی پوشش با ضخامت لایه نیتریدی اولیه برابر می‌باشد و تغییر شرایط پوشش دهی، فقط نسبت کربونیتریدکروم به کربونیترید آهن-کروم را تغییر می‌دهد.

مراجع

- [1] Nakanishi K., Takeda H., Tachikawa H., Arai T., The 8th International Congress on Heat Treatment of Materials, Heat and Surface 92, Kyoto Nagoya, Japan, 1992.
- [2] Arai T., Fujita H., Sugimoto Y., Ohta Y., "Vanadium carbonitride coating by immersing into low temperature salt bath", Proceedings of the 6th International Conference on Heat Treatment of Metals, ASM International, Chicago, USA, 1988.
- [3] Chicco B., Borbridge W.E., Summerville E., Mater. Sci. Eng., Vol. A, No. 266, 1999, pp. 62-72.
- [4] Arai T., Fujita H., Endo J., Sugimoto Y., Ohta Y., "Method of treating the surface of iron alloy materials", U. S. Patent 4,765,847, 1989.