

ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد پرکربن و کم آلیاژ فراوری شده با فرایند سرمایش سریع و بخش‌بندی*

عبدال... شیرعلی^(۱)عباس هنریخش رئوف^(۲)سهیلا بزار بنابی^(۳)

چکیده

فرایند سرمایش سریع و بخش‌بندی (Q&P)، یک عملیات حرارتی جدید برای تولید نسل سوم از فولادهای پیشرفته‌ی استحکام بالا و بر اساس نفوذ کربن از فاز مارتنتزیت به فاز آستنیت باقی‌مانده است. به کارگیری این فرایند برای فولادهای مختلف، منجر به ایجاد ترکیب جالب توجهی از خواص مکانیکی شامل استحکام بالا همراه با انعطاف‌پذیری خوب می‌شود. استفاده از این فرایند در صنعت خودرو باعث عمل کرد مکانیکی بهتر، امنیت بالاتر و کاهش وزن و هزینه‌های تولید می‌شود. در این تحقیق، یک فولاد پرکربن کم آلیاژ با این فرایند عملیات حرارتی شد و ریزساختار و خواص مکانیکی آن بررسی شد. نتایج نشان دادند که ریزساختار فولاد سریع سرد و بخش‌بندی شده، شامل آستنیت پایدار شده‌ی غنی از کربن و مارتنتزیت تخلیه شده از کربن است که با هم باعث افزایش استحکام فولاد به‌ازای انعطاف‌پذیری قابل قبول می‌شود. انجام فرایند سرمایش سریع و بخش‌بندی، باعث افزایش کسر فاز آستنیت باقی‌مانده و افزایش سختی فولاد شد. فرایند شکست در نمونه‌ی تولیدی به این روش، از نوع شکست ترد و سطح شکست به شکل شبکه‌کلیوژ ابود.

واژه‌های کلیدی سرمایش سریع (کوئنچ)، بخش‌بندی، آستنیت باقی‌مانده، مارتنتزیت.

Microstructure and Mechanical Properties of a Low Alloy High Carbon Steel Processed by Quenching and Partitioning Process

A. Shirali A. H. Raouf S. B. Bonabi

Abstract

The quenching and partitioning (Q&P) process is a new heat treatment cycle to produce the third generation of advanced high strength steels based on diffusion of carbon from martensite to retained austenite phase. The application of this process for various steels leads to a remarkable combination of mechanical properties including high strength and good ductility. Using this process in automotive industry causes better mechanical performance, greater car safety, weight saving and cost reduction. In this study, a low alloy high carbon steel has been subjected to Q&P process and its microstructure and mechanical properties have been investigated. The results showed that the microstructure of the quenched and partitioned steel contains carbon-enriched stabilized austenite and carbon-depleted martensite resulting in increasing the strength of steel with an acceptable ductility. Conducting Q&P heat treatment caused the retained austenite content and the hardness of steel to increase. Fracture in specimens treated by Q&P process was of brittle type and their fracture surface was considered to be quasi-cleavage.

Key Word Quenching, Partitioning, Retained Austenite, Martensite.

* نسخه‌ی نخست مقاله در تاریخ ۹۲/۸/۱۶ و نسخه‌ی پایانی آن در تاریخ ۹۳/۳/۲۵ به دفتر نشریه رسیده است.

(۱) دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان.

(۲) دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان.

(۳) عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان.

آلیاژی کم تر و قیمت پایین تر، ویژگی های مهم این فولادها می باشند [4-1]. اسپیر و همکاران در سال ۲۰۰۳، یک فرایند عملیات حرارتی جدید را مبنی بر نفوذ کرین از مارتنتیت به آستنیت باقیمانده تعریف کردند و فرایند را "سرماش سریع و بخش بندی" (Quenching and Partitioning, Q&P) نام گذاری کردند تا از فولادهای سریع سرد شده و باز پخت شده (Quenching and Tempering, Q&T) متمایز باشند [5]. به این ترتیب، فولادهای Q&P از جمله فولادهای نسل سوم می باشند. در فرایند Q&P، کترل کامل کسر مارتنتیت (فاز قوی) و غنی شدن کرین در آستنیت امکان پذیر است. این ویژگی، فولادهای Q&P را از سایر فولادهای پیشرفته استحکام بالا متمایز می کند [6,7].

فرایندهای سرماش سریع و بخش بندی شامل چهار مرحله است: ۱- آستنیتی کردن کامل یا جزئی، ۲- سرماش سریع تا زیر دمای شروع استحاله مارتنتیت (M_s) و بالای دمای پایان استحاله مارتنتیت (M_f)، ۳- بخش بندی بعدی در دمای سرماش سریع (عملیات تک مرحله ای) یا بالای دمای M_s (عملیات دو مرحله ای) و ۴- سرماش سریع تا دمای محیط. به این ترتیب، ریز ساختار نهایی فولاد شامل فریت (در مورد آستنیتی کردن جزئی)، مارتنتیت و آستنیت باقیمانده خواهد بود [8,9].

مُرفولوژی فازها در ریز ساختار به دست آمده از فرایند Q&P، تحت تأثیر متغیرهای عملیات حرارتی و ریز ساختار اولیه فولاد پیش از فراوری است. بنابراین، استفاده از ریز ساختارهای اولیه متفاوت پیش از فرایند Q&P، به خصوص فرایندی که با آستنیتی کردن جزئی شروع می شود، می تواند توزیع متفاوتی از مُرفولوژی فازها را ایجاد کند که منجر به ایجاد ترکیب جالب توجهی از خواص مکانیکی شود [10].

ملزومات فرایند Q&P نشان می دهد که آلیاژهایی با ترکیب شیمیایی شبیه به فولادهای متداول TRIP برای این نوع عملیات حرارتی مناسبند [11]. اما،

مقدمه

در صنعت خودرو، نیاز به کاهش هزینه، پایین آوردن وزن، صرفه جویی سوت، عمل کرد مکانیکی بهتر و امنیت بالاتر در پاسخ به ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، باعث توسعه ای انواع فولادهای جدید اصلاح شده و اعمال روش های پیشرفته ای عملیات حرارتی برای اصلاح شده است.

در چند سال گذشته، فولادهای پیشرفته ای استحکام بالا (AHSS) برای رسیدن به ترکیب بهتری از استحکام و انعطاف پذیری و چترمگی کافی، مورد بررسی قرار گرفته اند. این فولادها به سه نسل طبقه بندی می شوند. نسل اوّل، شامل فولادهای مارتنتیتی و فولادهای پایه فریتی شامل (فولادهای دوفازی، با رفتار موم سانی Transformation-Induced Plasticity (TRIP) و چند فازی) می باشند. اگرچه استحکام فولادهای نسل اوّل بسیار بیشتر از فولادهای متداول استحکام بالا بود، اما انعطاف پذیری محدود آنها مشکل بزرگی بود. نسل دوم، فولادهای بر پایه ای ریز ساختار آستنیتی و شامل محصولات پرآلیاژتر است. فولاد با رفتار موم سانی حاصل از دوقلویی (TWIP)، فولاد سبک وزن با Light-weight Steel with L-IP (L-IP) و فولاد با رفتار موم سانی Induced Plasticity (Shear Band Formation-SIP) از تشکیل باند بر پایه ای (Induced Plasticity) انواع متفاوت فولاد در این نسل هستند. در این فولادها، زمینه ای آستنیتی نرم، شکل پذیری بهتری را نسبت به فولادهای نسل اوّل فراهم می کند. اگرچه میزان زیاد عناصر پایدار کننده ای فاز آستنیت (مثلًا ۲۰ درصد وزنی منگنز و نیکل)، استفاده از این فولادها را به دلیل قیمت بالا و چالش های فراوری مرتبط با آن، محدود می کند. نسل سوم، فولادهایی با ترکیب بهتری از استحکام و انعطاف پذیری نسبت به فولادهای نسل اوّل و قیمت پایین تر نسبت به فولادهای نسل دوم هستند. عناصر

افزون بر مطالب گفته شده، فولاد فراوری شده با عملیات Q&P می‌باید دارای کربن بالا برای مرحله‌ی بخش‌بندی و پایدارسازی حرارتی آستینیت باقی‌مانده در دمای اتاق باشد، زیرا کربن بالاتر منجر به پایداری بهتر آستینیت باقی‌مانده نهایی در طول سرد کردن تا دمای اتاق می‌شود. در مورد صفحه‌ها، وجود توازنی بین مقدار کربن و قابلیت جوشکاری فولاد مورد نیاز است. البته، در فولادهای کم کربن نسبت به فولادهای پرکربن، رسوب کاربید کمتر و قابلیت جوشکاری بهتر است [14,15]. از جمله مزیت‌های فرایند Q&P استحکام بالا و چرمگی ضربه‌ی بالا در مقایسه با سایر روش‌های عملیات حرارتی می‌باشد که به‌دلیل حضور آستینیت باقی‌مانده در غیاب سمتیت است. در واقع، در فرایند Q&P با استفاده از عناصر آلیاژی مناسب در فولاد، از تشکیل کاربیدها جلوگیری می‌شود [16]. در این تحقیق، ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد پرکربن کم آلیاژ با انجام فرایند Q&P بررسی شده است.

مواد و روش‌های تحقیق

ماده‌ی اولیه‌ی مورئ استفاده یک فولاد پرکربن کم آلیاژ به‌شکل میل‌گرد به قطر اولیه‌ی ۲۵ میلی‌متر بود. ترکیب شیمیایی این فولاد با انجام کوانتمتری به‌طور دقیق تعیین شد (جدول ۱).

جدول ۱ ترکیب شیمیایی فولاد
بر حسب درصد وزنی

C	Si	Mn	Cr	Ni
۰/۶۳۹	۰/۹۹۳	۱/۰۳	۰/۳۰۵	۰/۱۳۸

برای انجام عملیات حرارتی، لازم بود تا دماهای بحرانی از جمله دمای شروع استحاله‌ی مارتنتیت (M_s)، تعیین شوند. با توجه به ترکیب شیمیایی فولاد و

طرأحی فولاد با ترکیب مناسب عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی می‌باید به‌ نحوی باشد که برای دست‌یابی به ریزساختاری شامل مارتنتیت و آستینیت باقی‌مانده مناسب باشد و قادر به برآوردن شرایط زیر هم باشد:

(الف) جلوگیری از وقوع واکنش‌های رقابتی و اجتناب از تشکیل کترول نشده‌ی فریت و یا پرلیت در مرحله‌ی سرمایش سریع اولیه.

(ب) به‌تأخیر انداختن تشکیل بینایت و کاهش دمای شروع استحاله‌ی بینایت به‌منظور به حداقل رساندن اشتراک ممکن بین بخش‌بندی کربن از مارتنتیت به آستینیت و تشکیل بینایت.

(پ) به حداقل رساندن رسوب کاربید در مرحله‌ی بخش‌بندی به‌طوری که بیشترین مقدار کربن از مارتنتیت به آستینیت نفوذ کند، زیرا کاربیدها به عنوان منبع سینک (sink) کربن عمل می‌کنند.

شرایط (الف) و (ب) ایجاب می‌کنند که فولاد شامل عناصر آلیاژی مثل منگنز، نیکل و کروم [6]، باشد که باعث افزایش پایداری آستینیت و کاهش دمای شروع بینایت می‌شوند، سختی‌پذیری کافی را فراهم می‌کنند و احتمال وقوع استحاله‌ی دما بالای آستینیت به فریت - بینایت را در مرحله‌ی سرمایش سریع کاهش می‌دهند.

در مورد شرط (پ)، از عناصر آلیاژی مثل سیلیسیم و یا آلمینیوم [12]، استفاده می‌شود. سیلیسیم به‌دلیل قابلیت انحلال نزدیک به صفر در فاز سمتیت، برای جلوگیری از تشکیل سمتیت در عملیات حرارتی دما پایین مارتنتیت مناسب است. افزون بر این، سیلیسیم شروع انتقال را از مرحله‌ی اوّل بازپخت (وقتی کاربیدهای ۴ یا ۶ موجود هستند) به مرحله‌ی آخر بازپخت (وقتی $\theta\text{-Fe}_3\text{C}$ موجود است) به‌تأخیر می‌اندازد. عیب سیلیسیم در فرایند Q&P این است که کاربید اپسیلون انتقالی را پایدار می‌کند [8,13].

کسر حجمی فاز آستینیت باقیمانده با استفاده از بازتاب‌های (۱۱۱)، (۲۰۰) و (۳۱۱) مربوط به آستینیت و بازتاب‌های (۱۱۰)، (۲۰۰) و (۲۱۱) مربوط به فریت (مارتنزیت) و بر اساس رابطه‌ی زیر محاسبه شد [17,18]:

$$V_\gamma = \frac{\left(\frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \frac{I_{\gamma j}}{R_{\gamma j}} \right)}{\left(\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \frac{I_{\alpha i}}{R_{\alpha i}} \right) + \left(\frac{1}{q} \sum_{j=1}^q \frac{I_{\gamma j}}{R_{\gamma j}} \right)} \quad (2)$$


که در آن، V_γ کسر حجمی آستینیت باقیمانده، I_α و I_γ به ترتیب شدت پیک‌ها برای فازهای فریت (مارتنزیت) و آستینیت، R ضریب شدت نسبی نظری و p و q به ترتیب تعداد پیک‌های پراش برای فازهای فریت و آستینیت می‌باشند.

غلظت کربن موجود در فاز آستینیت باقیمانده، با استفاده از رابطه‌ی زیر محاسبه شد [6]:

$$a_\gamma = 0.3556 + 0.00453X_C + 0.00095X_{Mn} + 0.00056X_{Al} - 0.0002X_{Ni} \quad (3)$$

در این رابطه، a_γ پارامتر شبکه‌ی آستینیت بر حسب نانومتر و X_C ، X_{Mn} ، X_{Al} و X_{Ni} به ترتیب غلظت کربن، منگنز، الومینیم، کروم و نیکل بر حسب درصد وزنی هستند. پارامتر شبکه‌ی آستینیت با استفاده از روش کوهن [19] تعیین شد.

آزمون سختی‌سنجی در مقیاس راکول C و با استفاده از دستگاه ارنست انجام شد. آزمون کشش با استفاده از دستگاه اینسٹرونون با سرعت کشش ۲ mm/min و در دمای اتاق انجام شد. هندسه و ابعاد نمونه‌ی آزمون کشش بر اساس استاندارد ASTM E8 [20]، در شکل (۱) نشان داده شده است.

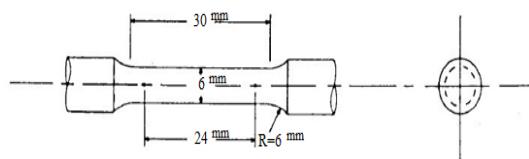

شکل ۱ هندسه و ابعاد نمونه‌ی آزمون کشش

با استفاده از رابطه‌ی تجربی زیر [13]، دمای شروع استحاله‌ی مارتنزیت برابر با 256°C به دست آمد.


$$M_s (\text{ }^\circ\text{C}) = 542/5.350C - 45Mn - 20Ni - 5Si \quad (1)$$

برای انجام عملیات حرارتی، نمونه‌هایی نمونه‌های به شکل استوانه‌ای با قطر ۲۰ میلی متر و طول (ارتفاع) ۱۰ میلی متر می‌باشند. از ماده‌ی اولیه تهیه شدن. نمونه‌های مختلف تحت فرایند Q&P تک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و سرمایش سریع مستقیم قرار گرفتند. در فرایند Q&P تک مرحله‌ای، مرحله‌ی آستینیتی کردن کامل در دمای 900°C به مدت ۱۰ دقیقه در یک کوره‌ی الکتریکی و مرحله‌ی سرمایش سریع (بخش‌بندی) در دمای 175°C به مدت ۱۷۵ ثانیه در یک حمام نمک انجام شد. در فرایند Q&P دو مرحله‌ای، نمونه‌ها پس از آستینیتی شدن، در حمام نمک با دمای 175°C به مدت ۲۰ ثانیه سریع سرد شدن و پس از آن، بخش‌بندی در دمای 350°C در حمام نمک دیگری انجام گرفت و در نهایت، نمونه‌ها تا دمای اتاق در آب سریع سرد شدند.


برای مشاهده و بررسی ریزساختار، از میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی رو بشی (SEM) استفاده شد. از محلول نایتال ۲ درصد برای حکاکی نمونه‌ها استفاده شد. برای بررسی و مطالعه‌ی سطوح شکست هم از میکروسکوپ الکترونی رو بشی استفاده شد. تصویرهای میکروسکوپ الکترونی رو بشی توسط دستگاه VEGA\\TESCAN با ولتاژ کاری 15 kV تعیین شدند.

برای تعیین کسر حجمی آستینیت باقیمانده و میزان کربن در این فاز، از آزمون پراش پرتوی ایکس (XRD) استفاده شد. آزمون‌های پراش پرتوی ایکس برای نمونه‌های مختلف در دمای اتاق و با استفاده از دستگاه Bruker D8 با پرتوی Cu-K α با طول موج $1/5406\text{ \AA}$ آنگستروم انجام شد. نمونه‌ها در محدوده زاویه‌ی 2θ از 30° تا 110° با 0.5° رو بش شد.


آستنیت باقیمانده از مارتنتزیت مشکل است، ولی می‌توان مُروفولوژی فاز مارتنتزیت را مشاهده کرد که غالباً به شکل صفحه است.

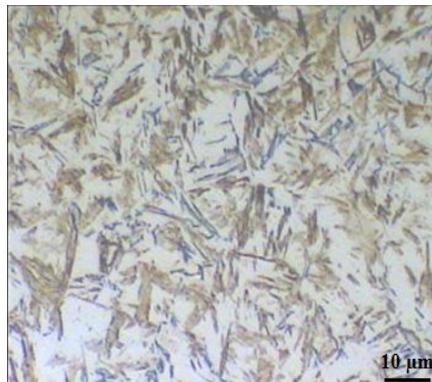

شکل ۲ ریزساختار فولاد پس از عملیات Q&P تک مرحله‌ای، حکاکی شده با محلول نایتال ۲ درصد

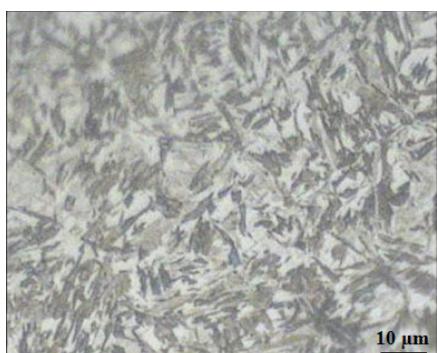

شکل ۳ ریزساختار فولاد پس از سرمایش سریع مستقیم در آب، حکاکی شده با محلول نایتال ۲ درصد

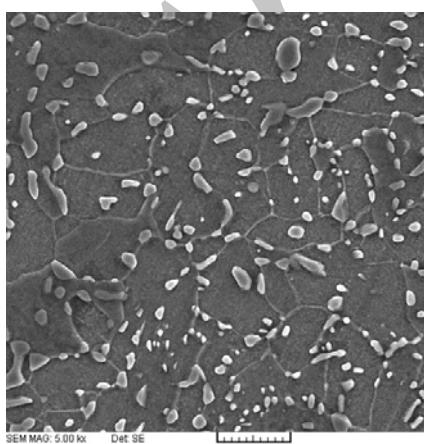

شکل ۴ تصویر SEM از ریزساختار فولاد پیش از انجام Q&P فرایند


نتایج و بحث

ریزساختار، شکل (۲)، ریزساختار فولاد پس از فرایند Q&P تک مرحله‌ای را نشان می‌دهد که دمای سرمایش سریع (بخش‌بندی) 175°C و زمان بخش‌بندی ۱۲۰ ثانیه بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، ریزساختار شامل مارتنتزیت و آستنیت باقیمانده است. در ریزساختارهای میکروسکوپ نوری، فاز تیره مارتنتزیت و فاز روشن آستنیت باقیمانده است. در شکل (۳)، ریزساختار فولاد پس از سرمایش سریع مستقیم از دمای آستینیتی کردن نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، فاز آستنیت باقیمانده به دست آمده از فرایند Q&P در مقایسه با سرمایش سریع مستقیم تا دمای اتاق بیشتر است و این، نشان‌دهنده‌ی وقوع مقداری بخش‌بندی کربن از مارتنتزیت به آستنیت و پایداری بیشتر آستنیت در طول نگهداری در دمای سرمایش سریع است. افزون بر این، ساختار مارتنتزیت در نمونه پس از سرمایش سریع مستقیم نسبت به فرایند Q&P بسیار درشت‌تر است. ریزساختار فولاد پس از فرایند Q&P شامل مارتنتزیت اولیه، مارتنتزیت جدید و آستنیت باقیمانده است. مارتنتزیت اولیه در مرحله‌ی سرمایش سریع اولیه شکل می‌گیرد، در حالی که مارتنتزیت جدید در مرحله‌ی سرمایش سریع نهایی تا دمای اتاق تشکیل می‌شود که به شکل بلوك می‌باشد.

شکل (۴)، تصویر SEM از ریزساختار نمونه‌ی اولیه پیش از انجام فرایند Q&P را نشان می‌دهد. این ریزساختار شامل فریت و کاربید است. در شکل (۵)، تصویرهای SEM از نمونه پس از فرایند Q&P دوم مرحله‌ای نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، پس از انجام فرایند تقریباً هیچ کاربیدی در ریزساختار وجود ندارد، زیرا این کاربیدها در دمای بالا (900°C) حل شده‌اند. افزون بر این، فاز فریت موجود در ریزساختار اولیه به آستنیت تبدیل شده است. با انجام فرایند Q&P، بخشی از این آستنیت در مرحله‌ی سرمایش سریع به مارتنتزیت تبدیل می‌شود. اگر چه در تصویرهای SEM تشخیص فاز


(۲۱۱) و (۲۲۰) مربوط به مارتینزیت و پیکهای (۲۰۰)، (۲۲۰) و (۳۱۱) مربوط به آستنیت قابل مشاهده‌اند. با مقایسه‌ی دو الگوی پراش، مشاهده می‌شود که شدت پیکهای آستنیت در نمونه‌ی تحت فرایند Q&P بسیار بیشتر از نمونه‌ی سریع سرد شده مستقیم است.

با توجه به شدت پیک‌ها در الگوهای پراش و با استفاده از رابطه‌ی (۲)، کسر حجمی فاز آستنیت باقی‌مانده قابل محاسبه است. کسر حجمی آستنیت باقی‌مانده در نمونه‌ی سریع سرد شده مستقیم برابر با $Q&P / 10.9$ درصد و در نمونه‌ی فراوری شده با P تک مرحله‌ای در دمای 175°C به مدت ۱۲۰ ثانیه برابر با 22.6 درصد می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی پایداری بیش‌تر فاز آستنیت باقی‌مانده در مرحله‌ی بخش‌بندی است.

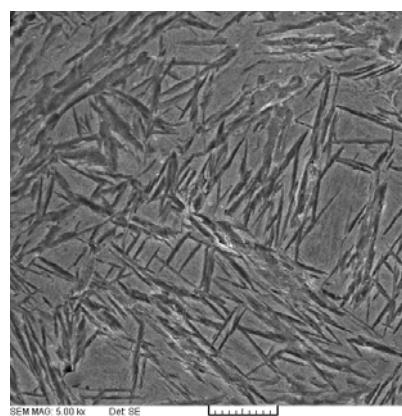


شکل ۵ تصویر SEM از ریزساختار فولاد پس از انجام فرایند Q&P، سریع سرد شده در دمای 175°C به مدت ۲۰ ثانیه و بخش‌بندی شده در دمای 350°C به مدت ۱۰۰ ثانیه

کسر حجمی آستنیت باقیمانده. شکل (۶)، الگوی پراش پرتونی ایکس مربوط به نمونه‌ی سریع سرد شده در آب و نمونه‌ی تحت فرایند Q&P تک مرحله‌ای را نشان می‌دهد. در این شکل، پیک‌های (۲۰۰)، (۳۱۱)،

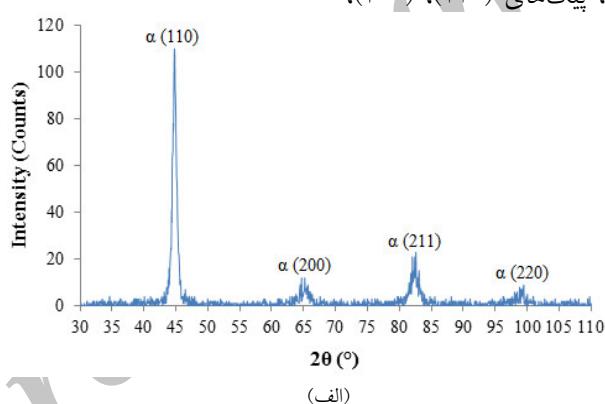


(الف)

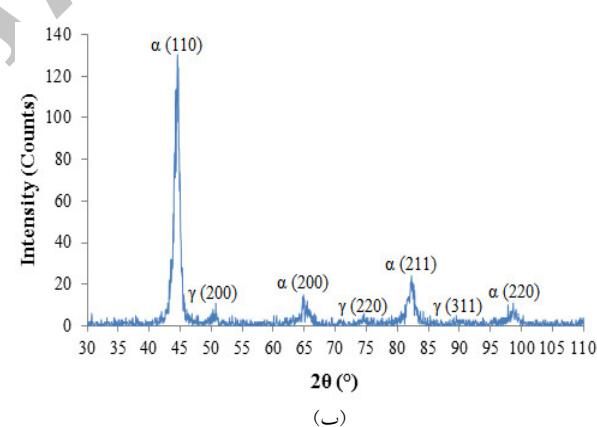

(ب)

شکل ۶ الگوی پراش پرتونی ایکس؛ (الف) نمونه‌ی سریع سرد شده مستقیم در آب و (ب) نمونه‌ی سریع سرد و بخش‌بندی شده در دمای 175°C به مدت ۱۲۰ ثانیه

سریع و بازپخت (Q&T) و سرد کردن سریع و بخش‌بندی (Q&P)، در شکل (۷) نشان داده شده‌اند. عملیات سریع سرد کردن و بازپخت بعدی، در دمای ۵۲۲ °C و به مدت یک ساعت انجام شد. نمودار تنش - کرنش نمونه در فرایند Q&P مربوط به حالت سریع سرد شدن در ۱۷۵ °C به مدت ۲۰ ثانیه و بخش‌بندی شده در ۳۵۰ °C به مدت ۱۸۰۰ ثانیه است.

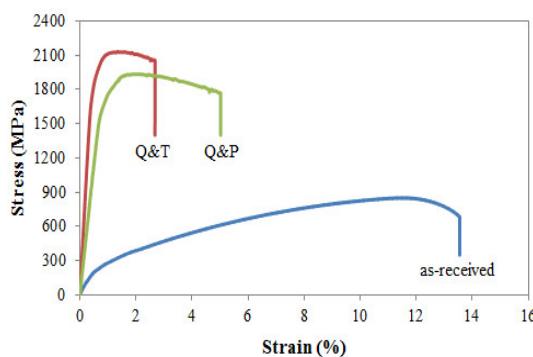

شکل ۷ نمودارهای تنش - کرنش نمونه‌ی اولیه، پس از Q&T و Q&P در دمای اتاق

واضح است که نمونه پس از عملیات Q&T دارای بالاترین استحکام کششی (بیش از ۲۱۰۰ MPa) و میزان کم ازدیاد طول کل (تنها حدود ۳ درصد) می‌باشد. نمونه‌ی اولیه بهترین ازدیاد طول (حدود ۱۳/۵ درصد) و کمترین استحکام کششی (تنها حدود ۸۵۰ MPa) را داشته است. نمونه پس از فرایند Q&P استحکام کششی بالایی (بیش از ۱۹۰۰ MPa) را نشان می‌دهد و ازدیاد طول آن نسبت به عملیات Q&T بیش تر است (حدود ۵ درصد). این نتایج نشان می‌دهند که نمونه پس از فرایند Q&P در مقایسه با عملیات حرارتی Q&T، ترکیب بهتری از استحکام و انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد که می‌تواند مربوط به ریزساختار خاص این فولاد باشد. از یک طرف، زمینه‌ی مارتزیت لایه‌ای و ریز منجر به استحکام‌دهی قابل توجه فولاد Q&P می‌شود. از طرف دیگر، آستینیت باقی‌مانده نقش کلیدی در افزایش انعطاف‌پذیری بازی می‌کند. در واقع، آستینیت شبیه به لایه‌ی بین لایه‌های

غلاخت کربن در فاز آستینیت باقی‌مانده. برای تعیین غلاخت کربن موجود در فاز آستینیت باقی‌مانده، از آزمون XRD و رابطه‌ی (۳) استفاده شد. مقدار کربن این فاز برای هر نمونه با میانگین‌گیری از پیک‌های آستینیت تعیین شد. در جدول (۲)، کسر حجمی، مقدار کربن فاز آستینیت باقی‌مانده و حاصل ضرب این دو کمیت برای فرایند Q&P تک مرحله‌ای و سریع سرد کردن مستقیم ارائه شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، غلاخت کربن فاز آستینیت باقی‌مانده در فرایند Q&P نسبت به فرایند سریع سرد کردن مستقیم افزایش یافته است که این نشان‌دهنده‌ی تخلیه و بخش‌بندی کربن از مارتزیت به آستینیت است. ستون آخر در جدول (۲) نشان می‌دهد که پس از فرایند Q&P، میزان ۰/۱۹۱ درصد وزنی از کل مقدار کربن فولاد (۰/۶۳۹ درصد وزنی) در فاز آستینیت است. بقیه‌ی کربن یا در فاز مارتزیت است و یا به شکل رسوب کاربیدی مصرف شده است.


جدول ۲ کسر حجمی و میزان کربن موجود در فاز آستینیت باقی‌مانده برای فرایند سریع سرد کردن مستقیم و Q&P تک مرحله‌ای

عملیات	V _T	x _C (wt.%)	V _T × x _C
سریع سرد کردن	۰/۱۰۹	۰/۶۹۰	۰/۰۷۵
Q&P تک مرحله‌ای	۰/۲۲۶	۰/۸۴۶	۰/۱۹۱

خواص مکانیکی . سختی نمونه‌ی اولیه برابر با ۲۲ راکول C و سختی نمونه‌ای که در دمای ۱۷۵ °C به مدت ۱۰ ثانیه تحت فرایند Q&P تک مرحله‌ای قرار گرفت، برابر با ۶۲ راکول C بود. این نشان می‌دهد که فرایند Q&P به علت ایجاد فاز مارتزیت در ریزساختار، باعث افزایش زیاد سختی می‌شود. سختی نمونه‌ای که مستقیماً سریع سرد شده بود برابر با ۶۴ راکول C به دست آمد.

نمودارهای تنش - کرنش نمونه‌ی اولیه و پس از انجام فرایندهای عملیات حرارتی سرد کردن

داده شده است. فرایند Q&P برای این نمونه شامل سرد کردن سریع در 175°C به مدت ۲۰ ثانیه و بخش بندی در دمای 350°C به مدت ۶۰۰ ثانیه بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، شکست در این نمونه عمدتاً از نوع شکست ترد است، اگرچه تعدادی فرورفتگی کم عمق نیز دیده می‌شود. در واقع، سطح شکست در این نمونه، شبکه‌کلیواژ (quasi-cleavage) است. شکست ترد دارای سطوحی شفاف با ظاهری درخشان است. خطهای مشخص شده با پیکان در شکل (۹-ب)، الگوی رودخانه‌ای (river pattern) نامیده می‌شود که مسیرهای کلیواژ را نشان می‌دهند.

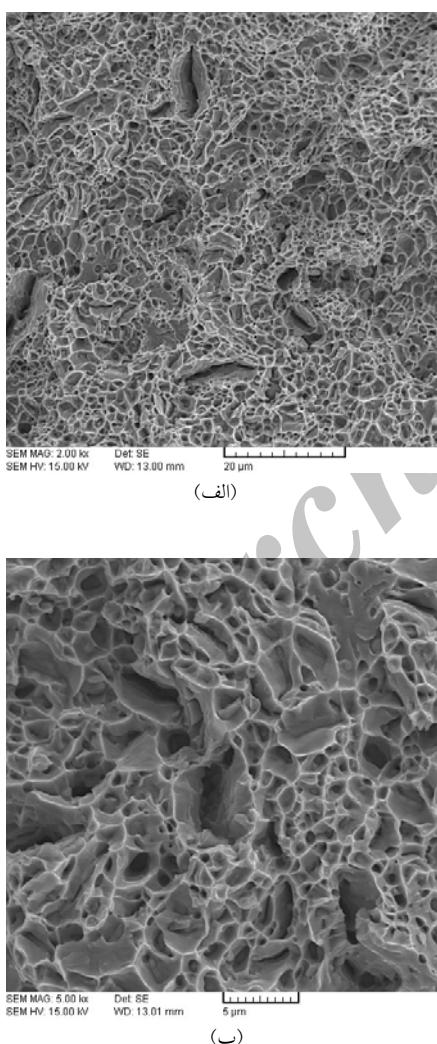

شکل ۸ تصویرهای SEM از سطح شکست نمونه اولیه در بزرگنمایی (الف) ۲۰۰۰ برابر و (ب) ۵۰۰۰ برابر

مارتنزیت می‌تواند مانع تولید و پخش ترک‌ها شود و در عوض، چقمرنگی را به طور مؤثری بهبود ببخشد. بنابراین، فاز آستانیت باقی‌مانده می‌تواند به طور جزئی به مارتینزیت تبدیل شود و اثر "TRIP" را حین تغییر شکل و با حذف تمرکز تنش و به تأخیر انداختن گردنی شدن به وجود آورد. این اثر منجر به افزایش استحکام و از دیاد طول کل می‌شود.

مشخصات ریزساختاری، دلیل تفاوت خواص مکانیکی در این سه نوع فولاد را نشان می‌دهد. ریزساختار تقریباً ۱۰۰ درصد مارتینزیت در نمونه‌ی Q&T منجر به استحکام بسیار بالای آن به از دیاد طول کم می‌شود. حضور حدود ۱۲ درصد آستانیت باقی‌مانده درون زمینه‌ی مارتینزیتی در نمونه‌ی Q&P، منجر به افزایش از دیاد طول آن تا ۵ درصد و رسیدن به استحکام بالا می‌شود. در نمونه‌ی اولیه، استحکام کششی به دلیل وجود زمینه‌ی فریت نرم، بسیار پایین‌تر از دو نمونه‌ی دیگر است.

شکست نگاری - در شکل (۸)، تصویرهای سطح شکست پس از انجام آزمون کشش برای نمونه اولیه نشان داده شده است. با بررسی این تصویرها مشاهده می‌شود که شکست در نمونه اولیه از نوع شکست نرم است، زیرا سطح شکست شامل فرورفتگی‌های کروی (dimples) بی‌شماری است. البته، همان‌طور که در شکل (۸-ب) مشاهده می‌شود، قسمت‌هایی از سطح شکست مشخصات شکست ترد را نیز نشان می‌دهند. وجود این فرورفتگی‌ها، مشخصه‌ی شکست حاصل از کشش تکمحوری است. هر فرورفتگی نیمی از یک ریزحفره است که شکل گرفته و سپس، رشد کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سطح شکست ظاهری خاکستری و تیره دارد که از مشخصات شکست نرم است. این نوع شکست، به‌آرامی و پس از تغییر شکل مومسان زیاد ظاهر می‌شود. در شکل (۹)، تصویرهای سطح شکست نمونه‌ای که تحت فرایند Q&P قرار گرفته است، نشان

نتیجه‌گیری

این تحقیق، به منظور بررسی فرایند سریع سرد کردن و بخش‌بندی در یک فولاد پرکربن کم آلیاژ انجام شده است. نتایج به دست آمده، به صورت زیر خلاصه می‌شود:


۱- ریزساختار فولاد پس از انجام فرایند سریع سرد کردن و بخش‌بندی، شامل مارتنتزیت و آستینیت باقی‌مانده بود و مُرفولوژی فاز مارتنتزیت عمدتاً صفحه‌ای بود.

۲- کسر حجمی فاز آستینیت باقی‌مانده و غلظت کربن موجود در آن، در نمونه‌ی سریع سرد و بخش‌بندی شده نسبت به نمونه‌ی سریع سرد شده مستقیم بیشتر بود که این، نشان‌دهنده‌ی بخش‌بندی کربن از مارتنتزیت به آستینیت و پایداری آستینیت باقی‌مانده در این مرحله است.


۳- سختی نمونه‌ی سریع سرد و بخش‌بندی شده به علت ایجاد فاز مارتنتزیت در ریزساختار، به میزان زیادی افزایش یافت.

۴- نمونه پس از فرایند سرمایش سریع و بخش‌بندی، در مقایسه با عملیات حرارتی سرمایش سریع و بازپخت، ترکیب بهتری از استحکام و انعطاف‌پذیری را خود نشان داد.

۵- شکست ناشی از آزمون کشش در نمونه‌ی سریع سرد و بخش‌بندی شده، از نوع شکست ترد بود و به دلیل وجود تعدادی فرورفتگی کم عمق، سطح شکست این نمونه شبکه‌کلیوژ در نظر گرفته شد.

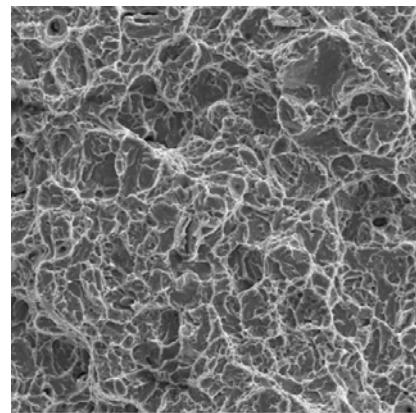

(الف)

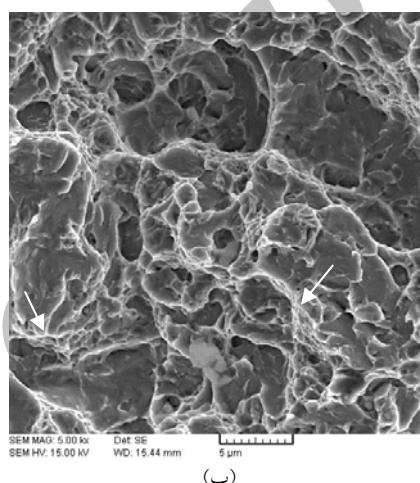

(ب)

شکل ۹ تصویرهای SEM از سطح شکست نمونه‌ی سریع سرد شده در دمای 175°C به مدت ۲۰ ثانیه و بخش‌بندی شده در دمای 2000°C به مدت ۶۰۰ ثانیه، در بزرگ‌نمایی (الف) و (ب) برابر پیکان‌ها در تصویر (ب)، نشان‌دهنده‌ی مسیر رودخانه‌ای هستند.

مراجع

1. Speer, J.G., De Moor, E., Findley, K.O., Matlock, D.K., De Cooman, B.C. and Edmonds, D.V., "Analysis of Microstructure Evolution in Quenching and Partitioning Automotive Sheet Steel", *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol. 42A, pp. 3591-3601, (2011).
2. Matlock, D.K., Speer, J.G., De Moor, E. and Gibbs, P.J., "Recent Developments in Advanced High Strength Sheet Steels for Automotive Applications: An Overview", *JESTECH*, Vol. 15(1), pp. 1-12, (2012).
3. Qu, H., "Advanced High Strength Steel through Paraequilibrium Carbon Partitioning and Austenite Stabilization", *Master's Thesis*, Department of Materials Science and Engineering, Case Western

- Reserve University, (2011).
4. Jirková, H., Kučerová,L. and Mašek, B., "Effect of Quenching and Partitioning Temperatures in the Q-P Process on the Properties of AHSS with Various Amounts of Manganese and Silicon", *Materials Science Forum*, Vols. 706-709, pp. 2734-2739, (2012).
 5. Edmonds, D.V., He, K., Rizzo, F.C., De Cooman, B.C., Matlock,D.K. and Speer, J.G., "Quenching and partitioning martensite—A novel steel heat treatment", *Materials Science and Engineering A*, Vols. 438-440, pp. 25-34, (2006).
 6. Santofimia, M.J., Zhao, L., Petrov, R., Kwakernaak, C., Sloof, W.G. and Sietsma, J., "Microstructural development during the quenching and partitioning process in a newly designed low-carbon steel", *Acta Materialia*, Vol. 59, pp. 6059-6068, (2011).
 7. Speer, J.G.,Edmonds, D.V.,Rizzo,F.C. and Matlock, D.K., "Partitioning of carbon from supersaturated plates of ferrite, with application to steel processing and fundamentals of the bainite transformation", *Current Opinion in Solid-State and Materials Science*, Vol. 8, pp. 219-237, (2004).
 8. Santofimia, M.J.,Nguyen-Minh, T., Zhao, L.,Petrov, R.,Sabirov,I. and Sietsma, J., "New low carbon Q&P steels containing film-like intercritical ferrite", *Materials Science and Engineering A*, Vol. 527, pp. 6429-6439, (2010).
 9. Santofimia, M.J.,Zhao, L.,Petrov,R. and Sietsma, J., "Characterization of the microstructure obtained by the quenching and partitioning process in a low-carbon steel", *Materials Characterization*, Vol. 59, pp. 1758-1764, (2008).
 10. Santofimia,M.J.,Zhao,L.and Sietsma,J., "Overview of Mechanisms Involved During the Quenching and Partitioning Process in Steels", *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol. 42A, pp. 3620-3626, (2011).
 11. Sun,J. and Yu,H., "Microstructure development and mechanical properties of quenching and partitioning (Q&P) steel and an incorporation of hotdipping galvanization during Q&P process", *Materials Science and Engineering A*, Vol. 586, pp. 100-107, (2013).
 12. Liu,H.,Jin,X.,Dong,H.and Shi, J., "Martensitic microstructural transformations from the hot stamping, quenching and partitioning process", *Materials Characterization*, Vol. 62, pp. 223-227, (2011).
 13. Nayak, S.S.,Anumolu, R.,Misra, R.D.K.,Kim,K.H. and Lee, D.L., "Microstructure-hardness relationship in quenched and partitioned medium-carbon and high-carbon steels containing silicon", *Materials Science and Engineering A*, pp. 442-456, (2008).
 14. Pastore, E.,De Negri, S.,Fabbreschi, M.,Ienco, M.G.,Pinasco, M.R.,Saccone,A. and Valentini, R., "Experimental investigation on low-carbon quenched and partitioned steel", *La Metallurgia Italiana*, Vol. 9, pp. 25-35, (2011).
 15. Kucerova, L.,Aisman, D.,Jirkova, H.,Masek,B.and Hauserova, D., "Optimization of Q-P process parameters with regard to final microstructures and properties", Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education, Vol.

- 20, No. 1, pp. 1035-1036, (2009).
- [16. S.C. Hong, J.C. Ahn, S.Y. Nam, S.J. Kim, H.C. Yang, J.G. Speer and D.K. Matlock, "Mechanical Properties of High-Si Plate Steel Produced by the Quenching and Partitioning Process", *Metals and Materials International*, Vol. 13, No. 6, pp. 439-445, 2007.
17. Jatczak, C.F., Larson, J.A. and Shin, S.W., "Retained Austenite and Its Measurement by X-Ray Diffraction", Manual SP-452, SAE, (1979).
18. ASTM Standards, "Standard Practice for X-Ray Determination of Retained Austenite in Steel with Near Random Crystallographic Orientation", E 975 – 03.
19. Cullity, B.D., "Elements of X-ray Diffraction" Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts, (1956).
20. ASTM Standards, "Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials", E8/E8M–09.

Archive of SID