

حل نظری طول تغییر شکل ارتجاعی-خمیری با کارستختی خطی در شکل دهی غلتکی یک مقطع کانالی*

روح‌الله عزیزی تفتی^(۱) حسن مسلمی نائینی^(۲) مهدی سلمانی تهرانی^(۳) محمد‌مهدی کساei^(۴)

چکیده تعیین طول تغییر شکل از نخستین مراحل طراحی فرآیند شکل دهی غلتکی به شمار می‌رود. دسترسی به روابطی ساده و صریح که بدون نیاز به سعی و خطای کارگاهی یا شبیه‌سازی‌های زمان‌بر اجزای محدود طول تغییر شکل را پیش‌بینی کنند بسیار مورد توجه صنایع می‌باشد. در این مقاله سعی شد تا با در نظر گرفتن خواص ارتجاعی و رفتار کارستختی ورق در کنار مشخصات هندسی یک مقطع کانالی، تغییر شکل ورق مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از مدل ماده ارتجاعی-خمیری با کارستختی خطی، رابطه‌هایی برای کار مصرفی در تغییر شکل‌های کشیدگی طولی بال و خمشن عرضی در خط خم ارائه شد و در نهایت، رابطه‌ای برای طول تغییر شکل توسعه یافت. نتایج نشان داد که زاویه‌ی شکل دهی، طول بال و مدول یانگ طول تغییر شکل را افزایش می‌دهند و خصامت ورق، استحکام تسلیم اولیه و مدول مماسی ارتجاعی-خمیری طول تغییر شکل را کاهش می‌دهند. نسبت پواسون اثری روی طول تغییر شکل ندارد و افزایش نسبت شعاع خم به خصامت ورق، طول تغییر شکل را افزایش می‌دهد. در نظر گرفتن خواص ارتجاعی و رفتار کارستختی باعث می‌شود تا طول تغییر شکل از طول تغییر شکل صلب-خمیری پیشنهادی توسط باتاچاریا، کوچک‌تر باشد.

واژه‌های کلیدی شکل دهی غلتکی، طول تغییر شکل، ماده ارتجاعی-خمیری، کارستختی خطی.

Theoretical Solution of Linear Hardening Elastic-plastic Deformation Length for a Roll Formed Channel

R. Azizi Tafti H. Moslemi Naeini M. Salmani Tehrani M.M. Kasaei

Abstract Determination of the deformation length is one of the first steps in roll forming design. Roll forming industries are very interested in explicit simple relations for prediction the deformation length without using trial-and-error methods at workshop or time consuming finite element simulations. In this paper, elastic properties and work-hardening behaviour of the strip are considered in addition to geometric specifications of a channel section in order to study the strip deformation. Some relations are introduced for the deformation work consumed during the longitudinal stretching of the flange and the transverse bending of the bend line for a linear hardening elastic-plastic strip. Finally, a relation is developed for the deformation length. Theoretical results show that the forming angle, the flange length and the Young's modulus increase the deformation length and the strip thickness, the initial strength and the tangential modulus at the elastic-plastic range decrease the deformation length. The Poisson's ratio has no effect on the deformation length. However, the bend radius to the strip thickness ratio increases the deformation length. The elastic properties and work-hardening behaviour result in a deformation length which is shorter than the rigid-perfectly plastic deformation length which was proposed by Bhattacharyya.

Key Words Roll forming; Deformation length; Elastic-plastic material; Linear hardening.

*تاریخ دریافت مقاله ۱۳۹۱/۳/۲۴ و تاریخ پذیرش آن ۱۳۹۱/۹/۲۹ می‌باشد.


(۱) دانشجوی دکتری، گروه ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.

(۲) نویسنده‌ی مسؤول: استاد، گروه ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.

(۳) استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

(۴) دانشجوی دکتری، گروه ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.

محدودیتی ندارند. تغییرات ناچیز ضخامت ورق در حین فرآیند قابل صرف نظر هستند. در شکل (۲) مقطع یک کanal به همراه مشخصات هندسی آن نشان داده شده است.

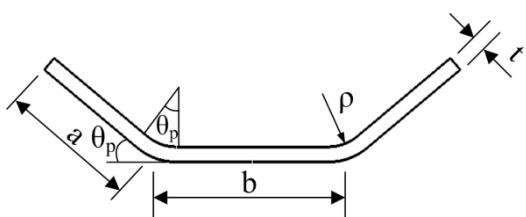

شکل ۲ مشخصات هندسی مقطع یک کanal

باتاچاریا و همکاران [1] رابطه‌ی (۱) را برای طول تغییرشکل (L) یک کanal متقارن ارائه کردند. همچنان که مشاهده می‌شود در رابطه‌ی (۱) اثری از خواص ماده دیده نمی‌شود زیرا ماده‌ی صلب-خمیری کامل فرض شده است. هر چند، واضح است که خواص ماده روی طول تغییرشکل تأثیری غیر قابل انکار دارند.

$$L = a \sqrt{\frac{8a\theta_p}{3t}} \quad (1)$$


بر اساس رابطه‌ی (۱)، طول بال (a) و زاویه شکل دهی (θ_p) طول تغییرشکل را افزایش و ضخامت ورق (t) آن را کاهش می‌دهد. باتاچاریا و همکاران [2] با استفاده از طول تغییرشکل، نیروی وارد شده به غلتکها در حین شکل دهی را محاسبه کردند. زو [3] نیز ماده را صلب-خمیری فرض کرد و با در نظر گرفتن شعاع غلتک مادگی، رابطه‌ی (۲) را برای طول تغییرشکل یک کanalی پیشنهاد داد.

$$L = \sqrt{\frac{a \sin \theta_p}{\cos^2 \theta_p} (a \sin \theta_p + 2r \cos \theta_p)} \quad (2)$$

طول تغییرشکل در رابطه‌ی (۲) نه تنها مستقل از

مقدمه

در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد، ورق با عبور از یک سری ایستگاه‌های متوالی به تدریج به محصول نهایی تبدیل می‌شود. در هر ایستگاه حداقل دو غلتک بالایی و پایینی، نری و مادگی، وظیفه شکل دهی را بر عهده دارند که در صورت نیاز غلتک‌های کناری نیز افزوده می‌شوند. طول تغییرشکل در این فرآیند فاصله‌ای است قبل از ایستگاه شکل دهی که تغییرشکل از آنجا شروع می‌شود و تا ایستگاه ادامه می‌یابد. شکل (۱) شماتی از تغییرشکل ورق را به همراه طول تغییرشکل و ناحیه‌های مختلف یک کanal در اولین ایستگاه شکل دهی نشان می‌دهد. طول تغییرشکل یکی از کمیت‌های تأثیرگذاری است که دانستن مقدار دقیق آن در طراحی و زمان‌بندی فرآیند شکل دهی غلتکی سرد بسیار مهم است. اگر فاصله‌ی بین ایستگاه‌ها خیلی بزرگ‌تر از طول تغییرشکل باشد، از یک سو، طول خط تولید زیاد می‌شود و سرعت تولید کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، عیوب‌هایی مثل برگشت‌فتری مسئله‌ساز می‌شوند. اگر فاصله‌ی بین ایستگاه‌ها از طول تغییرشکل کوچک‌تر باشد، از یک سو، شکل دهی در یک ایستگاه روی ایستگاه قبل اثر می‌گذارد و کترول فرآیند را دشوار می‌کند و از سویی، زمینه برای بروز عیوب‌هایی مثل چین‌خوردگی لبه ورق فراهم می‌شود.

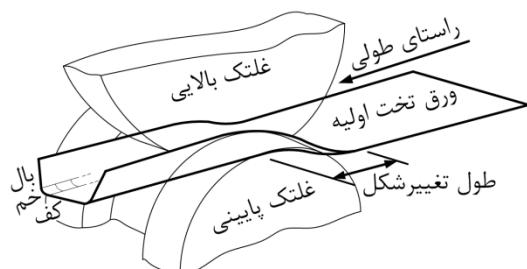

شکل ۱ شماتی از تغییرشکل و ناحیه‌های مختلف یک کanal

قطع مخصوصات فرآیند شکل دهی غلتکی در راستای طولی ثابت است و این مخصوصات از نظر طول


$$L = 12 \frac{a^{0.8} \theta_p^{0.41} Y^{0.07}}{t^{0.25}} \quad (3)$$

که در این رابطه Y استحکام تسلیم ورق است. بر اساس رابطه (۳)، افزایش طول بال، زاویه‌ی شکل دهی و استحکام تسلیم و کاهش ضخامت ورق باعث افزایش طول تغییرشکل می‌شود. لیندگرن هیچ توضیحی در مورد علت افزایش طول تغییرشکل با افزایش استحکام تسلیم نداده است.

بر اساس مطالعات نویسنده‌گان این مقاله، هر چند تاکنون محققان اندکی روی طول تغییرشکل مرکز شده‌اند، هنوز رابطه‌ای صریح برای طول تغییرشکل ارائه نشده است که تأثیر کمیت‌های هندسی و جنس ورق را بیان کند. در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن کمیت‌های هندسی و نیز خواص ارتقایی و خمیری ورق، رابطه‌ای صریح برای طول تغییرشکل ارائه شود تا نیاز به انجام شبیه‌سازی‌های زمان بر اجزای محدود مرتفع شود. بنابراین، با در نظر گرفتن کارسختی خطی، رابطه‌هایی برای تنش‌ها، کرنش‌ها و کارهای تغییرشکل ناشی از کشیدگی طولی ناحیه بال و خمشن عرض ناحیه خم توسعه یافت و پس از کمینه کردن کار تغییرشکل کل، رابطه‌ای برای طول تغییرشکل ارتقایی-خمیری به دست آمد. در انتها اثر کمیت‌های تأثیرگذار روی طول تغییرشکل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

مبانی نظری

در شکل (۳) تغییرشکل‌های کشیدگی طولی در ناحیه‌ی بال و خمشن عرضی در ناحیه‌ی خم نشان داده شده‌اند.

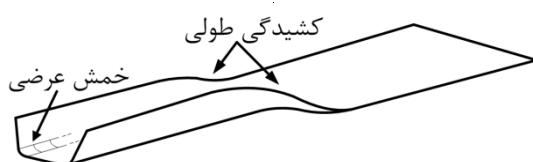


شکل ۳ کشیدگی طولی در بال و خمشن عرضی در خط خم

خواص ورق است بلکه ضخامت ورق نیز روی آن اثری ندارد. با توجه به رابطه‌ی (۲)، طول بال، شعاع غلتک مادگی (r) و زاویه‌ی شکل دهی طول تغییرشکل را افزایش می‌دهند. پتون و همکاران [4] رابطه‌هایی را برای کرنش و کار تغییرشکل با فرض ماده‌ی صلب-خمیری کامل ارائه کردند. آن‌ها چهار نوع تغییرشکل اساسی در فرآیند شکل دهی غلتکی را معرفی کردند که عبارتند از کشیدگی طولی، خمس طولی، خمس عرضی و برش. نفوosi و همکاران [5-7] روشی مبتنی بر نرخ کرنش و توان شکل دهی را برای پیش‌بینی طول تغییرشکل کاتال پیشنهاد کردند و ورق را صلب-خمیری با کارسختی توانی در نظر گرفتند. بر اساس نتایج آن‌ها، طول تغییرشکل در حدود زاویه‌ی 40° به یک مقدار بیشینه رسیده است و عرض ورق و توان کارسختی طول تغییرشکل را افزایش می‌دهد. مالکیان و دانشی [8] طول تغییرشکل را به صورت نظری با فرض ماده‌ی صلب-خمیری و با کارسختی توانی بررسی کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند که توان کارسختی و شعاع خم طول تغییرشکل را افزایش می‌دهد. هونگ و همکاران [9] کمیت‌های مؤثر بر طول تغییرشکل را با استفاده از روش اجزای محدود و با فرض ماده‌ی صلب-خمیری بررسی کردند. آن‌ها گزارش دادند که تأثیر توان کارسختی بر روی طول تغییرشکل بسیار بیشتر از تأثیر ضخامت ورق است. هم‌چنین، افزایش توان کارسختی طول تغییرشکل را زیاد می‌کند. لیندگرن [10] فرآیند شکل دهی غلتکی را به صورت سه‌بعدی با استفاده از روش اجزای محدود شبهیه‌سازی کرد. هر چند وی طول تغییرشکل را مطالعه نمود اما رابطه‌ای صریح برای آن ارائه نکرد. لیندگرن [11]، با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود و به کمک طراحی آزمایش، طول تغییرشکل پیشنهادی توسط باتاچاریا را بهبود بخشید و رابطه‌ی (۳) را برای طول تغییرشکل پیشنهاد داد.

فاصله‌ی y_b از لایه‌ی ختشی قرار دارد L' و شعاع خم در لایه‌ی ختشی ρ باشد، کرنش ناشی از خمش عرضی، e_{x_b} ، از رابطه‌ی (۴) به دست می‌آید.

$$e_{x_b} = \frac{y_b}{\rho} \quad (4)$$

با توجه به رابطه‌ی (۴)، توزیع کرنش خمشی در راستای ضخامت ورق تابعی خطی از فاصله‌ی تا لایه‌ی ختشی می‌باشد که در شکل (۶) نشان داده شده است.

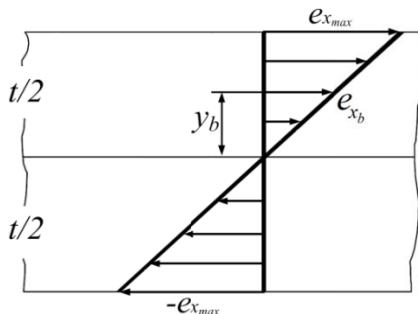


شکل ۶ توزیع کرنش ناشی از خمش عرضی در راستای ضخامت ورق

از آنجا که ورق یک پوسته‌ی نازک فرض شد، فشار وارد از سوی غلتک‌ها به آن در راستای ضخامت در مقایسه با تنش‌هایی که در نتیجه تغییرشکل در ورق به وجود می‌آیند ناچیز بود و می‌توان خمش عرضی را تنش صفحه‌ای فرض کرد. بنابراین، با فرض حالت‌های کرنش صفحه‌ای و تنش صفحه‌ای، می‌توان از مدلول یانگ معادل استفاده کرد که توسط رابطه‌ی (۵) تعریف می‌شود.

$$E' = \frac{E}{1-v^2} \quad (5)$$


که E و v به ترتیب مدول یانگ و نسبت پواسون هستند. در شکل (۷)، توزیع تنش در راستای ضخامت

تغییرشکل خمش عرضی در ناحیه‌ی خط خم. به منظور محاسبه‌ی کار مصرفی در ناحیه‌ی خم، المانی از خم به طول واحد در نظر گرفته شد که در شکل (۴) نشان داده شده است.

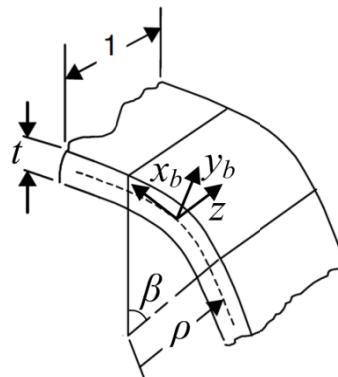

شکل ۴ المانی از خم به طول واحد

از آنجا که در حین فرآیند شکل دهی غلتکی سرد، کرنش در راستای طولی، z_b ، در ناحیه‌ی خم بسیار نزدیک به صفر است [12]، می‌توان خمش عرضی در امتداد خط خم را حالت کرنش صفحه‌ای فرض کرد و المان دو بعدی نشان داده شده در شکل (۵) را به جای المان سه بعدی در نظر گرفت.

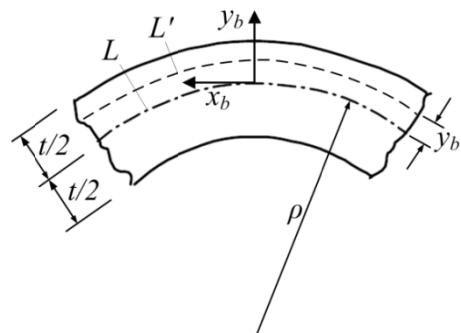

شکل ۵ المانی دو بعدی از خم

با توجه به این المان، در حین خمش طول لایه‌ی ختشی، L ، ثابت می‌ماند. اگر طول لایه‌ای که در

به این ترتیب می‌توان با داشتن توزیع تنش در راستای ضخامت، گشتاور لازم برای خمش در واحد طول را با استفاده از رابطه‌ی (۸) به دست آورد.

$$M_{tb} = \int \sigma_{x_b} y_b dy_b = \frac{Yt^2}{12} \Phi \quad (8)$$

که در آن ثابت Φ برابر است با:

$$\Phi = 4 \left(\frac{E_p}{E'} - 1 \right) G^2 + \left(\frac{1}{G} - 3 \right) \frac{E_p}{E'} + 3 \quad (9)$$


و ثابت G نسبت حد ارجاعی به ضخامت ورق است و از رابطه‌ی (۱۰) محاسبه می‌شود.

$$G = \frac{y_e}{t} = \left(1 - v^2 \right) \frac{\rho Y}{t E} \quad (10)$$

در محصولات شکل‌دهی غلتکی، شعاع خم متداول در حدود ضخامت ورق است. بنابراین، هرچند از دیدگاه نظری G می‌تواند از صفر تا 50% تغییر کند، اما مقدار عملی G برای فولادهای نرم کمتر از 0.002 و برای فولادهای با استحکام بسیار بالا کمتر از 0.1 است.

لیندگرن [13] و اینگوارسون [14] سه راهکار را برای طراحی تغییرات شعاع خم در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد پیشنهاد دادند که عبارتند از؛ ثابت بودن شعاع خم، ثابت بودن طول خم و متغیر بودن شعاع و طول خم در ایستگاه‌های مختلف. در عین حال، آن‌ها مزیتی را برای هر راهکار نسبت به دو راهکار دیگر بیان نکردند. در این مقاله، به منظور ساده‌تر شدن معادله‌ها، راهکار اول انتخاب شد که البته می‌توان رابطه‌ها را برای دو راهکار دیگر نیز توسعه داد. کار مصرف‌شده در تغییرشکل ناشی از خمش عرضی در واحد طول از خط خم را می‌توان از رابطه‌ی (۱۱) به دست آورد.

برای یک ماده ارجاعی-خمیری با کارسختی خطی نشان داده شده است.

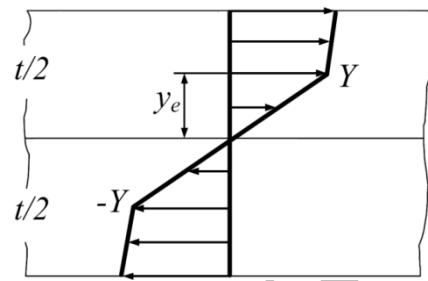

شکل ۷ توزیع تنش ناشی از خمش در راستای ضخامت ورق برای ماده ارجاعی-خمیری با کارسختی خطی

همان‌طور که مشاهده می‌شود در مجاورت لایه‌ی ختشی یک هسته‌ی ارجاعی قرار دارد و سپس از فاصله‌ی y_e ، تغییرشکل ارجاعی-خمیری به وجود می‌آید که شب تغییرات تنش در آن نسبت به ناحیه‌ی ارجاعی کم‌تر است. رابطه (۶) توزیع تنش در راستای ضخامت را توصیف می‌کند.

$$\sigma_{x_b} = \begin{cases} \left[1 - \left(1 - \frac{y_b}{y_e} \right) \frac{E_p}{E'} \right] Y & y_e \leq y_b \leq \frac{t}{2} \\ \frac{y_b}{y_e} Y & -y_e \leq y_b \leq y_e \\ \left[\left(1 + \frac{y_b}{y_e} \right) \frac{E_p}{E'} - 1 \right] Y - \frac{t}{2} & -y_e \leq y_b \leq -y_e \end{cases} \quad (6)$$

که در آن، E_p ، Y و y_e به ترتیب مدول مماسی ارجاعی-خمیری یا شب منحنی تنش-کرنش در ناحیه‌ی ارجاعی-خمیری، استحکام تسلیم اولیه ورق و حد ارجاعی در مرز ناحیه‌های ارجاعی و ارجاعی-خمیری در راستای ضخامت هستند. y_e ، با استفاده از رابطه‌های (۴) و نیز قانون هوک، از رابطه‌ی (۷) قابل محاسبه است.

$$y_e = \rho \left(1 - v^2 \right) \frac{Y}{E} \quad (7)$$

$$e_{z_{ls}} = \frac{1}{2} x_f^2 \left(\frac{d\theta}{dz} \right)^2 \quad (12)$$

توزیع تنش در ناحیه‌ی بال را می‌توان به کمک رابطه‌ی (۱۳) بیان کرد که در آن x_e مرز بین ناحیه‌های ارتجاعی و ارجاعی-خمیری در روی بال در نتیجه کشیدگی طولی است.

$$\sigma_{z_{ls}} = \begin{cases} \frac{x_f}{x_e} Y & 0 \leq x_f \leq x_e \\ \left[1 - \left(1 - \frac{x_f}{x_e} \right) \frac{E_p}{E} \right] Y & x_e \leq x_f \leq a \end{cases} \quad (13)$$

در شروع تغییر شکل، در فاصله L قبل از ایستگاه شکل دهی، تمام تغییر شکل در امتداد بال ارجاعی است. در محل ایستگاه، در صفحه‌ی گذرنده از خط مرکزی غلتک‌ها، طول ناحیه‌ی ارجاعی را می‌توان از روی نسبت کرنش ارجاعی ورق e_y و کرنش بیشینه‌ی e_{peak} تعیین کرد. بنابراین، دو شرط مرزی را می‌توان برای طول ناحیه‌ی ارجاعی در نظر گرفت که در رابطه‌ی (۱۴) بیان شده‌اند.

$$x_e = \begin{cases} a & \text{at } z = 0 \\ ma & \text{at } z = L \end{cases} \quad (14)$$

که m کمیتی بدون بعد است که با رابطه‌ی (۱۵) تعریف می‌شود.


$$m = \frac{e_y}{e_{peak}} \quad (15)$$

اگر مقدار m بزرگ‌تر یا مساوی با یک باشد، تغییر شکل در همه‌ی بال ارجاعی است و اگر m کوچک‌تر از ۱ باشد بخشی از بال تحت تغییر شکل ارجاعی و بقیه آن تحت تغییر شکل ارجاعی-خمیری خواهد بود. کرنش بیشینه‌ای که در حین کشیدگی طولی در لبه‌ی ورق ایجاد می‌شود توسط باتاچاریا [۲] به صورت رابطه‌ی (۱۶) پیشنهاد شده است.

$$W_{tb} = \int M_{tb} d\theta = \frac{Yt^2}{12} \Phi \theta \quad (11)$$

در محاسبه‌ی کار خمشی از فرض ثابت بودن ضخامت در حین تغییر شکل دهی غلتکی سرد استفاده شده است.

تغییر شکل کشیدگی طولی در ناحیه‌ی بال. به منظور بررسی تغییر شکل ورق در ناحیه‌ی بال، دو نقطه دلخواه P و P' بر روی لایه‌ی میانی ورق با فاصله‌ی δz نسبت به هم و به فاصله‌ی x_f از خط خم در نظر گرفته شدند. شکل (۸) این دو نقطه را نشان می‌دهد. پس از تغییر شکل که ورق به اندازه‌ی x_f جلوه‌رفت و زاویه‌ی بال باافق θ شد، مختصات جدید این دو نقطه به ترتیب $(x_f \cos \theta, x_f \sin \theta, z)$ و $(x_f \cos(\theta + \delta\theta), x_f \sin(\theta + \delta\theta), z + \delta z)$ خواهد بود.

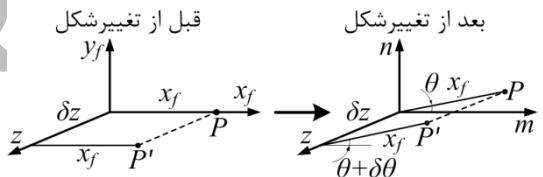

شکل ۸ موقعیت دو نقطه دلخواه از بال، قبل و بعد از شکل دهی غلتکی سرد

بنابراین، می‌توان کرنش ناشی از کشیدگی طولی را به کمک رابطه‌ی (۱۲) به دست آورد. مشابه رابطه‌ی (۱۲) توسط باتاچاریا و همکاران [۱] و پتون و همکاران [۱۵] گزارش شده است. در محاسبه‌ی این کرنش فرض شده است که نقاط واقع بر روی بال در حین تغییر شکل مسیری مارپیچ را بر روی یک استوانه طی می‌کنند که در نتیجه، فاصله‌ی آن‌ها از خط خم ثابت می‌ماند. هم‌چنین مقاطع عرضی در حین تغییر شکل به صورت تخت و عمود بر هم باقی می‌مانند و فاصله‌ی آن‌ها تغییر نمی‌کند.

در صورتی که تغییرشکل در سرتاسر بال به صورت ارجاعی باشد، کار ناشی از کشیدگی طولی ناحیه بال در واحد طول برابر است:

$$W_{ls_e} = \frac{Yta^3}{8} \left(\frac{d\theta}{dz} \right)^2 \quad (20)$$

کمینه‌سازی کار تغییرشکل کل و یافتن طول تغییرشکل. همان‌طور که رابطه‌ی (۲۱) نشان می‌دهد کار تغییرشکل کل را می‌توان از جمع کار خمشی در امتداد خط خم و کار ناشی از کشیدگی طولی در ناحیه بال به دست آورد.

$$W_t = \int [W_{ls} + W_{tb}] dz \quad (21)$$

به منظور تعیین توزیع زاویه‌ی بال با افق در امتداد طول تغییرشکل، می‌توان از رابطه‌ی اویلر برای کمینه کردن کار تغییرشکل کل استفاده کرد. رابطه‌ی اویلر وتابع اویلر به ترتیب توسط رابطه‌های (۲۲ و ۲۳) بیان می‌شوند.

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} - \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial F}{\partial \theta'} \right) = 0 \quad (22)$$

$$F(z, \theta(z), \theta'(z)) = \frac{Yt^2}{12} \Phi \theta + \frac{Yta^3}{192} \Omega \left(\frac{d\theta}{dz} \right)^2 \quad (23)$$

پس از جای‌گذاری رابطه‌ی (۲۳) در رابطه‌ی (۲۲) و انتگرال‌گیری، رابطه‌ی (۲۴) به دست می‌آید.


$$\theta(z) = \frac{4t}{a^3} \frac{\Phi}{\Omega} z^2 + c_1 z + c_2 \quad (24)$$

یک شرط مرزی صفر بودن شیب زاویه‌ی خم در ابتدای تغییرشکل است. در صورتی که این شرط برآورده شود:

$$e_{peak} = \sqrt{1 + \frac{3t}{4a\theta} (1 - \cos \theta)} - 1 \quad (16)$$

اگر فرض شود که توزیع ناحیه‌ی ارجاعی بر روی بال به صورت خطی باشد، با فرض ثابت بودن مساحت ناحیه‌ی ارجاعی، رابطه‌ی (۱۷) به عنوان توزیع متوسطی از ناحیه‌ی ارجاعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. شکل (۹) توزیع متوسط ناحیه‌ی ارجاعی را به همراه شرایط مرزی و ناحیه‌های ارجاعی و ارجاعی-خمیری نشان می‌دهد.

$$x_e = \left(\frac{m+1}{2} \right) a \quad (17)$$

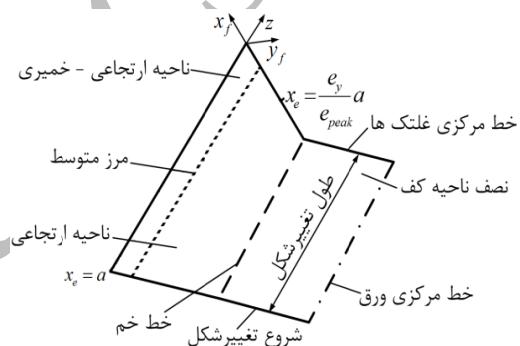

شکل ۹ توزیع خطی و متوسط ناحیه‌ی ارجاعی بر روی بال

به این ترتیب می‌توان کار مصرفی در تغییرشکل کشیدگی طولی در ناحیه بال را با استفاده از رابطه‌ی (۱۸) تعیین کرد.

$$W_{ls} = \frac{Yta^3}{192} \Omega \left(\frac{d\theta}{dz} \right)^2 \quad (18)$$

که در آن ثابت Ω از رابطه‌ی (۱۹) محاسبه می‌شود.

$$\Omega = \left[32 - (m+1)^3 \right] \left(1 - \frac{E_p}{E} \right) + \frac{48}{m+1} \frac{E_p}{E} \quad (19)$$


طول تغییر شکل ارتجاعی (تغییر شکل ارتجاعی در بال و خط خم). اگر علاوه بر بال، تغییر شکل در ناحیه‌ی خم هم ارتجاعی باشد رابطه‌ی (۳۰) طول تغییر شکل را نتیجه می‌دهد.

$$L = \sqrt{\frac{3a^3\theta_p}{t}} \quad (30)$$

اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد زیرا به دلیل کوچک بودن نسبت شعاع خم به ضخامت ورق در محصولات شکل دهنده غلتکی، مقدار G بسیار کوچک‌تر از $0/5$ بوده و ناحیه‌ی ارتجاعی در راستای ضخامت در خمش عرضی بسیار کوچک و قابل صرف نظر است. بنابراین می‌توان ماده را در خمش عرضی صلب-خمیری در نظر گرفت. با فرض مدل صلب-خمیری در خمش عرضی و مدل ارتجاعی-خمیری با کارستختی خطی در کشیدگی طولی، رابطه‌ی (۲۸) به رابطه‌ی (۳۱) تبدیل می‌شود.

$$L = \sqrt{\frac{8 - \frac{(m+1)^3}{4}}{3 + \frac{E_p t}{Y \rho}} \left[1 - \frac{E_p}{E} \right] + \frac{12}{m+1} \frac{E_p}{E}} \sqrt{\frac{a^3 \theta_p}{t}} \quad (31)$$

به منظور بررسی دقیق رابطه‌ی (۳۱)، جواب‌های به دست آمده از این رابطه به همراه جواب‌های رابطه‌ی (۲۸) بر حسب تغییرات G در شکل (۱۰) رسم شده‌اند. محدوده تغییرات G دو برابر محدوده عملی در نظر گرفته شده است.

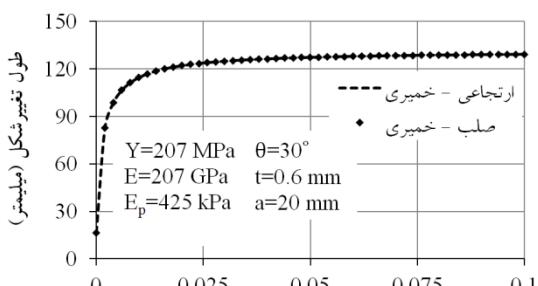

شکل ۱۰ مقایسه‌ی طول تغییر شکل رابطه‌ی (۳۱) با رابطه‌ی (۲۸)

$$\frac{d\theta(0)}{dz} = 0 \Rightarrow c_1 = 0 \quad (25)$$

شرط مرزی دیگری که می‌توان در نظر گرفت صفر بودن زاویه‌ی خم در ابتدای تغییر شکل است. اعمال این شرط در نهایت به رابطه‌ی (۲۷) منجر می‌شود که توزیع زاویه‌ی خم در امتداد طول تغییر شکل را نشان می‌دهد.

$$\theta(0) = 0 \Rightarrow c_2 = 0 \quad (26)$$

$$\theta(z) = \frac{4t}{a^3 \Omega} z^2 \quad (27)$$

برای تعیین طول تغییر شکل، شرط مرزی سومی را می‌توان لحاظ کرد. بر اساس این شرط مرزی، زاویه‌ی بال در ایستگاه شکل دهنده با زاویه غلتک‌ها برابر است، $\theta(L) = \theta_p$ ، که با برآورده ساختن این شرط رابطه‌ی (۲۸) برای طول تغییر شکل به دست می‌آید.


$$L = \sqrt{\frac{\Omega}{4\Phi}} \sqrt{\frac{a^3 \theta_p}{t}} \quad (28)$$

بحث در مورد طول تغییر شکل ارتجاعی-خمیری طول تغییر شکل ارتجاعی (تغییر شکل ارتجاعی در بال). در صورتی که تغییر شکل در همه‌ی بال به صورت ارتجاعی باشد، $m \geq 1$ ، طول تغییر شکل ارتجاعی از رابطه‌ی (۲۹) به دست می‌آید. این شرایط زمانی حاصل می‌شود که زاویه‌ی شکل دهنده کوچک، طول بال بلند و ضخامت ورق به اندازه‌ی کافی کوچک باشد تا تنفس بیشینه در تمام بال از استحکام تسلیم ورق کم‌تر شود. در این صورت رابطه‌ی (۲۹) باید به جای رابطه‌ی (۲۸) استفاده گردد.

$$L = \sqrt{\frac{a^3 \theta_p}{t}} \quad (29)$$

$$L = \sqrt{\frac{2}{3} \left(\frac{E_p}{E'} - 1 \right) G^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{1}{G} - 3 \right) \frac{E_p}{E'} + \frac{1}{2}}$$

مشاهده می شود، زاویه‌ی شکل دهی هر دو طول تغییرشکل ارجاعی-خمیری و باتاچاریا را افزایش می دهد. در زاویه‌های کمتر از 10° ، با توجه به مقدار m ، تغییرشکل بال به طور کامل زیر حد ارجاعی است و طول تغییرشکل از رابطه‌ی (۲۹) محاسبه شده است که البته از نظر عملی این زاویه‌ها بهندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

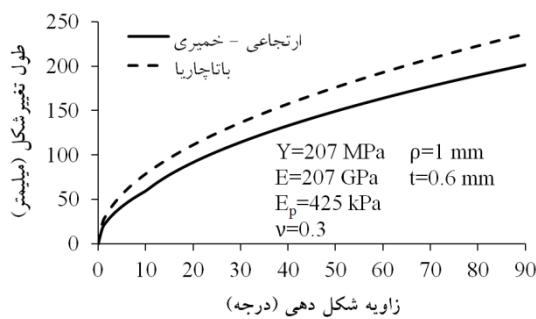

شکل ۱۱ اثر زاویه‌ی شکل دهی روی طول تغییرشکل

در شکل (۱۲) تفاوت نسبی طول های تغییرشکل ارجاعی-خمیری و باتاچاریا بر حسب زاویه‌ی شکل دهی نشان داده شده است. در این شکل، ارجاعی یا ارجاعی-خمیری بودن تغییرشکل بر حسب زاویه‌ی شکل دهی مشخص شده است. در زاویه‌های شکل دهی کمتر از 10° که تغییرشکل بال ارجاعی می باشد، تفاوت نسبی ثابت است زیرا بقیه‌ی کمیت‌ها در رابطه‌های (۲۹) و (۱) ثابت هستند و از سوی دیگر، تفاوت نسبی بیشینه است چرا که اثرهای ارجاعی در طول تغییرشکل باتاچاریا نادیده گرفته شده‌اند. هر چند با افزایش زاویه‌ی شکل دهی، به دلیل کم شدن اثرهای ارجاعی، تفاوت نسبی کاهش می‌یابد اما با افزایش بیشتر زاویه شکل دهی، به علت افزایش اثر کارسختی، مقاومت ورق در برابر تغییرشکل افزایش می‌یابد و تفاوت نسبی به سمت یک مقدار ثابت هم‌گرا می شود.

در شکل (۱۰) مشخص است که در محدوده‌ی مقدارهای عملی G ، رابطه‌ی (۳۱) طول تغییرشکل را به خوبی پیش‌بینی می کند.

طول تغییرشکل ارجاعی-خمیری کامل. در صورتی که رفتار ورق به ماده‌ی ارجاعی-خمیری کامل نزدیک باشد، رابطه‌ی (۲۸) به صورت رابطه‌ی (۳۲) ساده می شود.

$$L = \sqrt{\frac{32 - (m+1)^3}{12}} \sqrt{\frac{a^3 \theta_p}{t}} \quad (32)$$

طول تغییرشکل صلب-خمیری کامل. اگر رفتار ورق را بتوان با مدل صلب-خمیری کامل توصیف نمود رابطه‌ی (۳۳) به دست می آید که در واقع همان رابطه‌ی باتاچاریا است که در رابطه‌ی (۱) ارایه شد، است.


$$L = \sqrt{\frac{8a^3 \theta_p}{3t}} \quad (33)$$

بررسی اثر کمیت‌های مختلف روی طول تغییرشکل ارجاعی-خمیری


به طور کلی، با توجه به نتایج، می توان گفت که چون در محاسبه‌ی طول تغییرشکل باتاچاریا از اثرهای ارجاعی و کارسختی صرف نظر شده است، طول تغییرشکل ارجاعی-خمیری از طول تغییرشکل باتاچاریا کوچک‌تر است. در این بخش، تأثیر هر کدام از کمیت‌های مؤثر به صورت جداگانه، با ثابت نگه داشتن بقیه‌ی کمیت‌ها، بررسی شده است. شایان ذکر است که خواص ماده‌ی استفاده شده متعلق به فولاد نرم SAE 1020 [16] است.

زاویه‌ی شکل دهی. همان‌طور که در شکل (۱۱)

تفاوت است.

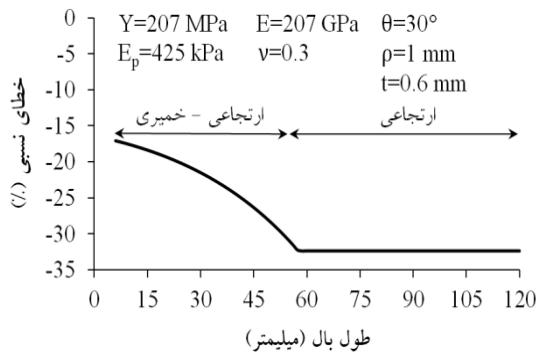


شکل ۱۴ تفاوت نسبی طول تغییر شکل ارتجاعی- خمیری و باتاچاریا بر حسب طول بال

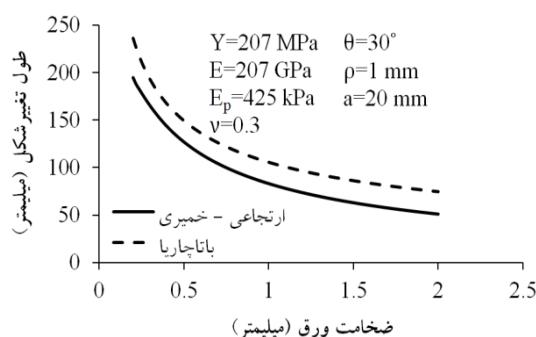


شکل ۱۵ اثر ضخامت ورق روی طول تغییر شکل

اثر ضخامت ورق. از آن جا که در این مقاله ورق به صورت یک پوسته‌ی نازک فرض شده است ضخامت را نمی‌توان از $1/10$ طول بال بیشتر در نظر گرفت. با توجه به شکل (۱۵)، افزایش ضخامت ورق، کاهش طول‌های تغییر شکل ارتجاعی- خمیری و باتاچاریا را به دنبال دارد. بر اساس شکل (۱۶) افزایش ضخامت ورق در ضخامت‌های کمتر از $4/4 \text{ mm}$ ، به دلیل کاهش اثرهای ارتجاعی، تفاوت نسبی را کم می‌کند. اما افزایش ضخامت ورق در ضخامت‌های بالاتر از این مقدار، به علت افزایش اثر کارسختی، تفاوت نسبی را افزایش می‌دهد.

اثر طول بال. با توجه به شکل (۱۳) افزایش طول بال، طول‌های تغییر شکل ارتجاعی- خمیری و باتاچاریا را زیاد می‌کند. با افزایش طول بال، کرنش بیشینه در لبه کاهش می‌یابد و بخش بیشتری از بال تحت تغییر شکل ارتجاعی قرار می‌گیرد که در نتیجه تفاوت طول تغییر شکل ارتجاعی- خمیری با طول تغییر شکل باتاچاریا زیاد می‌شود. تغییر شکل در بالهای با طول بیشتر از 58 mm کاملاً ارتجاعی است.

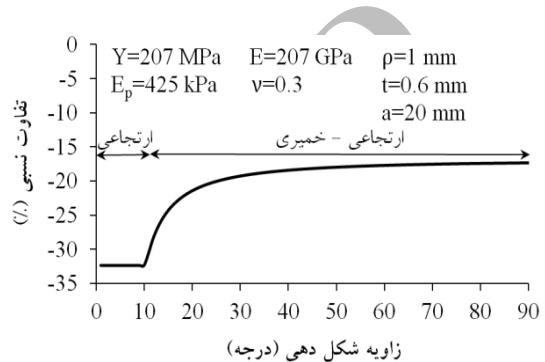


شکل ۱۶ تفاوت نسبی طول تغییر شکل ارتجاعی- خمیری و باتاچاریا بر حسب زاویه‌ی شکل دهی

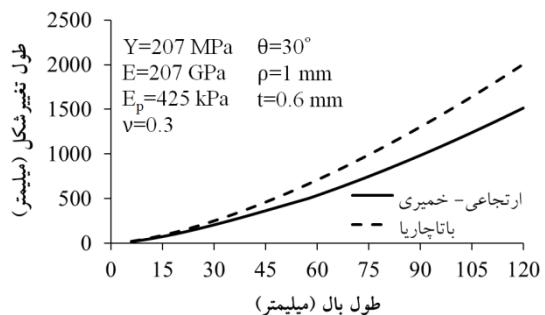

شکل ۱۷ اثر طول بال روی طول تغییر شکل


اثرهای متقابل خواص ارتجاعی و کارسختی بر تفاوت نسبی طول‌های تغییر شکل ارتجاعی- خمیری و باتاچاریا بر حسب طول بال در شکل (۱۶) مشاهده می‌شود. همان‌طور که در شکل مشخص شده است، در بالهای بلندتر از 58 mm تغییر شکل ارتجاعی است و خواص ارتجاعی علت اختلاف می‌باشد. در عین حال، در بالهای کوتاه‌تر از 58 mm ، کارسختی دلیل اصلی

استحکام تسلیم اولیه، مقاومت ورق به تغییرشکل بیشتر شده و طول تغییرشکل کاهش می‌یابد تا جایی که تغییرشکل به طور کامل ارجاعی شود. از آن به بعد، طول تغییرشکل با تقریب خوبی ثابت و مستقل از استحکام تسلیم اولیه می‌شود. در استحکام‌های تسلیم اولیه بیشتر از 400 MPa ، در همه نسبت‌های شعاع خم به ضخامت، طول تغییرشکل با افزایش استحکام تسلیم اولیه روند کاهشی دارد. اما هنگامی که استحکام تسلیم اولیه کمتر از 400 MPa است، در نسبت‌های شعاع خم به ضخامت کمتر از پنج، ناحیه‌های نزدیک به خم و لبه بال بیشتر تحت تغییرشکل ارجاعی-خمیری قرار می‌گیرند و بیشتر کارسخت می‌شوند که در نتیجه، مقاومت آنها به تغییرشکل بیشتر از بقیه نواحی بال خواهد بود. با افزایش استحکام تسلیم اولیه این شرایط تغییر می‌کند و مقاومت یکنواخت‌تری در سرتاسر بال و خم به وجود می‌آید. بنابراین، با توجه به شکل (۱۸)، می‌توان نتیجه گرفت که در نسبت‌های شعاع خم به ضخامت کمتر از پنج، هنگامی که استحکام تسلیم اولیه کمتر از 400 MPa است، برآیند مقاومت در برابر تغییرشکل در استحکام‌های بالاتر، کمتر می‌باشد و طول تغییرشکل بیشتر است.

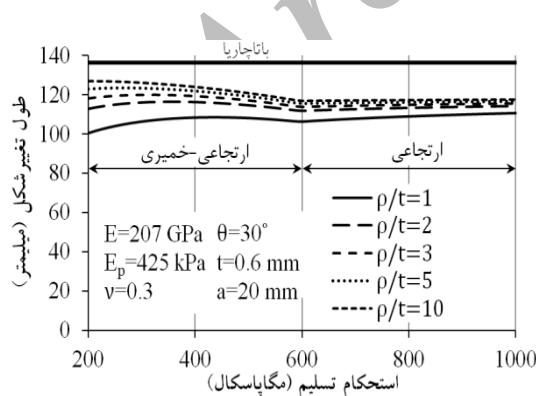


شکل ۱۸ اثر استحکام تسلیم اولیه روی طول تغییرشکل

اثر مدول یانگ. به طور کلی، با افزایش مدول یانگ

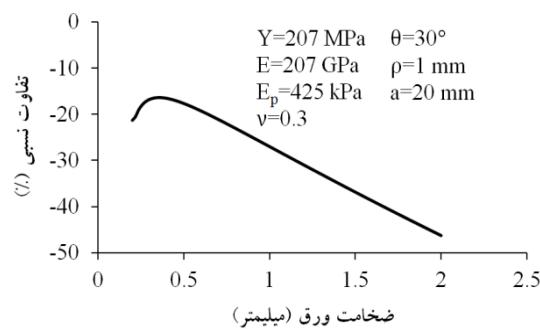


شکل ۱۶ تفاوت نسبی طول تغییرشکل ارجاعی-خمیری و بااتاچاریا بر حسب ضخامت ورق

اثر شعاع خم. در رابطه‌های به دست آمده برای طول تغییرشکل، شعاع خم به تنهایی ظاهر نشده است و همیشه نسبت آن به ضخامت ورق وجود دارد. در شکل (۱۷) تغییرات طول تغییرشکل بر حسب ضخامت رسم شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با افزایش نسبت شعاع خم به ضخامت ورق طول تغییرشکل افزایش می‌یابد.

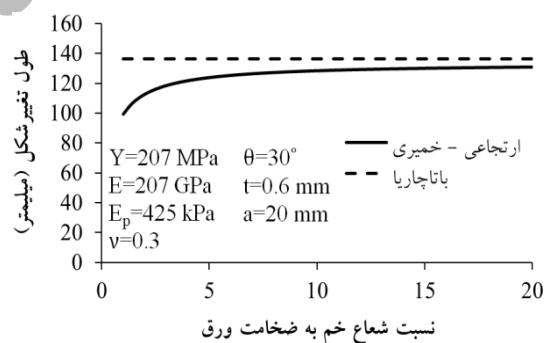


شکل ۱۷ اثر نسبت شعاع خم به ضخامت روی طول تغییرشکل

اثر استحکام تسلیم اولیه. با توجه به شکل (۱۸)، هر چند استحکام تسلیم اولیه اثری روی طول تغییرشکل بااتاچاریا ندارد ولی طول تغییرشکل ارجاعی-خمیری را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نسبت شعاع خم به ضخامت ورق به افزایش طول تغییرشکل می‌انجامد زیرا هر چه این نسبت بیشتر شود اثر کارسختی کمتر می‌گردد. به طور کلی، با افزایش

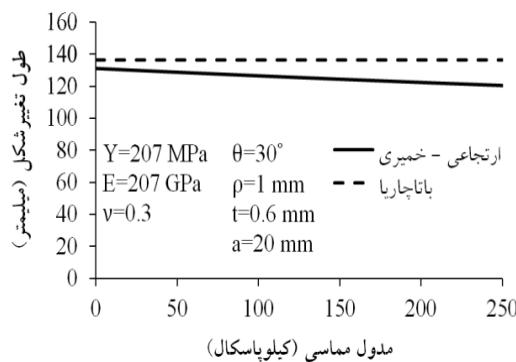

شکل ۲۰ اثر مدول مماسی ارجاعی- خمیری روی طول تغییرشکل

اثر نسبت پواسون. همان طور که در شکل (۲۱) مشاهده می شود، نسبت پواسون هیچ اثری روی طول تغییرشکل ندارد. این امر بدان معنی است که تغییرات احتمالی ورق در نتیجه‌ی کشیدگی طولی لبه و یا خمش عرضی در خط خم، بسیار کم و قابل چشم‌پوشی است و طول تغییرشکل را متأثر نمی سازد.

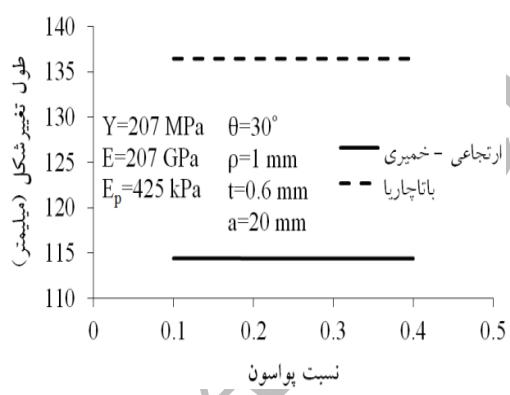

شکل ۲۱ اثر نسبت پواسون روی طول تغییرشکل


نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در این مقاله، با بررسی نظری تغییرشکل ورق در فرآیند شکل دهی غلتکی بک مقطع کانالی، طول تغییرشکل برای ماده‌ای توسعه داده شد که رفتار آن به صورت ارجاعی- خمیری با کارستخی خطی قابل توصیف باشد. هم‌چنین، با در نظر گرفتن دو نوع تغییرشکل کشیدگی طولی در بال و خمش عرضی،

تغییرشکل ارجاعی کوچک‌تر و ورق راحت‌تر به صورت ارجاعی- خمیری شکل می‌گیرد که در نتیجه، با توجه به شکل (۱۹)، طول تغییرشکل افزایش می‌یابد. در مدول‌های یانگ کوچک، تغییرشکل ارجاعی می‌باشد و طول تغییرشکل تحت تأثیر مدول یانگ نیست. با افزایش مدول یانگ، تغییرشکل ارجاعی- خمیری می‌شود و طول تغییرشکل افزایش می‌یابد. اما زمانی که تغییرشکل ارجاعی- خمیری شد افزایش بیش‌تر مدول یانگ اثر قابل توجهی روی طول تغییرشکل ندارد. در شکل (۱۹) مشاهده می‌شود که طول تغییرشکل با تاچاریا برای مدول‌های یانگ مختلف یکسان است.

اثر مدول مماسی ارجاعی خمیری. در شکل (۲۰) مشاهده می‌شود که با افزایش مدول مماسی ارجاعی خمیری، ورق کارسخت‌تر می‌شود؛ تغییرشکل آن دشوارتر و در نتیجه طول تغییرشکل کاهش می‌یابد.

اثر نسبت پواسون. همان طور که در شکل (۲۱) مشاهده می‌شود، نسبت پواسون هیچ اثری روی طول تغییرشکل ندارد. این امر بدان معنی است که تغییرات احتمالی ورق در نتیجه‌ی کشیدگی طولی لبه و یا خمش عرضی در خط خم، بسیار کم و قابل چشم‌پوشی است و طول تغییرشکل را متأثر نمی‌سازد.

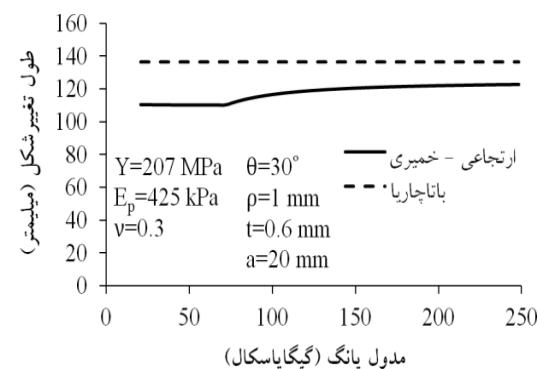

شکل ۱۹ اثر مدول یانگ روی طول تغییرشکل

مسئله‌ساز می‌شود.

فهرست علائم

ضخامت ورق	t
زاویه شکل دهی	θ_p
طول بال	a
طول کف	b
شعاع خم	ρ
شعاع غلتبه مادگی	r
استحکام تسليم	Y
مدول یانگ	E
مدول یانگ معادل	E'
نسبت پواسون	ν
مختصات راستاهای اول و دوم در خم	y_b, x_b
مختصات راستاهای اول و دوم در بال	y_f, x_f
مختصات راستای سوم	z
کرنش ناشی از خمش عرضی	e_{x_b}
کرنش ناشی از کشش طولی	e_{z_b}
تنش ناشی از خمش عرضی	σ_{x_b}
تنش ناشی از کشش طولی	σ_{z_b}
حد ارتجاعی در راستای ضخامت در خمش عرضی	y_e
حد ارتجاعی در راستای عرضی بال در خمش عرضی	x_e
گشتاور لازم برای خمش عرضی در واحد طول	M_{tb}
نسبت حد ارتجاعی به ضخامت ورق	G
کار لازم برای خمش عرضی در واحد طول	W_{tb}
کار لازم برای کشش طولی در واحد طول	W_{ls}
کار مجموع	W_t
کرنش تسليم	e_y
کرنش بیشینه در کشیدگی طولی	e_{peak}
تابع اویلر	F

رابطه‌هایی برای کار تغییر‌شکل ارائه گردید. نتایج نشان داد که خواص ارتجاعی و رفتار کارسختی تأثیر غیرقابل انکاری بر روی طول تغییر‌شکل دارند که این نتایج به صورت خلاصه به صورت زیر می‌باشند:

۱. افزایش زاویه‌ی شکل دهی، افزایش طول بال و کاهش ضخامت ورق طول تغییر‌شکل را افزایش می‌دهند.

۲. افزایش نسبت شعاع خم به ضخامت ورق طول تغییر‌شکل را زیاد می‌کند.

۳. افزایش استحکام تسليم اولیه، افزایش مدول مماسی ارتجاعی-خمیری و کاهش مدول یانگ به کاهش طول تغییر‌شکل منجر می‌شود.

۴. نسبت پواسون اثری روی طول تغییر‌شکل ندارد.

۵. در صورتی که ناحیه‌ی بال تحت تغییر‌شکل ارتجاعی باشد، طول تغییر‌شکل مستقل از جنس ورق خواهد بود.

۶. افزایش طول بال و کاهش زاویه‌ی شکل دهی سهم تغییر‌شکل ارتجاعی را افزایش می‌دهد و به افزایش تفاوت طول تغییر‌شکل ارتجاعی-خمیری با طول تغییر‌شکل پیشنهادی توسط باتاچاریا منجر می‌شود.

۷. افزایش ضخامت، ورق را بیش تر کارسخت می‌کند و تفاوت طول تغییر‌شکل پیشنهادی در این مقاله را با طول تغییر‌شکل باتاچاریا زیاد می‌گردد.

به این ترتیب، می‌توان گفت که ورق‌های با استحکام بالا و نیز ورق‌هایی که قابلیت کارسخت شدن زیادی دارند طول تغییر‌شکل کوتاه‌تری خواهند داشت. در صورتی که برای این ورق‌ها فاصله‌ی بین ایستگاه‌ها بزرگ‌تر از طول تغییر‌شکل باشد، برگشت فنری مشکل ساز می‌گردد و اگر فاصله‌ی بین ایستگاه‌ها کوچک‌تر از طول تغییر‌شکل باشد چین خوردگی لبه

مراجع

1. Bhattacharyya, D., Smith, P., Yee, C.H., Collins, I.F., "The prediction of deformation length in cold roll forming", *Journal of Mechanical Working Technology*, 9, pp. 181-191, (1984).
2. Bhattacharyya, D., Smith, P., Thadakamalla, S.K., Collins, I.F., Collins, I.F., "The prediction of roll load in cold roll forming", *Journal of Mechanical Working Technology*, 14, pp. 363-379, (1987).
3. Zhu, S., "Theoretical and experimental analysis of roll forming", PhD thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand, (1993)
4. Panton, S.M., Zhu, S.D., Duncan, J.L., "Fundamental deformation types and sectional properties in roll forming", *International Journal Of Mechanical Sciences*, 36 (8), pp. 725–735, (1994).
5. Nefussi, G., Gilormini, P., "A simplified method for the simulation of cold roll forming", *International Journal Of Mechanical Sciences*, 35(10), pp. 867- 878, (1993).
6. Nefussi, G., Proslier, L., Gilormini, P., "A simulation of cold roll forming for elastoplastic materials", *International Journal Of Mechanical Sciences*, 40(1), pp. 15- 25, (1998).
7. Nefussi, G., Proslier, L., Gilormini, P., "Simulation of the cold-roll forming of circular tubes", *Journal Of Materials Processing Technology*, 95, pp. 216-221, (1999).
8. مالکیان، مهران، دانشی، غلامحسین، "بررسی طول تغییر شکل و نیرو در فرآیند شکل دهنده غلتکی مقاطع کanal"، نشریه‌ی مهندسی متالورژی، شماره‌ی ۲، (۱۳۷۷).
9. Hong, S., Lee, S., Kim, N., "A parametric study on forming length in roll forming", *Journal Of Materials Processing Technology*, 113, pp. 774-778, (2001).
10. Lindgren, M., "Cold roll forming of a U-channel made of high strength steel", *Journal Of Materials Processing Technology*, 186, pp. 77–81, (2007).
11. Lindgren, M., "An improved model for the longitudinal peak strain in the flange of a roll formed U-channel developed by FE-analyses", *steel research institute*, 78 (1), pp. 82-87, (2007).
12. Bhattacharyya, D., Smith, P., "The development of longitudinal strain in cold roll forming and its influence on product straightness", *Journal of Mechanical Working Technology*, 1, pp. 422-427, (1984).
13. Lindgren, M., "Experimental and Computational Investigation of the Roll Forming Process", PhD thesis. Lulea, Sweden, (2009).
14. Ingvarsson, L., "Förenklad teori för rullformning av elementär V-profil", VAMP 15- rullforming, (2001).
15. Panton, S.M., Duncan, J.L., Zhu, S.D., "Longitudinal and shear strain development in cold roll forming", *Journal Of Materials Processing Technology*, 60, pp. 219-224, (1996).
16. McClure, C.K., Li, H., "Roll forming simulation using finite element analysis", *Society of Mechanical Engineers*, 8(2), pp. 114–119, (1995).