

## طراحی و ساخت قطعه رابط پدال کلاچ با کابل کلاچ

صادق رحمتی<sup>۱</sup>، پیوند نجفی<sup>۲</sup>

Peyvand\_1980@yahoo.com

### چکیده

قطعه رابط پدال کلاچ با کابل کلاچ در خودروهای پژو ۴۰۵، سمند، آردمی و پژو پارس به کار می‌رود. این قطعه از ۲ قطعه تشکیل شده است، بدنه اصلی از جنس 6.6 polyamide و قطعه دیگر از جنس CK45 می‌باشد. بدلیل یکسان نبودن جنس دو قطعه و هندسه مونتاژی دو قطعه نسبت به یکدیگر عملکرد این قطعه با مشکل مواجه می‌گردد و کابل کلاچ به مرور زمان از قطعه رها می‌شود. به همین دلیل قطعه جدیدی طراحی گردید که با توجه به موقعیت مونتاژی بتوان مشکل فوق را برطرف کرد و عملکرد قطعه را بالا برد.

### کلید واژه:

SLA - تحلیل المان محدود - ضربی اطمینان - تزریق ترمومپلایتیک - قالب کشویی

۱- استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، Srahmati2007@gmail.com  
۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

## ۱- مقدمه


سرعت و سهولت در جدا کردن و اتصال کابل کلاچ از پدال کلاچ می باشد.

همانگونه که در شکل (۱) مشاهده می کنید، خار فنری وظیفه نگهداشتن کابل کلاچ را بر عهده دارد که با خاصیت فنری که در اثر عملیات حرارتی ایجاد شده است می توان با فشار دادن بر روی خار فنری آن را باز و بسته کرد.

با گزارشات دریافتی از شرکت ایساکو مشخص گردید مشکل اصلی بوجود آمده در این قطعه رها شدن سیم کلاچ از داخل قطعه و شکستن بدنه قطعه از محل مونتاژ خار فنری بر روی آن می باشد.

این مشکل باعث از کار افتادن سیستم کلاچ می شود. با بررسی کامل قطعه و مشخصات آن، رها شدن کابل کلاچ به ۳ دلیل زیر می باشد:

- ۱- باز شدن دهانه خار فنری. ( شکل (۲) قسمت A)
- ۲- شکست قطعه از محل مونتاژ خار فنری. ( شکل (۲) قسمت B)
- ۳- شکست قطعه از محل اتصال به پدال کلاچ. ( شکل (۲) قسمت C)

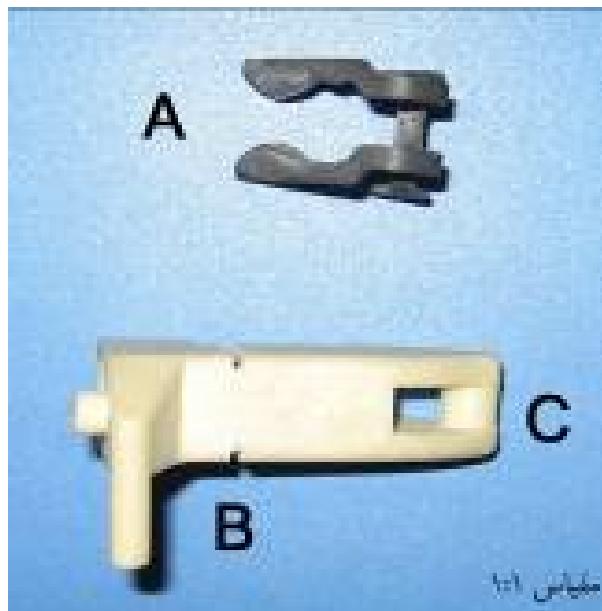

شکل (۲): قسمتهای شناسایی شده که منجر به رها شدن کابل کلاچ می شود

## ۳- طراحی قطعه جدید

پس از شناسایی مشکلات و دلایل آنها بررسی بر روی قطعات مشابه در خودروهای دیگر انجام گرفت که به دلیل وجود تنوع بسیار زیاد در طراحی مکانیزم های اتصال پدال به کابل کلاچ در

اگر به اطراف خود بتگریم وسائل و مکانیزم هایی را می بینیم که با اینکه از تکنولوژی های بالایی بهره مند هستند ولیکن ایرادات کوچکی در آنها مشاهده می شود که به مرور زمان توسط مصرف کنندگان نمایان می شود. عنوان مثال می توان به تغییرات چشمگیر در صنعت تلفن همراه و یا لوازم خانگی و غیره اشاره نمود. از این رو بسیاری از شرکت های بزرگ برای ارتقاء محصولات خود با نظرسنجی از مشتریان خود سعی در رفع ایرادات در مدل های جدید خود می نمایند. این یکی از راه های پیشرفت و ارائه محصولات جدیدتر و کارآتر توسط شرکت های تولیدی می باشد. در صنعت خودرو سازی نیز بدليل اینکه علاوه بر پارامتر های فنی، مسائل مرتبط با آسایش سرنوشتیان چه از لحاظ ارجونومی و چه از لحاظ اطمینان داشتن از عملکرد خودرو جزو گزینه های مهم در طراحی خودرو بشمار می آید، مطالب ذکر شده در بالا بیشتر نمایان می گردد. در حال حاضر نیز با وجود نرم افزار های قوی در طراحی و شبیه سازی، باز هم ایرادات کوچکی در طراحی ها به چشم می خورد که امکان پیش بینی آنها قبل از مصرف به مدت طولانی وجود ندارد. در این رابطه می توان به قطعه ای در سیستم انتقال قدرت خودروی پژو ۴۰۵ ( سمند و پژو پارس ) اشاره نمود که موضوع مورد بحث ما در این مقاله می باشد. وظیفه این قطعه اتصال پدال کلاچ به سیم کلاچ می باشد. این مجموعه در کلیه خودرو هایی که سیستم کلاچ غیر هیدرولیکی دارند به اشکال متفاوت وجود دارد که از لحاظ طراحی با یکدیگر متفاوت هستند.




شکل (۱): قطعه ربط سیم کلاچ به پدال کلاچ

۲- بررسی مشکلات بوجود آمده و دلایل بروز آنها

یکی از طرح های رایج جهت اتصال پدال کلاچ به کابل کلاچ در خودروها، طرح پژو می باشد. یکی از مزایای بسیار مهم این طرح

مقررین به صرفه‌تر می‌باشد. بنابراین طرح بدنه قطعه بدلیل تغییر جنس به صورت شکل (۵) تغییر داده شد. ماده انتخاب شده، بدلیل مقاومت به ضربه و سختی و استحکام بالا همان ماده قطعه اصلی می‌باشد.

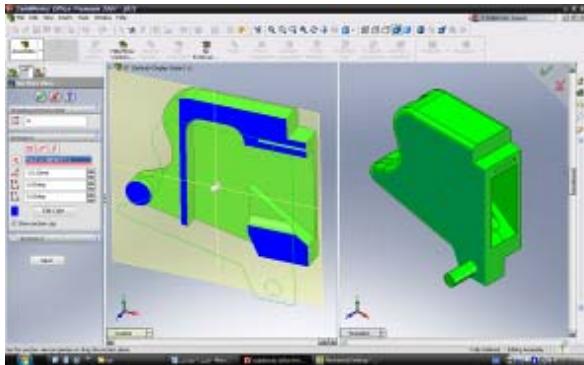

شکل (۵): نقشه اصلاح شده جهت تزریق پلاستیک

طرح پیشنهادی می‌بایست از لحاظ تنش‌های ایجاد شده در هنگام اعمال نیرو مورد تحلیل قرار گیرد تا در صورت وجود نقاط بحرانی تغییرات لازم قبل از نهایی شدن طرح قطعه انجام گیرد. همچنین پس از نهایی شدن طرح مقایسه‌ای با قطعه اصلی انجام گیرد.


#### ۴- آنالیز قطعه بوسیله نرم افزار ANSYS

در این بخش مراحل تحلیل به اختصار ذکر گردیده و از توضیح و تشریح آنها صرفه نظر گردیده است.

##### ۴-۱- شبکه‌بندی و انتخاب المان

برای شبکه‌بندی گیره از المان 10 Node Quadratic Tetrahedron استفاده شده که در نرم افزار ANSYS تحت عنوان 187 شناخته می‌شود. این المان برای مدلسازی قطعات نسبتاً پیچیده مناسب است. برای مدلسازی قطعه U شکل نیز از المان 20 Node مسلم است که در مدل در نظر گرفته شده ما با یک مسئله تماس (Contact) غیرخطی مواجه خواهیم بود. بنابراین علاوه بر المانهای ذکر شده می‌بایست از المانهای مربوط به مسئله Contact نیز استفاده کنیم. برای اینکار از دو المانی که در نرم افزار ANSYS آنها را با عنوانهای TARGE170 ، TARGET174 ، CONTA174 می‌شناسیم استفاده شده است.

خودروهای دیگر و دست نیافتن به طرحی که مشابه مکانیزم موجود در خودروی پژو باشد تصمیم به طراحی بر مبنای حذف دلایل ایجاد مشکل گردید که در این راستا طراحی قطعه‌ای که به صورت یکپارچه ساخته شود و همچنین ضریب اطمینان بالاتری نسبت به قطعه قبلی داشته باشد مد نظر قرار گرفت. طراحی با توجه به فرضیات بالا و موقعیت مونتاژی کل قطعه آغاز گردید. با مطالعه و بررسی بر روی نقشه قطعه اندازه‌های مهم که نقش کلیدی در موقعیت مونتاژی دارند شناسایی گردید تا در طرح جدید گنجانده شوند. پس از ساخت نمونه دستی (شکل (۳) و (۴)) و مثبت بودن تست عملکردی، طراحی قطعه با در نظر گرفتن کلیه مفروضات بوسیله کامپیوتر انجام گردید.

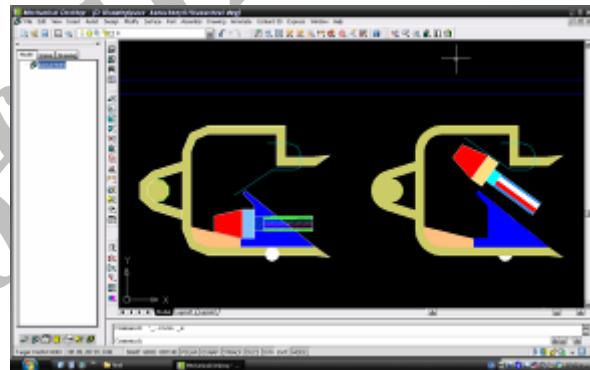


شکل (۳): طراحی قطعه و چگونگی قرارگیری کابل کلاچ درون قطعه نمونه دست ساز اولیه



شکل(۴): قطعه نمونه دست ساز دوم با دیواره فلزی

در طراحی قطعه توجه به روش تولید انبیوہ بسیار مهم می‌باشد. فرآیندهای قابل استفاده جهت تولید قطعه فوق، فرآیند پرسکاری و یا تزریق پلاستیک می‌باشد که در خصوص این قطعه، فرآیند تزریق پلاستیک بدلایل کاهش هزینه مواد اولیه و سرعت بالای تولید

همانطور که در این شکل مشخص است نقاط بحرانی در دو ناحیه خلاصه می‌شود. ناحیه اول محل نشیمن قطعه مخروطی سرسیم کلاچ بر روی گیره بوده و ناحیه دوم نیز در اطراف محل تماس قطعه U شکل با گیره می‌باشد. همانطور که در شکل (۶) مشخص است گیره در محل نشیمن قطعه مخروطی سرسیم کلاچ در بدترین شرایط دارای تنشی به میزان  $40-60 \text{ MPa}$  است. اما ناحیه‌ای که تنش حداکثر در آن اتفاق افتاده است در قسمت محل اتصال نشیمن استوانه‌ای پدال کلاچ به بدنه گیره است که توزیع تنش در آن را در شکل (۸) به طور جداگانه می‌توان مشاهده کرد.

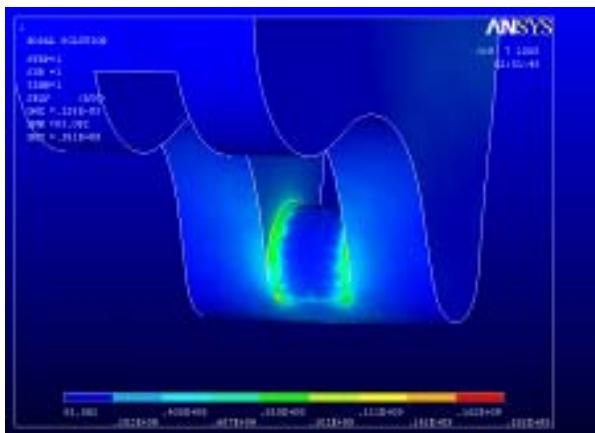

شکل (۸): توزیع تنش در محل نشیمن قطعه مخروطی


در شکل (۸) مشخص است که نواحی که تنش در آنها از  $120 \text{ MPa}$  تجاوز کرده است تنها به چند نقطه محدود خلاصه می‌شود، در حالی که غالب نقاط حداکثر دارای تنشی به اندازه  $120 \text{ MPa}$  هستند. برای جمع بندی نتایج بیان شده در این مرحله، این نتایج به طور خلاصه در جدول (۱) آورده شده است.

جدول (۱): خلاصه نتایج حاصل از حل مدل اولیه

موقعیت حداکثر تنش بدهن گیره	محل اتصال استوانه نشیمن قلاب پدال به بدنه گیره
ضریب اطمینان $1/0.6$	میزان حداکثر تغییر شکل (mm)
$1/2$	موقعیت حداکثر تغییر شکل
قسمت پایینی دیواره انتهایی در سمت سیم کلاچ	

#### ۴-۲-۴- اعمال شرایط مرزی و بارگذاری


با مشخص کردن محل نشیمن قطعه مخروطی سرسیم کلاچ بر روی محور گیره (دو قسمت از یک دایره) بارگذاری به صورت فشار یکنواخت بگونه‌ای اعمال گردید که نیروی برآیند حاصل از این فشار برابر  $825 \text{ N}$  گردد. این نیرو با توجه به گزارش شرکت ساپکو بیشترین نیرویی است که سیم کلاچ در حالت فرسایش تحمل می‌کند. این بارگذاری در شکل (۶) نشان داده شده است.

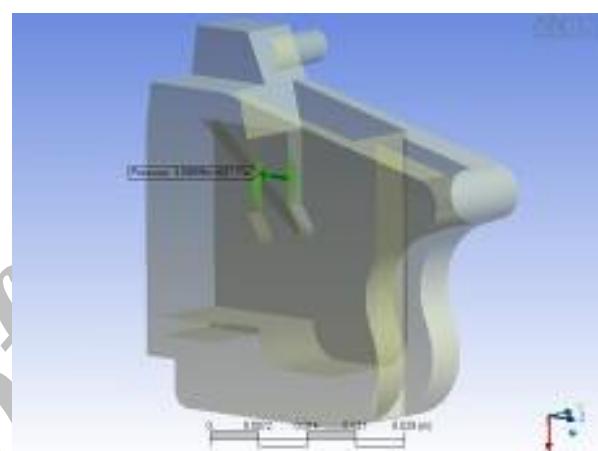

شکل (۶): محل اعمال نیرو

#### ۴-۳-۴- حل مدل

نتایج حاصل از حل مدل مذکور که در ادامه می‌آید در محاسبه مقاومت قطعه در برابر تنشهای واردہ با معیار تنش فن میز و مجاز بودن تغییر شکل آن با معیار تغییر شکل کلی قطعه ارائه می‌شود. توزیع تنش ناشی از بارگذاری و تماس بین دو قطعه را می‌توان در شکل (۷) مشاهده کرد.

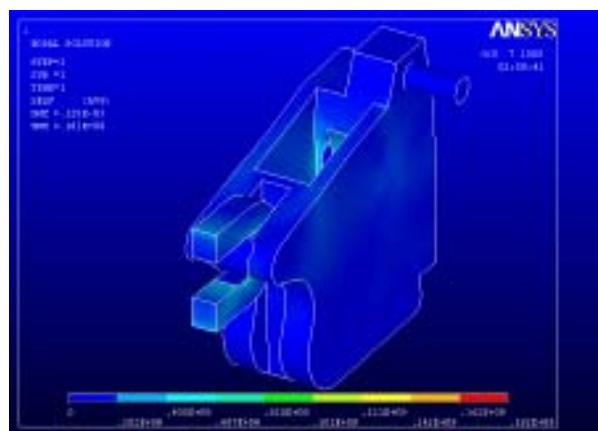

شکل (۷): توزیع تنش ناشی از بارگذاری و تماس بین دو قطعه

جدول(۲): مقایسه بین نتایج حاصل از حل دو مدل

مدل با fillet	مدل بدون fillet	
۷۳	۱۲۰	میزان حداکثر تنش
۱/۷۵	۱/۰۶	ضریب اطمینان
۰/۱ mm	۰/۱ mm	میزان حداکثر تغییر شکل

همانطور که مشاهده میکنید با اجراء fillet ، ضریب اطمینان به مقدار قابل قبولی افزایش پیدا کرده است. کلیه شرایط همانند تحلیل های قبلی می باشد که از تکرار آنها خودداری نموده و تنها به نتایج اکتفاء شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شده، نقطه حساس گیره اصلی از نظر تنش محل اتصال استوانه نشیمن پدال کلاچ به بدنه گیره است. مجدداً برای آنکه مقایسه ای بین گیره اصلی و گیره جدید که در گزارش های قبلی نتایج تحلیل آن ارائه شد انجام شود مجموعه نتایج بدست آمده، در جدول (۳) در ادامه آورده می شود.

جدول(۳): مقایسه بین مدل جدید و مدل اصلی گیره سیم کلاچ


مدل اصلی پژو	مدل جدید با Fillet	مدل جدید بدون Fillet	
۹۰ Mpa	۷۳ Mpa	۱۲۰ Mpa	میزان حداکثر تنش
۱/۴۲	۱/۷۵	۱/۰۶	ضریب اطمینان
۰/۱ mm	۰/۱ mm	۰/۱ mm	میزان حداکثر تغییر شکل
محل اتصال استوانه نشیمن پدال کلاچ به بدنه گیره	محل اتصال استوانه نشیمن پدال کلاچ به بدنه گیره	محل اتصال استوانه نشیمن پدال کلاچ به بدنه گیره	موقعیت حداکثر تنش
محل نشیمن خار فلزی	محل نشیمن قطعه مخروطی سرسیم کلاچ	محل نشیمن قطعه مخروطی سرسیم کلاچ	موقعیت حداکثر جابجایی

همانگونه که مشاهده می گردد مدل جدید با fillet از وضعیت بهتری نسبت به قطعه اصلی برخوردار است.

لذا با تایید این گزارش از سوی کارشناسان ساپکو و قبول طرح پیشنهادی، اقدام لازم جهت تولید انبوه قطعه آغاز گردید.

## ۵- بررسی و تحلیل نتایج


توزیع تنش شکل (۸) نشان می دهد که حداکثر تنش  $182 \text{ MPa}$  است اما می بایست به این نکته توجه کرد که این تنش ناشی از تمرکز تنش در محل تماس گیره با قطعه U شکل است و در نتیجه معیار خوبی برای محاسبه ضریب اطمینان نیست. علاوه بر آنکه وسعت حوزه آن نیز به چند نقطه محدود می شود. در مقابل همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره شد غالباً نقاط حداکثر تنشی به اندازه  $120 \text{ MPa}$  هستند که در مقابل حداکثر تنشی که قطعه در کشش می تواند تحمل کند ( $128 \text{ MPa}$ ) دارای ضریب اطمینان  $1/06$  است. این ضریب اطمینان بیان می کند که قطعه در شرایط بحرانی قرار دارد و لازم است که قطعه در این ناحیه تقویت شود. ایجاد تغییرات همانطور که نشان داده شد در محل اتصال استوانه نشیمن پدال به بدنه گیره تنش نسبت به سایر نقاط گیره مقدار نسبتاً بالایی را دارد است. این امر به دلیل هندسه گیره در این محل است. همانطور که در شکل (۹) نشان داده شده، در این محل بر روی گیره راکوردی (Fillet) از دو طرف به شعاع  $0/5 \text{ میلیمتر}$  زده می شود تا توزیع تنش مناسب تری حاصل گردد.

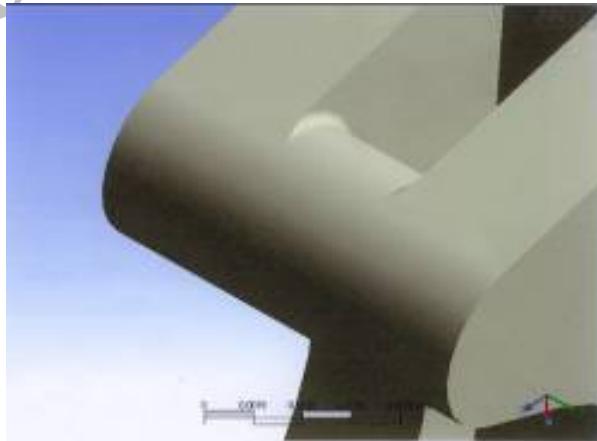

شکل(۹): تغییر صورت گرفته جهت کاهش تنش در این قسمت

توزیع تنش در مدل پیشنهادی در محل اتصال استوانه نشیمن پدال به بدنه گیره که ناحیه بحرانی گیره محسوب می شود پس از آنکه کنج اتصال استوانه به بدنه با ایجاد fillet اصلاح شد، کاهش قابل توجهی داشته است.

جمع بندی گزارش نتایج بدست آمده بطور خلاصه در جدول (۲) نشان داده شده است.

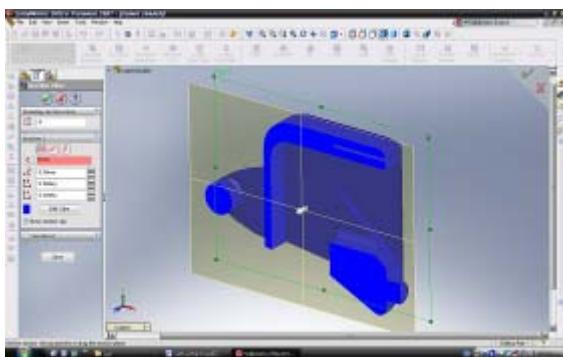

شکل (۱۱): صفحه جدایش

#### ۶- طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

با توجه به حجم زیاد مطالب مربوط به طراحی قالب، مراحل مختلف آن به طور اختصار ذیلآرائه می‌گردد:


- ۱- مشخصات قطعه قالبگیری (ابعاد و جنس)
- ۲- موقعیت قطعه نسبت به خط جدایش
- ۳- تعداد حفره قالب
- ۴- آرایش حفره قالب
- ۵- شکل ماهیچه قالب
- ۶- شکل مغزی حفره قالب
- ۷- کشوییها
- ۸- ساخت قالب

#### ۶-۱- مشخصات قطعه قالبگیری (ابعاد و جنس)


قطعه جدید از لحاظ جنس مواد با قطعه قبلی تفاوتی ندارد و ۶.۶ polyamide, 30% glass fiber reinforce قطعه در نظر گرفته می‌شود. نقشه نهایی قطعه در شکل (۱۰) نشان داده شده است.

#### ۶-۳- محاسبه تعداد حفره قالب

مشاهده می‌شود که منحنی از کمتر از  $n=10000$  قطعه شروع نمی‌شود. اگر بهترین کیفیت و دستیابی راحت در نظر باشد، آنگاه عموماً فقط از این قانون استفاده می‌شود. تیراز قطعه مورد نظر ۳۶۰۰۰ قطعه در سال می‌باشد که با توجه به نمودار شکل (۱۲) تعداد دو حفره بدست می‌آید. البته با توجه به اینکه برای هر قطعه ۲ عدد کشویی در نظر گرفته شده، انتخاب ۲ حفره که منجر به ایجاد ۴ کشویی می‌شود هم از لحاظ هزینه‌ای و هم از لحاظ طراحی و ساخت قالب مناسب می‌باشد.

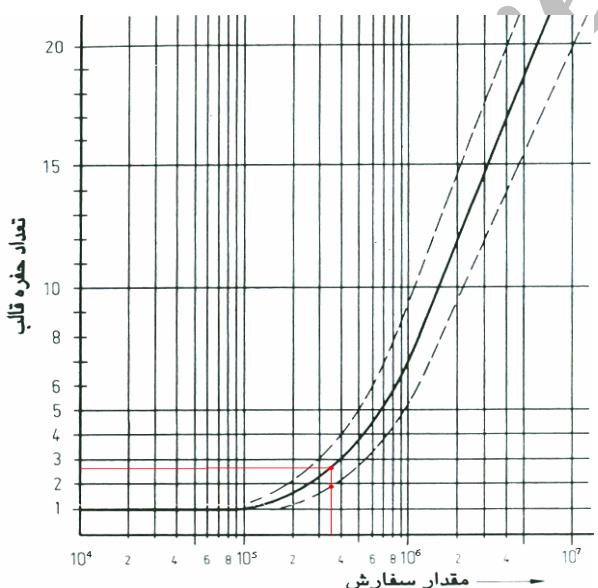


شکل (۱۲): ارتباط بین تعداد حفره قالب و مقدار سفارش

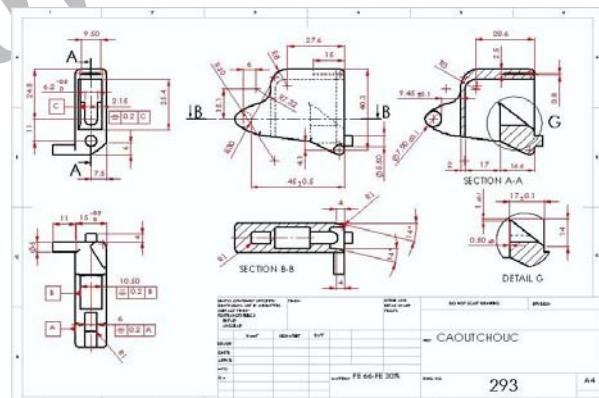


شکل (۱۰): نقشه نهایی قطعه جهت ساخت قالب

#### ۶-۲- موقعیت قطعه نسبت به خط جدایش

با توجه به اینکه از طرح قالب استاندارد استفاده می‌شود و قطعه نیز با اندکی اغماس دارای تقارن می‌باشد، قطعه دارای یک خط جدایش می‌باشد. (شکل ۱۱).

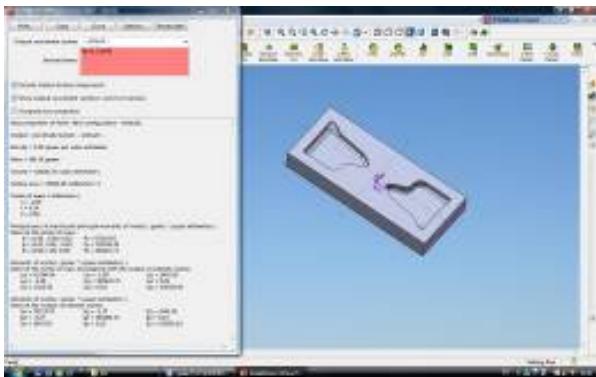


شکل (۱۵): طرح حفره قالب

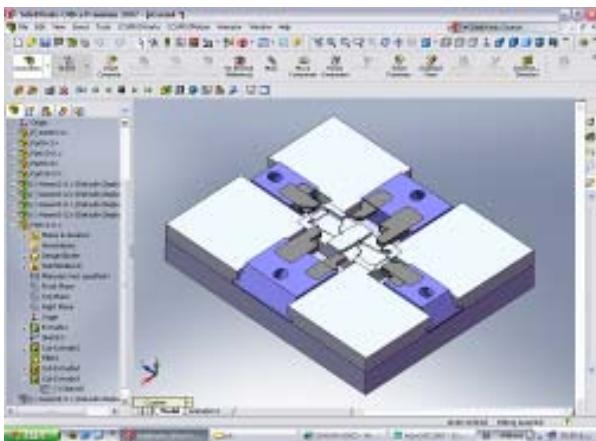


شکل (۱۶): طراحی کشوبی و کویته قالب به همراه حفره ها و ماهیچه های قالب

#### ۴-۶- آرایش حفره قالب


در ابتدا برای مشخص کردن آرایش حفره قالب محل قرارگیری راهگاه بوسیله نرم افزار تایین می‌گردد. با مشخص شدن محل قرارگیری گلوبی تزریق، طرح حفره قالب توسط نرم افزار رسم گردیده و مرکز جرم و ممان اول اینرسی محاسبه می‌گردد. همانطور که در شکل (۱۵) مشاهده می‌کنید حفره قالب به صورتی طراحی گردیده است که مرکز نیروها بر مرکز حفره قالب منطبق باشد.

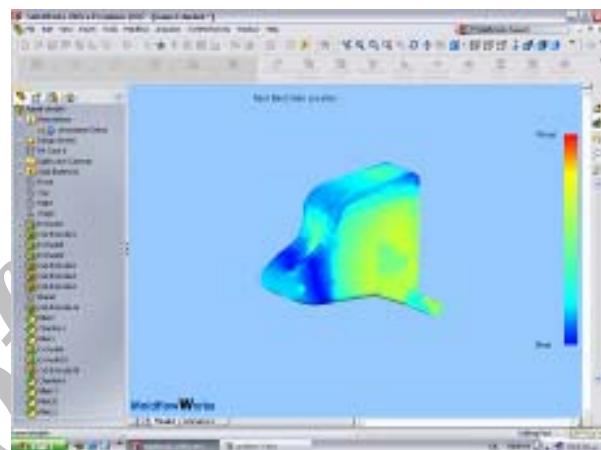

شکل (۳): تعیین بهترین نقطه جهت تزریق

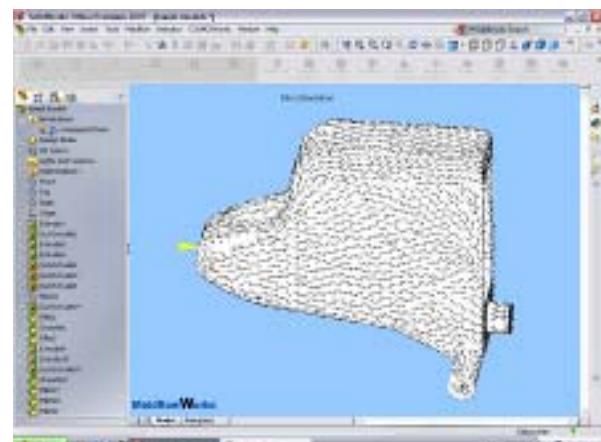


شکل (۱۴): نمایش جهت جریان مواد مذاب

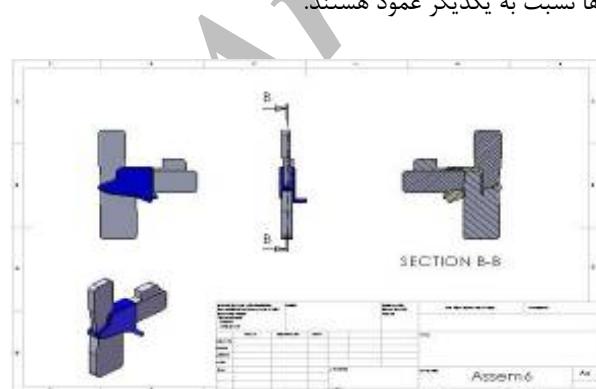

شکل (۱۷): شکل ماهیچه ها و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر

#### ۵-۶- شکل ماهیچه قالب


ماهیچه ها در این قالب جهت ایجاد حفره های داخل قطعه تعبیه گردیده است. با توجه به طرح حفره قالب و هندسه قطعه، ماهیچه ها نسبت به یکدیگر عمود هستند.

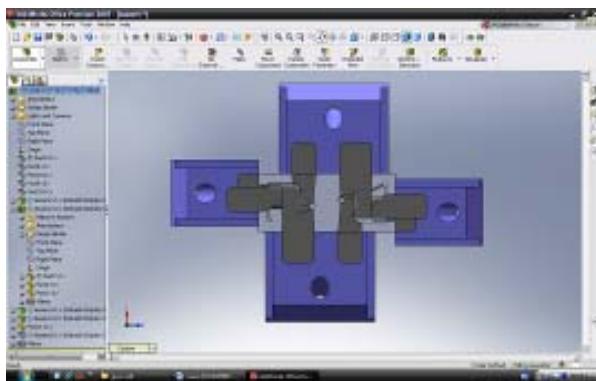

شکل (۲۰): شکل مغزی حفره قالب و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر


#### ۶-۶- شکل مغزی حفره قالب

شکل مغزی حفره قالب در واقع ایجاد کننده نمای خارجی یا بدنه قطعه می باشد.

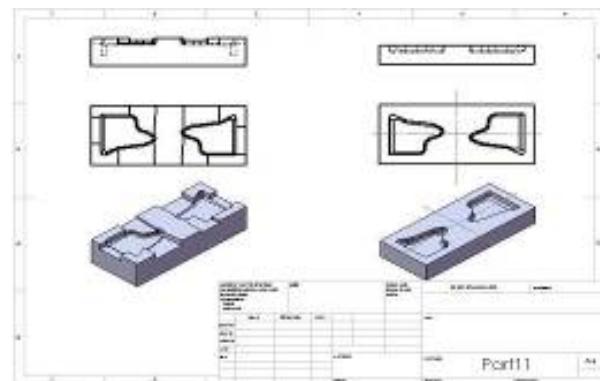

شکل (۱۸): شکل مغزی حفره قالب و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر

همانطور که در شکل (۱۸) مشاهده می گردد، شکاف های ایجاد شده در چهار طرف حفره سمت چپ جهت حرکت ماهیچه ها می باشد.

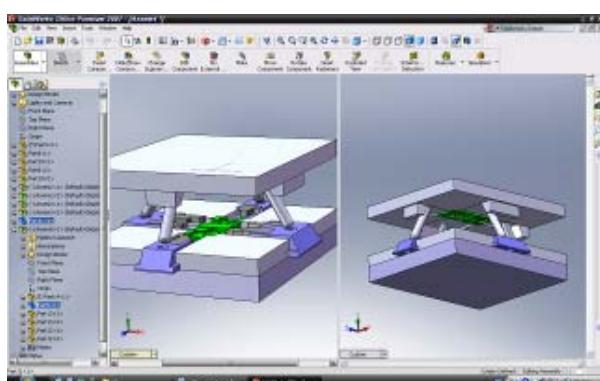


شکل (۲۱): مدل نهایی قالب


از اختلاف بین ابعاد قطعه قالبگیری و ابعاد حفره قالب نمی توان جلوگیری کرد، این اختلاف ها تحت عنوان انقباض خلاصه می شوند. ساده ترین راه برآورد انقباض برای تعیین اندازه یک قالب استفاده از جدول (۴) است.

#### ۷-۶- کشویی ها

با توجه به شکل هندسی قطعه و وجود ۳ حفره درون قطعه می باشد از قالب کشویی استفاده نمود. موقعیت کشوییها با توجه به ۲ حفره درون قطعه نسبت به یکدیگر ۹۰ درجه می باشد. (شکل (۱۹)).

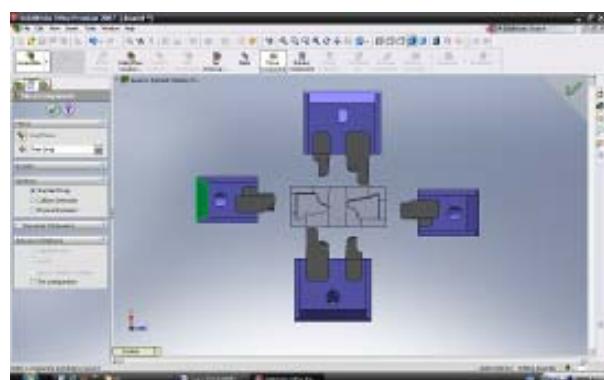

شکل (۱۹): شکل مغزی حفره قالب و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر

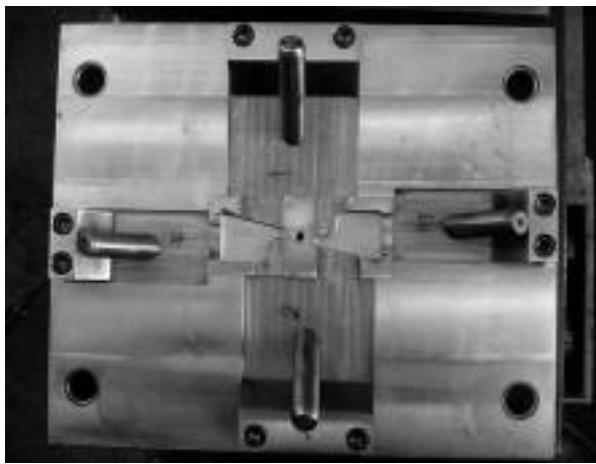

شکل (۲۳): نیمه ثابت قالب به همراه میل بادامک

جدول (۴) : انقباض برخی از ترموبلاستیکها


جنس	انقباض٪
نایلون ۶	۱-۱/۵
نایلون ۶/۶-GR	۰/۵
نایلون ۶/۶	۱-۲
نایلون ۶/۶-GR	۰/۵
پلی اتیلن سبک	۱/۵-۳
پلی کربنات	۰/۸
پلی اکسی متیلن	۲
پلی وینیل کلراید سخت	۰/۵
پلی وینیل کلراید نرم	۱-۳
پلی پرو پاپلین	۱/۲-۲

همانطور که مشاهده کردید می‌توان با بررسی مشکلات بوجود آمده و ریشه‌یابی علل بروز آنها جهت رفع، اقدام نمود. در حال حاضر نرم افزارها نقش مهمی در تسريع بخشیدن فرآیند ساخت و تولید دارند و باعث حذف روش سعی و خطأ که علاوه بر زمان، هزینه بالایی را می‌طلبد، شده است.

در این مقاله مشاهده نمودید که با تغییر در هندسه یک قطعه می‌توان در کارایی آن تأثیر زیادی گذاشت. همچنین با استفاده از نرم افزار می‌توان نقاط معیوب قطعه را شناسایی کرد و به راحتی آنها را اصلاح نمود. امید است در آینده مشکلات و ایرادات قطعات که در اثر عدم طراحی مناسب در خودروها بوجود آمده است شناسایی و برطرف گردد تا شاهد رضایت مصرف کننده باشیم.

## ۸- مراجع

- [۱] رائو، ترجمه دکتر مجذوبی، مهندس فریبا، "روش اجزاء محدود در مهندسی"، ۱۳۷۶.
- [۲] راکی، ایوانی، گریفیس، ندرکوت، ترجمه دکتر کاوه، "روش المانهای محدود"، ۱۳۷۰.
- [۳] م. ر. شبانعلی، "تحلیل محدود به کمک ANSYS"، انتشارات موسسه علمی فرهنگی، ۱۳۸۲.
- [۴] ح. ر. جاحد مطلق، "اجزاء محدود NSYS" ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

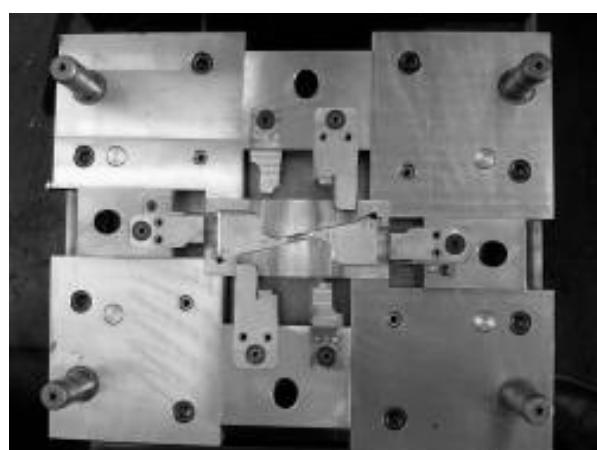

شکل (۲۲): نیمه متحرک قالب به همراه کشویی ها

[۵] س . خلیل پور آذری، "تکنولوژی قالب‌سازی و نمونه سازی سریع"،  
انتشارات ناقوس، ۱۳۸۳.  
ب. آرزو، ع . ا. خادم، "شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک به  
کمک کامپیوتر"، انتشارات ساپکو، ۱۳۸۳.

[۶] Mohern, menges، ترجمه بیغال، فرزاد، "تئوری و عملی  
قالب‌های تزریق پلاستیک" ، نشر طراح، ۱۳۸۱.

Archive of SID