

تأثیر عنصر نایوبیم بر افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژهای آمورف پایه آهن با ترکیب $Fe_{55-x}Cr_{18}Mo_7B_{16}C_4Nb_x$ (X=0, 3, 4, 5)

شهرام احمدی^{۱*} و حمیدرضا شاهوردی^۲

۱- گروه مواد زیست سازگار، پژوهشکده مواد و زیست مواد

۲- بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

(دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۴/۲۲ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۴/۷/۴)

چکیده - هدف این پژوهش ارزیابی شدن آزادهای آمورف پایه آهن و روکرد اصلی ارزیابی شدن آزادهای $Fe_{55-x}Cr_{18}Mo_7B_{16}C_4Nb_x$ (X=0, 3, 4, 5) است. اولین در کوره ذوب القا و نوارهای مورد نظر برای بررسی کار و ساختاری با استفاده از فرآیند ذوب رشته شدند. بررسی کمک داده ای حاصله از آزمون اسکن گرما افتراق (DSC) صورت گرفت. نتایج نشان داد که افزودن عنصر آزادهای ترک آزادهای، سبب افزایش گرانوی و ای شدن آزادهای شود. ضمناً مشخص شد که استحاله ای شدن در آزادهای طرق مکانیزم جوانهزن و رشد صورت می‌رد.

واژگان کلیدی: ای شدن، ذوب، گرانوی، استحاله ای شدن، آزمون اسکن گرما افتراق

Effects of Nb on Increasing Glass Form Ability in Fe-based Amorphous Alloys of $Fe_{55-x}Cr_{18}Mo_7B_{16}C_4Nb_x$ (X=0, 3, 4, 5)

S. Ahmadi^{1*} and H. R. Shahverdi²

1- Biomaterials Group, Materials & Biomaterials Research Center, Tehran, Iran

2- Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

* مسئول مکاتبات پست الکترونیکی: shah.ahmadi@yahoo.com

Abstract: In this research, Glass Form Ability (GFA) has been investigated in the new class of Fe-based amorphous alloys. Indeed, the main purpose is to evaluate the effects of alloying with niobium on glass form ability of $F_{55-x}Cr_{18}Mo_7B_{16}C_4Nb_x$ ($X=0, 3, 4, 5$) alloys. Vacuum induction melting (VIM) was utilized for production of primary ingots and melt spinning process was used for production of thin ribbons required for kinetic and structural investigations. Kinetic analysis was done using the data obtained from Differential Scanning Calorimetry (DSC) tests. Results showed that GFA and viscosity were enhanced by Nb alloying. It was also determined that devitrification transformation was accomplished in alloys by nucleation and growth mechanisms.

Keywords: Glass Form Ability (GFA), Melt-spinning, Viscosity, Devitrification transformation, Differential Scanning Calorimetry (DSC)

که "مذاب فوق سرد شده" نام دارد. این حالت مایع به ماده جامدی با ساختار اتمی بی‌نظم و ناپایدار تبدیل شده است که نمونه‌ای از محلول جامد فوق اشباع است. در این حالت حرکت اتم‌ها باتوجه به کاهش سریع و ناگهانی دما به شدت کاهش می‌یابد و زمان کافی برای ایجاد آرایش مجدد آن‌ها وجود ندارد. زمانی که دما به کمتر از دمای شیشه‌ای شدن (T_g) کاهش می‌یابد، اتم‌ها حرکتی ندارند و تنها در جای خود ارتعاش دارند که نتیجه آن حالت شیشه‌ای^۵ پایدار است (نقطه D). نکته بسیار مهم این است که در زیر دمای شیشه‌ای شدن فرایند جوانه‌زنی^۶ غیرممکن است [۴، ۵]. معیارها و یا شرایط اساسی در تشکیل فاز آمورف و یا به عبارت دیگر پایداری زیاد مذاب فوق تبرید شده به شرح زیر است [۶، ۷]:

الف-آلیاژهای سه یا چندتایی از عناصر مختلف

ب- اختلاف بین شعاع‌های اتمی عناصر تشکیل‌دهنده آلیاژ /r

ج- انرژی آزاد منفی در اختلاط عناصر اصلی سازنده

در این پژوهش هدف تعیین این موضوع است که استحاله حالت جامد غیرشیشه‌ای شدن از طریق چه مکانیزم کلی (جوانه‌زنی - رشد و یا اشپینووال) در آلیاژها انجام می‌شود و افزودن عنصر نایوبیم تاچه حدی بر تغییر این مکانیزم موثر است. در این پژوهش ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن در آلیاژها در ابتدا به کمک معیارهای معرفی شده توسط سایر پژوهشگران صورت گرفته است. همان‌گونه که اشاره خواهد شد، برخی از معیارهای ارزیابی از صحت و دقیقت کافی در ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن برخوردار نیست و امکان بروز خطأ در تعیین مکانیزم استحاله حالت جامد وجود دارد. به همین دلیل در این

۱- مقدمه

یک شیشه فلز در واقع آلیاژ فلزی با ساختار اتمی بی‌نظم است که دارای مناطق با نظم کوتاه و فاقد مناطق با نظم بلند در ساختار است. این دسته از مواد فاقد ساختار بلوری، مرز دانه و عیوب بلوری‌اند. پژوهش‌های صورت گرفته بررسی آلیاژهای آمورف نشان می‌دهد [۱، ۲] این دسته از مواد دارای مناطق با نظم "دامنه کوتاه"^۳ به اندازه تقریبی دو نانومتر و خوش‌های اتمی حاوی حدوداً ۲۰۰ اتم هستند. در شکل ۱ به صورت نمادین مقایسه‌ای بین ساختارهای اتمی در حالت‌های گاز، مایع و جامد (در دو حالت آمورف و بلوری) یک ماده فرضی نشان داده شده است. به طور مشخص، علی‌رغم شباهت ساختارها در حالت‌های آمورف و مایع، اتم‌ها در ساختار شیشه‌ای یا آمورف، بردار حرکتی ندارند و ساکن هستند [۳].

در شکل ۲ رفتار مواد شیشه‌ای در هنگام سرد شدن نشان داده شده است. در نقطه A ماده در فاز مایع قرار دارد و اتم‌ها آزادانه و در جهت‌های اتفاقی حرکت می‌کنند. با کاهش دما حجم ویژه ماده کاهش می‌یابد. با رسیدن به دمای ذوب (T_m) دو مسیر مشخص وجود دارد. در حالت اول با کاهش تدریجی دما جوانه‌های جامد در مذاب آلیاژ به وجود آمده و در نهایت ساختار کاملاً بلوری به دست می‌آید (نقطه B)، ضمن اینکه حجم ویژه به شدت کاهش می‌یابد و آنتالپی نیز تغییر می‌کند. با کاهش بیشتر دما ساختار بلوری در نقطه C به حالت پایدار می‌رسد.

در حالت دوم در صورتی که نرخ کاهش دما به اندازه کافی زیاد باشد، ماده به حالت نیمه پایداری تبدیل می‌شود


۲- روش پژوهش

ساخت شمشهای اولیه آلیاژهای مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از مواد خالص شامل آهن (۹۹/۷ درصد وزنی)، کروم ۹۹/۹ درصد وزنی)، مولیبدن (۹۹/۹ درصد وزنی)، بور ۹۹/۵ درصد وزنی) و نایوبیم (۹۹/۹ درصد وزنی) و ذوب در دمای ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ درجه سانتی گراد در کوره الایای تحت خلا (۵×۱۰ میلی بار) انجام شد. در مرحله بعد به منظور حصول آلیاژ آمورف، قطعات ۱۵ گرمی از شمش ریخته شده، در فرایند ذوب ریسی به نوارهایی با ضخامت ۶۰ میکرومتر تبدیل شدند. تعیین ترکیب شیمیایی شمشهای ریختگی آلیاژهای مورد نظر با روش انحلال مایکروویو ICP (برای کلیه عناصر به غیر از کربن) و همچنین روش انحلال گازی (برای تعیین میزان کربن) صورت گرفت. تعیین مقادیر مواد با روش پلاسمای جفت شده الایای (ICP) به کمک دستگاه Perkin elmer 7300 DV با توانایی تحلیل عناصر در حد ده هزارم درصد و سنجش همزمان ۵۲ عنصر انجام شد. تعیین مقدار کربن با دستگاه Leco cs 230 صورت گرفت و در هر دو روش تحلیل از منحنی‌های استاندارد برای کالیبراسیون استفاده شد.


به منظور مطالعه ساختار میکروسکوپی نوارهای تهیه شده در فرایند ذوب ریسی در حالت آمورف از میکروسکوپ الکترونی عبوری مجهز به تحلیلگر ترکیب شیمیایی استفاده شد. برای شناسایی فازهای بلوری حاصل از تبلور، آزمون پراش اشعه ایکس^۷ مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت برای مطالعه سیستمیک تبلور و اندازه‌گیری دمای شیشهای شدن، آزمون گرماسنجی افتراقی در نرخ‌های گرمایش ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ در دقیقه انجام شد.

۳- نتایج

در جدول ۱ ترکیب شیمیایی شمشهای ریخته‌گردی شده اولیه آورده شده است. همان‌گونه که از اعداد جدول مشخص است، ترکیب نهایی آلیاژها (به دست آمده از فرایند ریخته‌گردی) با

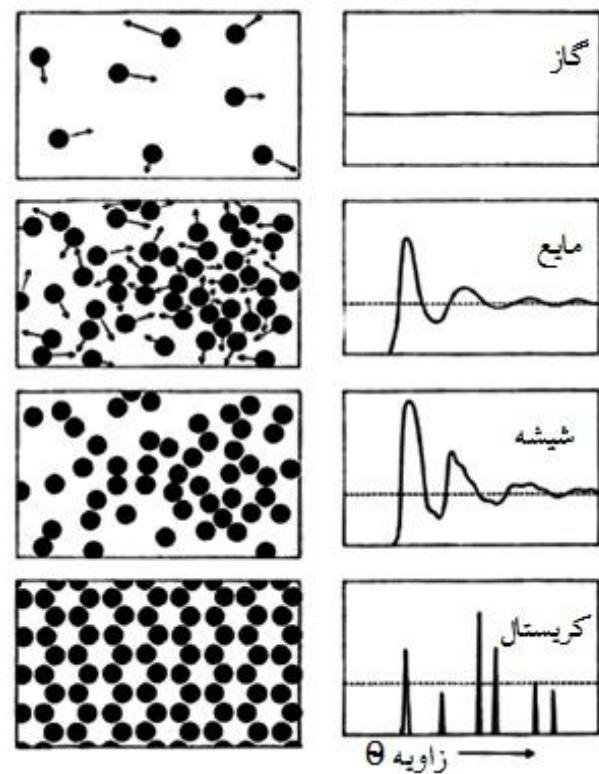

شکل ۱- مقایسه آرایش اتمی در حالت‌های مختلف مواد [۱]


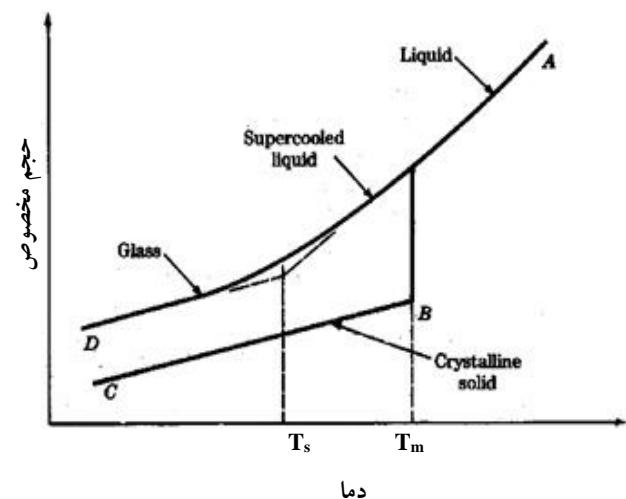


شکل ۲- تغییرات حجم ویژه یک ماده فرضی با کاهش دما [۲]

پژوهش با توجه به مبانهای فیزیکی و همچنین به کمک ارزیابی تغییر خاصیت گرانزوی، تغییر در قابلیت شیشهای شدن آلیاژها بررسی شده است.


جدول ۱- نتایج آزمون پلاسمای جفت شده القابی و سنجش مقدار کربن بر حسب درصد وزنی عناصر

نام اختصاری آلیاژ	ترکیب دقیق آلیاژ	کربن	نایوبیم	بر	مولیبدن	کرم	آهن	ترکیب شیمیابی آلیاژها (محاسباتی)
SHS1	Fe _{54.2} Cr _{19.1} Mo _{7.3} B _{15.1} C _{4.3}	1.04	---	3/3	14.2	20.1	61.3	Fe ₅₅ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄
SHS2	Fe _{51.5} Cr _{18.5} Mo _{8.2} B _{14.9} C _{4.1} Nb _{2.8}	0.97	5.1	3/1	15.4	19.1	56.4	Fe ₅₂ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₃
SHS3	Fe _{50.1} Cr _{18.3} Mo _{7.8} B _{15.8} C _{3.8} Nb _{4.2}	0.89	7.6	3/3	14.7	18.7	58.1	Fe ₅₁ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₄
SHS4	Fe _{49.3} Cr _{19.3} Mo _{6.8} B _{15.5} C _{3.9} Nb _{5.2}	0.92	9.4	3/3	12.8	19.7	53.8	Fe ₅₀ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₅

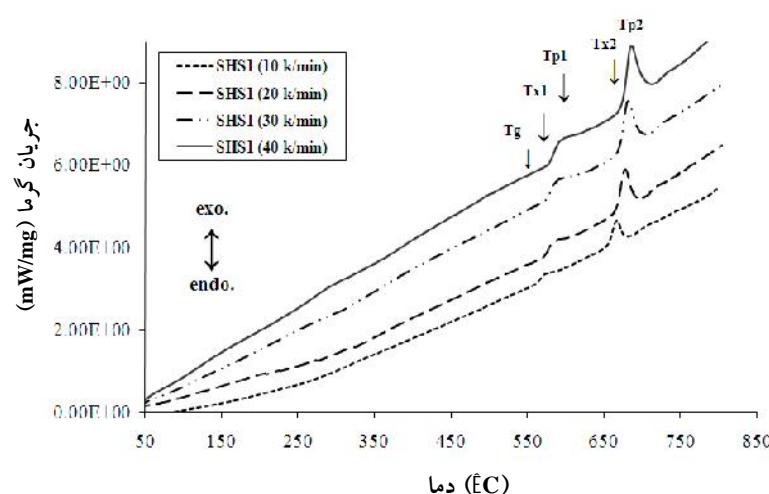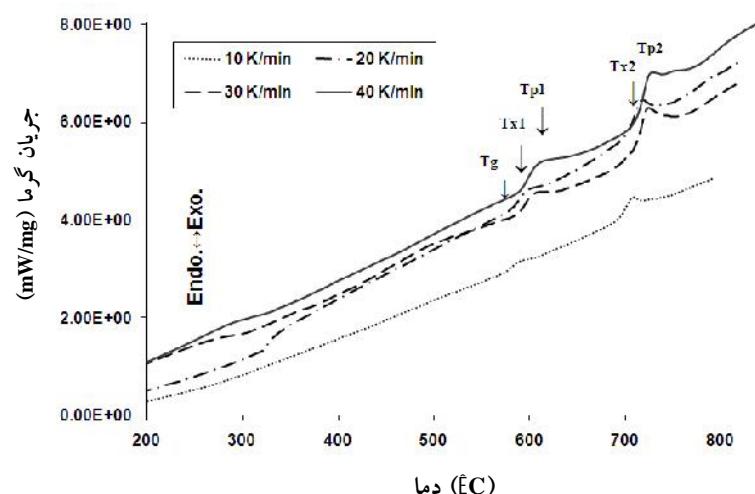
شکل ۳- نمودار آلیاژ DSC (SHS1) Fe₅₅Cr₁₈Mo₇B₁₆C₄شکل ۴- نمودار آلیاژ DSC (SHS2) Fe₅₂Cr₁₈Mo₇B₁₆C₄Nb₃

در شکل های ۳ تا ۶ منحنی های حاصله از آزمایش های اسکن گرما سنجی افتراقی در نرخ های مختلف گرم کردن برای چهار آلیاژ (Fe_{55-x}Cr₁₈Mo₇B₁₆C₄Nb_x (X= 0, 3, 4, 5) به همراه

ترکیب شیمیابی مدنظر اولیه تفاوت هایی دارد. با توجه به تغییر جزئی در مقادیر عناصر که در مرحله ذوب القابی رخ می دهد بروز این اختلافات جزئی اجتناب ناپذیر است.

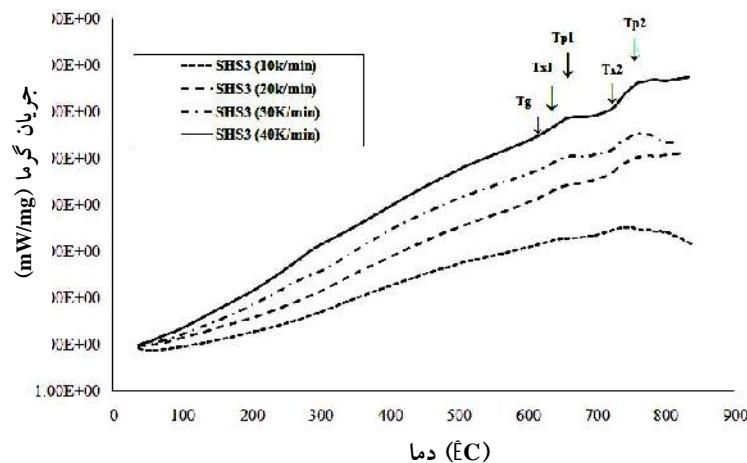

شکل ۵- نمودار DSC آلیاژ (SHS3) $\text{Fe}_{51}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_4$

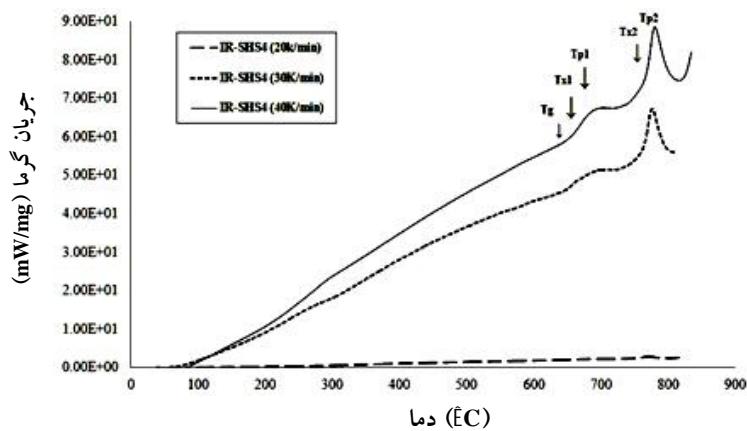


شکل ۶- نمودار DSC آلیاژ (SHS4) $\text{Fe}_{50}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_5$


است. به طور مشخص هیچ گونه قله‌ای در زوایای تفرق گوناگون وجود ندارد که نشان‌دهنده عدم وجود فازهای بلوری در ساختار باشد.

در مرحله اول، آلیاژها در دمای بیش از دمای تبلور مرحله اول شان به مدت زمان ۳ ساعت آنیل شدند. در بررسی‌های قبل مشخص شده است که انجام عملیات حرارتی به مدت زمان حدود ۳ ساعت سبب تشکیل کامل فازهای بلوری در ساختار می‌شود و درواقع فاز آمورف تقریباً به طور کامل به حالت بلوری در خواهد آمد. در شکل‌های ۱۱ تا ۱۴ منحنی‌های تفرق اشعه ایکس نمونه‌ها در حالت عملیات حرارتی شده و ایجاد ساختار بلوری نشان داده شده است.


دهاهای استحاله نشان داده شده است. در نمودارهای نشان داده شده به طور مشخص دو تحول گرمایزا مشاهده می‌شود. قله این استحاله‌ها با افزایش دما در هر آلیاژ افزایش یافته است، ضمن اینکه این افزایش دمای قله، با افزوده شدن عنصر آلیاژی نایوبیم هم مشاهده می‌شود. دماهای مختلف استحاله در آلیاژها با نمادهای T_p (مربوط به قله دماهای تبلور) و T_g (مربوط به دمای شیشه‌ای شدن) نشان داده شده است. دمای شروع استحاله تبلور از حالت اولیه جامد فوق سرد شده (آمورف) با T_x در نمودارها نشان داده شده است. در شکل‌های ۷ تا ۱۰ نتایج آزمون‌های تفرق اشعه ایکس نوارهای به دست آمده از فرایند ذوب ریسی نشان داده شده

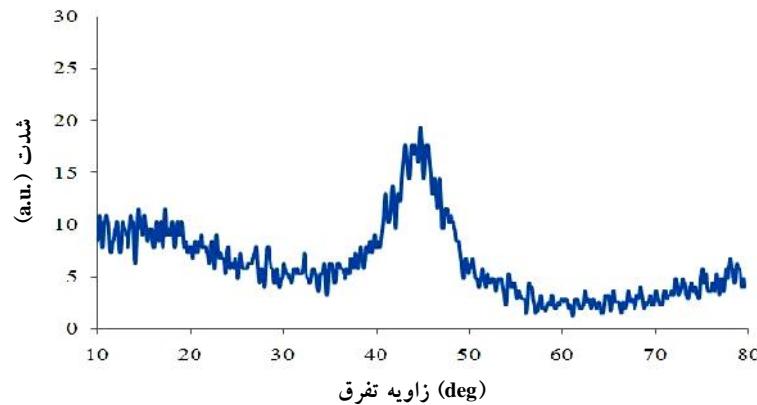

شکل ۷- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{55}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4$ در حالت آمورف

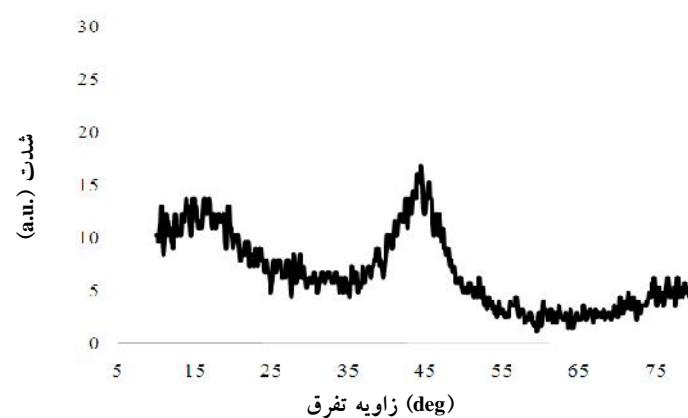


شکل ۸- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_3$ در حالت آمورف

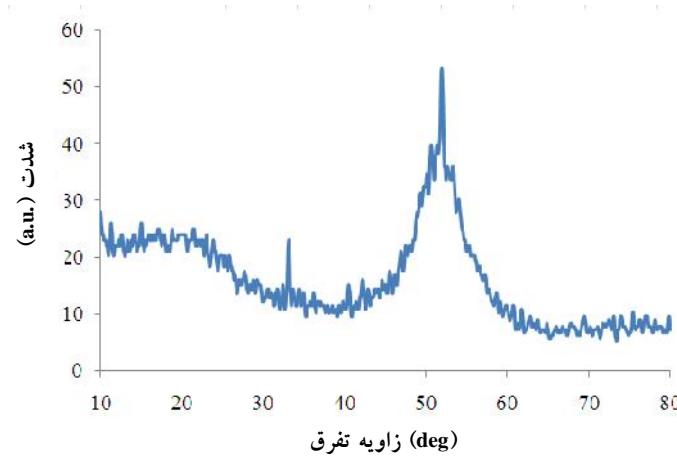


شکل ۹- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{51}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_4$ در حالت آمورف

ساختمار بلوری نمونه‌ها پس از انجام عملیات آنیل در سیکل‌های مختلف نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شد.


در شکل‌های ۱۵ و ۱۶ ساختار میکروسکوپی نمونه‌ها در حالت اولیه^۸ نشان داده شده است. در شکل‌های ۱۷ و ۱۸ الگوی پراش نمونه‌ها در حالت آمورف نشان داده شده است.

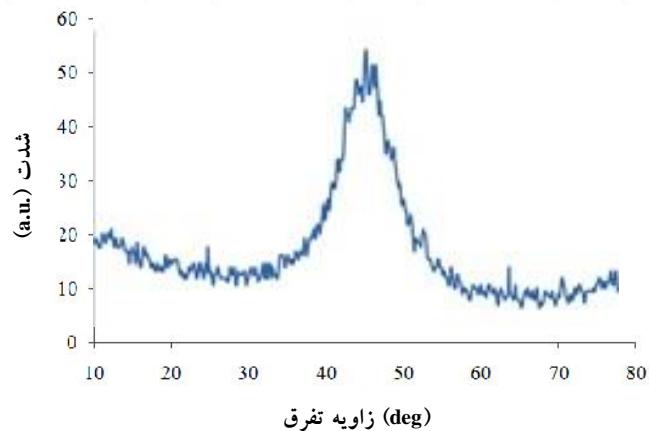


شکل ۱۰- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{50}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_5$ در حالت آمورف

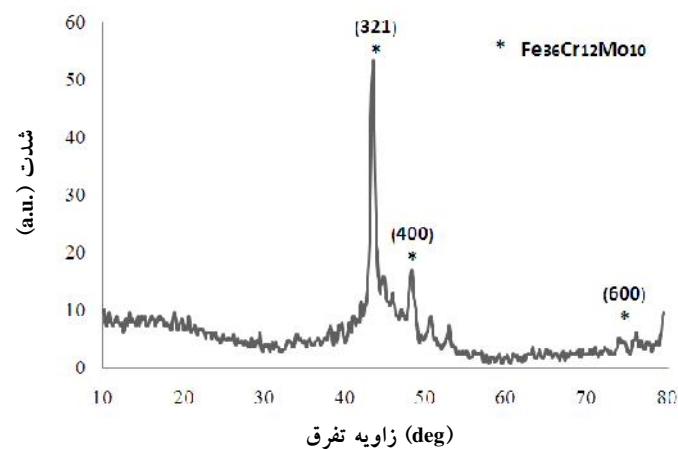


شکل ۱۱- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{55}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4$ پس از انجام عملیات حرارتی در دمای 65° درجه سانتی گراد به مدت زمان ۳ ساعت

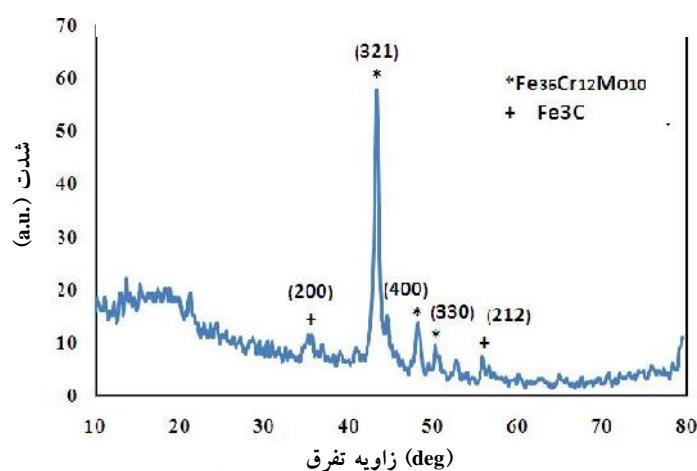

شکل ۱۲- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_3$ پس از انجام عملیات حرارتی در دمای 65° درجه سانتی گراد به مدت زمان ۳ ساعت

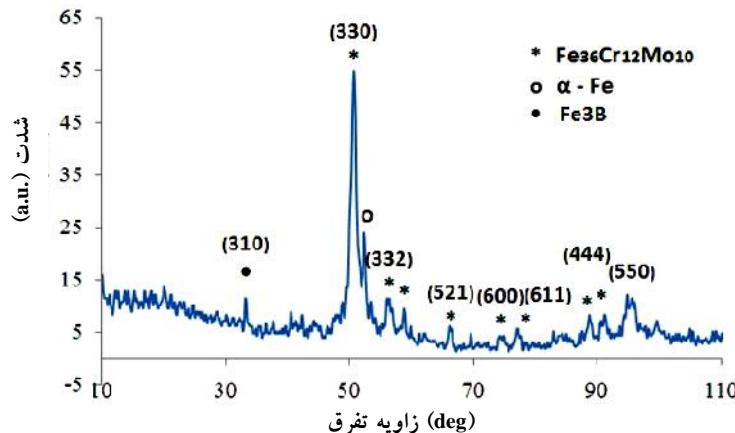

شکل ۱۳- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{51}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_{7}\text{B}_{16}\text{C}_{4}\text{Nb}_{4}$ پس از انجام عملیات حرارتی در دمای 71° درجه سانتی گراد به مدت زمان ۳ ساعت

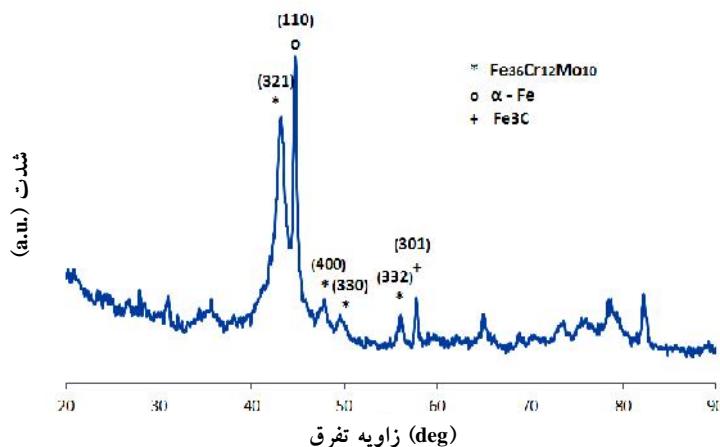

شکل ۱۴- منحنی تفرق اشعه ایکس آلیاژ $\text{Fe}_{50}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_{7}\text{B}_{16}\text{C}_{4}\text{Nb}_{5}$ پس از انجام عملیات حرارتی در دمای 74° درجه سانتی گراد به مدت زمان ۳ ساعت

در بین عناصر آلیاژی موجود در ترکیب شیمیایی آلیاژها، عناصر کربن و بر در گروه عناصر آلیاژی با شعاع اتمی کوچک محسوب می‌شوند و مطابق با آنچه که قبلاً ذکر شد، این دسته از عناصر با پایداری مذاب فوق سرد شده سبب افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن می‌شوند.


عناصر آلیاژی دیگر که شامل کرم، مولیبدن و نایوبیم هستند در گروه عناصر آلیاژی با شعاع متوسط‌اند. مانند گروه قبل این عناصر هم در درجه اول با ایجاد ناهمانگی ساختاری سبب پایداری فاز مذاب فوق سرد شده می‌شوند که نتیجه آن افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن است. نکته قابل توجه در مورد

۴- بحث


۱- ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن با توجه به اثرات افزودن

عنصر آلیاژی نایوبیم

مطابق با پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با آلیاژهای آمورف توسط اینو [۸] عوامل مهم دخیل در افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن^۹ (با افزودن عنصر آلیاژی) به عواملی نظیر مقدار ناهمانگی ایجاد شده در اثر افزودن عناصر آلیاژی، تمایل به تشکیل ترکیبات بین فلزی و مقدار انرژی آزاد اختلاط بستگی دارد. به عنوان اولین عامل، میزان اختلاف شعاع اتمی آهن با عناصر آلیاژی مختلف موجود در آلیاژها در جدول ۲ آورده شده است.

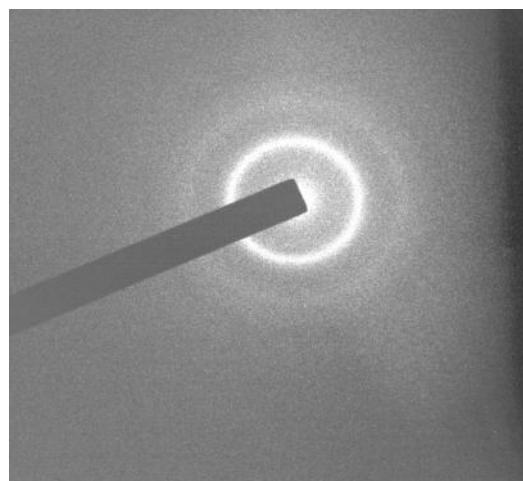

شکل ۱۸- الگوی پراش نمونه $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_3$ در حالت اولیه

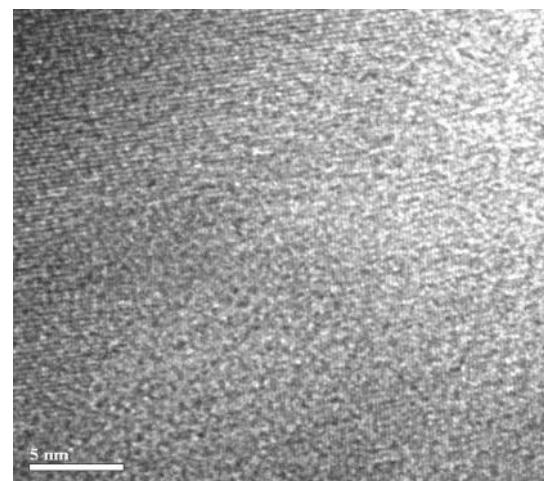


شکل ۱۵- ریزساختار نمونه $\text{Fe}_{55}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4$ در حالت اولیه


این دسته از آلیاژها این است که مقدار این عناصر در آلیاژ باید بیشتر از ۳ درصد اتمی باشد تا اثر مثبت بر افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن داشته باشند [۶]. علت این امر ایجاد ناهماهنگی کم نسبت به عناصر آلیاژی با شعاع بزرگ و کوچک در ساختار است (همان‌طور که در اعداد جدول ۲ نیز آورده شده است). انتظار می‌رود که در این پژوهش، در بین عناصر آلیاژی با شعاع متوسط که در آلیاژها استفاده شده‌اند، عنصر نایوبیم بیشترین تأثیر را با توجه به اختلاف قابل توجه در شعاع اتمی با آهن، در افزایش قابلیت شیشه‌ای شده داشته باشد. مطابق با اصل اشاره شده، مقدار این عنصر در آلیاژها بیشتر از ۳ درصد اتمی در نظر گرفته شده است.

در واقع می‌توان بیان نمود که افزودن عنصر نایوبیم به آلیاژ پایه سبب افزایش پایداری مذاب فوق سرد شده (محلول جامد فوق اشباع) می‌شود که نتیجه این امر افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن است. در ادامه به صورت کمی تغییر در میزان قابلیت شیشه‌ای شده بررسی خواهد شد.

۲-۳- ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن با توجه به معیارهای ارزیابی با توجه به مقادیر اشاره شده در جدول ۳ (مقادیر مربوط به دماهای شیشه‌ای شدن، تبلور و ذوب آلیاژها در آزمون اسکن

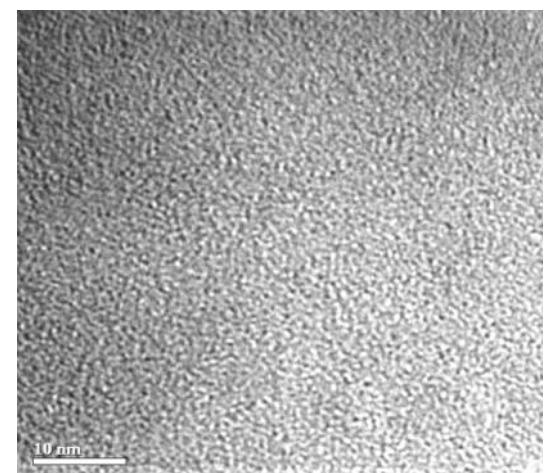

شکل ۱۶- ریزساختار نمونه $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_3$ در حالت اولیه

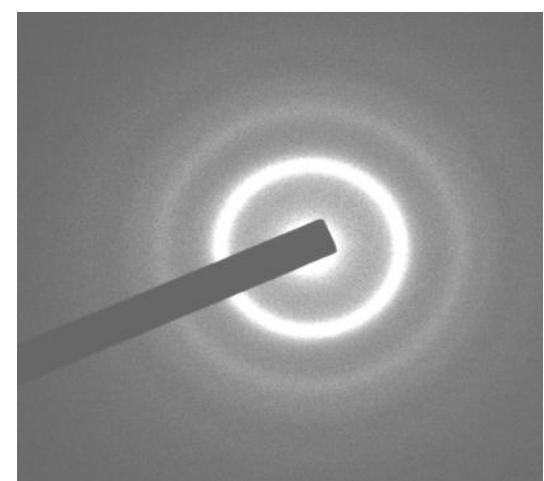

شکل ۱۷- الگوی پراش نمونه $\text{Fe}_{55}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4$ در حالت اولیه

جدول ۲- اختلاف شعاع های اتمی عناصر آلیاژی مختلف با آهن

		شعاع اتمی آهن (نانومتر)	شعاع اتمی عناصر آلیاژی مختلف (نانومتر)	درصد اختلاف بین شعاع های اتمی
۲۲		۰,۰۹۷	بر	
۳۸		۰,۰۷۷	کربن	
۳		۰,۱۲۸	کرم	۰/۱۲۴
۱۳		۰,۱۴۰	مولیبدن	
۱۸,۵		۰,۱۴۷	نایوبیم	

جدول ۳- مقایسه قابلیت شیشه‌ای آلیاژها براساس معیارهای مختلف ارزیابی

دماهای استحاله(درجه سانتی گراد)						معیارهای ارزیابی			آلیاژ
T _g	T _{x1}	T _{p1}	T _{x2}	T _{p2}	S=(T _p -T _x)/(T _x -T _g)/T _g	Kgl=(T _x -T _g)/(T _m -T _x)	T=T _x -T _g	r _g =T _g /T _m	
۵۵۰	۵۵۴	۵۶۵	۶۴۸	۶۵۸	۰,۰۵	۰,۰۰۵	۴	۰,۵۲	Fe ₅₅ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄
۵۶۵	۵۷۰	۵۸۲	۶۹۰	۷۰۳	۰,۰۷	۰,۰۰۷	۵	۰,۵۳	Fe ₅₂ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₃
۶۰۰	۶۰۷	۶۴۰	۷۰۸	۷۳۸	۰,۲۶	۰,۰۱	۷	۰,۵۵	Fe ₅₁ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₄
۶۳۵	۶۵۰	۶۸۰	۷۵۵	۷۶۰	۰,۵	۰,۰۲	۱۵	۰,۵۸	Fe ₅₀ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₅

T_g دمای استحاله شیشه‌ای شدن، T_x دمای شروع استحاله، T_p دمای قله استحاله

با افزایش عنصر آلیاژی نایوبیم در آلیاژها سیر صعودی دارد که معرف افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن است. یکی از مهمترین متغیرها در ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژهای آمورف با قابلیت شیشه‌ای شدن بالا که توسط اینسو [۹] ارائه شده است، اختلاف بین دماهای تبلور و شیشه‌ای شدن است (T_x). در بررسی‌های صورت گرفته اشاره شده است که این متغیر، صحت کافی برای ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژهای آمورف پایه آهن را ندارد و در عوض در مورد آلیاژهای پایه زیرکونیم و یا عناصر نادر خاکی به خوبی کاربرد دارد [۹]. در این پژوهش با توجه به اعداد جدول ۳ مشخص می‌شود که جهت تغییرات متغیر اشاره شده با افزایش عنصر نایوبیم همانند دیگر معیارها است و در واقع این معیار نیز می‌تواند برای ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن این دسته از آلیاژها مورد استفاده قرار گیرد.

گرماسنگی افتراقی) قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژها به کمک متغیرهای $\frac{T_g}{T_p}$ ، K_{gl} و S باهم مقایسه شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش مقدار عنصر آلیاژی نایوبیم که در گروه عناصر آلیاژی با شعاع اتمی متوسط قرار دارد، قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژها افزایش می‌یابد.

در پژوهش‌های مشابه که در رابطه با ارزیابی صحت و دقیق معیارهای اندازه‌گیری قابلیت شیشه‌ای شدن در آلیاژهای آمورف انجام شده است، به طور مشخص اشاره شده که برخی از این متغیرهای ارزیابی، جامعیت کافی برای تمامی آلیاژهای آمورف را ندارند. بدین معنی که برای هرگروه آلیاژی مشخص از آلیاژهای آمورف، تنها برخی از متغیرهای ارزیابی صحت و دقیق برای اندازه‌گیری متغیر شیشه‌ای شدن را دارند. در این پژوهش مطابق با اعداد به دست آمده در جدول ۳ مشخص می‌شود که متغیر $\frac{T_g}{T_p}$ که در پژوهش‌های دیگر نیز به عنوان اصلی‌ترین متغیر ارزیابی GFA عنوان شده است [۹]،

تبلور و شیشه‌ای شدن متناسب با مقدار گرانروی است. در رابطه ۲ تغییرات گرانروی با دما و انرژی اکتیواسیون نشان داده شده است.

$$E_{\eta}(T) = R \frac{d[\ln(\eta)]}{d(1/T)} = \frac{RBT^2}{(T - T_0)} \quad (2)$$

به کمک رابطه ۲ و محاسبه میزان انرژی محرکه استحاله‌های تبلور و شیشه‌ای شدن ($E_g = E_p$ و $E(T_p) = E_p$) مقدار ثابت B و T_0 از رابطه فوق به دست می‌آید و به کمک رابطه ۲ تغییرات گرانروی با برای هر آلیاژ قابل محاسبه است. درواقع با محاسبه انرژی اکتیواسیون استحاله‌های تبلور و شیشه‌ای شدن (در دمای تبلور T_p و شیشه‌ای شدن T_g) مقادیر ثابت رابطه ۲ قابل محاسبه است. نمودارهای آرینوس مربوط به استحاله‌های شیشه‌ای شدن و تبلور در آلیاژها، در شکل‌های ۱۹ تا ۲۲ نشان داده شده است. در جدول ۴ مقادیر انرژی اکتیواسیون‌های مربوط به استحاله‌های شیشه‌ای شدن و تبلور در آلیاژها این پژوهش به همراه مقادیر ثابت محاسبه شده آورده شده است.

برای ارزیابی تغییرات میزان گرانروی با دما برای آلیاژها مختلف، به غیر از مقادیر ثابت محاسبه شده (B و T_0) مقدار ثابت A_0 نیز می‌بایست در رابطه ۲ لحاظ شود. در پژوهش‌های انجام شده مشخص شده است که مقدار گرانروی در دمای شیشه‌ای شدن برای آلیاژها آمروف به حداقل مقدار خود می‌رسد [۱۲]. در این پژوهش به عنوان یک تقریب، مقدار گرانروی در دمای شیشه‌ای شدن آلیاژها معادل مقدار گرانروی به دست آمده برای آلیاژها آمروف دیگر ($= 10^{13} \text{ Pa.s}$) درنظر گرفته شده و مقدار ثابت در رابطه ۲ برای آلیاژها موضوع این پژوهش محاسبه شده و در جدول ۴ آورده شده است. منحنی‌های آرینوس مربوط به استحاله مرحله تبلور مرحله اول در آلیاژها در شکل‌های ۲۳ تا ۲۶ نشان داده شده است.


روابط مربوط به تغییرات مقدار گرانروی آلیاژها با دما در جدول ۵ آورده شده و همچنین شکل ۲۷ نشان دهنده این

مقادیر به دست آمده برای دو متغیر E_g و S با افزایش عنصر نایوبیم افزایش یافته است که نشان دهنده صحت این دو متغیر برای این گروه آلیاژی است. به طور کلی در بیشتر بررسی‌های صورت گرفته در زمینه آلیاژهای آمروف، معیار ارزیابی r_g که توسط تربنال ارائه شده است به عنوان یک شاخص مهم ارزیابی قابلیت شیشه‌ای شدن مطرح می‌شود. مبنای فیزیکی این معیار ارزیابی براساس تغییر گرانروی آلیاژهای آمروف در حالت مذاب فوق سرد شده و درنتیجه کاهش تحرک اتمی است. افزایش گرانروی آلیاژهای آمروف در دمای‌های حدفاصل بین دمای ذوب و شیشه‌ای شدن یکی از معیارهای مهم در افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن است [۱۰]. درواقع با افزایش گرانروی، میزان تحرک اتمی و نفوذ بلند دامنه اتم‌ها کاهش می‌یابد و احتمال ایجاد هسته‌های جامد اولیه بلوری و پایدار شدن این نطفه‌ها، با توجه به نفوذ کمتر و کاهش احتمال الحاق اتم‌ها دیگر به این هسته‌های در حال تشکیل، کاهش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد [۱۱] که آلیاژهای موضوع پژوهش در رده آلیاژهای با قابلیت شیشه‌ای شدن متوسط قرار می‌گیرند و افزودن عنصر آلیاژی نایوبیم، هرچند می‌تواند این خاصیت را در آلیاژها افزایش دهد اما بازهم عدد r_g به دست آمده برای آن‌ها کمتر از 6% است. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته آلیاژهای آمروف با مقدار متغیر r_g کمتر از 6% در رده آلیاژهای با قابلیت شیشه‌ای شدن متوسط قرار می‌گیرند که استحاله حالت جامد غیرشیشه‌ای شدن در آن‌ها از طریق ایجاد هسته‌های جامد اولیه (جوانه‌زنی و رشد) صورت می‌گیرد.


برای بررسی تاثیر افروختن عنصر آلیاژی نایوبیم به آلیاژها در افزایش مقدار گرانروی، در این پژوهش از مدل و گل-فلچر 10° استفاده شده است (رابطه ۱) [۱۲]

$$\eta(T) = A_0 \exp\left(\frac{B}{T - T_0}\right) \quad (1)$$


در رابطه فوق A_0 و T_0 مقادیر ثابت هستند. بررسی‌های انجام شده توسط اینو و شیشی‌یاما [۱۲] درمورد آلیاژهای آمروف نشان می‌دهد که مقدار انرژی اکتیواسیون برای استحاله‌های

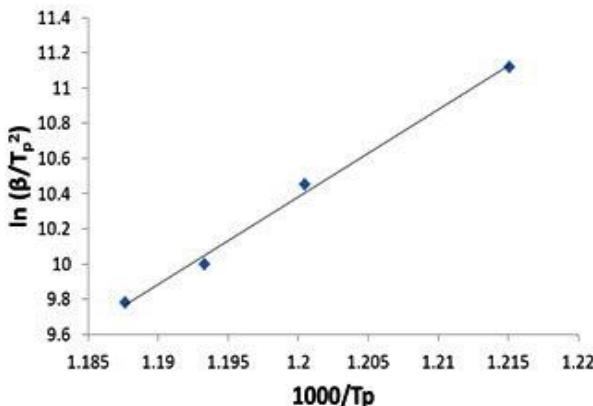


شکل ۲۰- نمودار آرینیوس مربوط به استحاله شیشه‌ای شدن در آلیاژ $\text{Fe}_{55}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4$

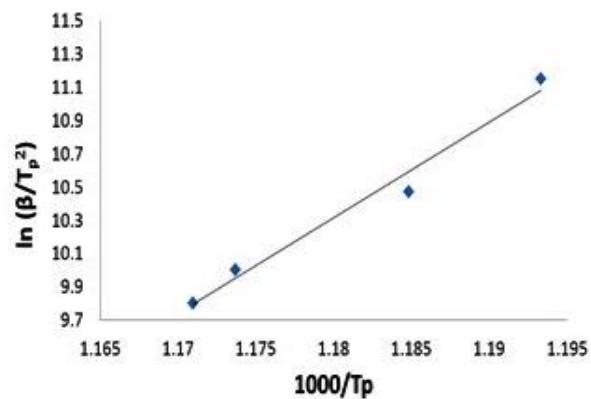


شکل ۱۹- نمودار آرینیوس مربوط به استحاله شیشه‌ای شدن در آلیاژ $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_3$

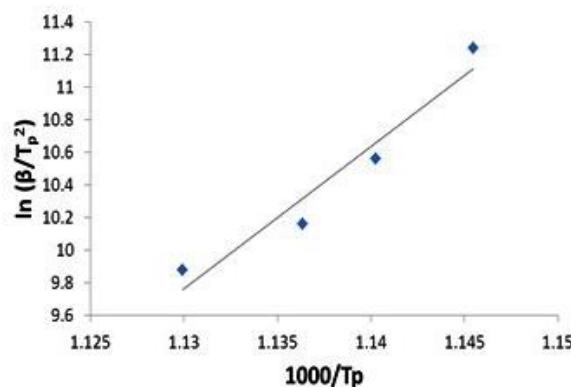


شکل ۲۲- نمودار آرینیوس مربوط به استحاله شیشه‌ای شدن در آلیاژ $\text{Fe}_{51}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_5$

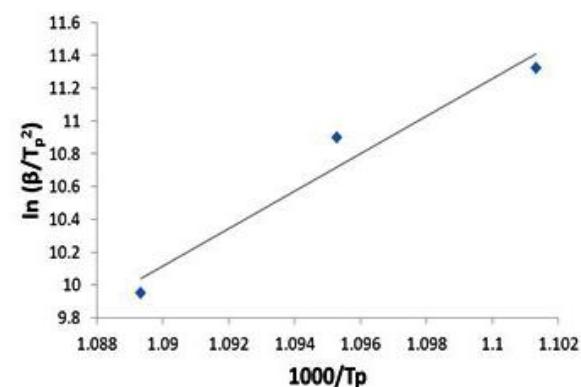

شکل ۲۱- نمودار آرینیوس مربوط به استحاله شیشه‌ای شدن در آلیاژ $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_4$

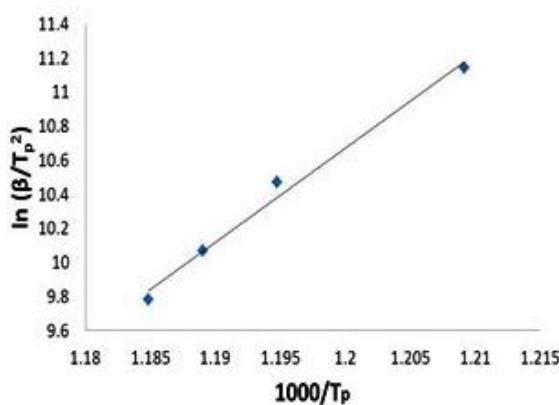


شکل ۲۴- نمودار آرینیوس مربوط به استحاله تبلور مرحله اول در آلیاژ $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_3$

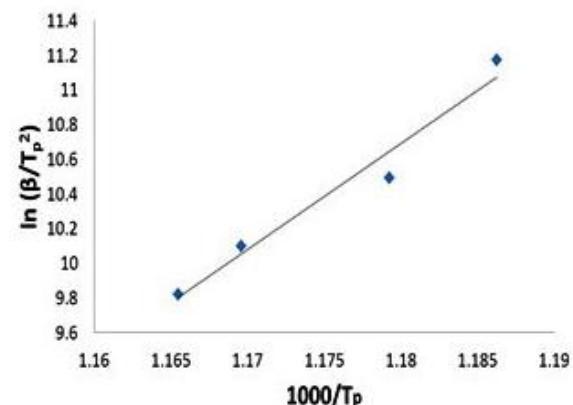


شکل ۲۳- نمودار آرینیوس مربوط به استحاله تبلور مرحله اول در آلیاژ $\text{Fe}_{52}\text{Cr}_{18}\text{Mo}_7\text{B}_{16}\text{C}_4\text{Nb}_3$

جدول ۴- مقادیر نیروی محرکه های تبلور و شیشه ای شدن در آلیاژها با توجه به دماهای استحاله

آلیاژ	نیروی محرکه شیشه ای شدن (کیلو ژولبرمول)	نیروی محرکه تبلور (کیلو ژولبرمول)	مقدار ثابت B	مقدار ثابت T_0 (کلوین)	مقدار ثابت A_0
Fe ₅₅ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄	۴۱۵	۴۵۶	۱۱.۵	۶۶۳	9.3×10^{12}
Fe ₅₂ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₃	۴۷۳	۵۰۶	۱۸.۵	۶۱۷	9.2×10^{12}
Fe ₅₁ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₄	۷۲۰	۷۴۷	۱۴.۵	۷۰۰	9×10^{12}
Fe ₅₀ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₅	۹۴۶	۱۱۹۵	۱۳	۸۱۶	8.7×10^{12}

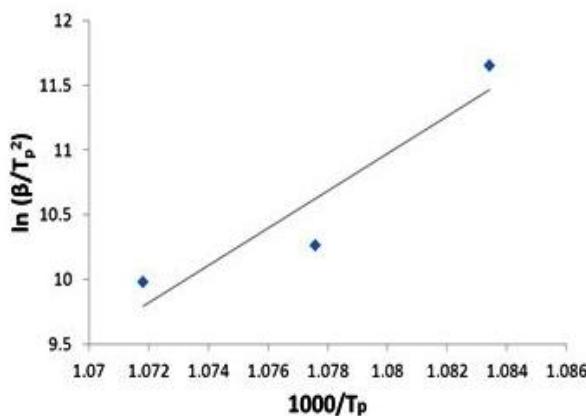

شکل ۲۶- نمودار آریبیوس مربوط به استحاله تبلور مرحله اول در

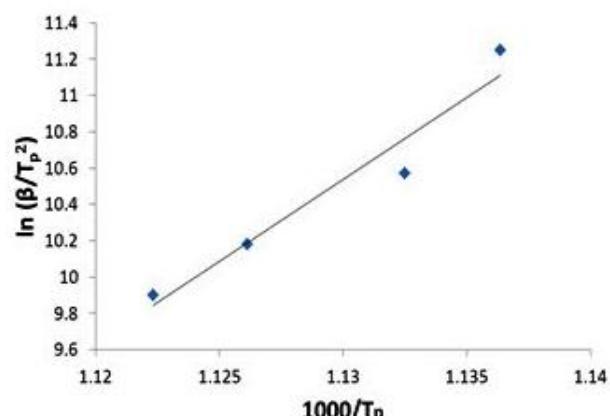آلیاژ Fe₅₂Cr₁₈Mo₇B₁₆C₄Nb₃

شکل ۲۵- نمودار آریبیوس مربوط به استحاله تبلور مرحله اول در

آلیاژ Fe₅₁Cr₁₈Mo₇B₁₆C₄Nb₄

آنها کاهش می یابد و در نتیجه احتمال به هم پیوستن و تشکیل هسته های جامد پایدار نیز کاهش می یابد. در نتیجه، پدیده تبلور در دماهای بالاتر رخ می دهد که موجب افزایش قابلیت شیشه ای شدن خواهد شد.

۳-۳- ارزیابی قابلیت شیشه ای شدن با استفاده از اندازه گیری نیروی محرکه تبلور

به کمک محاسبه نیروی محرکه جوانه زنی آلیاژهای آمورف می توان ارزیابی دقیقی در مورد قابلیت شیشه ای شدن آنها به دست آورد. اشاره شد که اختلاف انرژی آزاد بین حالت های مذاب فوق سرد شده (یا فاز آمورف) با جامد بلوری نشان دهنده میزان انرژی اکتیو اسیون تبلور در آلیاژهای آمورف بوده و هرچقدر این اختلاف انرژی بیشتر باشد،


تغییرات برای هر آلیاژ است.

منحنی تغییرات شکل ۲۷ نشان دهنده افزایش گرانروی آلیاژها با افزایش مقدار عنصر آلیاژی نایوبیم است. گرانروی در آلیاژها با نزدیک شدن به دمای ذوب به کمترین و با رسیدن به دمای شیشه ای شدن به حداقل مقدار خود می رسد. به ترتیب در آلیاژهای SHS1، SHS2، SHS3 و SHS4 با افزایش درصد عنصر آلیاژی نایوبیم، مقدار گرانروی افزایش می یابد. به طور مشخص دریک دمای ثابت با افزایش مقدار عنصر نایوبیم در آلیاژها، گرانروی افزایش می یابد.

همان طور که اشاره شد گرانروی معیاری از تحرک اتم ها در حالت مذاب فوق سرد شده در آلیاژهای آمورف است. در واقع با افزایش گرانروی، تحرک اتم ها و نفوذ دامنه بلند

جدول ۵- روابط مربوط به تغییرات مقدار گرانزوی با دما در آلیاژهای موضوع پژوهش

آلیاژ	رابطه نشان دهنده تغییرات گرانزوی با دما
Fe ₅₅ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄	$y_{1(T)} = 9.3 \times 10^{12} \exp\left(\frac{11.5}{T - 663}\right)$
Fe ₅₂ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₃	$y_{2(T)} = 9.2 \times 10^{12} \exp\left(\frac{18.5}{T - 617}\right)$
Fe ₅₁ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₄	$y_{3(T)} = 9 \times 10^{12} \exp\left(\frac{14.5}{T - 700}\right)$
Fe ₅₀ Cr ₁₈ Mo ₇ B ₁₆ C ₄ Nb ₅	$y_{4(T)} = 8.7 \times 10^{12} \exp\left(\frac{13}{T - 816}\right)$

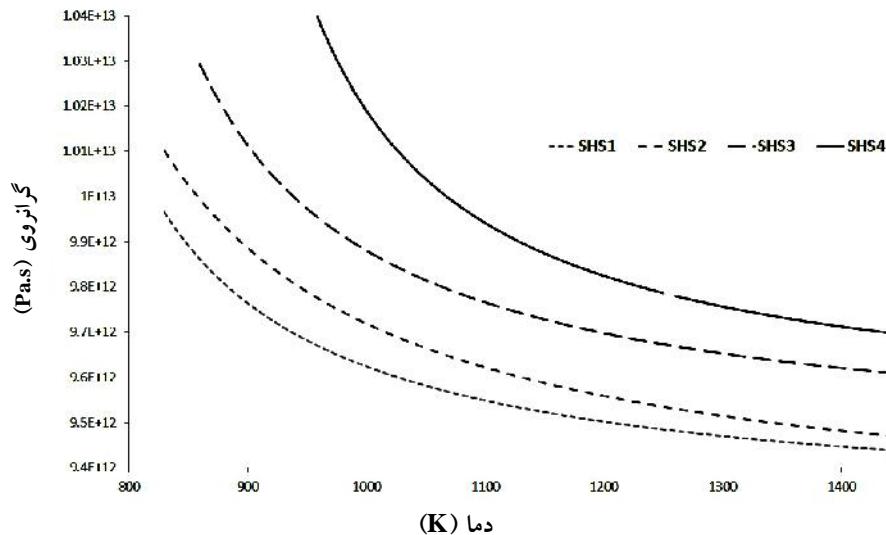

شکل ۲۷- منحنی تغییرات گرانزوی با دما برای آلیاژها

اندازه‌گیری شده به این طریق برای آلیاژهای مدنظر در جدول ۴ آورده شده است. در شکل‌های قبل نمودارهای آرینیوس مربوط به ارزیابی و تعیین انرژی اکتیواسیون جوانه‌زنی (E_a^c) فازهای بلوری در آلیاژها به همراه مقادیر ثابت فرکانس (A) نشان داده شده است. با توجه به اعداد جدول ۴ مشخص می‌شود که با افزایش عنصر آلیاژی نایوبیم در آلیاژها، مقدار نیروی محرکه تبلور (یا همان سد جوانه‌زنی) افزایش می‌یابد و همان‌طور که قبلاً ذکر شد این افزایش در نیروی محرکه تبلور، نشان دهنده افزایش در قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژ است.

قابلیت شیشه‌ای شدن بیشتر است. اندازه‌گیری انرژی اکتیواسیون یا همان نیروی محرکه جوانه‌زنی در تبلور آلیاژهای آمروز به کمک رابطه کیسینجر (رابطه ۳) و با انجام آزمون اسکن گرماسنجی افتراقی صورت می‌گیرد.

$$\ln \frac{\beta}{T_p^2} = -\frac{E_a}{RT_p} + C_1 \quad (3)$$

که E_a انرژی اکتیواسیون استحاله، C_1 و R مقدار ثابت، T_p دمای قله استحاله و نرخ افزایش یا کاهش دما در آزمون‌های گرماسنجی افتراقی هستند. انرژی اکتیواسیون تبلور

اولیه و سپس رشد این بلورها در ساختار (مکانیزم جوانه زنی و رشد) انجام می‌پذیرد. ضمناً با روش‌های مختلف به اثبات رسید که افزایش عنصر آلیاژی نایوبیم سبب افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن در آلیاژهای موضوع پژوهش می‌شود.

۴- جمع‌بندی

در این پژوهش با توجه به محاسبات صورت گرفته بر روی قابلیت شیشه‌ای شدن آلیاژها و همچنین با توجه به اعداد به دست آمده برای r_g آلیاژها، می‌توان استبطان نمود که استحاله غیرشیشه‌ای شدن از طریق ایجاد هسته‌های جامد

واژه‌نامه

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. melt-spinning | 5. glassy state | 9. glass form ability (GFA) |
| 2. differential scanning calorimetry | 6. nucleation | 10. Vogel-Folcher |
| 3. SRO- short rang order | 7. X-ray diffraction | |
| 4. Super cooled liquid | 8. as-melt spun | |

مراجع

- Iqbal, M., Akhter, J.I., Zhang, H.F. and Hu, Z.Q., "Synthesis and Characterization of Bulk Amorphous Steels", *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 354, pp. 3284-3290, 2008.
- Qiu, K.Q. and Ren, Y.L., "Primary Recrystallization of Grain Oriented Silicon Steel Strip Rolled by CSR and Annealed in Magnetic Field", *Journal of Material Science*, Vol. 40, pp. 3305-3307, 2005.
- Varshneya, A., *Fundamental of Inorganic Glasses*, Academic Press, Boston, 1994.
- Mazurin, O.V., "Relaxation Phenomena in Glass", *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 25, pp. 129-169, 1977.
- Ojovan, M.I. and Lee, W.E., "Topologically Disordered Systems at the Glass Transition", *Journal of Physics: Condensed Matter*, Vol. 18, pp. 11507-11520, 2006.
- Suryanarayana, C. and Inoue, A., "Metallic Glasses", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Published online, 2012.
- Chen, M.W., Zhang, T., Inoue, A., Sakai, A. and Sakurai, T., "Quasicrystals in a Partially Devitrified $Zr_{65}Al_{7.5}Ni_{10}Cu_{12.5}Ag_5$ Bulk Metallic Glass", *Journal of Applied Physics Letters*, Vol. 75, pp. 1697-1700, 1999.
- Inoue, A., "Bulk Amorphous and Nanocrystalline Alloys with High Functional Properties", *Materials Science and Engineering A*, Vol. 304-306, pp. 1-10, 2001.
- Inoue, A., "Stabilization of Metallic Supercooled Liquid and Bulk Amorphous Alloys", *Acta Materialia*, Vol. 48, pp. 279-306, 2000.
- Liew, S.F., "Short-Range Order and Near-Field Effects on Optical Scattering and Structural Coloration", *Journal of Optical Society of America*, Vol. 19, No. 9, pp. 8208-8217, 2011.
- Lu, Z.P., Li, Y. and Ng, S.C., "Reduced Glass Transition Temperature and Glass Forming Ability of Bulk Glass Forming Alloys", *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 270, pp. 103-114, 2000.
- Nishiyama, N. and Inoue, A., "Supercooling Investigation and Critical Cooling Rate for Glass Formation in Pd-Cu-Ni-P Alloy", *Acta Materialia*, No. 5, pp. 1487-1495, 1999.