



## بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شبکه توزیع شهر کرمان

نویسندگان: محمد ملکوتیان<sup>۱</sup> علی فاتحی زاده<sup>۲</sup> الهام میدانی<sup>۳</sup>

۱. نویسنده مسئول: استاد مرکز تحقیقات بهداشت محیط و گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

تلفن: ۰۳۴۱-۳۲۲۰۰۸۲ Email: m.malakootian@yahoo.com

۲. دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳. کارشناس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

## طلوع بهداشت

### چکیده

**سابقه و اهداف:** وقوع پدیده های خوردگی و رسوب گذاری در شبکه آب آشامیدنی باعث آسیب های اقتصادی و بهداشتی می گردد. هدف این مطالعه تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شهر کرمان می باشد.

**روش بررسی:** مطالعه توصیفی- مقطعی است که در بازه زمانی مهر لغایت آذر سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. جهت تعیین کیفیت شیمیایی آب در شبکه مورد نظر نمونه ها لحظه ای و به تعداد ۴۰ نمونه برداشت و آنالیز شد. حجم نمونه های برداشتی ۴-۲ لیتر و ظروف مورد استفاده جهت جمع آوری نمونه ها از نوع شیشه ای بود. کیفیت فیزیکی و شیمیایی نمونه های مورد بررسی و وضعیت پتانسیل خوردگی و رسوبگذاری با استفاده از اندیس اشباع لانتزلیه (LSI)، اندیس رایزنار (RI) پورکوروس (PSI) و شاخص تهاجم (LS) تعیین گردید. آزمایشات بر اساس روشهای مندرج در کتاب استاندارد روشهای آزمایش آب و فاضلاب انجام گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردید.

**یافته ها:** نتایج آنالیزهای شیمیایی آب شرب مورد استفاده با مقادیر رهنمودی سازمان جهانی بهداشت و استاندارد های ایران مطابقت داشت. بیش از ۹۲ درصد نمونه ها شاخص لانتزلیه بیش از صفر داشت. در بیش از ۸۲ درصد نمونه ها شاخص رایزنار کمتر از هفت بود. بر اساس شاخص پورکوروس تنها ۶۰ درصد نمونه ها رسوب گذار بود و اندیس تهاجم حکایت از رسوب گذار بودن ۹۰ درصد نمونه ها داشت. لذا با توجه به شاخص های LSI، RI، PSI و LSI، آب آشامیدنی در شبکه توزیع شهر کرمان دارای پتانسیل رسوبگذاری است.

**نتیجه گیری:** کیفیت شیمیایی آب شبکه شرب شهر کرمان از نظر شاخص های رسوب گذاری نامتعادل است و بیان می نماید که جریان آب در شبکه توزیع آب شهر کرمان باعث رسوبگذاری در شبکه توزیع آب شهر و سایر تاسیسات می گردد. از این رو لازم است برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد تا از آسیب های اقتصادی جلوگیری شود.

**واژه های کلیدی:** خوردگی، رسوبگذاری، شبکه توزیع، کیفیت آب، شهر کرمان

فصلنامه علمی پژوهشی

دانشکده بهداشت یزد

سال یازدهم

شماره: سوم

پاییز ۱۳۹۱

شماره مسلسل: ۳۶

تاریخ وصول: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۳/۱۷



## مقدمه

پیشرفت علم و صنعتی شدن جوامع سبب تولید آلاینده های مختلفی گردیده که با ورود به محیط زیست انسان بویژه در منابع آبی باعث کاهش کیفیت آن شده است (۱،۲). وجود ترکیبات شیمیایی حتی در مقادیر کم در صورتی که بیش از مقادیر تعیین شده در استانداردهای جهانی باشد، موجب مسمومیت انسانها و تمام موجودات خواهد شد (۳). سیستم آبرسانی و شبکه توزیع آب شهری باید قادر باشد علاوه بر تامین مقدار آب کافی، کیفیت مناسب آب را نیز تامین کند. آب کاملاً خالص در طبیعت یافت نمی شود، حتی زمانی که بخار آب در هوا به مایع تبدیل می شود، دارای جامدات، نمکها و گازهای محلول می گردد. آب هنگام بارش مواد مختلف را از هوا زدوده و هر چه به زمین نزدیک تر می شود، آلوده تر می گردد (۴). سیستم های توزیعی که از لوله های آهنی و فولادی تشکیل شده است شدیداً تحت تاثیر خوردگی قرار می گیرند (۵،۶). خوردگی بطور عام پدیده ای است که در اثر تماس مواد خوردنده با محیط اطراف به وجود می آید. خوردگی در اثر فرسایش و فرایند الکتروشیمیایی اتفاق می افتد (۷). عوامل فراوانی از جمله، ویژگی آب، نوع فلز به کار رفته در ساختار لوله، pH آب، میزان کلر باقیمانده، سختی، درجه حرارت، کل جامدات محلول، قلیائیت، اسیدیته، وجود میکروارگانیسم ها، نمکهای محلول (بیکربنات، کربنات، سولفات کلرور)، گازهای محلول در آب (دی اکسید کربن، اکسیژن، مدت زمان تماس با آب و نرخ جریان از عوامل تاثیر گذار در ایجاد و گسترش خوردگی در سیستم است (۸،۹). از جمله متداول ترین شاخص های تعیین

خوردگی اندیس های لانژلیر، رایزنار، پوکوریوس، تهاجم و لارسون - اسکولد می باشند.

در مطالعه ای که توسط Agatemor و Okolo در سال ۲۰۰۸ (نیجریه) انجام شد و برای پیش بینی مشخصات خوردگی و رسوبگذاری آب، شاخص های لانژلیر و رایزنار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که آب مورد بررسی خاصیت خوردگی داشت (۱۰).

Shyam و Kalwania در سال ۲۰۱۰ در کشور هند با استفاده از شاخص های خوردگی و رسوبگذار آب های زیر زمینی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله نشان داد که آب های زیر زمینی مورد بررسی دارای کیفیت خوردگی بودند (۱۱).

مطالعات انجام شده در ایران توسط جعفرزاده بر احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز در سال ۱۳۸۸ و پیری علم در سال ۱۳۸۷ بر پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر خرم آباد نشان داد که آب شبکه توزیع شهر اهواز و خرم آباد خوردنده هستند (۱۲،۱۳).

مطالعات انجام شده توسط دهقانی در سال ۱۳۸۹ بر پتانسیل خوردگی یا رسوبگذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر شیراز و قانعیان در سال ۱۳۸۷ بر کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی و بهداشتی مورد استفاده در شبکه های دوگانه مرکز بخش خراتق از توابع استان یزد نشان داد که آب موجود در این شبکه ها دارای خاصیت رسوبگذاری بودند (۱۴،۱۵).

استان کرمان در جنوب مرکزی ایران با عرض جغرافیایی ۲۹/۳۴ - ۲۱/۵۴ و طول جغرافیایی ۵۸/۳۱ - ۲۹/۲۶ واقع شده و از



بیانگر کل شبکه توزیع و جمعیت تحت پوشش باشد. ۴۰ ایستگاه نمونه برداری که چهار مخزن آب شهر را نیز شامل آن می شود، انتخاب شد. نمونه برداری طی ماه های مهر لغایت آذر سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. در دهه هر ماه از هر ایستگاه یک نمونه ۲ تا ۴ لیتر برداشت گردید. توزیع نقاط نمونه برداری از آب شبکه شهر کرمان در شکل ۱ آمده است. در طول تحقیق بر روی ۳۶۰ نمونه برداشت شده جمعا ۲۵۲۰ آزمایش انجام گرفت.


به منظور جلوگیری از تغییرات در غلظت دی اکسید کربن، pH و درجه حرارت آب، با استفاده از دستگاه پرتابل با مدل KARIZAB در محل نمونه برداری اندازه گیری شد. سایر مشخصات کیفی آب شامل قلیائیت، غلظت کلسیم و منیزیم در آزمایشگاه اندازه گیری شد. کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده دارای درجه خلوص آزمایشگاهی و ساخت کارخانه مرک خریداری شد. آزمایشات بر اساس روشهای مندرج در کتاب استاندارد روشهای آزمایش آب و فاضلاب انجام شد (۱۷). داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردید. شاخص های لائزلیر، راینار، پوکوریوس و تهاجم با استفاده از معادلات جدول ۱ محاسبه شد.

جمله مشخصات اقلیمی آن می توان به اقلیم گرم و تغییرات دمایی چشمگیر بین شب و روز اشاره نمود (۱۶). شهر کرمان در حوضه آبریز مرکزی که از جمله حوضه های آبریز بسته به حساب می آید واقع شده است. آب آشامیدنی شهر کرمان از طریق ۷۴ حلقه چاه عمیق که ۵۶ حلقه آن در دشت حسین آباد ماهان و ۱۸ حلقه آن در دشت قریت العرب واقع می باشند تأمین می گردد.

در این مطالعه، پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب شبکه توزیع شهر کرمان با هدف حفاظت از شبکه توزیع آب به انجام رسید.

### روش بررسی

این پژوهش مطالعه ای موردی توصیفی - مقطعی است. نقاط و حجم نمونه در این پژوهش با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون جمعیت تحت پوشش، میزان تراکم، تعداد مشترکین، منطقه تحت پوشش هر مخزن شبکه توزیع، منطقه بندی و محدوده تحت پوشش شبکه توزیع آب کرمان انجام شده است. پراکندگی و محل نمونه گیری روی نقشه شهر با توجه به تعداد مناطق تقسیم بندی شده شبکه توزیع به گونه ای انتخاب شد که

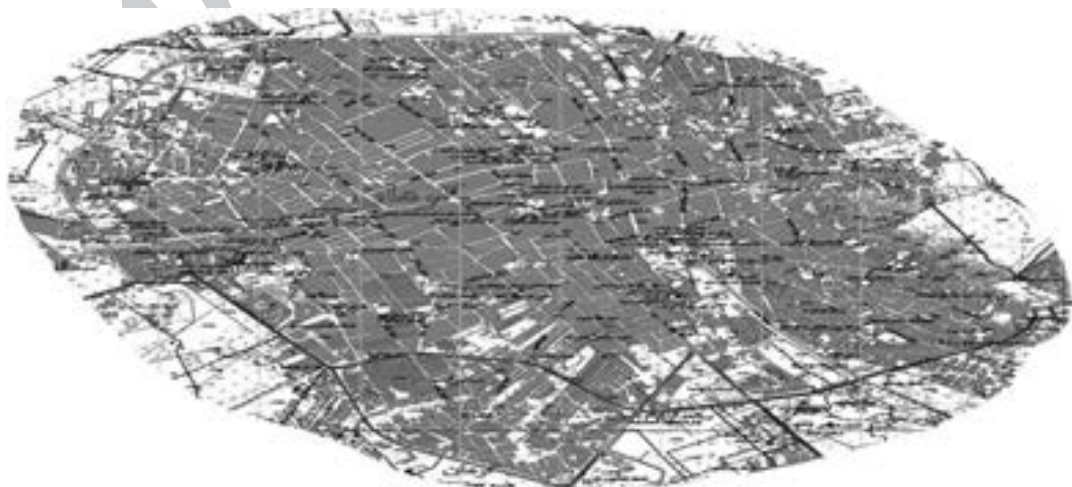

شکل ۱: توزیع نقاط نمونه برداری از شبکه اب مشروب در سطح شهر کرمان



### جدول ۱: معادلات مورد استفاده برای محاسبه شاخص خوردگی و رسوب گذاری

نام شاخص	معادله	حد خوردگی	منبع
لانژلیر	$LI = pH - pH_s$	$< 0$	(۱۸)
رایزنار	$RI = 2pH_s - pH$	$> 7$	(۱۹)
پوکوریوس	$PSI = 2pH_s - pH_{eq}$	$\geq 6/1$	(۲۰)
تهاجم	$AI = pH + \log[(Ca^{2+}) \times (Alk)]$	$> 12$	(۲۱)

#### یافته ها

در نمودار ۲ که با استفاده از میانگین هر پارامتر اندازه گیری شده شبکه توزیع آب شهر در مدت آزمایش در هر یک از ۴۰ ایستگاه رسم شده است تغییرات میانگین کل جامدات محلول، سختی کل، سختی دائم و سختی موقت، قلیائیت، و pH نشان داده شده است. براساس نتایج بیشترین مقدار کل جامدات محلول، سختی کل، سختی دائم و سختی موقت، قلیائیت، دما و pH اندازه گیری شده به ترتیب برابر ۱۰۴۱، ۴۵۵، ۳۳۳، ۱۳۸ و ۳۰۰ mg/L، ۲۹ °C و ۸/۷ بود. کمترین مقدار کل جامدات محلول، سختی کل، سختی دائم و سختی موقت، قلیائیت، دما و pH به ترتیب برابر ۲۰۷، ۶۵، ۴۳ و ۵۰ mg/L، ۱۶ °C و ۷ اندازه گیری شد. میزان متوسط سختی اندازه گیری شده در شبکه توزیع آب شهر کرمان ۳۲۳/۶۳ mg/L بر حسب کربنات کلسیم بود که در ردیف آبهای خیلی سخت قرار می گیرد. این آب برای مصارف خاص صنعتی، ممکن است مشکل آفرین باشد (۲۲). مقایسه نتایج آنالیز پارامترهای اندازه گیری شده شیمیایی آب شرب با رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و استاندارد ایران نشان می دهد که در هیچ موردی از حدود مجاز تجاوز نموده است (۲۳، ۲۴).

در شکل ۳ وضعیت مقادیر شاخص لانژلیر نسبت به خط تعادل در شبکه توزیع آب شهر کرمان آمده است. همانطور که مشهود است بیش از ۹۲٪ نمونه ها دارای میزان شاخص لانژلیر بالاتر از صفر اند که نشان دهنده تمایل به رسوبگذار بودن (CaCO<sub>3</sub>) دارد.


در شاخص پایداری رایزنار سعی شده است از اطلاعات تجربی نیز به منظور بررسی شدت خوردگی در لوله های شبکه توزیع اب و خطوط انتقال کمک گرفته شود. چنانچه مقدار این شاخص از ۷ کمتر باشد کربنات کلسیم بر جداره لوله رسوب خواهد نمود. همچنین در مقادیر بالاتر از ۷ برای این ایندکس، رسوبی بر روی جداره لوله تشکیل نمی شود (۱۹). در شکل ۴ وضعیت مقادیر شاخص رایزنار نسبت به خط تعادل در شبکه توزیع آب شهر کرمان نشان داده شده است همانطور که ملاحظه می شود بیش از ۸۷٪ نمونه دارای شاخص رایزنار کمتر از ۷ هستند که نشان دهنده افزایش تمایل به رسوبگذاری با کاهش مقدار اندیس است.

به طور کلی روش هایی که به منظور محاسبه میزان خوردنده یا رسوبگذار بودن آب ارائه شده اند دو پارامتر مهم را در نظر نمی گیرند. این دو پارامتر شامل ظرفیت بافری آب ( Buffer capacity) و حداکثر مقدار ته نشست ناشی از آب طبیعی در




است. که با توجه به منحنی مذکور این اندیس، حدود ۴۰٪ از نمونه های مورد بررسی را خورنده معرفی نمود. شاخص تهاجم مقیاسی از تمایل آب به تخریب لوله های انتقال آب که از جنس آریست - سیمان هستند می باشد (۲۱). در شکل ۶ وضعیت مقادیر شاخص تهاجم نسبت به خط تعادل در شبکه توزیع آب شهر کرمان داده شده است. این اندیس نشان می دهد اگر LS کمتر از ۱۰، آب به شدت خورنده، LS بین ۱۰ تا ۱۲، خورنده (ملایم) و LS بیش از ۱۲، غیر خورنده (رسوبگذار) است. با توجه به این منحنی بیش از ۹۰٪ نمونه ها دارای کیفیت آب رسوبگذار هستند.


شرایط تعادل (Maximum Amount of Deposit) است. در شاخص پوکوریوس این امکان فراهم شده است که رابطه بین وضعیت فوق اشباع آب و رسوبگذاری با توجه به دو پارامتر مذکور بررسی شود. در این شاخص به جای استفاده از  $pH_{msr}$  از  $pH_{eq}$  که نشان دهنده اکتیویته تعادلی یون هیدروژن است استفاده می شود (۲۰). در شکل ۵ وضعیت مقادیر شاخص پوکوریوس نسبت به خط تعادل در شبکه توزیع آب شهر کرمان نشان داده شده است. این اندیس نشان می دهد در صورتی PSI کمتر از ۶ باشد آب تمایل به رسوبگذاری دارد و اگر PSI بزرگتر از ۶ باشد آب عدم تمایل به رسوبگذاری (خورنده)

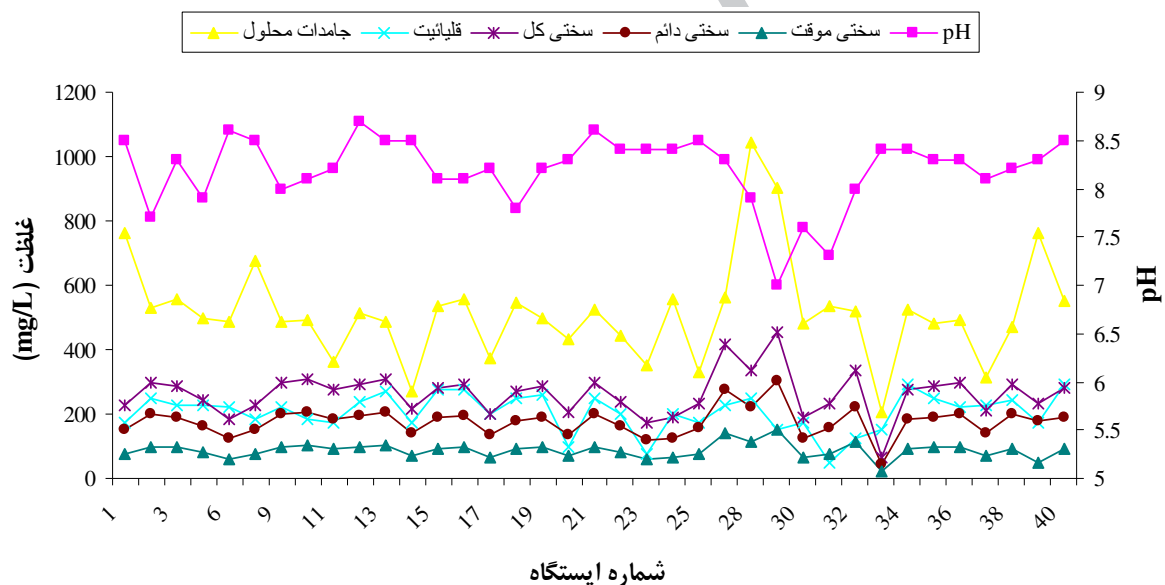


شکل ۲: تغییرات میانگین غلظت کل جامدات محلول، سختی کل، سختی دائم، سختی موقت، قلیائیت و pH در ایستگاه های نمونه برداری در مدت آزمایش

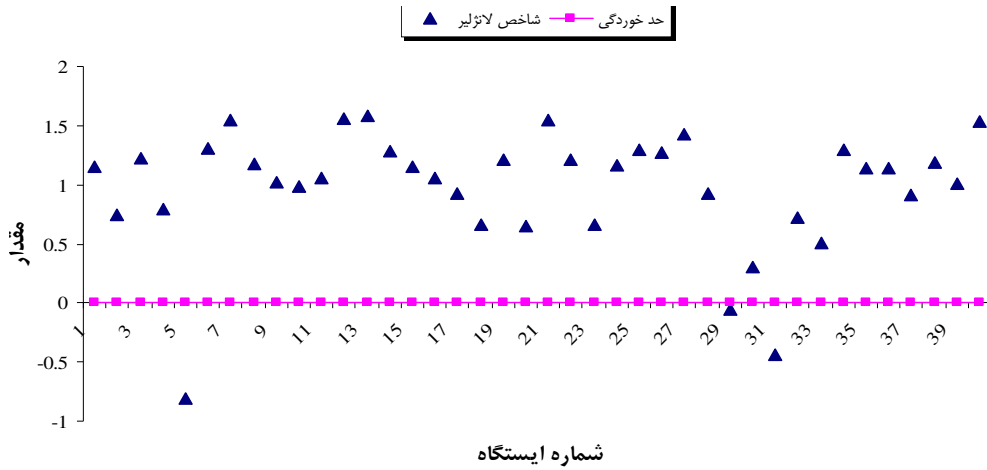

شکل ۳: وضعیت مقادیر شاخص لائزیر نسبت به خط تعادل در شبکه توزیع آب شهر کرمان

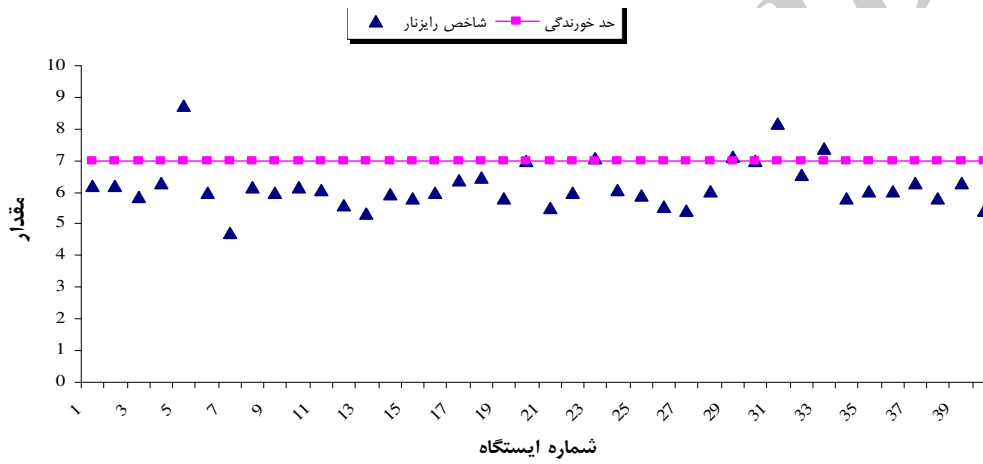

شکل ۴: وضعیت مقادیر شاخص رایزنار نسبت به خط تعادل در شبکه توزیع آب شهر کرمان

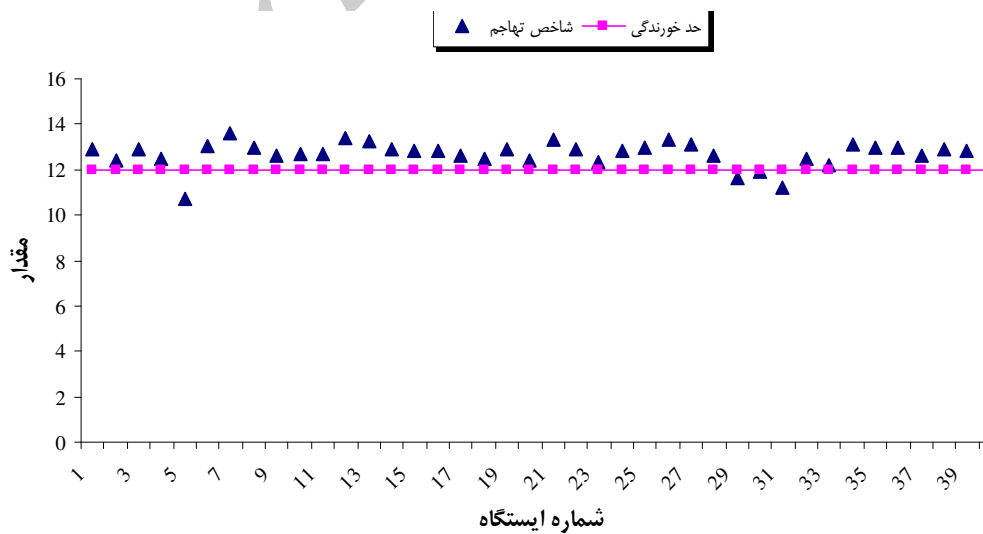

شکل ۵: وضعیت مقادیر شاخص تهاجم نسبت به خط تعادل در شبکه توزیع آب شهر کرمان



## بحث و نتیجه گیری

پایش کیفیت شیمیایی آب از نظر تعادل شیمیایی (خورندگی و رسوبگذاری) و پیشگیری از پدیده های خوردگی و رسوبگذاری که باعث آسیب های بهداشتی و اقتصادی فراوانی می شود بسیار مهم است. بررسی ها نشان می دهد که در کشور ایران، مقادیر قابل توجهی از آب در اثر نشت از شبکه های توزیع هدر می رود. میزان هدر رفت آب در برخی از کشورها نظیر ایران بیش از ۲۰٪ است (۱۵). پایش کیفیت شیمیایی آب و کنترل آن به افزایش عمر مفید تأسیسات آبرسانی و شبکه های توزیع کمک نموده و احتمال نشت و هدر رفت آب را کاهش می دهد (۱۴).

همچنین پایش کیفیت شیمیایی آب و کنترل تعادل آن می تواند منجر به افزایش عمر مفید تأسیسات آبرسانی شده و احتمال نشت و هدر رفت آب را کاهش دهد. این الزامات در کشورهای کم آب نظیر ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از طرفی ایجاد رسوب در جدار داخلی لوله ها نیز از مسائل مهمی است که سبب ایجاد افت فشار در سیستم های توزیع شده و علاه بر نارضایتی مصرف کنندگان باعث تحمیل هزینه های زیاد پمپاژ برای سیستم های توزیع خواهد شد (۱۵).

با توجه به نتایج حاصل از نمونه برداری از آب شبکه توزیع شهر کرمان، اندیس محاسبه شده اشباع لائزلیر، رایزنار پوکوریوس و تهاجم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۲۵،۲۶). نتایج نشان داد که آب شبکه توزیع شهر کرمان دارای خاصیت رسوبگذاری است. نتایج حاصله از مطالعه حاضر مغایر با نتایج حاصل از مطالعه Okolo و Agatemor در سال ۲۰۰۸ (نیجریه)، مطالعه Kalwania و Shyam در سال ۲۰۱۰ (هند) و مطالعات انجام

شده در ایران توسط جعفرزاده و همکاران در سال ۱۳۸۸ و پیری علم و همکاران در سال ۱۳۸۷ است که نشان دادند آب مورد مطالعه دارای خاصیت خورندگی بوده است (۱۰-۱۳).

مطالعات انجام شده توسط دهقانی در سال ۱۳۸۹ بر پتانسیل خورندگی یا رسوبگذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر شیراز و قانعیان در سال ۱۳۸۷ بر کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی و بهداشتی مورد استفاده در شبکه های دوگانه مرکز بخش خراق از توابع استان یزد نشان داد که آب موجود در این شبکه ها دارای خاصیت رسوبگذاری بودند که این نظر مشابه آب شرب شهر کرمان هستند (۱۴،۱۵).

با عنایت به نتایج تحقیق کیفیت شیمیایی آب شبکه شرب شهر کرمان از نظر شاخص های رسوب گذاری نامتعادل است. این امر باعث رسوبگذاری در سیستم های شبکه توزیع آب و سایر تأسیسات می گردد. از این رو لازم است برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد تا از آسیب های اقتصادی جلوگیری شود. بدیهی است پایدار سازی آب و تثبیت ویژگی های کیفی آب قبل از ورود آب به شبکه های توزیع عامل مهمی در کنترل و پیشگیری از بروز خورندگی و رسوبگذاری بوده که باید به نحو مناسبی در سیستم های تأمین آب انجام شود.

## تشکر و قدردانی

این پژوهش در قالب طرح های مصوب مرکز تحقیقات بهداشت محیط و با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان به انجام رسیده که بدینوسیله تشکر و سپاسگزاری می نماید.



## References

- 1- Kawamura S. Integrated design and operation of water treatment facilities. 2<sup>nd</sup> ed. New York: John Wiley and sons; 2000:20-80.
- 2- Spellman F. The science of water concepts and application. 2<sup>nd</sup> ed. New York: CRC Press; 2008:25-90.
- 3- AWWA. Water treatment plant design. 4<sup>th</sup> ed. New York: Mc Graw Hill; 2005:50-95.
- 4- McGhee TJ. Water supply and Sewerage. 6<sup>th</sup> ed. New York: Mc Graw-hill; 1991:30-120.
- 5- Volk C, Dundore E, Schiermann J, et al. Practical evaluation of iron corrosion control in a drinking water distribution system. Wat Res 2000;34(6):1967-74.
- 6- Loewenthal RE, Morrison I, Wentzel MC. Control of corrosion and aggression in drinking water systems. The 1st IWA Conference on: Scaling and Corrosion in Water and Wastewater Systems. 2003; Cranfield University, UK;100-210.
- 7- Crittenden J, Trussell R, Hand D, et al. Water Treatment: Principles and Design. 2<sup>nd</sup> ed. New York: John Wiley and sons; 2005:50-150.
- 8- Al-Rawajfeh AE, Al-Shamaileh EM. Assessment of tap water resources quality and its potential of scale formation and corrosivity in Tafila Province, South Jordan. Desalination 2007;206(1-3):322-332.
- 9- Kerri K. Water treatment plant operation. 3<sup>th</sup> ed. Office of drinking water; 1992:339-350.
- 10- Agatemor C, Okolo PO. Studies of corrosion tendency of drinking water in the distribution system at the University of Benin. Environmentalist 2008;28:379-84.
- 11- Shyam R, Kalwania GS. Corrosiveness and scaling potential of ground water from Sikar city, Rajasthan (India). Journal of ENatura Conscientia 2010;1(3):223-39.
- 12- Jaafarzadeh N, Savari J, Hassani AH, et al. Evaluation of corrosion probability in Ahwaz water distribution networks with lead and copper law Journal of Environmental Sciences and Technology 2009;10(4):65-74.[Persian]
- 13- PiriElm R, ShamsKhoramabadi G, Shahmansori MR, et al. Determination of corrosin and sedimentaion of Khoram Abad water distribution system. Yafteh 2008;10(3):79-86.[Pirsian]
- 14- Dehghani M, Tex F, Zamanian Z. Assessment of the potential of scale formation and corrosivity of tap water resources and the network distribution system in Shiraz, South Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 2010;13(2):88-92.





- 15- Ghaneian MT, Ehrampoush MH, Ghanizadeh G, et al. Survey of Corrosion and Precipitation Potential in Dual Water Distribution System in Kharanagh District of Yazd Province. *Toloe Behdasht* 2008;7(3,4):65-73.[Persian]
- 16- Malakootian M, Dowlatshahi S. Variation of chemical quality for drinking water sources in Zarand plan. *Iran J Environ Health Sci Eng* 2007;4(4):257-62.
- 17- APHA, AWWA, WEF. Standard method for examination of water and wastewater. 21<sup>st</sup> ed. Washington DC: American public health association publication;2005.60
- 18- Langelier WF. The Analytical Control of Anti-Corrosion Water Treatment. *J Am Water Works Assoc* 1936;10(28):1500-21.
- 19- Ryznar JW. A New Index for Determining Amount of Calcium Carbonate Scale Formed by a Water. *J Am Water Works Assoc* 1944;36(3):472-94.
- 20- Pishnamazi SA. The water and it's corrosion in industry with analysis of corroded samples. Isfahan Arkan publishing;1998:50-198.
- 21- AWWA. Standard for Asbestos-Cement Transmission Pipe for Water and Other Liquids. Denver, Colo: AWWA; 1977:100-180.
- 22- Twort A, Ratnayaka D, Brandt M. *Water Supply*. Great Britain: IWA Publishing; 2000;56-120.
- 23- Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Drinking water - physical and chemical specifications. ISIRI No: 1503. 1997.[Persian]
- 24- WHO. Drinking-water quality control guideline. Geneva. 2006;WHO;120-136.
- 25- Imran SA, Dietz JD, Asce M, et al. Modified Larsons Ratio Incorporating Temperature, Water Age, and Electroneutrality Effects on Red Water Release. *Journal of Environmental Engineering* 2005;131(11):1520-14.
- 26- Rossum JR, Merrill DT. An Evaluation of the Calcium Carbonate Saturation Indexes. *AWWA* 1983;75(2):95-103.



## Investigation of Corrosion Potential and Precipitation Tendency of Drinking Water in the Kerman Distribution System

Malakootian M (Ph.D)<sup>\*1</sup> Fatehizadeh A (Ph.D)<sup>2</sup> Meydani E(BS.c)<sup>3</sup>

1. Corresponding Author: Professor, Department of Environmental Health, and Environmental Health Research Center and Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2. Ph.D Student, in Environment Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3. BS.c Environment Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

### Abstract

**Background:** Occurrence of corrosion and deposition in drinking water in distribution system can leads to economic and health damages. The aim of this study was to investigate the corrosion and precipitation potential of drinking water in Kerman distribution system.

**Methods:** This cross-sectional study was performed from September to November of 2011. For determining the chemical quality of Kerman drinking water, 40 samples with 2-4 L were taken in glass container and then were analyzed. The physical and chemical quality of samples was determined and the potential of corrosion and precipitation of waters were analyzed in terms of four corrosion indices. Langelier Index (LI), Ryznar Index (RI), Pockorius Index (POI) and Aggressiveness Index (LS). The test methods were adopted from "standard methods for water and wastewater examination" and the obtained data were analyzed with description parameters.

**Results:** Based on the results, chemical quality of water in Kerman Distribution system was under the Iranian national standard and WHO guideline. The results showed that the LI index for >90% was above zero and RI index indicated that >82% of samples was below 7. According to POI and LS index, the deposition rate was 60 and 90%, respectively. By survey of LI, RI, POI and Ls indexes, it was found that Kerman distribution system water has scaling (precipitation) potential.

**Conclusion:** The chemical quality of Kerman distribution system water is imbalance thus resulting in the scale formation in water distribution system and other equipments. In addition, to stop economical loss the planning for water quality stabilization is necessary.

**Keywords:** Corrosion, Precipitation, Distribution system, Water quality, Kerman city

Archive