

مجله سلامت و محیط، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی
انجمن علمی بهداشت محیط ایران

دوره دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۸، صفحات ۱۷۸ تا ۱۸۷

تعیین وضعیت آلودگی آب استخراهای شهر ساری به استافیلوکوکوس اورئوس

ذبیح الله یوسفی

نویسنده مسئول: ساری، دانشگاه علوم پزشکی ساری، دانشکده بهداشت z_yousefi2001@yahoo.com

دریافت: ۸۸/۰۲/۱۳ پذیرش: ۸۸/۰۵/۳۱

چکیده

زمینه و هدف: محیط استخراهای شنا به خصوص آب آنها، در صورت گندزاوی نادرست می‌تواند یکی از منابع آلودگی به ارگانیسم‌های مختلف از جمله استافیلوکوک‌ها باشد. این مطالعه به منظور آگاه ساختن مسؤولین و افراد استفاده کننده از وضعیت بهداشتی موجود استخراهای سرپوشیده شهر ساری انجام شد و استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یکی از شاخص‌های عملده کنترل میکری ب استخراهای شنا مورد پایش قرار گرفت.

روش بررسی: مطالعه حاضر به روش توصیفی و از ۵ استخراج فعال شهر ساری تعداد ۲۳ نمونه مرکب به طور تصادفی در مدت ۳ ماه از عمق ۶۰ سانتی‌متری آب استخراج تحت شرایط خاص در بطری های استریل شده دهانه گشاد برداشته شده و طی حداقل ۲ ساعت به آزمایشگاه منتقل و از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس و بعضی از پارامترها از قبیل دما، pH، کلر آزاد باقی مانده و کالورت بر اساس روش‌های میکروب شناسی و استاندارد مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها: آزمایش‌ها نشان داد که میانگین درجه حرارت $27/0.8^{\circ}C$ ، دامنه pH آب این استخراهای $7/8$ الی $7/4$ ، میانگین کلر آزاد باقی مانده ۱ میلی‌گرم در لیتر و میانگین کالورت $77/0$ واحد کالورت (NTU) بوده است و بیشترین مورد آلودگی به استافیلوکوک اورئوس با $29/3\%$ در استخراج C و کمترین آن در استخراج D با $10/19\%$ مشاهده گردید. همچنین آنالیز نشان داد که در 90% نمونه‌ها بین میزان کلر باقی مانده، بار شناگران و درجه حرارت آب از یک سو و تعداد باکتری‌های استافیلوکوک مشاهده شده از سوی دیگر رابطه وجود دارد.

نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد در $91/3\%$ نمونه‌ها استافیلوکوک اورئوس وجود داشته است با توجه به این که مهم‌ترین علت ورود استافیلوکوک‌ها به آب، آلودگی‌های پوستی بدن شناگران، مخاط بینی، ادرار و ... می‌باشد لازم است به مسائله استحمام قبل از ورود به استخراج توجه جدی گردد.

واژگان کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، آب، استخراج‌شنا، ساری

مقدمه

در این زمینه در سایر کشورها نیز بررسی هایی انجام شده که به عنوان اطلاعات و منابع از آنها استفاده شده و از طرفی نشانگر اهمیت موضوع در زمان ها و مکان های مختلف است. آقای Martin و همکارانش در جنوب آمریکا در طی چهار سال به بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب استخرهای شنا پرداختند. آنها در این تحقیق تمامی شاخص های آلوودگی از نظر استاندارد متداشتند را بررسی کردند و در نهایت دریافتند که با تغییر شرایط استخر، مثل دما، pH و کلر باقی مانده، مقادیر ارگانیسم های مختلف دچار تغییر و تحول می شود. در جای دیگر از این تحقیق وابستگی حضور ارگانیسم ها به بار شناگران نیز به دست آمد است. در مطالعه مارتین و همکارانش در آمریکا برروی استخرهای شنا ۹/۱ درصد از مواد موردن بررسی به استافیلوكوک اورئوس آلوود بودند و بررسی ها نشان داد بین میزان آلوودگی و میزان تراکم و بار شناگران و درجه حرارت ارتباط مثبت قوی وجود دارد (۵).

مطالعه دیگری توسط آقای چوان (Chuan) در سال ۱۹۹۸ بر روی استخرهای شنا شهر Yai Hat در آمریکا انجام شد و در یک دوره زمانی از ژانویه تا مارس تعداد ۹۰ نمونه از ۸ استخر شنا جمع آوری و آنالیز شد که استافیلوكوک اورئوس از جمله پارامترهای میکروبی مورد بررسی بوده است و میزان کمی این ارگانیسم ما بین صفر و ۲۳ عدد در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه متغیر بوده است و هیچ یک از پارامترها در حدود استاندارد نبوده اند (۶).

در مطالعه دیگر که توسط Leoni و همکارانش انجام گردید از ۱۲ استخر شنا نمونه گیری شد در این بررسی از عمق ۵۰ سانتی متری عمق آب استخر و در ۴ نقطه مختلف به فاصله ۱ متر از کناره استخر نمونه گیری انجام شد و نمونه ها در ظروف استریل ۱ لیتری حاوی تیوسولفات سدیم ۱۰ درصد (۱ میلی لیتر در هر لیتر) جمع آوری شدند (۷).

خانم منوچهری و همکارانش در سال ۱۳۷۴ به بررسی موارد شیوع آلوودگی واژینال مراجعه کنندگان به استخر شنا شهر

استخرهای شنا به عنوان یکی از مراکز عمومی تفریحی آبی است و گروه های اجتماعی مختلفی از آن استفاده می کنند. استخر به عنوان یک منبع بالقوه مهم می تواند در انتشار آلوودگی های بیولوژیکی عمل نموده و عامل انتقال بیماری های باکتریایی، قارچی و انگلی محسوب گردد. از سوی دیگر از آنجا که سهم اصلی در استفاده از این مراکز نصیب جوانان می گردد و با توجه به شیوع بیماری های مختلف باکتریایی در این طیف وسیع در صورت عدم وجود راهکارهای مناسب برای پایش شرایط محیطی در استخرها، چنین مراکزی ممکن است به سرعت تبدیل به منابع اصلی انتقال بیماری های مختلف گرددند (۱).

از میان عوامل باکتریایی مختلف، استافیلوكوک اورئوس از ارگانیسم های شاخص و با اهمیت در استخرها محسوب می گردد (۲). این باکتری نمک دوست عامل عفونت های پوستی، چشمی و گوشی است، به مقدار زیاد در پوست صورت افراد مختلف به صورت جوش و یا در ناحیه بینی و کانال گوارش به صورت کلنی های مجتمع دیده می شود (۵). تخلیه مداوم مخاط های بینی، گوش، چشم و گلو در آب به وسیله شناگران، دفع ادرار به صورت ناخواسته و شسته شدن آلوودگی های پوستی شناگران در آب همراه با عدم کنترل pH و عدم تزریق دقیق مواد گندزاده نیز احتمال بیماری های با منشا استافیلوكوکوس اورئوس را افزایش می دهد (۱). مطالعات انجام شده در فاصله سال های ۱۹۸۸-۱۹۸۶ در آمریکا نشان داده است که از میان نمونه های گرفته شده در مناطق مخصوص شنا و استخرهای مختلف، نمونه های بسیاری نشان دهنده آلوودگی باکتریایی، قارچی و انگلی بوده و از این میان وجود سودomonas و استافیلوكوکوس اورئوس قابل ذکرست (۳). برنامه ریزی صحیح کنترل استخرها، استفاده از مواد گندزادی مناسب و یا کلر باقی مانده در محدوده مناسب و برخورداری از مشاورین متخصص در زمینه بهداشتی می تواند مسائل آلوودگی استخرها را به حداقل برساند (۴).

گردید. جهت نمونه برداری به صورت تصادفی با استفاده از بطری های استریل شده دهانه گشاد و حاوی تیوسولفات سدیم ۳ درصد (۵ قطره جهت خشی کردن تا حد ۵ میلی گرم در لیتر) بر اساس روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد (۹-۱۲).

نمونه ها به صورت مرکب از نقاط ورودی آب به استخر، میان استخر و خروجی آب انتخاب و بر اساس (روش B ۹۲۱۳ و D ۹۱۱۳ کتاب روش استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب (چاپ بیستم) از عمق ۶۰ cm و در استخرهای کم عمق از ۰/۲ عمق برداشته شدند (۱۱-۱۲). طول دوره نمونه برداری به مدت ۳ ماه بوده و در فصل زمستان انجام شد. تعداد نمونه ها براساس داده های قبلی سایر تحقیقات و فرمول نمونه گیری توسط متخصص آماری محاسبه شد. طی ۵ مرحله نمونه گیری از هر استخر جمعاً از هر استخر ۲۵ نمونه لحظه ای (۵ نمونه مرکب) براساس توصیه روش های استاندارد اخذ شد. در هنگام نمونه برداری پارامترهایی نظیر کلر باقی مانده و pH و بار شناگران و دما نیز تعیین گردید تا بتوان نسبت به بررسی تاثیر میزان کلر باقی مانده و تغییرات pH، بار شناگران و درجه حرارت آب بر وجود یا عدم وجود باکتری های مورد نظر نیز اقدام نمود. نمونه ها پس از جمع آوری در کمتر از ۲ ساعت به آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشکده بهداشت انتقال یافته و آزمایش استافیلوکوکوس اورئوس به روش ممبران فیلتر و بر اساس کتاب روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب و روش های متداول و پذیرفته شده انجام شد (۱، ۹، ۱۳ و ۱۴).

در این روش از محیط کشت نوترینت آگار استفاده گردید. بعد از حل شدن آگار و استریلیزاسیون و سرد شدن تا دمای ۴۵-۵۰ درجه سانتی گراد، به نسبت ۵-۱۰ درصد خون تازه به محیط افزوده گردید میزان ۱۰-۱۵ سی سی از محیط کشت (شرکت مرک) در بطری ها ریخته شد سپس نمونه آب از فیلتر غشایی عبور داده شد. حجم نمونه فیلتراسیون به نحوی انتخاب شد تا بین ۱۰-۵۰ کلنتی ایجاد شود. فیلتر به محیط حاوی


تهران پرداختند در این تحقیق ۴۶ نفر از افرادی که برای اولین بار جهت استفاده از استخر شنا مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی انتخاب و به وسیله پژوهشگاهی مورد آزمایش قرار گرفتند. تمام افراد مورد نظر از خانم های متأهل انتخاب شده و از ترشحات واژینال آنها کشت به عمل آمد در این مطالعه در موارد آلدگی میکربی در جمعیت تحت پوشش ۸/۲٪ آلدگی به استافیلوکوک مشاهده شد (۸).

در نهایت تمامی مطالعات انجام شده بر ضرورت تمهیدات لازم جهت ضد عفونی کردن هر چه مناسب تر این مکان ها و آموزش استفاده کنندگان خصوصاً استحمام قبل از ورود به آب که نقش به سزاگیری در جلوگیری از عفونت های استافیلوکوکی دارد، تاکید نموده اند.


با توجه به شرایط اقلیمی استان مازندران و فعال بودن این استخرها در تمام طول سال، بررسی این مراکز از نظر آلدگی های باکتریایی دارای اهمیت فراوان است، از یک سو چنین بررسی می تواند نقش استخرها را در شیوع برخی از عفونت های چشمی، گوشی و پوستی (ناشی از عامل فوق) را با مطالعات تکمیلی بعدی روشن نماید و از سوی دیگر نتایج حاصل از این مطالعه را می توان در اختیار دست اندر کاران و مسئولان ذیر بسط قرار داد تا با شناخت وضعیت فعلی به چاره جویی برای پایش بهینه اماکن فوق پردازنده زیرا در صورت تداوم مشکل نه تنها این مراکز تغیریحی که باید فراینده نشاط روحی و جسمی استفاده کنندگان باشند، به این هدف نایل نمی گردند، بلکه به مکان هایی آلد و مراکزی که اشخاص را در معرض خطر ابتلا به بیماری های مذکور قرار می دهند، مبدل می گردند.

مواد و روش ها

با توجه به این که جمع کل استخرهای فعال در محدوده شهر ساری ۵ مورد بود تصمیم گرفته شد برای افزایش اعتبار مطالعه تمام استخرها مورد بررسی قرار گرفته و طی یک برنامه ریزی زمان بنده شده نسبت به نمونه برداری از آب هر کدام اقدام

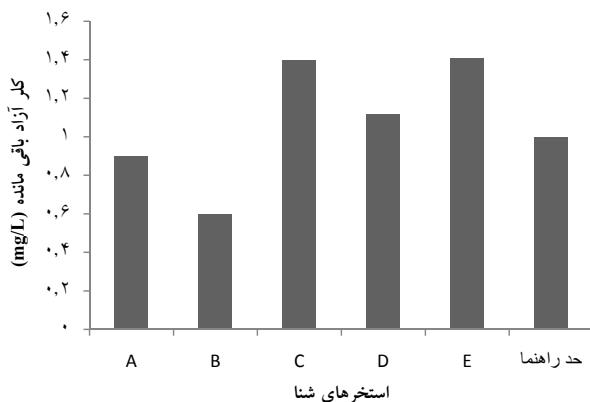

شکل ۱: میانگین کلر آزاد باقیمانده و مقایسه آن با حد استاندارد در استخرهای شنا شهر ساری

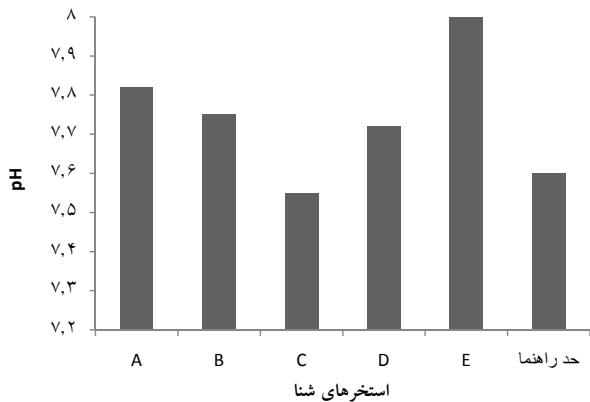


شکل ۲: میانگین pH و مقایسه آن با حد استاندارد در استخرهای شنا شهر ساری

نتایج آزمایش های میکروب شناسی بر روی نمونه ها نشان داد که در ۹۱/۳٪ نمونه ها استافیلولوکوک اورئوس وجود دارد (شکل ۳) از طرف دیگر با تغییر میزان کلر باقیمانده، مقدار باکتری مشاهده شده نیز تغییر کرده و این مطلب وابستگی حضور استافیلولوکوک به میزان کلر باقیمانده را نشان می دهد. آنالیز داده ها نیز نشان داد که بین کلر باقیمانده و حضور استافیلولوکوک ها ارتباط آماری معکوس ($r < -0.87$) و بین بار شناگران و حضور استافیلولوکوک ها ارتباط آماری مستقیم ($r > 0.85$) وجود دارد (شکل ۴) نتیجه این تحقیق در زمینه

آگار خون دار انتقال داده شد و بتری ها در دمای $37 \pm 0/5$ به مدت ۲۴ ساعت انکوباسیون شدند. کلنی های استافیلولوکوک به صورت دیسک های دایره ای شکل با قطر ۲-۳ میلی متر ببا همولايز به رنگ سفید تا زرد دیده می شوند. آنها را شمارش کرده و نتیجه به صورت غلظت در هر 100 میلی متر گزارش گردید برای تست تاییدی از روش رنگ آمیزی گرم (Manitol salt phenol red) و تخمیر قند مانیتول در محیط agar در نهایت تست کاتالاز استفاده شد. کلنی های استافیلولوکوکوس اورئوس با تخمیر قند مانیتول در اطراف خود هاله زرد رنگ ایجاد می کنند در حالی که استاف های بدون توانایی تخمیر، در پیرامون خود منطقه قرمز متمایل به صورتی ایجاد می کنند (۱۵، ۱۶ و ۱۷) در بررسی تفاوت های میان میانگین ها و نیز ارتباط آماری بین پارامترها و تعیین ضرایب همبستگی از نرم افزار Excel و SPSS و آنالیز های مربوطه استفاده شد.

یافته ها

از مجموع استخرهای موجود در شهر ساری تعداد ۵ استخر فعال سروپوشیده مورد بررسی قرار گرفتند. با مراجعته به هر استخر و تکمیل پرسشنامه از پیش فراهم شده، اطلاعات کامل شامل وضعیت ساختمان، نوع مصالح مصرفی در بدنه و دیوار استخرها، چگونگی تامین آب، گندزدایی، جداول مربوط به پرسشنامه گردآوری و در نهایت وضعیت عمومی تمام استخرها در زمان بررسی به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده از شکل ۱ میانگین pH آب استخر برابر $7.6/6$ و حداقل آن $7.5/5$ در استخر C و حداقل آن $8/8$ در استخرهای E و B می باشد و بر اساس شکل ۲ میانگین درجه حرارت $27.0/8^{\circ}\text{C}$ ، حداقل آن 28.1°C و حداقل آن 30.8°C است. در ۴۳/۵٪ نمونه های مورد بررسی مقادیر کلر باقیمانده مطابق با استانداردهای توصیه شده ملی و بین المللی بوده و همه آنها از روش کلرزنی گازی استفاده می نمودند (شکل ۱).

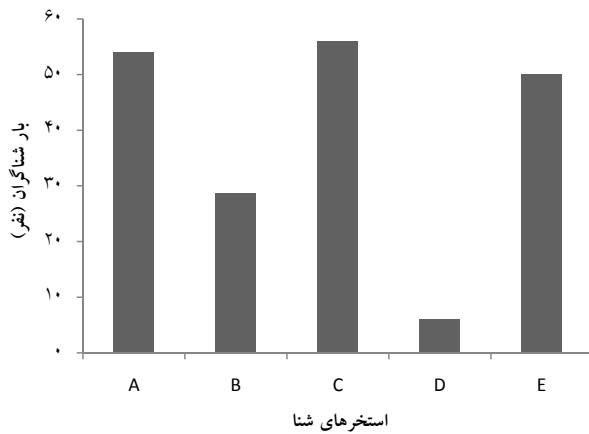

شکل ۵: میانگین بار شناگران در استخراهای شنا شهر ساری


بیشترین مورد آلدگی به استافیلوکوک ها (۲۹/۳٪) در استخر C و کمترین آلدگی (۱۰/۱۹٪) در استخر D به دست آمد. (شکل ۳) و در جای دیگر نشان داده شد که وجود کلر باقی مانده به میزان ۲ میلی گرم در لیتر و pH حدود ۷/۸ شرایط مناسبی را جهت کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در آب استخراها به وجود می آورد. (شکل ۴)

در استخراهای شنا احتمال انتقال مستقیم و غیر مستقیم بیماری های چشم، گوش، دستگاه تنفسی، عفونت های پوستی و سایر بیماری ها از فردی به فرد دیگر به خصوص اگر آب فاقد یک گندздای فعال باشد، زیاد است (۱۵). در نتیجه ارزیابی میکروارگانیسم های موجود در این آب ها به منظور تشخیص خطرات بهداشتی وابسته به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است (۱۸).


مطالعات بسیاری به منظور تعیین وضعیت میکروبیولوژیکی آب استخراهای شنا انجام شده است که بیشتر آنها بر روی متداولترین اندیکاتورها مثل کلیفرم مدفعوعی کارکرده اند (۱۸، ۲۰، ۲۱، ۱۳، ۱۶) و تعدادی از آنها نیز گزارش هایی مبنی بر اپیدمی بیماری های عفونی حاصل از این آب ها را گزارش کرده اند (۱۲، ۱)،

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، دامنه pH آب این استخراها ۷/۴ الی ۷/۸ است که در مقایسه با

ارتباط قوی بین میزان آلدگی و میزان تراکم و بار شناگران با نتیجه تحقیق Martin و همکارانش در آمریکا بر روی استخراهای شنا مطابقت دارد. ولی این تحقیق نشان داد که بین دمای آب و تعداد باکتری ارتباط آماری قوی وجود ندارد (۶۰٪) که البته این نتیجه با نتیجه تحقیق Martin و همکارانش در آمریکا بر روی استخراهای شنا مطابقت ندارد. اگر چه در آب های با دمای بالاتر کمیت باکتری ها بیشتر بود و ضریب همبستگی کمتر از ۶۰ درصد بوده است. (شکل ۵ و ۳)

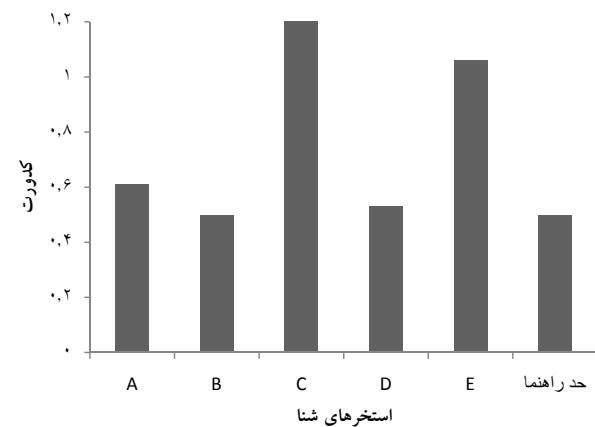


شکل ۳: میانگین کدورت و مقایسه آن با حد استاندارد در استخراهای شنا شهر ساری

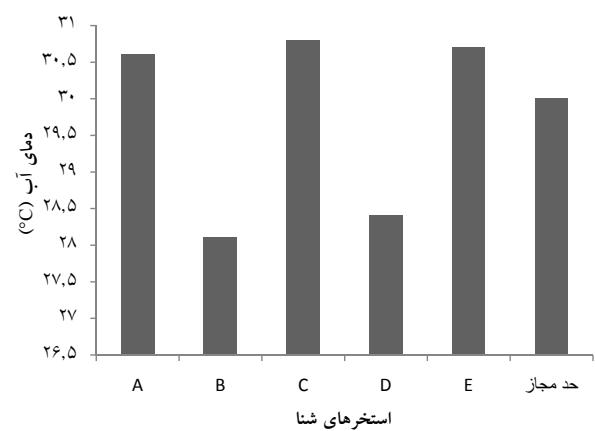

شکل ۴: میانگین درجه حرارت و مقایسه آن با حد استاندارد در استخراهای شنا شهر ساری

به مساله استحمام قبلاً از ورود به استخر توجه گردد. همان طور که شکل ۶ نشان می‌دهد در اکثر نمونه‌ها با افزایش کلر باقی‌مانده آب، مقادیر استافیلوکوک‌های مشاهده شده کاهش یافته است ولی نباید فراموش کرد که عامل تاثیرگذار دیگر همان بار شناگران می‌باشد و شکل‌های ۷ و ۳ به خوبی این مطلب را نشان می‌دهد. و از لحاظ آماری نیز ضریب همبستگی بالای ۸۵ درصد موید این موضوع می‌باشد ($>85\%$) و این مساله به خصوص در استخرهایی که حجم حوضچه کمی دارند (D و C) حایز اهمیت بوده و لازم است در صورت افزایش مراجعه کنندگان، مقادیر کلر باقی‌مانده در حد مطلوب افزایش یابد.

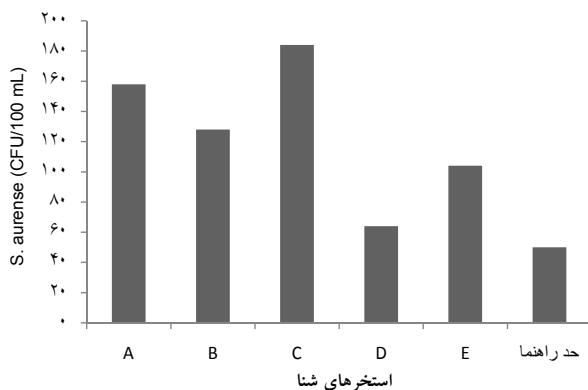

شکل ۶: میانگین استافیلوکوکوس اورئوس و مقایسه آن با حد استاندارد در استخراهای شنا شهرباری


با توجه به فاصله زمان نمونه برداشی از Backwash‌ها مشخص گردید که هر چه این زمان بیشتر باشد به علت عدم کارایی مناسب فیلترها، نمونه‌های مورد آزمایش آلوده تر خواهند بود.

با توجه به نتایج تحقیق توصیه می‌شود که جهت بهبود و پیشگیری از آلودگی میکروبی می‌بایست به کمک رسانه‌ها موضوع رعایت بهداشت فردی و پاییند بودن به مقررات بهداشتی استخراها بخصوص استحمام قبلاً از ورود به آب آگاهی

میزان استاندارد آن (۲/۷ تا ۸/۰) در حد مطلوبی است (شکل ۲). این نتیجه در قیاس با نتایج بررسی تحقیق آقای Chuan که دامنه pH آب استخراها مورد بررسی را در محدوده ۰/۴ تا ۷/۸ گزارش نموده نتیجه بسیار خوب و مطلوب است. کلر باقی‌مانده در محدوده (۰/۲ تا ۰/۴) میلی گرم در لیتر است که در ۴۳/۵٪ نمونه‌های مورد بررسی مقادیر کلر باقی‌مانده مطابق با استانداردهای توصیه شده ملی (۱-۳/۵ میلی گرم در لیتر) بوده و در بیش از ۵۰٪ نمونه‌ها، مقادیر کلر غیر استاندارد بوده و در این رابطه مسئولین استخراها باید بیشتر توجه نمایند. pH مساوی ۷/۵-۷/۶ با مقدار ۰/۶ میلی گرم در لیتر کلر آزاد باقیمانده برای جلوگیری از سوزش چشم مناسب است (۱۵ و ۲۲). ولی از سوی دیگر در این مقدار کلر آلودگی‌های میکروبی مشاهده شده است و به نظر می‌رسد که غلظت مورد استفاده کارایی از بین بردن استافیلوکوک‌ها در شرایط فعلی را نداشته و بایستی تمهدات اساسی در جهت جلوگیری از انتشار عفونت‌ها اندیشیده شود (۲۳).

در جای دیگر میانگین درجه حرارت آب ۵ استخرا در طول زمستان 1°C و در محدوده $21-26^{\circ}\text{C}$ متغیر بودند که با توجه به استاندارد $27/5-30^{\circ}\text{C}$ برای فصل زمستان نسبتاً مناسب است (۲۴). شکل ۵ وضعیت درجه حرارت آب استخرا را در قیاس با استاندارد نشان می‌دهد ولی در ضمن باید توجه داشت که دمای بالای آب زمینه را برای رشد میکروب‌ها فراهم می‌کند و لذا در این فصل این فاکتور از اهمیت بالای برخوردار است.

بر اساس نتایج آزمایش‌های میکروب شناسی در ۹۱/۳٪ نمونه‌ها استافیلوکوک اورئوس وجود داشته است که علت اصلی آن آلودگی افراد استفاده کننده از استخر است. با توجه به این که این مطالعه در فصل زمستان انجام شده و تعداد موارد استحمام در این فصل کاهش می‌یابد و از سوی دیگر از آن جایی که مهم ترین علت ورود استافیلوکوک‌ها به آب، آلودگی‌های پوستی شناگران، مخاط بینی، ادرار و ... است، پس لازم است

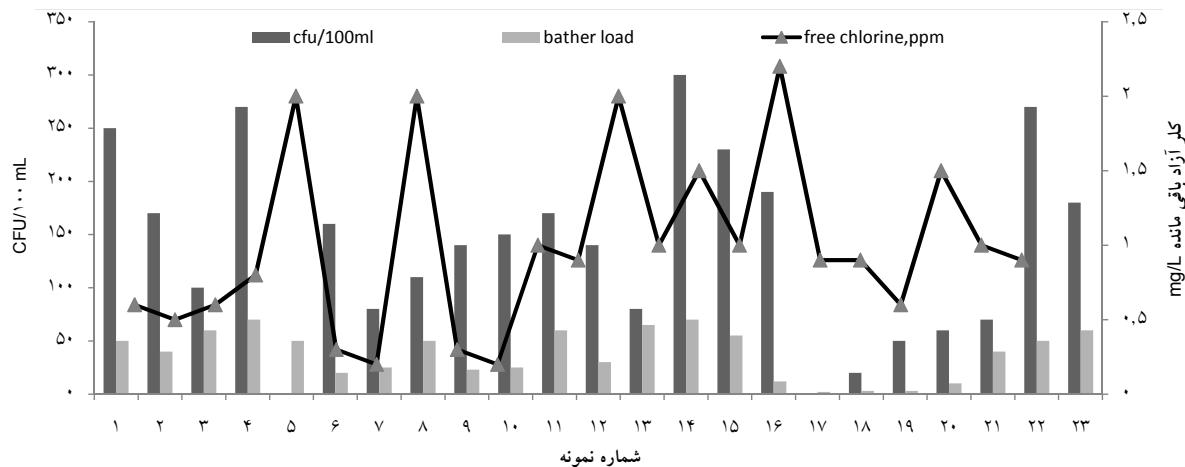

شکل ۷: مقایسه میزان بار شناگران، استافیلوکوکوس اورئوس و کلر باقیمانده در تمامی نمونه ها در استخرهای شنای شهر ساری

جدول ۱: بررسی اثر بار شناگران بر مقادیر استافیلوکوک مشاهده شده در استخر های شهر ساری

محدوده بار شناگران				پارامترها
استافیلوکوکوس اورئوس (CFU/100mL)				
*(n%)	*(n%)	*(n%)	*(n%)	
-	۴۳/۴	-	۴/۳۴	<1
۸/۷	۴/۳۴	۱۷/۴	-	۱-۱۰
۲۱/۷۴	۱۷/۴	۱۳/۰۴	۸/۷	>۱۰

n٪ درصد نمونه هایی که در این محدوده از بار شناگران و تعداد استافیلوکوکوس اورئوس قرار دارند.

برای ناجیان و افرادی که برای طولانی مدت از آب استخر استفاده می کنند مثل مریبان و.... اقدام گردد و مقدار کافی کلر برای ضد عفونی کردن آب استخرها در حد استاندارد تامین گردد و به منظور شستشوی معکوس فیلترهای تصفیه کننده آب (Back wash)، فیلترها با توجه به موقعیت و شرایط استخر براساس یک برنامه ریزی خاص شسته شوند تا مسایل آلودگی و پتانسیل خطر استفاده از استخرها به حداقل ممکن برسد.

لازم داده شود و سازمان تربیت بدنی و مراکز بهداشتی درمانی در خصوص نظارت مستمر مربوط به رعایت استانداردها و عملکرد استخرها و تدوین برنامه آموزشی مناسب برای شناگران هماهنگ گرددند و متن مقررات استفاده از استخر در جلوی در ورودی استخرها نصب شود و از پذیرش مراجعه کنندگان، بالاتر از ظرفیت استخر جلوگیری و پرهیز شود و برای کنترل تعداد مراجعین از طرف سازمان های دولتی و غیر دولتی برنامه ریزی خاص صورت گیرد و نسبت به صدور کارت بهداشتی

تشکر و قدردانی

در بخش آزمایشگاهی همکاری نمودند کمال تشكر و قدردانی را داشته باشم.

ضروری است که از همکاری استاد محترم سرکار خانم دکتر محترم نصرالله‌ی که در تایید و شناسایی بخش میکروبیولوژی تحقیق و نیز سرکار خانم نجمه نصیری کارشناس محترم که

منابع

1. Maraghi Sh. Jafarzadeh N. Heidarinia A. Microbial Fauna and flora in Ahvaz swimming pool, Summer 2005-2006.
2. APHA, AWWA,WEF, (1998) Standard Method for The Examination of water and waste water 18th edition, part9000, Washington.D.C.
3. MMWR.CDC, "Water-born disease outbreaks", (1986-1988), vol39, No55-1.
4. Ehlro S. Rural and municipal Santiation, Jehad Daneshgahi, Tehran, 1989, vol.1
5. M.T.Martins,(1995):Assessmentofmicrobiological quality for swimming pool in South America, wat. res, vol29, No10.
- 6-Chuan Kaewkengl, 1998, Health Risk Assessment of Swimming pool users in Hat Yai City municipality, Changwat Songkhla, Thesis.
- 7-E. Leoni, P.P.Legnani,M.A.Bucci Sabattini and F.Righi, Prevalence of Legionella spp. In swimming environment, Wat. Res. Vol 35. No.15, pp. 3749-3753, 2001.
8. Manochehri M. et al. Evaluation of vagina contamination level in Tehran swimming pool referent 1986, Proceedings of the 1th Conference on swimming pool health; 1987 , Tehran, Iran
9. Malakzadeh F. Microbiology, 2nd ed. Tehran University Pub. Ins. 1986.
- 10-Elmer W.Koneman.StepHen D.Allen.v.r.Dowell. Herbert M.sommers (1983), "color atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology", 2_{nd} edition, 7(235)
- 11.Giti E. Water and effluent microbial excamination, WPCF, Mani Pub, 1987
12. Gholi Kenedi Gagick B. Water and wastewater applied microbiology,1983, 1th ed
- 13- Salamat A.A (1990), "Role of pre-incubation in non- selective medium in recovery of staphylococcus aureus from swimming pool and beaches" Microbiological13, 263-266.
- 14- Mr. Chuan Kaewkengl (1998), "Health risk assessment of swimming pool users in Hat yai city, Pub l, Environ, vol 10, No329.
15. Hasanzadeh P. Manual of bacteriology laboratory, 2nd ed. Shiraz University, Biology Dept.1997.
16. Owhadinia H. General bacteriology applied methods and applying in medical sciences, Kalemeh Pub. 1989.
17. Nanbakhsh H., Hazrati T. et al. Fungal, parasitic and microbial pollution in Oroomieh swimming pools, 4th national conf. on environ. Health, Yazd University of medical sciences, Vol 1. 1980.
18. Chamar aeen A. Swimming pool water health, sanitation and treatment guideline, 2nd ed. 1988
- 19- Charoenca, N. (1993), "Assessment of staphylococcus aureus in marine recreational waters. Water science and technology, Vol 27, No 3, 4. Pp: 283.
- 20-G.Gabutti , (2000), "Comperative survival of fecal and human contaminants and use of staphylococcus aureus as an effective indicator of human pollution. Marine pollution", Bulletin vol40, No8, pp.697-700.
21. Dadvand M. Evaluation of microbial and chemical

- examinations in Mashhad swimming pools and cold water systems, MS Thesis on environ health, 2004.
- 22- Flecken Yetein, (2001), "The Risks of chlorinated drinking water", USA.
23. Fathi A. and Elahi R. Evaluation of microbial and parasitic contamination in Mashhad swimming pools and role of chlorination, 1th research seminar in PHC networks, Mashhad University of medical sciences,1997.
- 24- Salvato. J. A (1992), "Environmental Engineering and Sanitation", 4_{th} edition. John Wiley and sons, U.S.A.

Study of the Pollution Condition of Swimming Pools in Sari City for the *Staphylococcus aureus*

Yousefi Z.

Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

Received 3 May 2009; Accepted 22 July 2009

ABSTRACT

Backgrounds and Objectives: Swimming pools water if not disinfected properly can be one of the infection sources of different microorganisms such as staphylococcus. This study is to aware the authorities and users about the conditions existed in sheltered swimming pools in Sari and to believe the contamination of the water there, related to the existence of *staphylococcus aureus*.

Materials and Method: In this descriptive study 32 specimens collected randomly from 15 swimming pools in action during three months from 60 cm deep under specific conditions in sterile containers and taken to the laboratory of health college in 2 hrs and were analyzed for the contamination from *staphylococcus aureus* and some other parameters like temperature, pH, chlorine residual and opacity on the basis of microbiological and standard methods.

Result: Results showed an average temperature of 27.08 degree Celsius, PH=7.6, average chlorine residual 1 mil/l and opacity average was 77 NTU % and the highest contamination from *staphylococcus aureus* (29.3 %) in C and the lowest (10.19 %) was observed in D swimming pool. Furthermore this analysis showed that in 90% of specimens there was a direct relationship between the ratio of chlorine residual, times of swimming, water temperature and the number of *staphylococcus*.

Conclusion: Swimming pools water if not disinfected properly can be one of the infection sources of different microorganisms such as staphylococcus. Some suggestions inorder to optimization of the swimming pools condition presented in this paper.

Key words: *Staphylococcus Aureus*, Water, Swimming pools, Sari

Corresponding Author: z_yousefi2001@yahoo.com
Tel: +98 151 22267243 **Fax:** +98 151 2269781