

کاربرد طوق در کاهش آبشنستگی تکیه‌گاه مستطیلی پل در کanal مرکب

زینب عالم^۱، مهدی قمشی^۲، سیاوش محمدی^۳

مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب.

تاریخ دریافت: ۹۱/۰۲/۰۹

تاریخ پذیرش: ۹۱/۰۹/۱۷

چکیده

شکست پل ناشی از آبشنستگی کلی در فونداسیون (شامل پایه و تکیه‌گاه)، ضرورت مطالعه در مورد پیش‌بینی آبشنستگی و راه‌های محافظت در برابر آن را کاملاً روش می‌سازد. به طور کلی روش‌های کاهش آبشنستگی شامل: قرار دادن پی (فونداسیون) در تراز پایین‌تر از عمق گودال فرسایشی، بالا بردن مقاومت بستر در برابر فرسایش و کاهش قدرت عوامل فرسایش (کاهش جریان رو به پایین و گرداب نعل اسبی) می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش قدرت عوامل فرسایش استفاده از یک صفحه گسترده در اطراف تکیه‌گاه می‌باشد. در نصب طوق قدرت جریان رو به پایین و گرداب نعل اسبی اطراف تکیه‌گاه کاهش می‌یابد و عمق آبشنستگی نیز کاهش می‌یابد. در تحقیق حاضر در کanalی مرکب (شامل کanal اصلی و سیلاب دشت)، طوقی با عرض دو برابر عرض تکیه‌گاه در معرض دو دبی ۲۰ و ۲۵ لیتر بر ثانیه قرار داده شد. عملکرد طوق در سه ارتفاع مختلف: روی بستر، دو سانتی‌متر بالای بستر و چهار سانتی‌متر بالای بستر در شرایط آب‌زلال بررسی شد و با تکیه‌گاه بدون طوق مقایسه شد. نتایج نشان داد که طوق آبشنستگی را کاهش داده و روی بستر عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد به طوری که حداقل درصد کاهش آبشنستگی با دبی ۲۰ و ۲۵ لیتر بر ثانیه به ترتیب ۹۴٪ و ۹۳٪ می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: آب‌زلال، آبشنستگی، تکیه‌گاه، طوق.

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی رودخانه، گروه سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران، ۰۹۱۲۴۵۷۰۷۵۹ Zainab.alem@gmail.com

^۲ استاد دانشکده مهندسی علوم آب، گروه سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران، ۰۹۱۶۶۱۶۶۳۷۲


M.ghomeshi@yahoo.com

^۳ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی رودخانه، گروه سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران، ۰۹۱۹۱۲۱۰۴۲۵ Sia_m86@yahoo.com

مقدمه

mekanisemجريان در اطراف تکيه‌گاهها

عوامل درگیر در آبستتگی در اطراف تکيه‌گاه پل را می‌توان به جریان رو به پائین^۱، گرداب موج کمانی^۲، گرداب شبه نعل اسبی (گرداب اصلی)^۳، گرداب ثانویه^۴ و گرداب برخاستگی^۵ تقسیم‌بندی کرد (شکل ۲). مطالعات مختلفی بر روی الگوی جریان در اطراف پل‌ها (تکيه‌گاه و پایه) انجام شده است. مهم‌ترین عامل ایجاد حفره آبستتگی در جلوی تکيه‌گاه و پایه پل، گرداب نعل اسبی می‌باشد. هنگام برخورد جریان آب به دماغه تکيه‌گاه پل، سرعت جریان پس از برخورد به دماغه تبدیل به فشاری روی تکيه‌گاه می‌گردد. از آن‌جا که سرعت از سطح به طرف کف کم می‌گردد، فشار دینامیکی روی دماغه تکيه‌گاه از بالا به پائین نیز کم می‌شود و گرادیان فشار ایجاد شده باعث ایجاد جریانی به طرف کف می‌شود. این جریان روبه پائین پس از برخورد با بستر آن را حفر کرده و به جهات مختلف پراکنده می‌کند (رادکیوی، ۱۹۹۸). مقداری از این جریان که رو به سمت بالا دست بازگشت می‌کند در برخورد با جریان عمومی مجبور به حرکت در جهت جریان می‌شود. این چرخش جریان و بازگشت مجدد آن باعث تشکیل گردابی می‌شود. چرخش این گرداب به طرف پائین دست امتداد می‌یابد که در مجموع شکلی شبیه نعل اسب در پلان پیدا می‌کند و بدین دلیل آن را گرداب نعل اسبی می‌نامند (کایاترک، ۲۰۰۵).

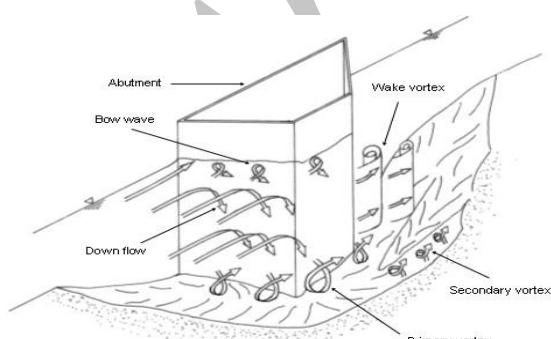

شکل (۲): میدان جریان پیرامون یک تکيه‌گاه پل
باربیووا و دی. (۲۰۰۴)

^۱ Down Flow


^۲ Bow Flow

^۳ Horseshoe Vortex(Primary Vortex)

^۴ Secondary Vortex

^۵ Wake Vortex

آبستتگی در حقیقت جابجایی ذرات توسط جریان از محل استقرار اولیه آن‌ها به مکان دیگری است. آبستتگی از نظر علت به وجود آمدن آن شامل: آبستتگی عمومی، آبستتگی ناشی از تنگ شدگی مقطع و آبستتگی موضعی است. از مجموع این سه آبستتگی، عمق آبستتگی کل به دست می‌آید. آبستتگی از نظر وضعیت حمل رسوب نیز، شامل آبستتگی در حالت آب زلال و آبستتگی در حالت آب حاوی رسوب است. شکل (۱) نمونه‌ای از سه قسمت آبستتگی کل را نشان می‌دهد (راهنمای روش‌های محاسبه آبستتگی موضعی، ۱۳۹۰).

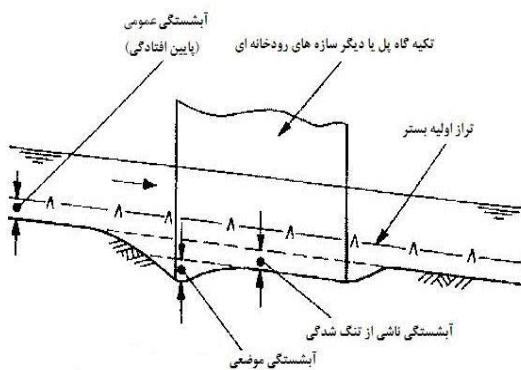


شکل (۱): انواع آبستتگی از نظر عوامل به وجود آورده

شکست پل ناشی از آبستتگی کلی در فونداسیون (شامل پایه و تکيه‌گاه)، ضرورت مطالعه در مورد پیش‌بینی آبستتگی و راههای محافظت در برابر آن را کاملاً روش می‌سازد. بر طبق مطالعات ملویل (۱۹۹۲)، از ۱۰۸ شکست پل که در فاصله سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۸۴ در نیوزیلند رخ داد، ۲۹ مورد آن مربوط به آبستتگی تکيه‌گاه پل بود. ملویل همچنین خاطر نشان می‌سازد که ۷۰ درصد هزینه‌ها روی شکست پل در نیوزیلند ناشی از آبستتگی تکيه‌گاه پل بوده است. داده‌ها نشان می‌دهند که مشکل آبستتگی در تکيه‌گاه پل‌ها بسیار مهم است. مطالعات انجام شده بر روی شکست ۳۸۳ پل در ایالات متحده نشان می‌دهد که در ۲۵ درصد آن‌ها تخریب پایه و در ۷۲ درصد تخریب تکيه‌گاه، علت شکست پل بوده است (کایاترک، ۲۰۰۵).

نصب طوقه افزایش یابد، ماکزیمم عمق آبشنستگی افزایش می‌یابد. بهترین محل نصب طوقه $D/10$ (قطرپایه=D) زیر سطح بستر بود که در این حالت طوقه به قطر دو برابر قطر پایه مقدار آبشنستگی را 91 درصد کاهش داد. همچنین وقتی طوقه‌هایی با قطرهای $1/5$ و 2 و $2/5$ برابر قطر پایه روی بستر کanal قرار گرفتند به میزان 50% و 68% و 100% نسبت به پایه بدون محافظ کاهش آبشنستگی مشاهده شد. زراتی و همکاران (2004)، اثر طوق در کاهش آبشنستگی پایه‌های مستطیلی پل را بررسی کردند. آزمایشات نشان داد که طوقهای پهن‌تر و در ترازهای پایین‌تر مؤثرترند و تأثیر طوق با افزایش زاویه پایه نسبت به جریان کاهش می‌یابد. ماکزیمم درصد کاهش آبشنستگی در یک طوق با پهنایی برابر با عرض پایه در تراز بستر رخ داد. کایاترک (2005)، اثر طوق در کاهش آبشنستگی تکیه گاه را مورد بررسی قرار داد، آزمایش‌ها در فلومی به عرض $1/5$ متر و شبکه کف $100/0$ انجام گرفت و در کلیه آزمایش‌ها شرایط آب زلال حکم‌فرما بود. پنج طول مختلف تکیه‌گاه (L_a) برابر با 15 ، 20 ، 25 ، 30 سانتی‌متر بود و طوقهایی با عرض‌های مختلف (B_c)، $2/5$ ، 5 ، $7/5$ ، 10 سانتی‌متر در اطراف تکیه‌گاه در 5 ارتفاع مختلف شامل سطح بستر، $2/5$ و 5 سانتی‌متر زیر بستر، $2/5$ و 5 سانتی‌متر بالای بستر قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که با افزایش سایز طوق، عمق آبشنستگی کاهش می‌یابد و اگر $y > L_a$ ، اثر طوق، با کاهش $\frac{L_a}{B_c}$ ، افزایش می‌یابد و با پایین آمدن از تراز بستر

کارایی طوق افزایش می‌یابد و اگر $y < L_a$ ، طوقی که در سطح بستر قرار دارد کارایی بیشتری از خود نشان می‌دهد. وی نشان داد طوق در هر ارتفاعی بالای بستر که نصب شود جریان را به دو منطقه بالا و پایین طوق تقسیم می‌کند. برای منطقه بالا، طوق به صورت مانعی در مقابل جریان پایین رونده عمل می‌کند و قدرت جریان پایین رونده را که منجر به تخریب بستر می‌شود کاهش می‌دهد. برای منطقه پایین طوق، جریان پایین رونده و گردابه‌های اصلی کاهش می‌یابند. شکل(3) مدل تکیه‌گاه و طوق همچنین دیگر پارامترهای موثر در آبشنستگی را در آزمایشات کایاترک نشان می‌دهد.

عملکرد طوق در کاهش آبشنستگی
آبشنستگی موضعی اطراف یک تکیه‌گاه از جریان پایین رونده در وجه بالادست تکیه‌گاه و همچنین توسعه گردابه‌های اصلی نتیجه می‌شود. یک راه کاهش آبشنستگی، جلوگیری از شکل‌گیری یا کاهش قدرت جریان پایین رونده و گردابه‌های اصلی می‌باشد. یکی از راههای کاهش قدرت عوامل فرسایش استفاده از یک صفحه گسترده در اطراف تکیه‌گاه و پایه پل می‌باشد که طوق نام دارد. نصب طوق علاوه بر کاهش عمق آبشنستگی زمان شروع آبشنستگی را در جلوی پایه به مدت قابل ملاحظه‌ای به تأخیر می‌اندازد (مشاهیر و زراتی، 2002). در گاهی (1990) با بررسی آبشنستگی روی طوق‌ها دریافت طوق نباید خیلی ضخیم باشد، چرا که ضخامت زیاد طوق، سبب ایجاد یک مانع در برابر جریان شده و آبشنستگی را بیشتر می‌کند. نتایج وی بیانگر این بود که طوق نمی‌تواند از تشکیل گرداب نعل اسپی جلوگیری کند ولی اگر در محل مناسبی نسبت به تراز بستر قرار گیرد نقش مؤثری در کاهش آبشنستگی خواهد داشت. زراتی و عزیزی (1380)، تأثیر نیم طوق را با دو پهنای متفاوت $0/5D$ و D (عرض پایه پل) که در ترازهای مختلف در اطراف پایه پل نصب شده بودند را در کاهش آبشنستگی پایه پل مستطیلی با دماغه گرد بررسی کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند هر چه طوق پایین‌تر نصب شود درصد کاهش آبشنستگی بیشتر خواهد بود. البته هر چه طوق پایین‌تر از بستر برده شود فضای روی آن نیز به عنوان قسمتی از حفره آبشنستگی محسوب می‌شود و بنابراین می‌توان گفت عمق مناسبی در زیر بستر برای نصب طوق وجود دارد که در آن عمق، حداقل کاهش آبشنستگی نتیجه خواهد شد. چیو (1992)، تأثیر طوق‌های محافظ و شکاف را به تنهایی و همراه با هم در کاهش آبشنستگی پایه پل مورد آزمایش قرار داد و نتایج در مورد طوقه نشانگر این بود که در طوقهایی به اندازه دو برابر قطر پایه عمق آبشنستگی به میزان 20 درصد کاهش یافت و همچنین اظهار داشت که کاربرد توانمند طوقه و شکاف می‌تواند جایگزین مناسبی برای سنگ‌چین در حل مشکلات آبشنستگی موضعی پایه‌های پل باشد. سینگ و همکاران (2011)، عملکرد طوقه‌ها را در کاهش آبشنستگی بررسی کردند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که چنانچه فاصله بین تراز بستر و تراز

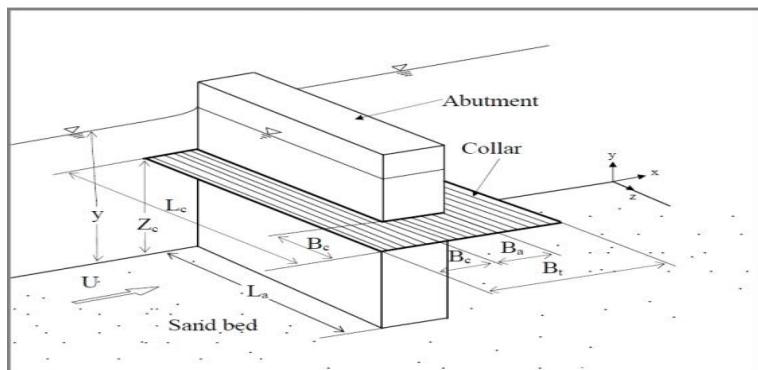

شکل(۳): مدل تکیه‌گاه و طوق (کایاترک، ۲۰۰۵)

۱۵ تا ۱۰۰ درصد برای طوق‌های با عرض مختلف متغیر بود.

اغلب آزمایش‌هایی که تاکنون در مورد کاربرد طوق در کاهش آبشنستگی موضعی صورت گرفته مربوط به پایه‌های پل می‌باشد و به ندرت اثر طوق در تکیه‌گاه مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در این تحقیق به بررسی تأثیر طوق و موقعیت قرارگیری آن نسبت به بستر در جهت کاهش آبشنستگی اطراف تکیه‌گاه پرداخته شده است.

خسروی‌نیا و همکاران (۱۳۹۰)، آبشنستگی اطراف سه آبشکن بالدار به طول‌های ۶، ۸ و ۱۰ سانتی‌متر را بررسی کرده و عملکرد طوق‌های ذوزنقه‌ای با ابعاد مختلف و به ازای قرارگیری در سطح بستر و در شرایط آبشنستگی آب زلال با حالت آبشکن‌های بدون طوق را مقایسه کردند. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش عرض طوق، عملکرد طوق در کاهش عمق و افزایش تأخیر زمانی آبشنستگی بیشتر شد. همچنین درصد کاهش آبشنستگی از

آنالیز ابعادی

برای شرایط آب زلال، ماکریزیم عمق آبشنستگی

$(d_s)_{maxc}$ در یک تکیه‌گاه با یک طوقه تابعی از پارامترهای زیر است:

$$(d_s)_{maxc} = f \{ l_a, B_a, B_c, z_c, t_c, u, y_I, y_m, S, g, \rho_s, \rho, \mu, d_{50}, \sigma_g, t, B_m, B_f \} \quad (1)$$

ρ_s چگالی رسوب، ρ چگالی جریان، μ ویسکوزیته دینامیکی، d_{50} قطر متوسط دانه‌بندی، σ_g انحراف معیار هندسی رسوبات، t زمان آبشنستگی، B_m عرض کanal اصلی و B_f عرض دشت سیلانی می‌باشد. با استفاده از روش باکینگهام و تعیین رابطه بدون بعد خواهیم داشت:

که در این رابطه: $(d_s)_{maxc}$ ماکریزیم عمق آبشنستگی با حضور طوق، L_a طول تکیه‌گاه، B_a عرض تکیه‌گاه، B_c عرض طوق، Z_c تراز قرارگیری طوق از سطح بستر، t_c ضخامت طوق، u سرعت متوسط جریان در دشت سیلانی، y_I عمق جریان در دشت سیلانی، y_m عمق جریان در کanal اصلی، S شیب کanal، g شتاب ثقل،

$$\frac{(d_s)_{maxc}}{l_a} = f \left\{ \frac{y_I}{l_a}, \frac{y_m}{y_I}, \frac{B_a}{l_a}, \frac{B_c}{l_a}, \frac{z_c}{l_a}, \frac{t_c}{l_a}, \frac{u}{\sqrt{gy_I}}, s, \frac{\rho_s}{\rho}, \frac{\mu}{\rho u y_I}, \frac{d_{50}}{l_a}, \sigma_g, \frac{ut}{l_a}, \frac{B_f}{l_a}, \frac{B_m}{B_f} \right\} \quad (2)$$

است لذا در این تحقیق فقط تأثیر پارامترهای متغیر مورد بررسی قرار گرفت (رابطه ۳).


$$\frac{(d_s)_{maxc}}{l_a} = f \left\{ \frac{z_c}{y_I}, \frac{u}{\sqrt{gy_I}} \right\}$$
(۳)

است. فلوم شامل یک سیلاب دشت به طول دو متر و عمق سی سانتی‌متر می‌باشد که پهنه‌ای آن تا لبه کanal اصلی ادامه دارد و با یک شیب ۱:۱ به کanal اصلی متصل گردیده است. همچنین ارتفاع کف کanal اصلی تا سطح دشت سیلابی ۱۵ سانتی‌متر می‌باشد و آب به وسیله یک پمپ از مخزن اصلی به کanal انتقال می‌یابد (شکل ۴).

با توجه به این‌که در آزمایشات، سایز رسوبات، شیب بسته، عرض کanal اصلی و دشت سیلابی، طول و عرض تکیه‌گاه، ضخامت و عرض طوق، ثابت در نظر گرفته شده

مواد و روش‌ها

آزمایشات در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران انجام گرفت. فلوم مورد استفاده از جنس پلکسی گلاس و مقطع مرکبی با عرض یک متر و طول نه متر تشکیل شده است. با توجه به این‌که تغییر شیب کف مدنظر نبوده است و جزء پارامترهای ثابت بوده است، کف با شیب صفر ساخته شده

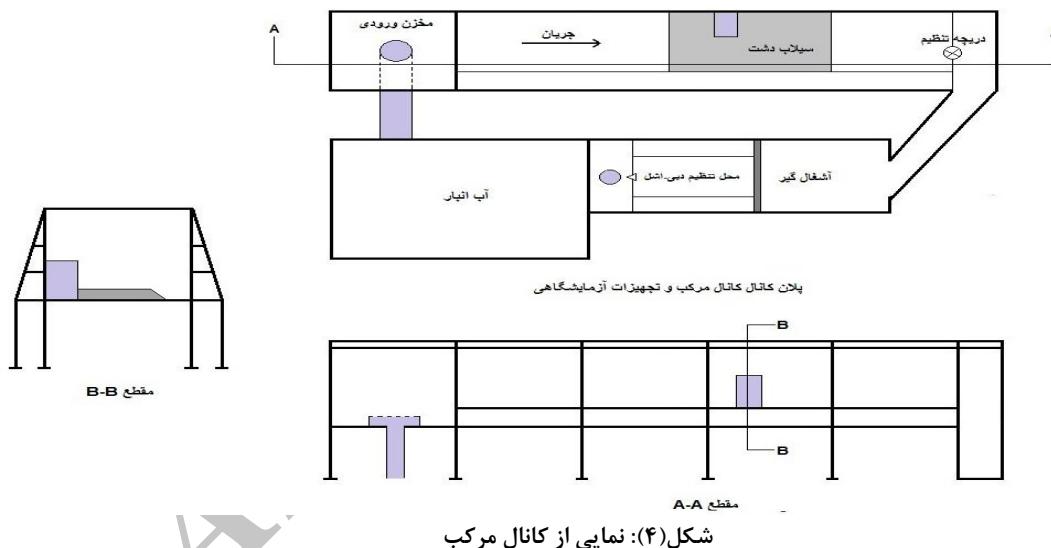

شکل (۴): نمایی از کanal مرکب

سانتی‌متر در نظر گرفته شد. به منظور شبیه‌سازی طوق از یک قطعه صفحه پلکسی گلاس به پهنه‌ای شش سانتی‌متر و ضخامت سه میلی‌متر استفاده شد (شکل ۵). اندازه ذرات بستر و نحوه دانه‌بندی آن نیز روی مقدار آب‌شستگی تأثیر دارد. ابعاد حفره آب‌شستگی با افزایش اندازه ذرات بستر کاهش می‌یابد. هرچه دانه‌بندی ذرات یکنواخت‌تر باشد، ابعاد آب‌شستگی هم بزرگ‌تر خواهد بود. در رسوبات با دانه‌بندی غیریکنواخت، عمق آب‌شستگی از آنچه در مصالح یکنواخت وجود دارد معمولاً کمتر است (راهنمای روش‌های محاسبه آب‌شستگی موضعی، ۱۳۹۰). ذرات بستر

جهت جلوگیری از انتقال موج سطحی مخزن به فلوم از یک سری صفحات مشبک (آرام‌کننده)، در ابتدای فلوم استفاده گردید (شکل ۵). فاصله این صفحات تا سیلاب دشت چهار متر در نظر گرفته شد تا جریان طول کافی جهت رسیدن به حالت توسعه یافتگی را داشته باشد. طول پایین دست سیلاب دشت تا دریچه تنظیم هم سه متر در نظر گرفته شد. تکیه‌گاه فلزی مستطیلی ساخته شده، در فاصله ۶۰ سانتی‌متری از شروع سیلاب دشت نصب شد تا امکان بررسی اثرات جریان در گستره وسیعی صورت پذیرد. طول تکیه‌گاه ۱۹ سانتی‌متر و عرض آن ۱۲

شاهد) و با طوق انجام و مورد بررسی قرار گرفت. شرایط آستانه حرکت برای ذرات در تمامی آزمایشات در نظر گرفته شد. برای رسیدن ذرات به آستانه حرکت از یک دریچه فلزی که در انتهای فلوم قرار داشت استفاده شد (شکل ۵).



ب) صفحات مشبك فلزي (آرام کننده)


نیز از جنس ماسه با قطر متوسط $13\text{ mm} = D_{50} = 0.13\text{ mm}$ و چگالی 265 g/cm^3 می‌باشد. کل مراحل آزمایش با دو دبی 20 l/s و 25 l/s بر ثانیه انجام شد و همچنین برای تنظیم دبی از یک سرریز مثلثی استفاده شد (شکل ۵). برای بررسی میزان تأثیر طوق بر کاهش آبشنستگی تکیه‌گاه پل، آزمایشاتی بدون طوق (آزمایشات



الف) سرریز مثلثی



د) دریچه کشوبی

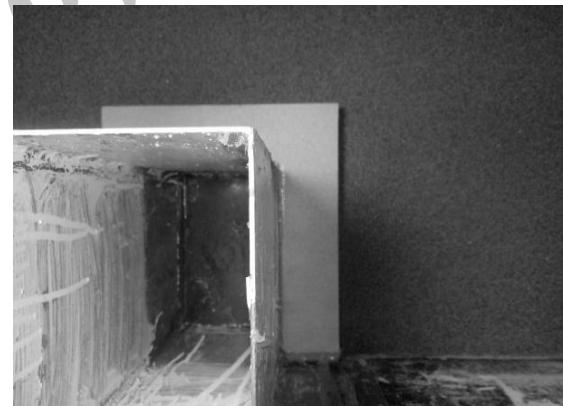

ج) طوق و تکیه‌گاه مستطیلی

شکل (۵): تجهیزات آزمایشگاهی استفاده شده در تحقیق حاضر

انجام پذیرفت. مهم‌ترین پارامترهای اندازه‌گیری شده دبی جریان، عمق جریان و رقوم بستر پس از ایجاد آبشنستگی بود. اعماق آب اندازه‌گیری شده برای دبی‌های 20 l/s و 25 l/s لیتر بر ثانیه به ترتیب 6 cm و $7/5\text{ cm}$ سانتی‌متر بود. همچنین جهت تعیین عمق حفره آبشنستگی (ds) از متر لیزری استفاده شد. شکل (۶) نمونه‌ای از حفره آبشنستگی اطراف تکیه‌گاه پل را نشان می‌دهد.

اصولاً حداقل عمق آبشنستگی در شرایط آب زلال بیشتر از شرایط آب حاوی رسوب است (شفاعی، ۱۳۸۷). با توجه به این امر، کلیه آزمایشات این تحقیق در شرایط آب زلال ($I < I_c$ ، $u < u_c$) سرعت متوسط جریان و سرعت بحرانی در آستانه حرکت) انجام شد. آزمایشات با جریان متلاطم زیر بحرانی و اعداد فرود $0/17$ تا $0/27$



شکل(۶): نمونه‌ای از آبشستگی ایجاد شده در اطراف تکیه‌گاه مستطیلی در تحقیق حاضر

پمپ و تخلیه کامل آب کanal صورت گرفت و بعد از انجام عمل زهکشی به صورت کامل، برداشت پروفیل بستر در انتهای هر آزمایش به وسیله دستگاه متر لیزری انجام گرفت. در پایان هر آزمایش عمق و محل چاله فرسایشی مورد بررسی قرار داده شد و مقادیر آن با آزمایش شاهد (بدون طوق) مقایسه شد. علاوه بر محل و عمق چاله فرسایشی، پروفیل بستر و اثر احداث طوقه بر یکنواختی آن مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

نتایج و بحث


در این بخش نتایج حاصل از آزمایش‌های آبشستگی تکیه‌گاه پل بدون طوق و همراه طوق ارائه و بررسی خواهد شد. در کلیه آزمایش‌ها مواد رسوبی فرسایش یافته از جلو تکیه‌گاه به تدریج به طرف پایین دست منتقل شدند و تشکیل ریپل دادند. با انتقال این ریپل‌ها به پشت تکیه‌گاه، انتقال مواد رسوبی موجود در جلو و اطراف آبشکن توسط گرداب‌های برخاستگی سرعت بیشتری یافت. با عمیق‌تر شدن حفره آبشستگی، حفره ایجاد شده به طرفین تکیه‌گاه توسعه یافت. سرعت عمیق شدن حفره آبشستگی در لحظات اولیه آزمایش زیاد بود و به تدریج کم شد. ۸۰ درصد حداکثر عمق آبشستگی در دو ساعت اول ایجاد شد. پس از گذشت چهار ساعت آزمایش و برداشت نقاط به منظور تحلیل نتایج، توپوگرافی بستر در محدوده تکیه‌گاه رسم شد. به عنوان نمونه شکل سه‌بعدی توپوگرافی بستر برای تکیه‌گاه بدون طوقه و با دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه در شکل(۷) نشان داده شده است.

زمان تعادل

زمان تعادل زمانی است که در آن عمق آبشستگی به حداقل مقدار خود رسیده و تقریباً ثابت می‌گردد. جهت تعیین زمان تعادل در این تحقیق در ابتدا به مدت هشت ساعت مدل اجرا شد. پس از گذشت این زمان مشاهده شد که حرکت ذرات بستر تقریباً متوقف شده و شکل بستر به حالت ثابت و مشخص رسیده است. با توجه به شرایط آزمایشگاهی و تعدد آزمایشات مدل به مدت چهار ساعت نیز اجرا شد و مشاهده شد که حداکثر عمق آبشستگی پس از گذشت این زمان تقریباً نود درصد حداکثر عمق آبشستگی با زمان هشت ساعت بود. در نتیجه زمان تعادلی که برای این تحقیق در نظر گرفته شد، چهار ساعت بود و تمام آزمایشات با این مدت زمان اجرا شد.

نحوه انجام آزمایش‌ها

ابتدا پیش از شروع هر آزمایش سطح رسوبات بستر تسطیح می‌شد، سپس با بستن دریچه کanal، پمپ را روشن کرده و شیر فلکه را به اندازه‌ای باز شد که آب با دبی کم وارد کanal شود و سطح آب تا اندازه‌ای بالا آید که از حرکت رسوبات قبل از تنظیم دبی جلوگیری به عمل آید. بعد از آن که با شیرفلکه دبی مورد نظر را تنظیم شد با پایین آوردن دریچه و با رسیدن ذرات به آستانه حرکت، پایین آوردن دریچه متوقف شده و بدین‌گونه ارتفاع دریچه تنظیم شد. مدت زمانی که برای رسیدن ذرات به تعادل (مدت زمان هر آزمایش) در نظر گرفته شد، چهار ساعت بود. پس از گذشت مدت زمان آزمایش، خاموش نمودن

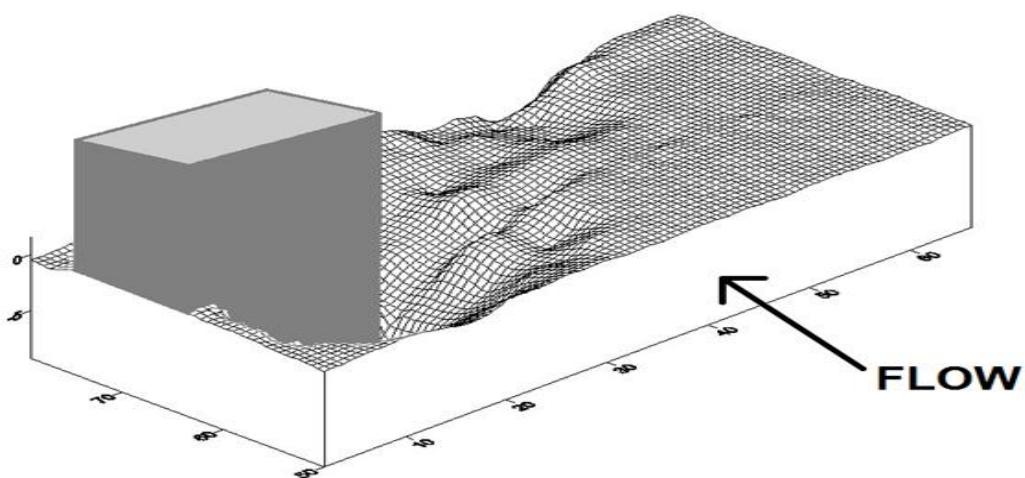

شکل(۷): شکل سه بعدی تغییرات توپوگرافی بستر اطراف تکیه‌گاه پل (بدون طوق با دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه)


طوق‌ها روی تکیه‌گاه پل در کanal مرکب، سه حالت مختلف قرارگیری طوق شامل: روی بستر، دو سانتی‌متر بالای بستر و چهار سانتی‌متر بالای بستر در نظر گرفته شد. همچنین دو آزمایش بدون طوق جهت بررسی تأثیر طوق انجام شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

نتایج آزمایش‌های محققین در مورد طوق روی پایه‌ها و تکیه‌گاه‌های پل نشان می‌دهد که طوق‌های نصب شده روی سطح بستر جهت کاهش آبیستگی، به مراتب عملکرد مؤثرتری نسبت به طوق‌های قرار گرفته بالای سطح بستر دارند. بدین منظور جهت بررسی عملکرد

بستر بسیار فرسایش یافته و چاله آبیستگی عمیق و گستردۀ شده است.

تکیه‌گاه بدون طوق


همانطور که در شکل(۸) مشاهده می‌شود به علت عدم حفاظت تکیه‌گاه در برابر جریان‌های ثانویه و گردابهای،

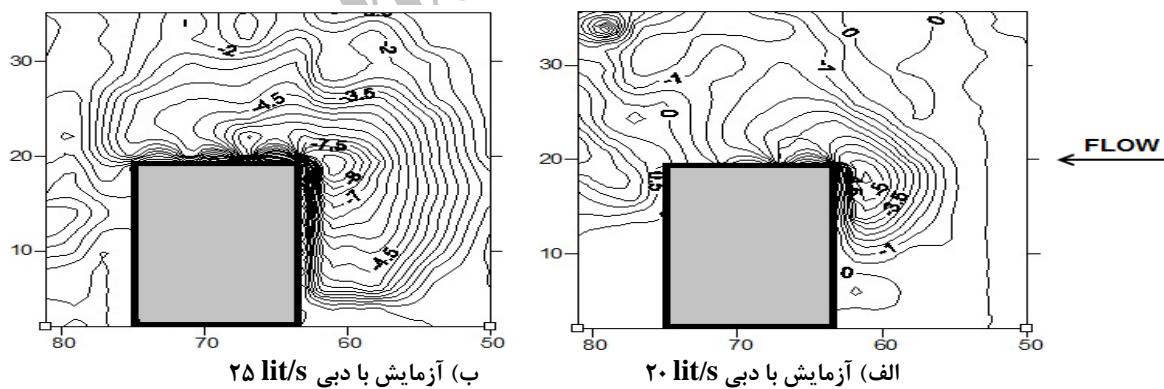

شکل(۸): توپوگرافی اطراف تکیه‌گاه بدون نصب طوق

تکیه‌گاه با طوق (چهار سانتی‌متر بالای بستر) جریان رو به پایین، سبب کاهش عمق آبیستگی شده است.


همانطور که در شکل(۹) می‌بینیم نصب طوق در فاصله چهار سانتی‌متر از بستر به دلیل کاهش قدرت

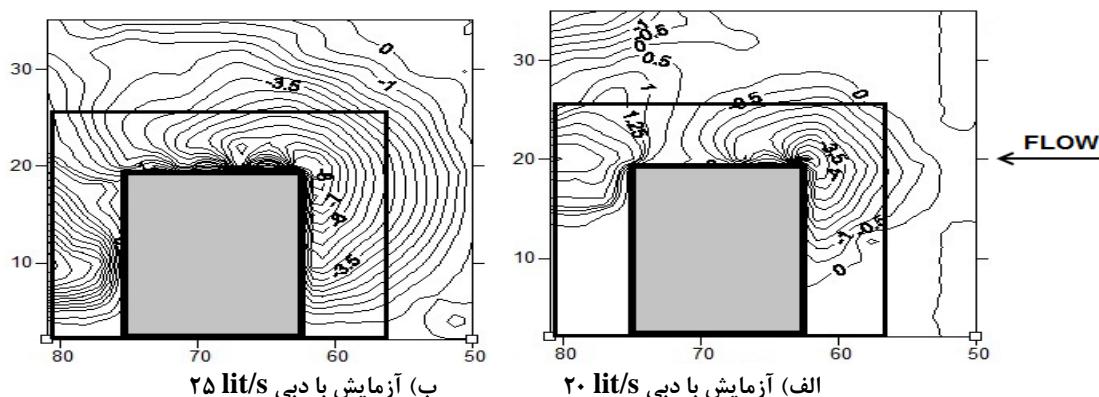

شکل(۹): توپوگرافی اطراف تکیه‌گاه با نصب طوق(۴ cm بالای بستر)

تکیه‌گاه با طوق (دو سانتی‌متر بالای بستر)

همانطور که در شکل(۱۰) نیز می‌بینیم نصب طوق در فاصله دو سانتی‌متر از بستر سبب کاهش عمق آب‌شستگی شده است.

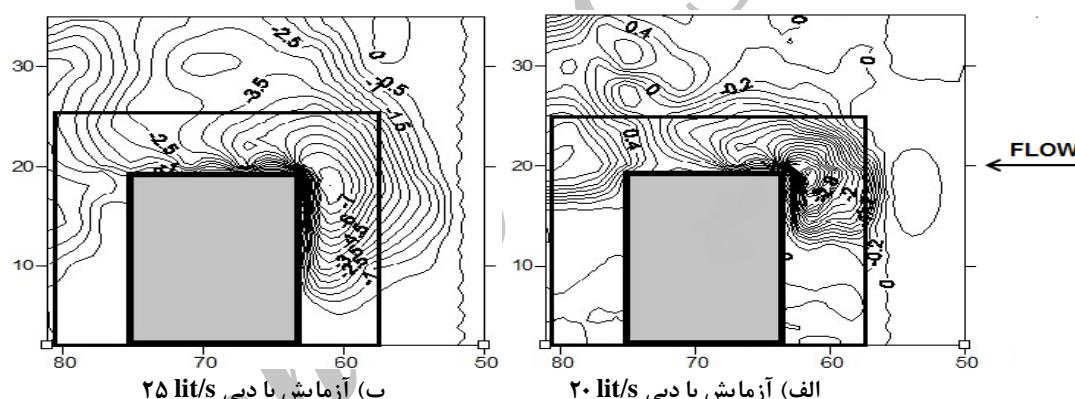


شکل(۱۰): توپوگرافی اطراف تکیه‌گاه با نصب طوق(۲ cm بالای بستر)

تکیه‌گاه با طوق (روی بستر)

قابل توجهی آب‌شستگی را کاهش می‌دهد.

شکل(۱۱) نشان می‌دهد نصب طوقه در بستر به میزان

قابل توجهی آب‌شستگی را کاهش می‌دهد.

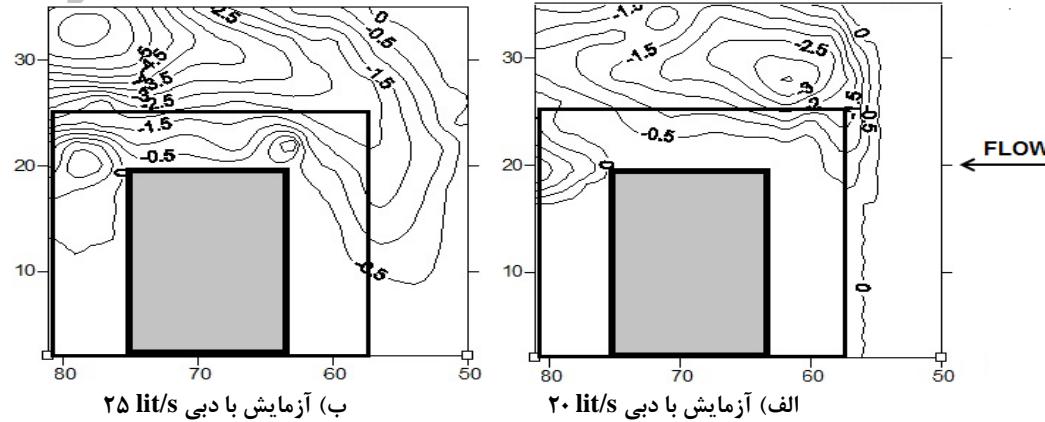

شکل(۱۱): توپوگرافی اطراف تکیه‌گاه با نصب طوق (روی بستر)

مشکلات اجرایی قرارگیری طوق در زیر سطح بستر این حالت در تحقیق حاضر انجام نشد.

در جدول(۱) میزان حداکثر عمق آبستگی در اطراف تکیه‌گاه و درصد کاهش آبستگی $R = \frac{(d_s)_{\max} - (d_s)_{\max c}}{(d_s)_{\max}}$ حداکثر عمق آبستگی $(d_s)_{\max c}$ حداکثر عمق آبستگی بدون طوق می‌باشد نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود طوق نصب شده در بستر حداقل عمق آبستگی و حداکثر میزان کاهش آبستگی را دارد.


نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که هر چه طوق به سمت سطح بستر حرکت کند میزان آبستگی کاهش می‌یابد. در حالتی که طوق‌ها بالاتر از سطح بستر قرار بگیرند فاصله ایجاد شده بین طوق و سطح بستر امکان تشکیل گرداب نعل اسبی در جلوی تکیه‌گاه پل را فراهم می‌کند. به همین دلیل آبستگی در جلوی تکیه‌گاه از همان لحظات اولیه وجود خواهد داشت و باعث کاهش کارایی طوق می‌شود. در نتیجه با قرارگیری طوق در سطح بستر میزان کارایی آن افزایش یافته و عمق چاله آبستگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. البته طوق‌ها در زیر بستر نیز عملکرد مناسبی دارند اما به دلیل


جدول(۱): حداکثر عمق آبستگی(cm) و درصد کاهش عمق آبستگی(R)

%R	(۲۰ lit/s) $(d_s)_{\max}$	%R	(۲۵ lit/s) $(d_s)_{\max}$	نوع آزمایش
.	۵/۷	.	۹/۳	تکیه‌گاه بدون طوق
۱/۷	۵/۶	۸/۶	۸/۵	تکیه‌گاه با طوق (۴cm)
۲۱	۴/۵	۱۶/۱	۷/۸	تکیه‌گاه با طوق (۲cm)
۹۴/۷	۰/۳	۹۳/۵	۰/۶	تکیه‌گاه با طوق (بستر)

حالی که طوق روی بستر قرار دارد کمتر شده و همچنین از اطراف تکیه‌گاه دور شده است.


شکل(۱۲) پروفیل طولی بستر را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود حداکثر عمق آبستگی در

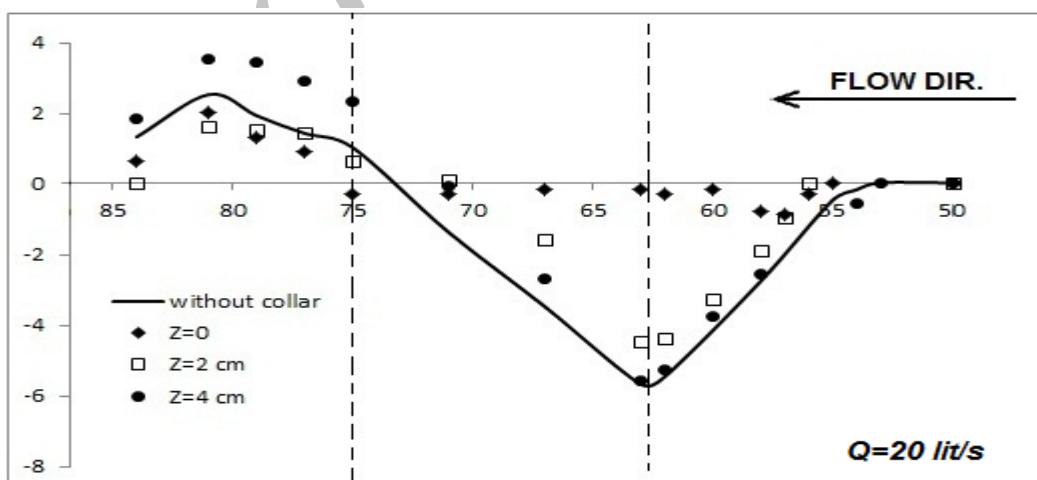

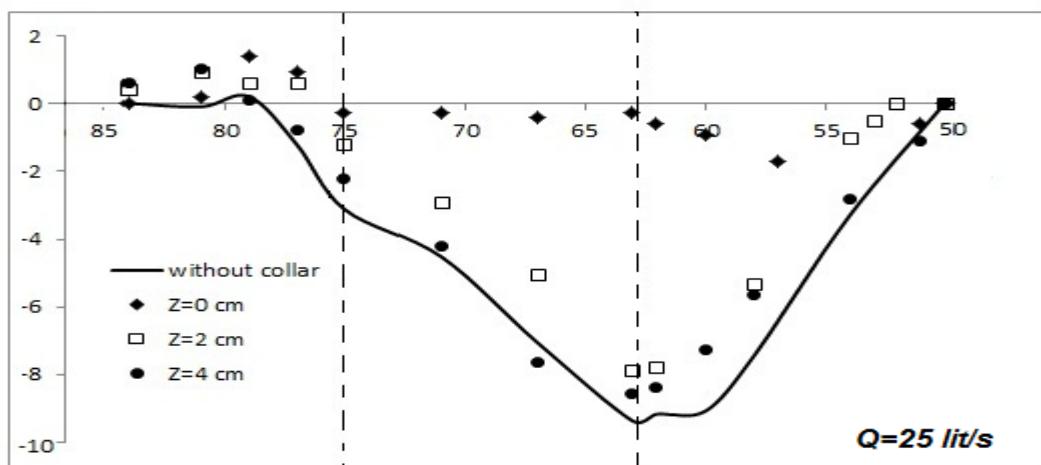

شکل(۱۲): پروفیل طولی بستر بعد از آبشستگی

شکل(۱۳) تأثیر ارتفاع طوق را بر میزان آبشستگی نشان می‌دهد.

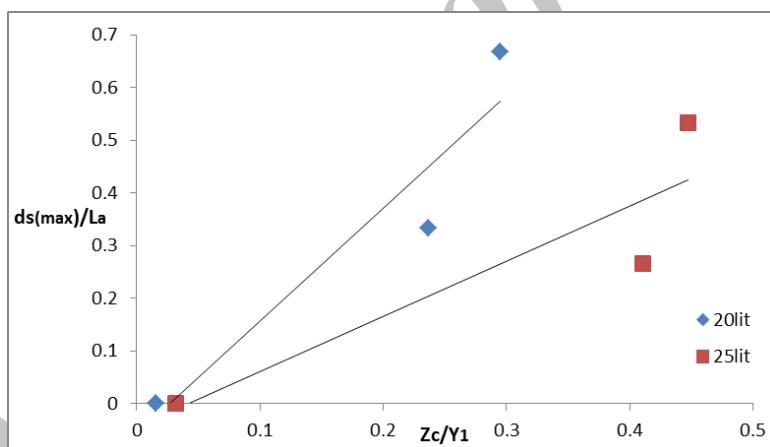

شکل(۱۳): تأثیر ارتفاع طوق بر میزان آبشستگی

نتیجه‌گیری

آبشستگی، شدت آن کاهش یافت. همچنین به دلیل عدم حفاظت اطراف تکیه‌گاه از جریان‌های گردابهای و نعل اسبی، میزان عمق و وسعت آبشستگی بیشتر از بقیه حالتهای مورد بررسی بود.

۲- جهت بررسی تأثیر ارتفاع طوق در کاهش آبشستگی، طوق در سه ارتفاع مختلف شامل: چهار سانتی‌متر بالای بستر، دو سانتی‌متر بالای بستر و روی بستر قرار گرفت. نتایج آزمایشات برای هر دو دی ۲۰ و ۲۵ لیتر بر ثانیه

هدف از این تحقیق بررسی توسعه مکانی آبشستگی اطراف تکیه‌گاه مستطیلی در کanal مرکب بود. بدین منظور جهت ارزیابی تأثیر طوق در کاهش میزان آبشستگی، آزمایشات مختلفی با ارتفاع‌های مختلف طوق روی تکیه‌گاه انجام گرفت. در انتها نتایجی که از این تحقیق می‌توان گرفت شامل موارد زیر است:

- برای تکیه‌گاه بدون طوق سرعت آبشستگی در لحظات اولیه آزمایش زیاد بود اما به مرور زمان با توسعه حفره

بقیه حالت‌ها از اطراف تکیه‌گاه به منطقه‌ای دورتر انتقال یافت.

۴- برای حالت طوق قرار گرفته چهار سانتی‌متر بالای بستر به دلیل تشکیل جریان نعل اسبی زیر طوق و کاهش ناچیز قدرت جریان گردابهای، کارایی طوق پایین آمده و میزان آبستگی با حالت بدون طوق تفاوت چندانی نکر

نشان داد که کمترین میزان آبستگی در حالت طوق روی بستر اتفاق افتاده است. دلیل این امر را می‌توان عدم امکان تشکیل گرداب نعل اسبی در جلوی تکیه‌گاه پل به دلیل نبود فاصله بین طوق و بستر عنوان کرد.

۳- در حالت طوق روی بستر علاوه بر اینکه کمترین میزان آبستگی اتفاق افتاد، حداقل عمق آبستگی نسبت به

منابع

- ۱- خسروی‌نیا، پ.، ع. حسین‌زاده دلیر، د. فرسادی‌زاده و ا. فاخری‌فرد. ۱۳۹۰. تاثیر طوق در کاهش آبستگی اطراف آبشکن‌ها. مجله دانش آب و خاک، جلد ۲۱، شماره ۱.
- ۲- راهنمای روش‌های محاسبه آبستگی موضعی. نشریه شماره ۵۴۹.
- ۳- زراتی، ا.ر. و م. عزیزی. ۱۳۸۰. کنترل آبستگی در اطراف پایه‌های پل. نشریه دانشکده فنی جلد ۳۵، شماره ۱، ص ۳۳-۲۱.
- ۴- شفاعی بجستان، م. ۱۳۸۷. هیدرولیک رسوب. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
- 5-Barbhuiy, A.K. and S. Dey. 2004. Local scour at abutments: A review. *Sadhana*, 29(5): 449-476.
- 6-Chiew, Y.M. 1992. Scour Protection at Bridge Piers. *Journal of Hydraulic Engineering*. 118(9):1260-1269.
- 7- Dargahi B. 1990. Controlling mechanism of local scouring. *Journal of Hydraulic Engineering*. 116(10): 1197-1214.
- 8- Kayaturk, S.Y. 2005. Scour and scour protection at bridge abutment. PhD thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
- 9-Mashahir, M.B., and A.R. Zarrati. 2002. Effect of Collar on Time Development of Scouring around Rectangular Bridge Piers. The 5th International Conference on.
- 10-Melville, B.W. 1992. Local Scour at Bridge Abutments. *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 118: 615-631.
- 11- Raudkivi, A.J. 1998. Loose boundary hydraulics. 4th Edition. Rotterdam, Brookfield, VT ,Balkema. P: 496.
- 12-Singh, C.P., B. Setia and D.V.S. Verma. 2001.Collar-sleeve combination as a scour protection device around a circular pier. Proceedings of Theme D, 29th Congresson Hydraulics of Rivers, Water Worksand Machinery,Chinese Hydraulic Engineering Society, Beijing, pp: 202-209.
- 13-Zarrati, A.R., H. Gholami and M.B. Mashahir. 2004. Application of Collar to Control Scouring Around Rectangular Bridge Piers. *Journal of Hydraulic Research*, 42(1): 97-103.

The application of collar on the scour reduction at bridge rectangular abutment in composit channel

Z. Alem¹, M. Ghomeshi², S. Mohammadi³

Abstract

The fracturing bridge due to scour of foundation (includes bed and abutment), reveals the necessity of study for scour predict and the protected methods. Generally, the methods of scour reduction include: placing foundation at the lower level of erosion pit depth, rasing bed resistance and decreasing erosion power factors (decreasing downflow and horseshoe vortex). Utilizing a spreadsheat around abutment called collar is one of the methods of power decrease. The collar decreases the power of downflow and horseshoes vortex around the abutment further it decreases the depth of scour decrease. In this research a collar of two times than the abutment width exposed to a discharge of 20 and 25 lit/s. The operation of collar in 3 different depths (on the bed, at 2cm above bed and at 4cm above bed) was studied in the scour conditions of clear water and was compared with abutment without collar. the research indicate that collar decreases scour and it showed better operation above the bed.as a maximum percentage decrease of scour with a discharge of 20 and 25 lit/s is 94% and 93% respectively.

Keywords: clear water, scour,abutment,collar.

¹ M.Sc Student of Civil Engineering, Shahid Chamran University; Zainab.alem@gmail.com

² Professor, Faculty of Water Science Engineering , Shahid Chamran University ; M.ghomeshi@yahoo.com

³ M.Sc Student of Civil Engineering, Shahid Chamran University; Sia_m86@yahoo.com