

دکتر محمد غفوری - دکتر علیرضا عاشوری
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
شماره مقاله: ۵۱۵

بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان.

M. Ghafoori, Ph.D - A.R. Ashouri, Ph.D
Department of Geology, School of sciences,
Ferdowsi University of Mashhad

An Investigation on The Namanloo Landslide in Shirvan Area, Northern Khorassan

Landslides are one of the important natural hazards in the North of Khorassan province, north east of Iran, especially in Shirvan-Bojnord area, north west of the province. They are often prompted, almost universally, because of the lithology, slope of the terrain and natural and human actions that may either add to the operating gravitational stresses or reduce the resistance to sliding of the soils comprising the slope. Landslides cause intensive damages to the roads, bridges, human dwellings, agricultural lands, orchards, forests etc. resulting in the loss of property as well as life.

In this paper an attempt has been made to illustrate Namanloo Landslide. The slides situated about five hundred metres in the east of Namanloo village.

The studied area lies between latitude 37° 30' to 37°N and longitude 58° 0' to 58° 15' E within the Kopet - Dagh Range (Fig. 1). Physiographically this area

includes the catchment area of the Barezoo Dam.

The rock units of the area in stratigraphic order are: Tirkhan and Sarcheshmeh Formations. The Tirkhan Formation consists of limestone with some minor shale intercalation which is known as a cliff forming unit in the studied area. The Sarcheshmeh Formation consists of light green gray shale with thin layer of limestone intervals.

The studied area illustrates interaction between local geology and the long term climatic conditions as well as tectonic which will result in significantly different landforms with varying degree of susceptibility to landsliding.

خلاصه

پدیده زمین‌لغزش از جمله حوادث طبیعی مهمی است که در شمال خراسان و به خصوص ناحیه شیروان - بجنورد معمولاً با خسارات و ضایعات فراوان همراه است. این پدیده تهدیدی جدی از نظر فرسایش خاک و تخریب دامنه‌ها، جنگل‌ها، اراضی کشاورزی، جاده‌ها و مناطق مسکونی و نیز پرشدن مخازن سدها محسوب می‌شود.

مقاله حاضر، ضمن معرفی زمین‌لغزش نامانلو، علل اصلی ناپایداری دامنه‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد. روستای نامانلو در شمال شرق شهر شیروان در دره‌ای به همین نام در بخش مرکزی رشته کوه‌های کپه داغ قرار دارد. سنگ بستر روستای نامانلو و هوای آن را سازند سرچشمۀ تشکیل می‌دهد که عمده‌تاً از تناوب شیل و مارن با تداخل‌های آهکی تشکیل یافته است.


علاوه بر مسائل زمین‌شناسی، توبوگرافی، آب و هوا، وجود نیروهای دینامیکی حاصل از فعالیت گسل‌ها و همچنین کم شدن مقاومت برشی خاک در اثر جذب آب، از عوامل مهم وقوع زمین‌لغزش در این منطقه می‌باشد.

۱- مقدمه

زمین‌لغزش یکی از پدیده‌های محرّک طبیعی است که در بسیاری از نقاط جهان اتفاق می‌افتد. این پدیده در نواحی کوهستانی که از سنگ‌های رسوبی تشکیل یافته و از میزان بارندگی بالایی برخوردار هستند به وقوع می‌پیوندد. زمین‌لغزش‌های خسارت‌های متعددی همراهاند؛

به طوری که از عوامل محدود کننده توسعه اجتماعی و اقتصادی به شمار می آیند و هر ساله خسارات سنگینی به جنگل ها، باغ ها، اراضی کشاورزی، مراعع، واحد های مسکونی، جاده ها و کانال های آبیاری وارد می آورند.

در مناطق شمالی خراسان به ویژه نواحی شیروان - بجتورد به دلیل واقع شدن در حوضه رسوی کپه داغ و شرایط خاص لیتلوزیکی، آب و هوایی، و تکتونیکی، زمین لغزش هایی در اندازه های متفاوت اتفاق می افتد. از آن جمله می توان زمین لغزش روستای برازنلو (غفوری و آریابی، ۱۳۷۷)، زمین لغزش روستای درقانلو (کاخی و غفوری، ۱۳۷۶)، زمین لغزش روستای اسفیدان (آدابی و موسوی حرمسی، ۱۳۷۷؛ کاخی و همکاران، ۱۳۷۴؛ کریمی و همکاران، ۱۳۷۶a)، و زمین لغزش روستای تاتار (غفوری و عاشوری، ۱۳۷۷) از توابع بجتورد و زمین لغزش روستای استرخی (کریمی و همکاران، ۱۳۷۶b)، از توابع شیروان را نام برد. در این مقاله، زمین لغزش نامانلو که در شمال شرق شهرستان شیروان و در محل روستای نامانلو و در حوضه آبگیر سد شیروان قرار دارد بررسی شده است. شکل ۱ موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.

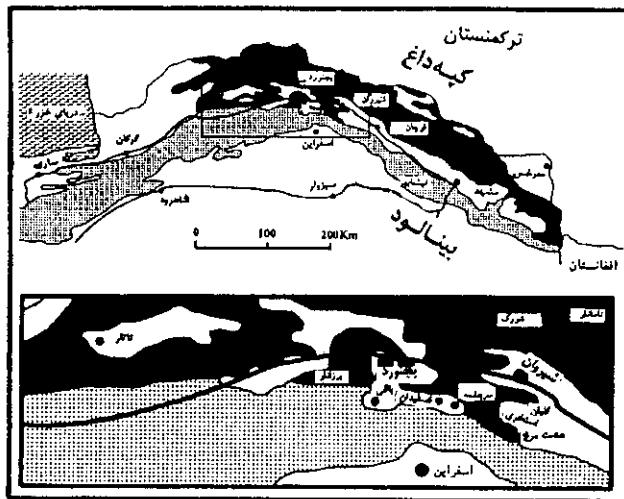

شکل ۱ موقعیت منطقه مورد مطالعه [۴]

۲- وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه

استان خراسان با وسعتی معادل ۳۱۳۰۰ کیلومتر مربع در شمال شرق ایران قرار گرفته و ناحیه مورد مطالعه در شمال این استان واقع است. آب و هوای استان به علت تداخل آب و هوایی مختلف که از جبهه های غرب، شمال غرب و شمال شرق وارد می شوند متغیر و متنوع است. متوسط بارندگی سالانه در استان ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلی متر گزارش شده است [ولایتی، ۱۳۶۶].

به طور کلی می توان استان خراسان را جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب نمود.

متوسط بارندگی سالانه در نواحی شمال غرب خراسان به ویژه منطقه شهرستان شیروان که در زون اقلیمی نیمه کوهستانی قرار دارد حدود ۲۰۰ میلی متر است [کمالی، ۱۳۶۶]. ذوب برف ها که ممکن است تا اواسط تابستان ادامه داشته باشد موجب می شود که تقریباً اغلب رودخانه های منطقه دارای رواناب سطحی باشند. به علاوه چشمه های متعددی در منطقه جاری است که اغلب آب مصرفی روستاییان را تأمین می نماید.




شکل ۲ روستای نامانلو که بر روی تشکیلات سرچشمه قرار دارد

زمین لغزش نامانلو در ۵۰۰ متری بالادست روستای نامانلو به وقوع پیوسته است. این روستا در ۷۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان شیروان و در فاصله ۷ کیلومتری روستای تخت، در طول

بررسی پدیده زمین‌لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال غربی خراسان ۱۴۵

جغرافیایی $^{\circ} ۳۷$ شمالی قرار دارد. بلندترین قله منطقه (کوه آق‌کمر) با ارتفاع ۲۸۶۶ متر در شمال شرق روستای نامانلو واقع است. روستای نامانلو در دو طرف رودخانه نامانلو و در ارتفاع حدود ۱۸۵۰ متری از سطح دریا قرار دارد (شکل ۲).

علاوه بر لغزش‌هایی که در بالادست این روستا اتفاق افتاده است در محل روستا نیز لغزش‌هایی صورت گرفته که نشانه تهدید بالقوه برای روستاست. شکل ۳ زمین‌لغزش‌های محدوده روستا را نشان می‌دهد.

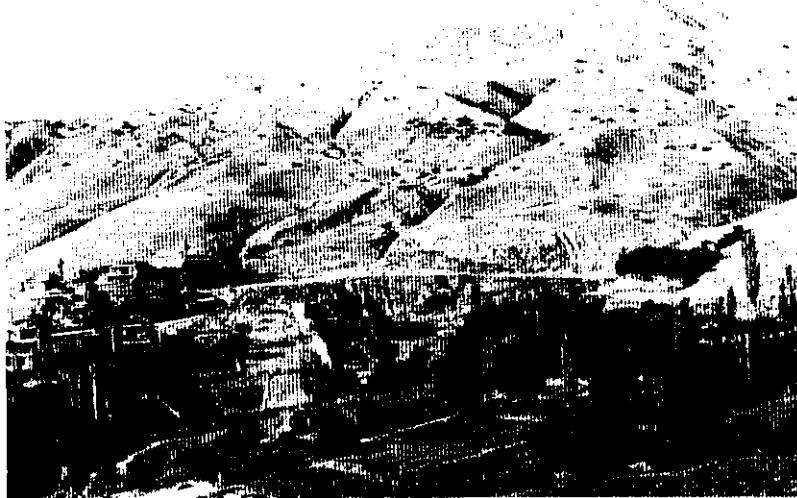

شکل ۳ زمین‌لغزش‌های محدوده روستای نامانلو

۳ - زمین‌شناسی منطقه

حوضه رسوی کپه داغ پس از بسته شدن دریای هرسی نین در اواسط تریاس به شکل یک حوضه درون قاره‌ای در شمال شرق ایران تشکیل شده است [Berberian and King, 1981]. این حوضه در شمال استان خراسان، شمال شرق استان گلستان و جنوب ترکمنستان گسترش دارد. از نظر مورفولوژیکی کمر بند چین خورده کپه داغ به طرف جنوب غرب با دره‌های کشف رود - اترک (و باشدیت‌های آبرفتی وسیع محدود شده و به وسیله راست گسل‌هایی که حرکات نسبتاً

افقی با جهت شمال غرب - جنوب شرق دارند در معرض تخریب و فرسایش قرار گرفته است. به طور کلی شکل‌گیری حوضه کپه‌داغ و ساختمان درون حوضه‌ای آن با رخدادهای زمین‌ساختی با مورفو-تکتونیک ارتباط مستقیم داشته و رشته کوه‌ها و دشت‌های موجود در این زون حاصل فازهای تکتونیکی در ادوار مختلف زمین‌شناسی بوده که گاهی به طور محلی نیز عمل کرده‌اند.

در حوضه‌ای اتریک که مورد بحث این مقاله است، دو رشته کوه کم و بیش موازی با امتداد شمال‌غربی - جنوب‌شرقی وجود دارند. این دو رشته کوه عبارتند از رشته شمالی (شمال شیروان) و رشته جنوبی شامل کوه‌های آلا DAG که به موازات رشته کوه‌های کپه‌داغ کشیده شده است.


رشته کوه کپه‌داغ از یک توالی سنگی به ضخامت حدود ۸۰۰۰ متر تشکیل یافته که عمده‌آن از سنگ‌های مزوژوییک و ترشیاری به وجود آمده است. در یک تقسیم‌بندی کلی، واحدهای سنگی کپه‌داغ را می‌توان به دو دستهٔ صخره‌ساز تقسیم نمود: سنگ‌های آهکی، آهک‌های ماسه‌ای و ماسه سنگ‌های ژوراسیک و کرتاسه که به وجود آورندۀ مناطق مرتفع می‌باشد؛ سنگ‌های شیلی و مارنی کرتاسه که به وجود آورندۀ ژئومورفولوژی با ارتفاع پایین (پست) هستند. این دو مجموعه در کنار هم دامنه‌هایی شبیه دار ایجاد می‌نمایند که زمینه را برای وقوع زمین‌لغزش‌ها فراهم می‌سازند. بدین معنی که واحدهای صخره‌ساز باعث ایجاد ارتفاعات و واحدهای شیلی و مارنی به خاطر فرسایش سریع توده‌های عظیم مواد آواری، دامنه‌های شبیه دار منطقه را به وجود می‌آورند.

۱-۳. زمین‌شناسی ناحیه مورد مطالعه

منطقه شیروان - بجنورد در رشته کوه کپه‌داغ واقع است که به عنوان یکی از واحدهای زمین‌شناسی ایران از شرق دریای خزر تا مرز افغانستان تقریباً به موازات جاده مشهد - جنگل گلستان تا مرز شمالی کشور را شامل می‌شود. روستای نامانلو در کپه‌داغ مرکزی و در شمال شرق شیروان واقع است.

در اینجا به خاطراهمیت نقش لیتولوژی در فرایند حرکت توده‌های و ناپایداری دامنه‌ها، به شرح وضعيت سنگ‌شناسی محدوده مورد مطالعه می‌پردازیم.

زمین لغزش نامانلو در شرق روستای نامانلو به وقوع پیوسته است (شکل ۴). واحدهای سنگی این ناحیه را سازندهای تیرگان و سرچشمی تشکیل می‌دهند که از نظر سنی متعلق به کرتاسه پیشین می‌باشند [Afshar-Harb، ۱۳۷۳ و ۱۹۷۹].

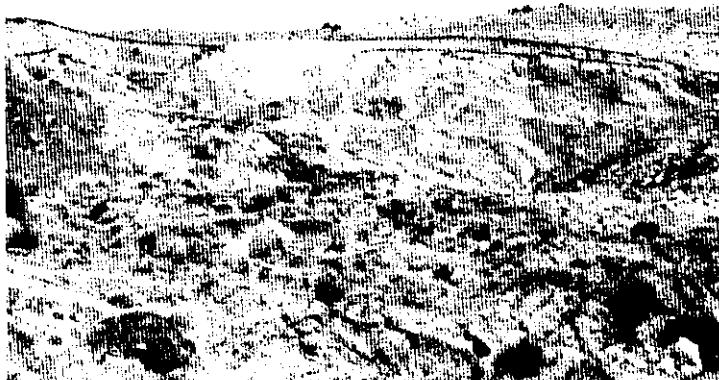

شکل ۴ زمین لغزش نامانلو در بالادست روستا



شکل ۵ نشان‌دهنده ضخامت توده خاک در محل زمین لغزش نامانلو www.SID.ir

سازند تیرگان گرچه در منتها ایله شرقی کپه داغ، به ضخامتی در حدود ۱۵ متر کاهش یافته و در منتها ایله غربی کپه داغ حذف می شود ولی در کپه داغ مرکزی و به طرف غرب (منطقه شیروان و بجنورد) یکی از واحدهای سنگی شاخص صخره ساز می باشد.

سازند سرچشمه از مارن‌ها و شیل‌های واجد تداخل‌های نازک آهکی تشکیل یافته است. بخش مارنی این سازند از جمله واحدهای سنگی محسوب می شود که زمین لغزش‌های زیادی را سبب شده است. سازند تیرگان عامل ایجاد ارتفاعات مشرف به روستای نامانلو و سازند سرچشمه دامنه‌های این ارتفاعات را تشکیل می دهد که از شیب قابل توجهی برخوردار است. روی سازند سرچشمه را مواد آواری عهد حاضر می پوشاند که دارای جورشیدگی بسیار ضعیفی هستند. اندازه قطعات آواری از حد سیلت تا تخته سنگ‌های به قطر حدود یک متر را شامل می شود. ضخامت مواد آواری متغیر است و به تبعیت از مورفولوژی سازند سرچشمه حداقل به حدود ۱۵ متر می رسد (شکل ۵).



شکل ۶ مورفولوژی دامنه‌ها و آثار زمین‌لغزش‌های قدیمی در منطقه مورد مطالعه www.SID.ir

مواد آواری پوشاننده سازند سرچشمه به دلیل تخلخل زیاد به میزان قابل توجهی آب‌های حاصل از بارش‌های آسمانی را در خود جای می‌دهند. آب‌های نفوذی پس از عبور از مواد آواری و تماس با سازند سرچشمه که عمدتاً از شیل و مارن‌های گچ دار تشکیل یافته و قابلیت نفوذ ندارند، از نفوذ بیشتر بازمی‌مانند و روی هم انبشه می‌شوند. تجمع این آب‌ها باعث افزایش وزن و در عین حال لغزنده شدنِ توده مواد آواری آن‌ها می‌گردد.

شکل ۶ دامنه ناپایداری راشان می‌دهد که لغزش‌های قدیمی در آن به وقوع پیوسته و حرکت‌های جدید زمین‌لغزش نیز در آن دیده می‌شود.

۴- مشخصات لغزش

لغزش‌های ناحیه مورد مطالعه از نوع دورانی انتقالی بوده که هنوز هم فعال می‌باشند. طول توده لغزشی حدود ۲۰۰ متر و عرض آن در پاشنه حدود ۶۰ متر است. عرض تاج ۴۰ متر و عمق توده لغزشی متغیر و تا ۱۵ متر دیده می‌شود. توده لغزشی از مواد رسی و سیلتی حاصل از فرسایش لایه‌های مارنی و شیلی سازند سرچشمه و قطعات آواری تا حد تخته سنگ از فرسایش آهک‌های تیرگان حاصل شده است.

۵- علل زمین‌لغزش نامانلو

برای بررسی علل زمین‌لغزش مورد مطالعه، نظر به اهمیت منطقه که در حوضه آبریز سد بارزوی شیروان قرار دارد، طی چندین مسافرت به منطقه، توده لغزشی و نواحی مجاور آن از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری گردیده است. بازدیدهای صحراوی و بررسی‌های انجام شده نشانگر این است که دومجموعه عوامل زیر در زمین‌لغزش این منطقه نقش کلیدی دارند.

الف) عوامل بالقوه

از جمله این عوامل که نقش اصلی را در زمین‌لغزش این منطقه داشته‌اند می‌توان نوع سنگ‌های تشکیل دهنده منطقه و جنس مواد تشکیل دهنده شیب‌ها را نام برد. همان‌طور که در بخش زمین‌تابنی تشریح شد، وجود مارن‌ها و شیل‌های سرچشمه در منطقه یکی از عوامل

اصلی لغزش می‌باشد. این نوع سنگ‌ها در برابر فرسایش غیر مقاوم‌اند و موجب تسريع در تشکیل مواد هوازده در دامنه‌های شوند. این مواد به همراه مواد آواری حاصل از فرسایش آهک‌های تیرگان مجموعه‌ای نامتجانس را تشکیل می‌دهند. وجود این توده‌های عظیم آواری بر روی مارن‌های سبز سرچشمه که ضخامت آن‌ها در بعضی از مناطق به بیش از ۱۵ متر می‌رسد از جمله عوامل اصلی لغزش در ناحیهٔ مورد مطالعه است.

عامل دیگر، شبیب توپوگرافی دامنه‌ها می‌باشد. در منطقهٔ مورد بررسی شبیب توپوگرافی متغیر است و تا حدود ۴۵ درجه می‌رسد که به عنوان عامل بالقوهٔ دیگر تأثیر مهمی در لغزش توده‌ها دارد.

عامل سوم نوع آب و هوای منطقه و میزان بارندگی است که در مواد آواری نفوذ می‌کند و باعث افزایش وزن و کم شدن مقاومت برخی مواد می‌شود. مجموعهٔ سه عامل بالا که بشر در آن دخالتی نداشت، نقش مهمی در حرکت توده‌ای مواددارند.

ب) عوامل تسريع‌کننده یا تشدیدکننده از جمله این عوامل می‌توان تخریب پوشش گیاهی، وجود آب، بریدگی‌های شبیب دامنه، وقوع زمین‌لرزه و عمل یخندهان را نام برد.

منطقهٔ مورد بررسی جزو مناطق کوهستانی و سرد کوه‌داغ می‌باشد. میزان بارش‌های جوئی در این منطقه زیاد است که در ارتفاعات بالا بیشتر به صورت برف می‌باشد. ذوب برف‌ها که ممکن است تا اواسط تابستان ادامه یابد باعث ایجاد رواناب سطحی و چشمه‌های متعدد در منطقه می‌گردد. این چشمه‌ها به طور عمده تأمین‌کننده آب مصرفی روستاهای آواری می‌باشند.

وجود و تجمع آب‌های زیرزمینی روی لایه‌های مارنی، اشباع شدن توده‌های آواری و شبیب تند دامنه‌ها، از عوامل تشدیدکنندهٔ زمین لغزش در منطقه می‌باشند.

۶- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

عامل اصلی لغزش در این منطقه لیتلولژی حساس و شبیب تند دامنه است. وجود لیتلولژی حساس به فرسایش به خصوص شیل و مارن‌های سازند سرچشمه، از عوامل اصلی ایجاد تودهٔ آهک‌با پنهان‌خاک است قابل ملاحظه در منطقه می‌باشد. عامل توپوگرافی و شبیب تند دامنه - به طوری

که در محل لغزش بالای ۳۰ درصد است - نقش مهمی در پدیده لغزش در منطقه دارد. نفوذ آب حاصل از بارندگی در داخل توده خاک، که تراکم نسبی کمی دارد، باعث اشیاع شدن و سنگینی توده و کاهش مقاومت برخی می‌گردد. مجموعه این عوامل باعث ایجاد پدیده زمین لغزش در منطقه روستای نامانلو گردیده است.

علاوه بر موارد فوق، عوامل انسانی از قبیل چرای مفرط و بیش از ظرفیت مراتع دام، باعث گسترش فرسایش در منطقه می‌شود که در نهایت به ناپایداری دامنه‌ها در منطقه می‌انجامد. با توجه به این که منطقه نامانلو در حوضه آبگیر سد بارزوی شیروان واقع است گسترش عمل فرسایش موجب تسريع دریختن مخزن سد و کاهش عمر مفید آن خواهد شد. بنابراین ضروری است تمهیدات لازم جهت مطالعه و عملیات آبخیز داری ناحیه، به خصوص مناطق حساسی مانند نامانلو اعمال شود.

منابع

- ۱- آدابی، حسین - موسوی حرمی، رضا؛ ۱۳۷۷: «مکانیسم رانش زمین در روستای اسفیدان از توابع شهرستان بجنورد در استان خراسان». مجموعه مقالات دو مین همایش ملی رانش زمین و راه‌های مقابله با خطرات آن، استانداری کردستان با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران، صص ۱۴۵ تا ۱۵۷.
- ۲- آربابی، علی اصغر؛ ۱۳۴۹: «لغزش زمین و تحقیق آن در اتفاقات دره شوریک از توابع شیروان». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال ششم؛ شماره دوم، صص ۳۹۹ تا ۴۰۴.
- ۳- افشارحرب، عباس، ۱۳۷۳: «زمین شناسی کپه‌داغ» طرح تدوین کتاب، سازمان زمین شناسی کشور.
- ۴- غفوری، محمد - آربابی، علی اصغر؛ ۱۳۷۷: «بررسی پدیده رانش زمین در روستای برازانلو جنوب غرب شهرستان بجنورد». مجموعه مقالات دو مین همایش ملی رانش زمین و راه‌های مقابله با خطرات آن، همان، صص ۱۵۹ تا ۱۶۴.
- ۵- غفوری، محمد - عاشوری، علیرضا؛ ۱۳۷۷: «زمین لغزش به عنوان یکی از بلایای طبیعی در شمال خراسان»، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، سال سیزدهم، شماره چهارم، صص ۹۰ تا ۱۰۱.
- ۶- کاخی، محمد رضا - غفوری، محمد؛ ۱۳۷۶: «بررسی پدیده زمین لغزه در روستای در قالو شهرستان بجنورد». مجموعه مقالات دو مین کنفرانس زمین لغزه و کاهش خسارت‌های آن، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جلد اول، صص ۲۲ تا ۲۳.
- ۷- کاخی، محمدرضا - آربابی، علی اصغر - ولاپی، سعدالله - غفوری، محمد - قره، فریدون، ۱۳۷۴: «لغزش زمین در روستاهای کسب‌ایران بجنورد». [طرح تحقیقاتی]، دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۸- کریمی، مقدم - امینی، صدرالدین - مختاری، مجید؛ ۱۳۷۶: «بررسی پدیده زمین لغزش روستای اسفیدان شهرستان شیروان». مجموعه مقالات دو مین کنفرانس زمین لغزه و کاهش خسارت‌های آن، همان، صص ۴۴ تا ۵۹.

- ۹ - کریمی، مقدم - امینی، صدرالدین - مختاری، مجید، ۱۳۷۶: «پژوهشی در علی زمین لغزش روستای استخری شهرستان شیروان»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین لغزه و کاهش خسارت‌های آن، همان، صص ۹۲ تا ۱۰۲.
- ۱۰ - کمالی، غلامعلی، ۱۳۶۶: «اوضاع اقلیمی استان خراسان»، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، سال اول، شماره چهارم، صص ۱۰۳ تا ۱۲۴.
- ۱۱ - ولایتی، سعدالله، ۱۳۶۶: «نکاتی جند پیرامون منابع و مسایل آب استان خراسان»، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، سال اول، شماره چهارم، صص ۸۰ تا ۱۰۲.
- 12 - Berberian, M. and King, G.C. 1981: "Toward a paleogeography and tectonic evaluation of Iran". *Canadian Journal of Earth Science*, 18, pp. 210-265.
- 13 - Afshar - Harb, A. 1979: "stratigraphy, tectonics and petroleum geology of Kopet-Dagh region, northern Iran". Unpublished Dissertation, Petroleum geology Section, Royal School of Mines, Imperial College, London, 316p.