

## ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی دامنه‌ای مشرف به جاده سولقان (از پل زرد تا سولقان<sup>(۱)</sup>)

### چکیده

در این مقاله ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی دامنه‌ای مشرف به جاده سولقان (از پل زرد تا سولقان) و خطراتی که دارند مورد بحث قرار گرفته است. بعضی دامنه‌های مشرف به این جاده از نظر مخاطرات ژئومورفولوژیکی دامنه‌ای مهم تلقی می‌شوند. اهداف کلی این مقاله تشخیص و بررسی اقدامات، ارزیابی مطلوب و شناسایی میزان ناپایداری دامنه‌ای و احتمال خطر برای جاده و مردم است. پدیده‌های دامنه‌ای در امتداد این جاده در سه شکل عمودی (قائم)، جانبی و مورب مشاهده می‌شود. علت و مکانیسم ایجاد و تغییراتی که دارند بسیار پیچیده است. استفاده از دامنه‌های مشرف به جاده سولقان و جاده مستلزم دادن آگاهی به مسؤولین و کسانی که مجری طرح در امتداد جاده و دامنه هستند می‌باشد. به هنگام سازی بسیار دقیق اطلاعات خطر از پدیده‌های دامنه‌ای و جاده سولقان و ارزیابی درست و دقیق آن از دیگر اقدامات است. در این دامنه‌ها، میانگین بارش سالانه بیش از ۳۵۰ میلی‌متر و یخبندان فصلی و قطعی است. بیشترین قسمت منطقه بین ۳۰ تا ۴۵ درجه شیب دارد. شکستگی‌های شیب‌دار و تندر منطقه بدون شک اهمیت زیادی دارد. در شیب‌های ۱۵ تا ۴۵ درجه فروریختن ناگهانی، ریزش خرده سنگ، واژگونی قطعه سنگ و سقوط سنگ زیاد مشاهده می‌شود. کاهش مقاومت مواد بیشتر بر اثر هوازدگی و افزایش حجم، آماس پذیری، زدوده شدن سیمان بین ذره‌ای و لایه‌ای و متورم شدن به وسیله یخ و شستشو توسط آب می‌باشد. اغلب مواد تحکیم نیافته در سطح دامنه از طریق فعالیت درزه‌ها در حال افزایش است. در این منطقه درزه‌ها اهمیت زیادی در تولید اشکال ایفا می‌کنند.

**کلید واژه‌ها:** پدیده‌های دامنه‌ای، ناپایداری، شیب سطحی، سقوط دامنه‌ای، مکان‌های ناپایدار، جاده سولقان، شمال غرب تهران، ایران.

## روش تحقیق

بسیاری از اطلاعات ژئومورفولوژیکی دامنه‌ای به دست آمده در این مقاله بر مبنای مشاهده مستقیم است. مکان‌شناسی پدیده، اندازه‌گیری نسبی از پدیده، نمونه‌برداری از مواد دامنه‌ای و تعیین قلمرو از جمله مواردی است که در روش میدانی انجام شده است. تطبیق عوارض با تصاویر ماهواره‌ای و هوایی از جمله مواد دیگر در این تحقیق است. مشاهده شانه جاده متصل به دامنه و ارزیابی قابلیت آن در موقع ریزش مواد و شناسایی مکان‌های تجمع و توقف مردم و خودروها هنگام تردد در جاده به لحاظ قابلیت خطیری که در مکان توقف دارد از دیگر مواردی بود که در مشاهده به آن توجه خاص شده است.

همچنین با مراجعت به نقشه‌های پایه از قبیل توپوگرافی، زمین‌شناسی و مراجعت به کتابهای مرجع و دیگر منابع مکتوب مربوط به تحقیق، کار پیگیری شده است. در تحقیق مورد نظر بیشتر از دو نرم‌افزار Arcview و Arcinfo استفاده شده است و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS اطلاعات ژئومورفولوژیکی بازنگری، تغییر مقیاس و یا جنرالیزه شده‌اند. از روش‌های آماری و ارزش عددی نیز استفاده شده است.

## شاخص‌های مورد استفاده

در این مقاله از ۱۰ شاخص: ۱. سنگ‌شناسی ۲. درزه ۳. گسل ۴. لرزه ۵. شیب ۶. انفصال یا چسبندگی مواد ۷. میزان حجمی ۸. ضخامت مواد تراکمی ۹. ضریب رطوبت ۱۰. درجه حرارت یا برودت، کاربری اراضی و تردد استفاده شده است. این شاخص‌ها با استفاده از روش ارزش عددی (از صفر تا ۲۰) تحلیل شده‌اند و بر این اساس استعداد اولیه به لحاظ میزان خطر در چهار گروه طبقه‌بندی شده است.

گروه ۱. دامنه کم خطر (تا ۲۵ درصد) گروه ۲. دامنه خطر متوسط (تا ۵۰ درصد) گروه ۳. دامنه با خطر زیاد (تا ۷۵ درصد) گروه ۴. دامنه خطر خیلی زیاد (بیش از ۷۵ درصد)

## الف) پدیده‌های دامنه‌ای در امتداد جاده

منطقه مورد مطالعه دارای چندین پدیده دامنه‌ای است. از جمله این پدیده‌ها عبارتند از: ۱. پرتگاه: این پدیده بر روی سطوح سنگی مقاوم و گسلی مشاهده می‌شود. تغییر شیب یال‌های سنگی و گسلی محدود به جاده، پرتگاه‌های مشرف به جاده را تشکیل داده‌اند.

پرتگاه‌ها اغلب دارای دیواره‌هایی هستند که شیبی بیش از ۴۰ درجه دارند.

۲. یال فرسایشی: این پدیده بیشتر در سطوح سنگی کم مقاوم منطقه مشاهده می‌شود. اثر فرسایش شیاری و آبراهه‌ای و حرکت رو به پایین مواد فرسایشی و جاده‌سازی در ایجاد این پدیده نقش زیادی دارد.

۳. دامنه بدون پدیده سنگی: این بخش از منطقه سطوح نسبتاً کم عارضه‌ای را تشکیل می‌دهند. در این قسمت بروزنزدگی سنگی وجود ندارد، ولی مواد هوازده آن را پوشانده است، کاهش شب مهمترین عامل چنین چشم‌اندازی در این پدیده است. این پدیده بیشتر در قلمرو سولقان مشاهده می‌شود.

۴. جریان‌های آبراهه‌ای کوچک: جریان‌های نخ آبی کوتاه و خطی در امتداد شبیه فرسایشی و عمود به جاده زیاد مشاهده می‌شود.

۵. مخروط واریزه‌ای: این پدیده در مکان‌ها و فضاهایی که با یک انقطع سنگی و تغییر شبیه نقطه‌ای همراه هستند و به جاده محدود است بیشتر دیده می‌شود.

۶. تجمع سنگریزه‌ای: این پدیده در فضای نزدیک به مکان‌های خط القعری مشاهده می‌شود.

۷. پدیده لغزشی: بیشتر روی سطوح سنگی با شبیب ۱۵ تا ۲۵ درجه مشاهده می‌شود.

۸. پدیده سنگی: شامل تظاهر لایه‌های سنگی در سطح دامنه‌ای است و در منطقه فراوان قابل مشاهده می‌شود.

### طبقه‌بندی اشکال غالب دامنه‌ای مشرف به جاده

اشکال غالب منطقه چهره ریزشی و رانشی است. اشکال ریزشی مواد خاکی، سنگریزه‌ای و سنگی است. بین این سه مواد ریزش‌های سنگریزه‌ای و سنگی بیشتر است.

در منطقه مورد مطالعه بیشتر مواد سنگریزه‌ای و سنگی تحت تأثیر شبیب، انجماد و جریان رطوبتی آب (هنگام بارش)، و لرزش (هنگام زلزله یا صاعقه) دچار ریزش می‌شوند. به دلیل نداشتن لایه‌های خاکی ضخیم و هوازدگی سطحی وجود بیشتر ریزش‌ها از نوع مواد سنگریزه‌ای است. مواد سنگریزه‌ای با توجه به انفصال زیادی که دارند و همچنین حجم زیادی که در بالادست جاده پیدا کرده‌اند و شب سطح دامنه‌ای که بر آن قرار گرفته‌اند، چهره تخریبی پیدا کرده‌اند. با توجه به فاصله کمی که این مواد با جاده دارند

قطعاً سبب تجمع و پخش روی سطح جاده خواهند شد و از این نظر ممکن است خط‌آفرین باشند. تقریباً روی تمام سطوح سنگی منطقه پتانسیل ریزشی مشاهده می‌شود.

سه چهره عمده جابجایی در منطقه مورد مطالعه عبارت است از:

**۱. چهره واژگونی:** نمونه کاملاً مشخص آن قطعه سنگی به ارتفاع حدود ۴ متر و عرض حدود ۳ متر و ضخامت حدود ۲ متر است که در ابتدای ضلع جنوب شرقی تونل سولقان قرار دارد و احتمال اینکه در آینده با واژگون شدن خسارت زیادی را به تونل وارد کند وجود دارد. موارد مشابه به آن در منطقه متعدد است.

**۲. چهره لغزشی:** مواد لغزشی شامل قطعه سنگ و سنگریزه است. بیشتر لغزه‌های منطقه در دامنه‌های با شیب بیش از ۱۵ درجه مشاهده می‌شوند.

**۳. چهره جریانی (خرشی):** شکل دیگر فرآیندهای دامنه‌ای منطقه جریان آرام مواد است مواد خاکی کم ضخامت و سنگریزه‌ای روی دامنه حرکت به سمت پایین دارند. جریان آرام این مواد به نظر می‌رسد که معلوم دو علت افزایش تدریجی حجم و اثر بخ و ذوب مجدد در منافذ خاکی و سنگریزه‌ای سطح دامنه است.


عمده‌ترین عامل‌های حرکت بخشی به هر یک از چهره‌های فوق را می‌توان تحقیق متفاوت زمین‌لرزه (بربریان، قریشی و ارزنگ، ۱۳۶۴)، حذف تکیه‌گاه‌های جانی یا حایل زیرین، زیربری توسط جریان‌های آبراهه‌ای عمود بر جاده سولقان، فرسایش بین درزهای، بریدگی‌ها و حفاری‌های مصنوعی، افزایش بار مواد (تراکم مواد درزهای یا سنگی، تراکم برف)، فشار مصنوعی (به خصوص در وضعیت کنونی که فاز یک و دو آزادراه تهران- شمال در دست اجرا است)، عبور دائم وسایل نقلیه سنگین (به خصوص در فعال‌سازی بخش‌هایی از مواد منفصل دامنه که نزدیک به جاده می‌باشد)، تنش‌های زیرساخت لایه‌های خاکی و سنگی زیرین در منطقه بیان کرد.

وجود قطعه سنگ‌های منفرد بر سطح دامنه‌های مشرف به جاده زیاد است. این وضعیت بیشتر شامل شیب‌های دامنه‌ای نزدیک به خط القرهای دره‌ای و یا جاده مشاهده می‌شود. ابعاد قطعه سنگ‌های منفرد بسیار متفاوت است. گاهی زاویه‌دار و گاهی دارای شکل هندسی مربع می‌باشد. قطعه سنگ‌های زاویه‌دار تمایل به غلتیدن دارند. در این راستا مشخصات قطعه سنگی که از فروردین ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۸۲ مورد اندازه‌گیری و بررسی بوده است به صورت نمونه در جدول ۱ آمده است. همچنان که در جدول ۱ آمده است طی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۲ قطعه سنگ مورد نظر ۶ سانتی‌متر به شکل عمودی، ۴ سانتی‌متر در امتداد شیب شرقی و بیش از ۸۰ سانتی‌متر بازشدگی عرضی تغییرات داشته

است. این قطعه سنگ هم‌اکنون در آستانه حرکت و جابجایی قرار دارد و با یک عامل حرکت بخشی قوی ممکن است به سمت سطح پایین دست حرکت و بالاخره در مسیر جاده قرار گیرد.

**جدول ۱** اندازه گیری تغییرات یکی از قطعه سنگ‌های منفرد روی سطح دامنه، نزدیک آبشار

سال‌های اندازه گیری	ارتفاع از پای سنگ	فاصله از سطح تراز قطعه بالایی	تعداد شکاف سنگی قابل مشاهده	عمق شکاف	باز شدگی شکاف عرضی	شیب سطحی زمین
فروردین ۱۳۷۹	۲۲۶ سانتی متر	۱۶۰ سانتی متر	۱	۲ متر	۲۰ سانتی متر	۲۳ درجه
فروردین ۱۳۸۰	۲۲۵ سانتی متر	۱۶۲ سانتی متر	۱	۲ متر	۳۵ سانتی متر	۲۳ درجه
فروردین ۱۳۸۱	۲۲۳ سانتی متر	۱۶۲ سانتی متر	۱	۲ متر	۴۰ سانتی متر	۲۳ درجه
فروردین ۱۳۸۲	۲۲۳ سانتی متر	۱۶۳ سانتی متر	۲	۲ متر با دو جهت مايل و عمودي	۹۰، ۹۵، ۱۰۳ سانتی متر	۲۳ درجه
آبان سال ۱۳۸۲	۲۲۰ سانتی متر	۱۶۴ سانتی متر	۲	۲ متر با دو جهت مايل و عمودي	۹۴/۵، ۱۰۰، ۱۰۹ سانتی متر میانگین: ۱۰۱/۲	۲۳ درجه
دامنه تغییر	۶ سانتی متر	۴ سانتی متر	----	----	۸۱/۲ سانتی متر	----
جهت حرکت	عمودی	شیب شرقی	عمودی- مايل		شمالي- جنوبي	----

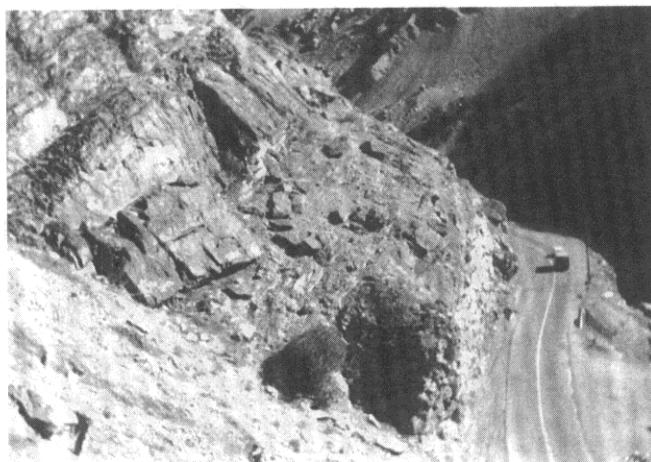

شکل ۱ قطعه سنگ منفرد اندازه گیری شده را نشان می‌دهد.


## علت‌های مهم تغییر اشکال

### علت اقلیمی

دوره زمانی داده‌های اقلیمی منطقه مورد مطالعه سی سال، از سال ۱۹۶۱ لغاًیت ۱۹۹۰ به طور پیوسته از ایستگاه مهرآباد (مقیمه‌ی، فصلنامه تحقیقات جغرافیا، ۱۳۷۱) و ۱۵ سال از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ از ایستگاه امامزاده داود است. بخشی از این دوره غیر هم زمان است. ما به تحلیل نتایج حاصل از میانگین‌ها پرداخته‌ایم. در ایستگاه امامزاده داود میانگین دما در دی‌ماه  $1/3$  درجه و حد اکثر ۲۴ درجه (در تیرماه) و میانگین سالانه  $11/7$  است. این وضعیت برای مهرآباد حداقل ۸ (در دی‌ماه) و حد اکثر  $26/2$  (در تیرماه) و میانگین سالانه  $14$  درجه است. دمای مطلق حداقل ۲۶ در بهمن‌ماه و  $36/5$  درجه در مرداد‌ماه برای ایستگاه امامزاده داود و  $44$  درجه در مرداد‌ماه مربوط به ایستگاه مهرآباد است. میدان تغییرات برای ایستگاه امامزاده داود  $62/5$  درجه است و این عامل در تخریب مکانیکی سطوح سنگی، درزهای و رسوبی تأثیر دارد و بخشی از جریان سنگریزه‌ای دامنه‌های مشرف به جاده سولقان تحت تأثیر این وضعیت حرارتی است.

میانگین رطوبت نسبی ماهانه برای ایستگاه امامزاده داود  $67/5$  درصد در دی‌ماه و  $30/7$  درصد در تیرماه است. این وضعیت به تخریب شیمیایی سطوح سنگی و درزهای منجر می‌شود. برای ایستگاه مهرآباد  $65$  درصد برای دی‌ماه و  $24$  درصد برای خرداد، تیر و مرداد است. میانگین بارش ماهانه برای ایستگاه امامزاده داود  $67/7$  در اسفند‌ماه و  $1/1$  در مرداد‌ماه و برای ایستگاه مهرآباد  $39/17$  در بهمن‌ماه و  $92/0$  در شهریور‌ماه محاسبه شده است. بارش برای ایستگاه امامزاده داود به سه صورت برف، تگرگ و باران با فراوانی بیشتر برف است. در مهرآباد با فراوانی بیشتر باران است. این بارش‌ها و تغییرات ناشی از آنها سبب شستشوی سطوح سنگی، درزهای و تحمیل شبکه‌های آبراهه‌ای در سطح دامنه شده است. با محاسبه میانگین متحرک رطوبت نسبی و بارش ایستگاه مهرآباد روند ضربه‌ای و تابع پلداری کاملاً مشهود است (۲). میانگین تعداد روزهای یخ‌بندان سالانه در ایستگاه امامزاده داود  $72$  روز و برای ایستگاه مهرآباد  $23$  روز ثبت شده است. اثر ناشی از یخ‌بندان و ذوب مجدد و اثر تخریبی ناشی از انبساط مولکولی پوشش‌های سطحی متأثر از وضعیت برودتی به خصوص روى درزهای سنگی منطقه مورد مطالعه چشم‌انداز زیادی دارد. در این منطقه یخ‌بندان فصلی، قطبی است و در بسیاری از موارد ناگهانی و شدید

است. گاهی درجه یخزدگی بخش عمقی خاک و مواد دامنه‌ای و حتی بخش عمقی درزه‌ها را دربر می‌گیرد. قندیل‌های یخی و ضخامت یخزدگی در درزه‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی و قطعی تولید مواد واریزهای و قطعه سنگی منطقه در حال حاضر یخبندان فصلی است. قندیل‌های یخی با قطر بیشتر از ۷۰ سانتی‌متر و ارتفاعی حدود ۳ متر طی زمستان سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ مورد مشاهده اینجانب بوده‌اند. به خصوص عمق یخزدگی نقش کارسازتری در ایجاد انفصال ذرات و قطعات دامنه‌ای منطقه دارد. یخزدگی و ذوب مجدد باعث جریان مواد خاکی و سنگی سطوح شیبدار دامنه می‌شود. وقتی که یخزدگی مجدد حاصل می‌شود، جریان تجمع آب ذوب شده در بالادست سطوح یخ زده کاملاً معکوس می‌شود و این باعث ناپایدارتر شدن مواد سطحی دامنه‌های مشرف به جاده می‌شود.

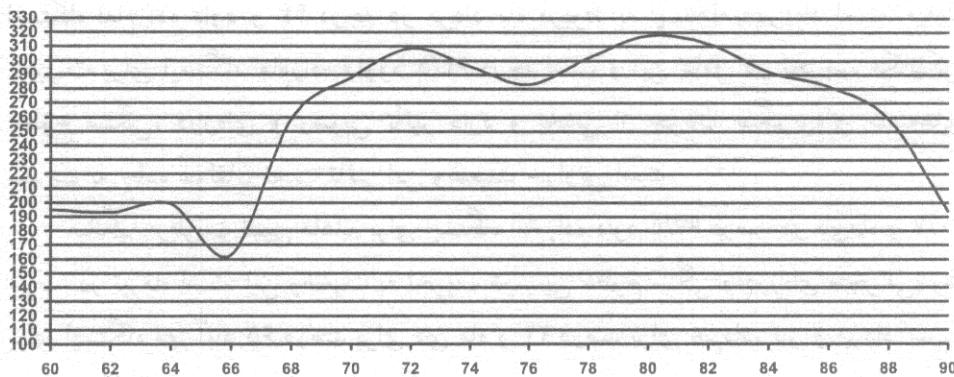

شکل ۲ روند بارش تهران طی ۳۰ سال بر حسب میانگین متحرک ۵ ساله

جدول ۲ میزان پایداری، جهت شیب و نوع پدیده‌های دامنه‌ای غالب منطقه و درجه شیب

درجہ شیب در صد مساحت بے کل منطقہ	نوع پدیده‌های دامنه‌ای غالب	جهت شیب	میزان پایداری
تا ۱۵ درجہ	تجمع توده‌ای مواد واریزهای و سنگ‌بزهای، قطعه سنگ‌های لغزشی و ریزشی، خاکهای منفصل همراه با آثار زیاد آبراهه‌ای، اثر رانش	شرقی- غربی شمالی- جنوبی	ناپایدار
۱۵-۳۰	مخروط‌های واریزهای، مواد سنگ‌بزهای ضخیم لایه، مواد آبراهه‌ای، قطعه سنگ‌های منفرد، لایه‌های کم ضخامت خاکی، انباشت دره‌ای، شستشوی آبراهه‌ای، ریزش	شرقی- غربی شمالی- جنوب شمال شرقی- جنوب غربی	بسیار ناپایدار
۳۰-۴۵	واریزهای درزهای، سنگ‌بزهای، قطعه سنگ‌های زاویدار تحریبی و جابجا شده، اشکال آبراهه‌ای	شرقی- غربی شمالی- جنوبی	ناپایدار
بیش از ۴۵ درجه	سطح سنگی، ستیغ، سطوح گسلی، قطعه سنگ‌های بزرگ آستانه‌ای، درزهای با امتداد اصلی، اشکال اولیه آبراهه‌ای، سقوط	شرقی- غربی شمالی- جنوبی	ناپایدار سنگی

## علت سنگی

منطقه مورد تحقیق در گروه سازند کرج شناخته شده است. سازند کرج به علت رنگ سبز خود به نام سری‌های سبز رنگ نیز نامیده می‌شوند. این سازند از رسوبات آذر آواری زیردریایی و جریان‌های آتشفسانی تشکیل شده است (تبوی، ۱۳۵۵).

جهت شناسایی هرچه بیشتر از سنگ‌های تشکیل دهنده مواد دامنه‌ای موجود در منطقه از امتداد جاده سولقان و از روی دامنه مشرف به آن حدود ۲۵ نمونه جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های جمع‌آوری شده در گروه‌های مختلف (سینگ، ب و ر.ک. گویل، ۱۳۸۲) و (Bieniawski. Z. T, 1989) دسته‌بندی شده‌اند. این دسته‌ها شامل توف، توف شیشه‌ای، توف آندزیتی، توف تراکی آندزیتی، آندزیت، ریوداسیت و دیاباز، شیل، سنگ آهک می‌باشند. اکثر مقاطع دارای رنگ سبز و سبز تیره و دانه‌ریز است و تا حدودی هوازده شده‌اند.



شکل ۳ توهای دانه درشت هوازده با ترکیب آندزیتی با رنگ سبز کم رنگ در امتداد جاده سولقان

توف سبز که به حالت توده‌ای و دارای شیل و گدازه‌ای داسیتی و آندزیتی است، چهره‌ای جریانی و آذرآواری را نشان می‌دهد (مدنی، حسن، ۱۳۶۷) و از جمله سنگ‌های مهم منطقه مورد مطالعه به شمار می‌روند و قسمت اعظم سنگ‌های ولکانیک بازیک جاده سولقان را تشکیل می‌دهند. این سنگ‌ها دارای درزهای فوق العاده زیادی است و سهولت تحقق حرکتهای رو به پایین سنگ به همین علت است. شیل با میان لایه‌های ماسه

سنگی و سیلتستون از دیگر گروه سنگی است. حدود ۱۰۵۰ متر از جاده سولقان در امتداد این شیل‌ها احداث شده است. بخشی از جاده سولقان حدفاصل پادگانه‌های رودخانه‌ای قدیمی و سطوح شیلی ساخته شده است. تونل سولقان به طول ۳۰۰ متر حدفاصل سطوح سنگی، شیلی-آندزیتی و پادگانه‌های رودخانه قدیمی احداث شده است.

### علت گسلی

رونده کلی گسل‌های مهم منطقه، شمال‌غرب-جنوب‌شرق است و اکثر آنها رورانده (معکوس) می‌باشند که دارای حرکت امتدادی راستگرد و چپگرد نیز بوده ولی مؤلفه راستگرد در این منطقه بیشتر دیده می‌شود. در منطقه به علت دگریختن خاص خود روند شمال‌شرق-جنوب‌غرب نیز در گسل‌ها مشاهده می‌شود (بربریان، قریشی و ارشنگ، ۱۳۶۴). گسله بسیار مهمی که روند شمال‌غرب-جنوب‌شرق را دارد گسل امام‌زاده دارد با حدود ۲۰ کیلومتر طول، روراندگی زیادی دارد. سایر گسل‌های قابل مشاهده در جاده کن-سولقان از همین روند پیروی می‌کنند. حدود ۱۱ گسل در امتداد این جاده قابل تشخیص هستند و اغلب سطح منقطعی دارند. بنابراین اشکال دامنه‌ای بالادست این جاده تحت تأثیر خط و انقطاع گسلی است. نباید فراموش کرد که گسل‌های منطقه در بعضی نقاط نقش تهدیدکننده‌ای را در ماندگاری جاده دارند. مهمتر اینکه جاده تقریباً در بسیاری از قسمت‌ها عمود بر امتداد عمومی گسل‌ها احداث شده است. رودخانه کن با امتداد شمالی-جنوبی بسیاری از لایه‌های فوقانی سنگی دارای گسل را فرسایش داده است. این فرسایش باعث شده است تا بخش تراستی محدود به رودخانه با شیب ملایم تری نسبت به دیگر بخش‌های گسل در سطح ظاهر می‌شود. قسمت‌های زیادی از جاده سولقان نیز روی این سطوح پادگانه‌ای احداث شده است. آن بخش از یال جاده که سمت رودخانه است تحت تأثیر فرسایش رودخانه‌ای است، در صورتی که یال دیگر (بخش غربی) جاده محدود به سطوح سنگی گسلی است و آثار و شواهد فرسایشی و ناپایداری روی این سطوح سنگی گسلی نشان از آسیب‌پذیری زیاد جاده دارد.

### علت درزهای

درزه‌ها تحت تأثیر تنش‌ها یا فشارهای وارد به سنگ‌ها به وجود می‌آید (امیر شاه‌کرمی و تقی‌پور، ۱۳۶۰). درزه‌های موجود در منطقه از گسلهای منطقه فراوانی بیشتر

ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی دامنه‌ای مشرف به جاده سوچان ۷۵ و ابعاد بسیار کمتری دارند. روند و قرارگیری بیشتر درزه‌ها یکسان یا تقریباً یکسان است و به عبارتی گروهی از درزه‌های منظم را تشکیل می‌دهند. بنابراین در منطقه درزه‌ها از نظم سیستمی برخوردارند این نظم سیستمی معلوم یکنواختی تقریبی جنس سنگها و فشار وارد است (Barton, N. and Chubey, V.D, 1978). درزه‌ها نقش تخریبی زیادی در سطوح دامنه‌ای و توسعه جاده‌ای منطقه دارند.

به طور کلی درزه‌های منطقه از لحاظ ژنتیکی به دو دسته قابل تقسیم هستند:

۱. درزه‌های طولی که ناشی از تنش‌های عمود بر طول درزه است.

۲. درزه‌های عرضی که ناشی از تنش‌های عمود بر عرض دره است.

هر دو از نظم و سیستم برخوردارند. این دو گروه درزه‌ها بیشتر تحت اثر عامل‌های پیروزی از جمله اقلیم و با عمق کم و در امتدادهای مختلف، با توجه به جنس سنگ ظاهر شده‌اند. به نظر می‌رسد که درزه‌های طولی در راستای تنش اصلی و بزرگ وارد بر سنگ‌ها به وجود آمده‌اند به عبارتی این‌ها در راستای بزرگترین تنش وارد به وجود آمده‌اند. هر دو گروه در امتداد جاده و روی سطوح سنگی دامنه‌های مشرف به جاده چشم‌انداز زیادی دارند. مطالعه درزه‌ها به صورت گروهی (گروه درزه‌ای) و در ایستگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته‌اند (جدول ۳).

جدول ۳ اندازه‌گیری فاصله درزه‌ها در ایستگاه‌های مختلف، به سانتی‌متر

۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	شماره درزه
۱۷۱	۱۱۹	۱۰۵	۱۷۱	۳۴۰	۸۵	۱۹۰	۱۴۵	۹۰	۷۰	۱۰۰	۵۰	فاصله درزه از درزه بعدی
۱۱۹	۱۰۵	۱۷۱	۳۴۰	۸۵	۱۶۱	۱۴۵	۹۰	۹۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	فاصله درزه از درزه بعدی
۱۴۴/۵	۱۱۲	۱۳۸	۲۵۵/۵	۲۱۲/۵	۱۲۳	۱۶۷/۵	۱۱۷/۵	۸۰	۸۵	۷۵	۵۰	میانگین

از بررسی تراکم، فاصله و روند درزه‌ها به این نکته می‌توان پی برد که منطقه تحت تأثیر فشار ثقلی قرار داشته و عموماً درزه‌ها از نوع فشاری می‌باشند و می‌توان با توجه به روند آنها جهت نیروهای غالب مؤثر بر درزه‌های وارد بر منطقه را به دست آورد و این جهت معمولاً جنوب‌غرب- شمال‌شرق می‌باشد (جدول ۴).

جدول ۴ فراوانی درزه‌ها و روند آنها از چهار ایستگاه اندازه‌گیری شده

W-E	N-S	SW-NE	NW-SE	روندهای درزه
۴۰	۷۰	۹۰	۱۲۰	تعداد درزه‌ها

مهمترین تأثیرپذیری درزهای جاده سولقان ناشی از درزهای با امتداد شمالی-جنوبی است. درزهای شمالی-جنوبی عمود بر محور چین خوردگی سنگ‌های منطقه است و در جهت عمود بر گسل‌های اصلی هستند. درزهای شرقی-غربی در جهت محور چین بوده و عمود بر جهت درزهای شمالی-جنوبی نقش ایفا کرده‌اند. این درزهای عمیق‌تر هستند ولی پایدارترند. درزهای شرقی-غربی درزهای شمالی-جنوبی را تحت کنترل دارند و به عبارتی درزهای شرقی-غربی تا حدودی بر رفتار درزهای شمالی-جنوبی نقش ایفا می‌کنند. توده‌های مختلف سنگی منطقه مقاومت‌های متفاوتی را در ارتباط با تکامل درزهای از خود نشان می‌دهند (Hudson. J.A. 1988). سنگ‌های مقاوم تراکم کمتری از درزهای دارند و سنگ‌های بسیار کم مقاوم اثر پوسته درزهای (از طریق پرشدگی) را در سطح ظاهری می‌سازند (الیاسی، ۱۳۵۷).

جدول ۵ طبقه‌بندی و تعیین ژئومورفولوژیکی (فرسایش) درزهای از ارتباط با مقاومت توده‌های سنگ و فرآیندهای دائمی مشرف به جاده سولقان

متغیر ↓	گروه سنگی ←	گروه ۴ و ۵	گروه ۲ و ۳	گروه ۱ و ۲	گروه ۱ و ۲	متغیر
۱- میزان مقاومت سنگ						
۲- میزان هوازدگی						
۳- تراکم درزهای						
۴- قابله درزهای						
۵- جهت درزهای						
۶- غرض درزهای						
۷- ادامه درزهای						
۸- جریان رو به خارج آب						
۹- جریان رو به داخل آب سطحی						
۱۰- میزان پرشدگی						
۱۱- مواد واریزهای پای دائمی						
۱۲- میزان زاویه داری مواد						

مجموعه بررسی‌های درزهای در ارتباط با مقاومت سنگ‌ها در جدول ۵ آمده است. گروه یک شامل سنگ‌های آذرین نفوذی، گروه دو شامل توف، خاکستر توف سبز رنگ با میان لایه‌هایی از ماسه سنگ و سنگ آهک، گروه سه شامل شیل و سیلتستون توفی، گروه چهار شامل توف سبز روشن با میان لایه‌هایی از کنگلومرا و ماسه سنگ و گروه پنج شامل شیل با میان لایه‌هایی از سه سنگ و سیلتستون می‌باشد.

در مجاور گسله امامزاده داوود درزهای متراکم تر مشاهده می‌شوند که هرجا که تراکم گسلی در سطوح دامنه‌ای بالادست جاده بیشتر است دامنه، ناپایدارتر ظاهر شده و از این جهت خطر حادث جاده‌ای ناشی از درزهای متراکم نیز افزایش می‌یابد. از این رو نه تنها در محل گسل امامزاده داوود بلکه در سایر گسل‌های مهم در امتداد جاده کن-سولقان خطر ناپایداری دامنه‌ای ناشی از درزهای سنگی به شدت مشاهده می‌شود.

### اثر لرزه‌ای

اثر فعال لرزه‌ای منطقه به وجود گسلهای فعال بستگی دارد. گسل‌های فعال به گسل‌هایی گفته می‌شود که فعالیت تکتونیکی داشته باشند یا گسلش و راندگی سطحی در رسوبات نرم مثلاً رسوبات کواترنر انجام شده باشند یا دارای رویداد تکتونیکی و زمین‌لرزه تاریخی باشد. مثلاً:

(الف) یک فعالیت در هزار سال گذشته، دو فعالیت در ده هزار سال گذشته یا ۵ فعالیت در ۳۵ هزار سال گذشته یا ۷ فعالیت بزرگ در ۵۰ هزار سال گذشته داشته باشند.  
 (ب) وجود زمین‌لرزه فراوان در قلمرو قرن؛ یعنی در طی هر قرن فراوانی زمین‌لرزه نسبت به قرن قبلی ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

(ج) قرار گرفتن یک منطقه در مجاورت یک گسل فعال شناخته شده که در اثر جنبش آن گسل فعال، جنبشی در گسله مجاور ایجاد شود، نیز برای چنین منطقه اثر فعال لرزه‌ای خواهد داشت (ریچارد جی، چورکی، استانلى، سودن، ۱۳۷۵). وجود شواهد ژئومورفولوژیکی جدید مثل دیواره یا پرتگاه گسلی که بر اثر فرسایش از بین نرفته باشد نیز شاهدی بر فعالیت لرزه‌ای خواهد بود (۳).

منطقه مورد مطالعه به سبب آن که:

(الف) سنگ‌های ائوسن بر روی رسوبات نرم کواترنر رانده شده است.

(ب) دارای سابقه تاریخی زلزله است.

ج) آثار و شواهد ژئومورفولوژیکی جدید بر سطح گسل‌های منطقه مشاهده می‌شود یکی از منطقه‌های مهم فعال لرزه‌ای به شمار می‌رود.

از این رو با توجه به این که منطقه از دیدگاه زمین‌شناسی گستره‌ای است فعال و به شدت لرزه‌خیز همان‌گونه که در تاریخ پرمخاطره آن نشان می‌دهد و با توجه به این که در آینده گستره تهران و شهرهای اطراف شاهد زمین‌لرزه‌ای شدید خواهد بود لذا بر مسؤولین و مردم است که در خصوص ساخت و ساز در امتداد این راه و روی دامنه‌های مشرف به آن مثل سرپناه نه چندان مقاومی که در روی خط الرأس مواد منفصل شمال آبشار احداث شده است، خودداری کنند و یا حداقل رعایت نکات ایمنی و مهندسی را در برابر خطرات دامنه‌ای بنمایند. تعریض جاده بدون رعایت اصول ایمنی در مقابل اثرات دامنه‌ای خسارت آفرین خواهد بود.

### نتیجه گیری

این مقاله فرآیندها و پدیده‌های ژئومورفولوژیکی دامنه‌ای مشرف به جاده سولقان (از پل زر تا سولقان) را مورد بحث قرار داده است. در این منطقه نوع پدیده‌ها اغلب ریزشی و درزهای در این راستا نقش مهمی ایفا می‌کنند. پدیده‌های دامنه‌ای مختلف از جمله پرتگاه، یال فرسایشی، دامنه نامنظم، بستر آبرفتی، مخروط واریزهای، تجمع سنگریزهای، پدیده‌های لغزشی و سنگی چشم‌انداز دارد. اشکال ریزشی بیشتر در دو شکل سنگریزهای و قطعه سنگی هستند. اثر میزان شبیب، انجاماد، بارش، لرزه و درزه در آنها کاملاً مشهود است. عامل تغییر شبیب توسط انسان در امتداد جاده مشاهده می‌شود. روی تمام گروه‌های سنگی منطقه پتانسیل ریزش به چشم می‌خورد. چهره واژگونی فقط در مکان‌هایی که شبیب، نزدیک به قائم است وجود دارد. در دامنه‌های با شبیب ۳۰ تا ۴۵ درجه لغزش و ریزش با هم عمل کرده‌اند. در سطوح با شبیب تا ۱۵ درجه ریزش و جریان مواد خاکی و سنگی بیشتر چشم‌انداز دارد. در شبیب ۱۵ تا ۳۰ درجه مخروط‌های واریزهای، مواد ریزشی و اشکال آبراهه‌ای بیشتر دیده می‌شود. عمدترين عامل‌های حرکت بخشی به هريک از چهره‌های فوق را می‌توان حذف تکيه گاههای جانبی، زيربرى توسط جريان‌های آبراهه‌ای بر آبراهه کن و جاده سولقان، فرسایش درزهای، بریدگی‌ها و حفاری‌های مصنوعی، افزایش باز مواد، ناپایداری لایه‌های خاکی و سنگی و تحقق متفاوت زمین لرزه بيان کرد.

در این منطقه بارش بیشتر فصلی است و تغییرات زیادی دارد. یخبندان نیز فصلی و قطعی است. اثر یخزدگی در درزهای شکاف‌های سنگی مشهود است. درزهای سطوح گسلی در معرض فرسایش و قطعه سنگ‌های در آستانه لغش، بر جسته‌ترین اشکال دامنه‌ای روی سطوح سنگی و با ارتفاع بالای ۱۷۰۰ متر محسوب می‌شود. نقش پوشش گیاهی منفی است. از نظر اثر سنگ، سنگ‌های گدازه‌ای به شدت دچار هوازدگی شده‌اند. توفهای زیرین به صورت توده‌ای در سطح چشم‌انداز دارد و به رنگ خاکستری روشن هستند. شیل‌های سیاهرنگ دارای شکستگی‌های مدادی شکل هستند و تخریب دانه‌ای زیادی دارند. توفهای میانی بروزنزدگی‌های زیادی در سطح دارند و مواد واریزهای تخریبی و مخروط‌های واریزهای زیادی روی این سطوح سنگی مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد که منشا بسیاری از واریزهای سنگی مربوط به این گروه از سنگ است. بخش غربی یا جاده به طور کلی تحت کنترل سطوح گسلی، درزهای و سنگی است. تراکم گسلی و درزهای نشانی از ناپایداری بیشتر دامنه و جاده دارد. اثر لرزه‌ای فعال در منطقه وجود دارد و سبب انفال مواد خاکی و سنگی در همه طبقات شیب دامنه‌ای شده است. از این رو باید نسبت به ساخت و سازهای فرودست و یا فرادست جاده دقیق زیادی به عمل آید.

## تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از آقایان محمد صابر مقیمی و مصطفی مقیمی که در کارهای میدانی و خدماتی تحقیق همکاری داشته‌اند تشکر می‌شود.

## پی‌نوشت‌ها

۱. این مقاله مستخرج از طرح تحقیق فرآیندهای دامنه‌ای مشرف به جاده سولقان (از پل زر تا سولقان) می‌باشد که با همکاری معاونت پژوهشی محترم دانشگاه تهران و با استفاده از گرفت به شماره ۳۱۳/۲/۹۷۶ در سال ۱۳۸۲ انجام شده است.

E-mail: MOGHIMI\_IR@YAHOO.COM

۲. برای اطلاعات بیشتر به فصلنامه تحقیقات جغرافیاگری، شماره ۵۴ و ۵۵، "تحلیل آماری رطوبت نسبی و بارش در تهران در یک دوره سی ساله" مراجعه کنید.

۳. مقیمی ابراهیم، معیارهای ژئومورفولوژیکی فعالیت گسل‌ها، با مصداق‌هایی از ایران، ماله، در

## منابع و مأخذ

۱. آریو، کوک و جی سی، دور کمب، ترجمه استاد فقید دکتر شاپور گودرزی نژاد (۱۳۷۷)؛ زئومورفولوژی و مدیریت محیط، جلد اول، انتشارات سمت.
۲. یانشی، جواد (۱۳۵۷)؛ تغییر شکل دهندهای مواد سازنده بیوسته زمین، انتشارات دانشگاه تهران.
۳. شاه کرمی، امیرا تقی پور، عبدالعظیم و تقی پور، سیاوش (۱۳۸۰)؛ مکانیک سنگ، رفتار برخی درزهای سنگ، انتشارات دانشگاه تهران.
۴. بربریان، م- قریشی، م- ارزنگ روش، ب- مهاجر اجتماعی (۱۳۶۴)؛ پژوهش و بررسی ذرف تو زمین ساخت، لرزو زمین ساخت و خطر زمین لرزو- گسلش در گستره تهران و پیرامون (گزارش ۵۶ سازمان زمین شناسی کشور)، مؤسسه اطلاعات.
۵. جه. تد. یانگ، ترجمه فلاح کوچکزاده و کامران یوسفی (۱۳۸۰)؛ انتقال رسوب (ثوری و کاربرد)، انتشارات دانشگاه تهران.
۶. خسرو تهرانی، خسرو (۱۳۶۷)؛ جینه شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
۷. ریچارد جی چورلی، استانلی ای شوم و دیوید ای. سودن، ترجمه احمد معتمد و ابراهیم مقیسی (۱۳۷۵)؛ زئومورفولوژی، جلد دوم، انتشارات سمت.
۸. ریچارد سون و دیگران، ترجمه عبدالله میرصلواتی دزفولی و محسن محسنی ساروی (۱۳۷۵)؛ جاده سازی در حریم رودخانه، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
۹. سینگ، ب و ر.ک. گویل، ترجمه رسول اجل نویان و سید داود محمدی (۱۳۸۲)؛ رده بندی توده سنگ، نشر فن آوران.
۱۰. شریعتی کوهنگاتی، عبدالرضا؛ تاریخچه راه و راه سازی در ایران، مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری، بی تاریخ، شماره ثبت ۳۵۷۲
۱۱. شعبانی شاهین، مهران قربانی، اسدالله نوروزی، کیوان جعفرزاده (۱۳۸۱)؛ ممیزی ایمنی راه، مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه.
۱۲. عباسی داریوش، ترجمه (۱۳۷۱)؛ اضمحلال راه در کشورهای در حال توسعه، مرکز تحقیقات وزارت راه.
۱۳. قبادیانی محمدحسین (۱۳۸۱)؛ زمین شناسی مهندسی، دانشگاه اهواز.
۱۴. کاووسی، امیر؛ روش های ساده نگهداری راه، مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت راه و ترابری، نشریه شماره ۷۵/۰۰۹؛ بی تاریخ.
۱۵. کریمیان، کریم، ترجمه (۱۳۷۲)؛ تقلیل آثار بلایای طبیعی به راه ها، مقاله، مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت راه و ترابری.
۱۶. مدی، حسن (۱۳۶۷)؛ زمین شناسی ساخته ای و تکنیک، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
۱۷. مقیسی، ابراهیم (۱۳۷۸)؛ تحلیل آماری روابط نسبی و پارش در تهران در یک دوره ۳۰ ساله، مقاله، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۵۴ و ۵۵.
۱۸. نبوی، محمدحسین (۱۳۵۵)؛ دیباچه ای بر زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی کشور.
19. Barton, N. and chubaney, V, D (1978); **The shear strength of rock joints in theory and practice**, rock mech
- 20.Bieniawski , Z. T (1989); **Engineering rock mass classifications**, John wiley.
- 21.Govers, G and G. Rauws (1986); **Transporting capacity of overland flow on plane and on irregular beds**, earth surface processes and landforms, vol. 11.
22. Hoek, E. and Brown, E. T (1980); **underground excavations in rock**, institution of mining and metallurgy london.
23. Hudson, J, A (1988); **The role of rock characterization in slope stability analysis proc.**
- 24.Johnston, L. W, Lam, T. S. K. and williams, A. f (1987); **constant normal stiffness direct shear testing for socketed pile design in weak rock** , geotechnique.
- 25.Kaiser, P, K, mackay, C. and Gale, A. D (1986); **Evaluation of rock classifications at B.C rail Tumblry ridge Tunnels**, rock mechanics and rock Engineering.