

بررسی بیرون دهانی استحکام خمثی پیوند میان یک گونه سرامیک (پرسلن) و سه گونه کامپوزیت

علی اصغر علوی* - **مریم توانگر****

* دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

** استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

چکیده

بیان مسئله: مواد سرامیکی سازگاری بسیار خوب با بافت دهان داشته و در ترمیم های زیبایی کاربردی گسترده دارند. گرچه این مواد از نظر زیبایی با اهمیت هستند، اما امکان شکست نیز، در این گونه ترمیم ها وجود دارد. اگر امکان تعویض سرامیک، به هر دلیل، نباشد، می توان با استفاده از کامپوزیت، آنان را ترمیم کردد. برای این کار سطح پرسلن را به وسیلهٔ زبر کردن سطحی با هوا (Air Abrasion)، فرز الماسی و یا اسید هیدروفلوریک آماده کرده و سپس، سایلن زده و سرانجام کامپوزیت افزوده می گردد.

هدف: هدف از این بررسی مقایسهٔ بیرون دهانی استحکام خمثی پیوند سه نوع کامپوزیت با یک گونه سرامیک (پرسلن) است.

مواد و روش: در این بررسی تحریبی آزمایشگاهی، توان پیوند خمثی سه گونه کامپوزیت با یک گونه پرسلن به وسیلهٔ دستگاه اینسترون ارزیابی شده است. شمار ۵۰ عدد قطعهٔ پرسلن $8 \times 5 \times 3$ میلی متر فراهم شد. سه گروه ۱۵ تایی آزمایش و یک گروه پنج تایی شاهد برگزیده شدند که، در گروه‌های آزمایش، سه گونه کامپوزیت به پرسلن پیوند گردید.

یافته‌ها: بررسی کنونی نشان داد که، قدرت توان پیوند خمثی سه گونه ماده‌ی کامپوزیت استفاده شده، به ترتیب زیر XR-Bond/Herculite > Scotch Bond MultiPurpose/Brilliant > Synate Single Component/Tetric Flow می تواند درمان کننده را در انتخاب مادهٔ مطلوب یاری دهد. توان پیوند در گروه یک، به گونه ای معنادار، بیشتر از دو گروه دیگر بود، اما تفاوتی چشمگیر میان گروه‌های ۲ و ۳ مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت استفاده شده، از عوامل مهم توان استحکام خمثی پیوند هستند. اندازه، حجم و شمار فیلر، عوامل تعیین کننده هستند. کامپوزیت‌های با فیلر بالا، پیوندی بهتر می دهند. همچنین، انقباض پلیمریزاسیون و حباب، در توان پیوند اثر گذار هستند.

وازگان کلیدی: پرسلن، کامپوزیت، استحکام خمثی

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۳/۵/۱

تاریخ دریافت مقاله: ۸۳/۲/۲۶

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. سال پنجم؛ شماره ۱ و ۲، ۱۳۸۳ صفحه ۶۹ تا ۷۸

* نویسنده مسؤول: علی اصغر علوی. شیراز- خیابان قصردشت- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه آموزشی ترمیمی -
تلفن: +۴۰۱۱-۶۲۶۳۱۹۳ Email: alavia@sums.ac.ir

دیدگاه اسید اج کردن پرسلن در سال ۱۹۷۵، به وسیلهٔ روش (Rochette) ارایه شد. چندی پس از آن، یعنی در سال ۱۹۸۱، دو پژوهشگر نامدار، به نام‌های کلامیا (Clamia) و سیمونسن (Simonsen) با این دیدگاه که، گیر مکانیکی از گیر شیمیایی در محیط دهان مقاوم تر است، بررسی خود را برای یافتن راهی در اچینگ آغاز کردند.

یکی از راه‌های تقویت سرامیک شکننده، اچینگ سادهٔ پرسلن در سطح درونی آن است، که، هم موجب گیر و هم تقویت پایانی پرسلن پس از چسباندن آن با سمان‌های رزینی می‌گردد. افزون بر آن، اج کردن پرسلن موجب می‌شود که نیروها و فشارها از ناحیهٔ حد فاصل ترمیم برداشته شده و در کل تودهٔ پرسلن-رزین-دندان منتشر گردد. پرسلن اج شده به وسیلهٔ محلول اسید هیدروفلوریک (HF) در حدود ده هزار میکروپروزیتی و تخلخل با نمای لانه زنبوری در هر میلی‌متر مربع را دارا می‌باشد.

یک عامل مهم در به دست آوردن موفقیت در ترمیم پرسلن شکسته شده، به دست آوردن فضای سطحی کافی است که، از لحظه میکروسکوپی می‌توان با ایجاد سطح زبر و خشن با یک وسیلهٔ الماسی، عمل سندبلاست را با ذرات اکسید آلومینیوم و یا اج با HF به دست آورد.

کوشش آغازین برای چسباندن مواد ترمیم کنندهٔ رزینی به پرسلن، شامل استفاده از یک وسیلهٔ الماسی زبر برای ایجاد زبری در سطح شکستهٔ پرسلن و افزایش گیر مکانیکی مادهٔ ترمیمی به پرسلن بود. پس از آن، مواد اج کننده معرفی شدند که، قدرت باند را، با افزایش گیر میکرومکانیکی بالا می‌برند. گونهٔ مادهٔ اج کننده، غلظت آن و زمان اچینگ و شست وشو و خشک کردن کافی هم، از عوامل مهم مؤثر بر قدرت باند هستند^(۳). قدرت باند در زمانی که، پرسلن با محلول HF اج شده است، به گونه‌ای چشمگیر در مقایسه با نمونه‌های اج نشده بالا می‌رود^(۴).

مقدمه

نیاز به یک روش ترمیم مطمئن و زیباساز، انگیزهٔ پژوهش‌های بسیار بوده و از سویی، تمایل به نگهداری ساختار بر جا ماندهٔ دندان، پژوهشگران را به استفادهٔ روز افزون از روش‌های محافظه‌کارانه رهنمون می‌سازد. ترمیم‌های سرامیکی پیوند شونده، افزون بر نمای زیبا، همراه با حداقل تراش، از توان کارکردی خوب برخوردار بوده و پاسخ بافت پریودنتال آن نیز، عالی است.

با وجود اصلاحات انجام شده در این گونه ترمیم‌ها، در مواردی و به دلایل گوناگون به شکستگی دچار می‌گردد. عواملی که به شکست پرسلن منجر می‌شوند، شامل فشار اکلواژن، خشکی ماده، طرح نامناسب درمانی و نقص‌های ریز در ماده است.

در مواردی که، میزان پرسلن شکسته شده گستردۀ نباشد، جایگزینی ترمیم شکست خورده، به علت هزینهٔ بالا و مشکلات اقتصادی و ماهیت پیچیدهٔ ترمیم و هدر رفتن وقت زیاد، لازم نیوده و بهتر است، راه‌های درمانی نوین برای ترمیم پرسلن شکسته شده به کار گرفته شوند. پرسشی که، در اینجا مطرح می‌شود، این است که، آیا مواد به کار رفته برای تعمیر پرسلن شکسته شده، قدرت باند پذیرفتی را در محیط دهانی ایجاد می‌کند یا نه؟

ترمیم‌های تمام سرامیکی، مانند اینله، ونیرها و روکش‌های تمام سرامیکی می‌باشند که، از لحاظ رنگ، نمای سطحی و شفافیت، همانند دندان طبیعی هستند. نخستین روکش‌ها و اینله‌های سرامیکی در سال ۱۸۸۶، به وسیلهٔ سی.اج.لند (C.H.Land) ساخته شد. وی روش فویل پلاتینی را در سال ۱۸۸۷ به کار برد که همانند روش‌هایی است که، هنوز هم استفاده می‌شود^(۱). به تازگی، با پیشرفت مواد و روش‌ها، معایب روش‌های پیشین از میان رفته است. این اصلاحات، به ویژه استفاده از سرامیک‌های با توان بالاتر و مواد چسبندهٔ نوین، برای پیوند پرکردگی سرامیکی به دندان، باعث تجدید حیات و توجه به ترمیم‌های تمام سرامیکی، به ویژه ترمیم‌های محافظه‌کارانه‌تر مانند ونیر و اینله‌ی پرسلنی شده است.

استفاده شود^(۹، ۱۰)، به گونه ای که، این قدرت باند، ۱۴ تا ۲۸ مگاپاسکال بیشتر از نیروی کوهزیو پرسلن می شود^(۱۱، ۱۲).

در همه ای آزمون ها و آزمایش هایی که انجام شده، قدرت باند در نمونه هایی که، سایلن نداشتند، ضعیف تر از نمونه های دارای سایلن بود. همچنین، با گذشت زمان، کاهش قدرت باند در نمونه هایی که، از سایلن استفاده شده بود، کمتر دیده می شود^(۵). در این بررسی، از سه گونه کامپوزیت گوناگون به همراه عامل باند شونده ای مربوطه برای باند به پرسلن استفاده شده و به عنوان معیار از توان خمشی باند کمک گرفته شده که، یکی از عوامل سنجش کیفیت باند است.

مواد و روش

شمار ۵۰ عدد نمونه ای پرسلنی مستطیل شکل با ابعاد $3 \times 5 \times 8$ میلی متر از جنس پرسلن کولوروزیک (Colorologic) ساخت کارخانه ای سرامکو رنگ های C4 و B4 فراهم شد. همه ای نمونه ها در سطح مقطع کوچک تر (3×5 میلی متر)، در آغاز، با فرز الماسی خشن شده و سپس، به مدت چهار دقیقه اج شدند. سطح مورد نظر با افشاره ای آب و هوا شسته شد و سپس، با افشاره ای هوا، به طور کامل خشک گردید. برای ارزیابی نقش عامل باندینگ و کامپوزیت در قدرت باند، در همه ای نمونه ها، از یک گونه سایلن مربوط به اسکاج باند چند منظوره (Scotchbond Multi-Purpose) ی ۳M بود، استفاده شد. پس از آن، نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه ۱۵ تایی بخش بندی شدند. پنج نمونه بر جامانده، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد (گروه ۴).

برای باند کامپوزیت، در آغاز، از عامل باندینگ مربوطه به همان گونه کامپوزیت استفاده شد. سپس، برای این که بخش کامپوزیتی نمونه ها در همه به یک اندازه بود و با یک نیرو کامپوزیت های مورد نظر در جای خود قرار داده شوند، یک قالب فلزی جدا شونده

در یک پژوهش دیگر بر روی تعمیر و نیز پرسلنی، مشخص شد که، قدرت باند برشی، هنگام استفاده از محلول اسید هیدروفلوریک ۸ درصد، در مقایسه با استفاده نکردن از آن، بیشتر بوده است. همچنین، قدرت باند پس از ۲۴ ساعت و سه ماه اختلافی چشمگیر نداشتند. در حالی که، در گروه هایی که، تنها از خشونت سطحی (Air-abrasion) بدون کاربرد اسید، استفاده شده بود، تفاوتی آشکار در قدرت باند در ۲۴ ساعت و سه ماه دیده شد^(۵).

با استفاده از اسید فسفریک بر روی سطح پرسلن، اثرات اچینگ دیده نمی شود و اج با HF، بیشترین ناصافی را بر روی سطح پرسلن ایجاد می کنند. افزایش استحکام باند با قفل مکانیکی رزین سخت شده در پرسلن، پس از اج با HF به دست می آید^(۶). به گونه ای، در یک بررسی سه ماهه آشکار شد که، ترکیب خشونت سطحی و اج با HF، قدرت باند بالایی را به دست داده و ۶۰ درصد شکست ها به صورت کوهزیز (Cohesive) در پرسلن بوده است، در حالی که، زمانی که، از اسید فسفریک استفاده شد، درصد شکست کوهزیو به ۲۰ درصد کاهش یافت^(۷).

استفاده از سایلن برای تقویت باند میان دندان های چینی و آکریل، از گذشته ها شناخته شده بود و بررسی های نیوبوری (Newbury) و پامیجر (Pameijer) نیز، مؤید مؤثربودن سایلن در سیستم های ترمیم پرسلن است. فیش (Fischer) و همکاران، در بررسی خود اعلام کردند که، اچینگ پرسلن عامل اصلی برای دستیابی به گیر خوب است و استفاده از سایلن، در درجه ای دوم اهمیت است، اما اثر سایلن نیز، ارزشمند بوده و اثر آن همراه با اچینگ، اثری تجمعی است و بنابراین، ترکیب اثر اچینگ و استفاده از سایلن، موجب دستیابی به بالاترین قدرت باند می شود^(۸).

در پژوهش هایی، اثر عمل اچینگ و استفاده از سایلن را بر روی قدرت باند کششی کامپوزیت و پرسلن مقایسه کردند. یافته ها آشکارا بیان کرد که، اج کردن سطح پرسلن نسبت به استفاده از سایلن اهمیت بیشتر دارد، اما بیشترین قدرت باند کششی زمانی به دست می آید که، پس از اچینگ، از سایلن نیز،


داده می شد. با جدا شدن دو زایده از هم، بدون وارد شدن نیرو و فشار بر حد فاصل یا مواد موردنظر، مجموعه ای پرسلن- کامپوزیت از قالب بیرون آورده می شد (شکل ۱ و ۲). جدول ۱، به طور خلاصه، نشان دهنده ی گروه های گوناگون مورد آزمایش است.

از جنس فولاد که، دارای دو زایده ای کشویی بوده و به درون هم قفل می شدند، فراهم گردید. این قالب، در هر سمت ابعاد $8 \times 5 \times 3$ میلی متر را داشت و توحالی بود. پرسلن ساخته شده در یک سمت این فضا جا می گرفت و در حفره ای برجا مانده کامپوزیت قرار


جدول ۱: گروه های گوناگون مورد آزمایش

گامپوزیت	عامل باند شونده	سایلن	درمان سطحی	شمار	گروه
Herculite (Kerr)	XP-Bond Adhesive (Kerr)	S.C.P.	فرز الماسی + اج با HF	۱۵	۱
Brilliant (Sltene)	S.Muti-Purpose Adhesive (3M)	S.C.P.	فرز الماسی + اج با HF	۱۵	۲
Tetric Flow (Vivadent)	Syntac single- component (Vivadent)	S.C.P.	فرز الماسی + اج با HF	۱۵	۳
S.C.P: Scotch Bond Ceramic Primer					

مورد نظر به وسیله ای اسپاتول مخصوص و کندانسور قرارداده شد و به هر لایه، به مدت ۲۰ ثانیه نورتابانده شد. نخستین لایه ای کامپوزیت در ناحیه ای حد فاصل قرار داده شد تا از سازگاری کامپوزیت در این ناحیه مطمئن شد. این عمل ادامه یافت تا کل فضای قالب به وسیله ای کامپوزیت اشغال گردید (شکل ۱ و ۲).

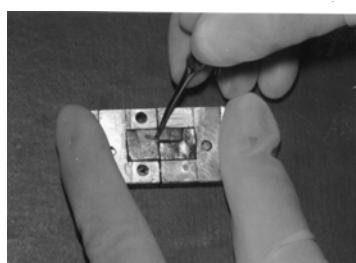

شکل ۱: شیوه ای افزودن کامپوزیت به سرامیک

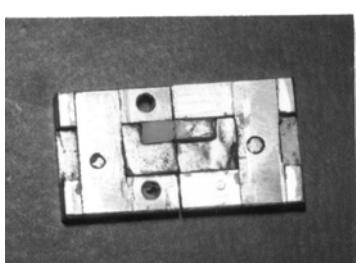

شکل ۲: قطعه پیوند شده ای کامپوزیت به سرامیک، آماده جهت آزمون با دستگاه اینسٹرون

پس از بیرون آوردن زایده های قالب فلزی از یکدیگر و بیرون آوردن نمونه ها، به همه ای سطحی

گروه ۱
پس از اج کردن نمونه های پرسلن به وسیله ای اسید هیدروفلوریک و شستن و خشک کردن سطح یک لایه از SCP (Scotchbond Ceramic Primer) ساخت کارخانه ای 3M که، دارای اتانول است، بر روی سطح پرسلن زده شد. در حدود ۶۰ ثانیه صبر کرده و سپس، به مدت پنج ثانیه با افشاره هوا به آرامی خشک شد. بنا به ادعای کارخانه ای سازنده در ترمیم های پرسلنی، چون این ترکیب اسیدی است، به اج پرسلن با HF نیاز نیست و کافی است که، سطح پرسلن با اسید فسفریک ۳٪ درصد یا اسید مالئیک ۱۰ درصد به مدت ۱۵ ثانیه تمیز شود. عامل باند مورد استفاده در این گروه ادھریو XR-Bond Adhesive (Kerr آلمان) است.

یک لایه از این ماده بر سطح مورد نظر زده و با پوار هوا به آرامی نازک شد و به مدت ۲۰ ثانیه با تاباندن نور دستگاه لایت کیور^{*} سخت گردید. سپس، نمونه ای پرسلن به گونه ای که، دست به سطح پیوند برخورد نکند و آلوده نشود، در یک سمت قالب فلزی قرار داده شد و پس از آن، دو بخش قالب را در هم جفت کرده و به صورت لایه ای (Incremental)، کامپوزیت هرکولیت (Herculite) رنگ A1 در قالب

*Coltolux. Coltene company

دستگاه اینسترون تحت آزمایش استحکام باند به روش آزمایش خمش سه نقطه‌ای قرار گرفتند. سرعت حرکت تیغه، دو میلی متر در دقیقه بود و با حرکت خود به پایین و تماس با ناحیه‌ی حد فاصل نیرو اعمال می‌شد تا نمونه‌ی مورد نظر در جای تماس بشکند. در لحظه‌ی شکست حداکثر نیروی اعمال شده به وسیله‌ی دستگاه ثبت شد و نمودار مربوط به نیرو ترسیم شد. همچنانی، پس از انجام آزمایش‌ها در هر گروه، نمونه‌ها به وسیله‌ی میکروسکوپ نوری به دقت ارزیابی شد تا چگونگی و جای دقیق شکست آشکار شود.

گروه ۴

در این گروه، پنج نمونه، بلوک‌های پرسلنی بی‌هیچگونه ترمیم، به عنوان گروه شاهد مثبت به شمار آمد.

یافته‌ها

اعداد به دست آمده از راه محاسبات آماری واکاوی شدند. با استفاده از آنالیز ANOVA یک سویه، میزان P.value برابر صفر به دست آمد و آزمون دونکن (Duncan test) اختلاف میان یک دسته از گروه‌ها را معنی دار دانسته است. یافته‌ها در جدول ۲ و نیز، نمودار ۱ آورده شده‌اند. تفاوت معنی دار و چشمگیر با $p < 0.05$ میان گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ گروه‌های ۱ و ۳ به دست آمد.

که، در برابر نور نبود، ۴۰ ثانیه نور تابانده شد. پس از پایان یافتن ساخت نمونه‌ها، همه‌ی آنها به مدت یک هفته در آب مقطر نگهداری شده و سپس، عمل چرخش دمایی (ترموسیکلینگ)، به شمار ۵۰۰ بار در دمای ۵ و ۵۵ درجه‌ی سانتی گراد انجام گرفت. سپس، همه‌ی نمونه‌ها تا زمان انجام آزمایش، دوباره در آب مقطر قرار داده شدند.

گروه ۲


مراحل انجام کار در این گروه از آغاز تا مرحله‌ی استفاده از سایلن، همانند گروه ۱ بود. عامل بانده شونده در این گروه ادھریو اسکاچ چندمنظوره (Scotchbond Multi-Purpose Adhesive) بود. مراحل بعدی نیز، همانند گروه نخست بود، اما از کامپوزیت بریلات (Brilliant) استفاده شد.

گروه ۳

مراحل انجام کار همانند دو گروه پیشین است، اما کامپوزیت مورد استفاده تریک فلو (Vivadent Tetric Flow) بود. در این گروه نیز، تا مرحله‌ی استفاده از سایلن، همانند دو گروه پیشین است. عامل باند در این گروه پیشین است. ساخت کارخانه‌ی Syntac Single-Component ویوادنت بود. پس از این مراحل، نمونه‌ها به وسیله‌ی

جدول ۲: میانگین استحکام باند و انحراف معیار در گروه‌های چهارگانه

گروه	شمار نمونه‌ی آماده شده	شمار نمونه‌ی آزمایش شده	میانگین استحکام باند (مگاپاسکال)	انحراف معیار
۱	۱۵	۱۴	۱۸/۱۹	۴/۳۴
۲	۱۵	۱۵	۱۵/۶۴	۰/۵۴
۳	۱۵	۱۵	۱۵	۴/۱۴
۴	۵	۵	۳۳/۵	۷/۲۱

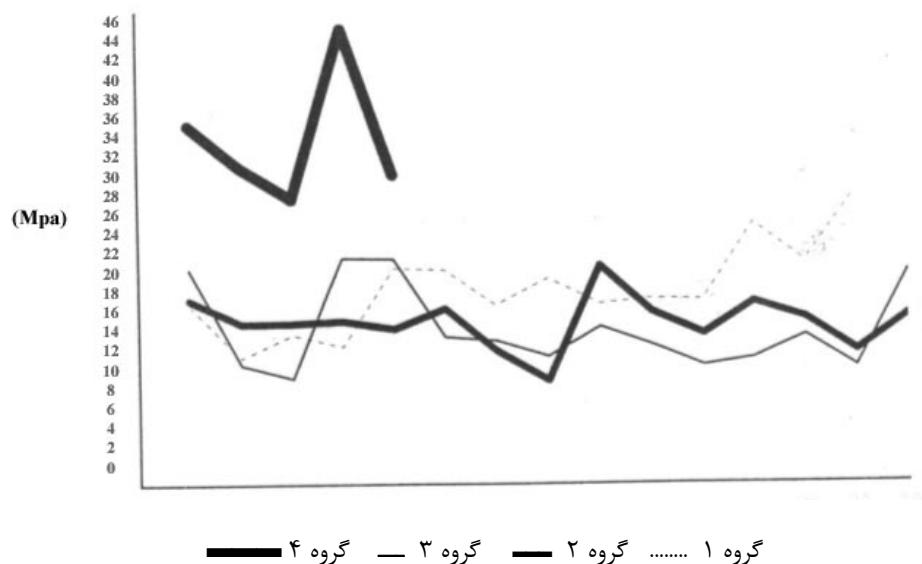

نمودار ۱: استحکام باند خمشی در گروههای مختلف

پی حد فاصل ترمیم برداشته شده و در کل توده‌ی رزین-پرسلن (و احیاناً دندان) منتشر گردد^(۵).

غلظت‌های گوناگون اسید نیز، تفاوت‌هایی آشکار را در ریزساختارهای پرسلن ایجاد می‌کنند که، این بیانگر حل شدن انتخابی یکی از مراحل پرسلن است. برای نمونه، HF ۵۲ درصد، مرحله‌ی شیشه‌ای پرسلن را به طور انتخابی حل می‌کند. در حالی، که غلظت ۲۰ درصد، به طور انتخابی مرحله‌ی کریستالی را حل می‌کند. به هر حال، با غلظت اسید ۱۰ درصد بهترین ریز ساختار برای پیوند میکرومکانیکی ایجاد می‌شود و در این بررسی نیز، از همین غلظت اسید برای اچ سطح پرسلن استفاده شده است^(۶).

در ترمیم درمان‌های تمام سرامیکی، برای این که، استحکام باند سرامیک-کامپوزیت به حداقل برسد، باید سطح اچ شده‌ی سرامیک به وسیله‌ی سایلن پوشیده شود^(۷). این ماده، به طور شیمیایی، با لایه‌ی اکسید (سیلیس) سطح سرامیک از یک سو و ماتریکس آلی کامپوزیت از سوی دیگر، به عنوان یک ترکیب ارگانوسایلن پیوند می‌شود^(۸). استفاده از سایلن، افزون بر این که، باعث ایجاد پیوند کووالانسی میان سطح سرامیک و رزین می‌شود، مرتضوب شدن سطح سرامیک به وسیله‌ی رزین نیز، بہبود می‌باید^(۹).

بحث

اگر چه هنگام استفاده از سایلن‌های نوین که، اسیدی هستند، به اچ پرسلن با اسید نیاز نیست، اما نقش اچ کردن، بالا بردن قدرت باند با افزایش گیر میکرومکانیکی است. در این موارد، خشن کردن سطح پرسلن با استفاده از فرز الماسی برای کاربرد بالینی، کافی است. در یک بررسی بر روی این دو ماده، آشکار شد که، اچ با HF، به هنگام استفاده از سایلن‌های اسیدی افزایشی چشمگیر در قدرت باند نمی‌دهد. این محلول‌های اسیدی، ایجاد پیوندهای سیلوکسان (siloxane) را تشديد کرده و پیوند میان کامپوزیت و پرسلن را آسان می‌سازد. سایلن استفاده شده در بررسی کنونی نیز، اسیدی است و بر پایه‌ی ادعای کارخانه‌ی سازنده (3M)، هنگام استفاده از این ماده برای ترمیم‌های پرسلنی، به اچ کردن سطح پرسلن نیاز نیست. اما با توجه به این که، عمل اچینگ اثری سو بر استحکام باند ندارد، برای افزایش گیر میکرومکانیکی در نمونه‌ها، عمل اچینگ با HF انجام شد. گونه‌ی اچ کننده، غلظت آن، زمان اچینگ، شست و شو و خشک کردن مناسب به دنبال آن، از عوامل مهم در استحکام باند هستند^(۱۰). اچینگ سطح پرسلن موجب می‌شود که، نیروها و فشارها از ناحیه

لی (Lei)، میتل من (Mitteleman) و تامپسون (Thompson) اثر چرخش دمایی را بر روی کاهش استحکام باند تاکید کردند^(۱۵). در پژوهشی دیگر، کاهش استحکام باند پس از گذشت سه ماه نسبت به ۴۸ روز دیده شد و به علت تفاوت در ضرایب انبساط دمایی مواد، به نقش چرخش دمایی در کاهش قدرت باند تاکید گردید^(۱۶).

بررسی‌های زیاد دیگر درباره نقش ذخیره سازی در آب و عمل چرخش دمایی در کاهش قدرت باند انجام شده که، به علت یکسان بودن یافته‌ها از بیان آنها خودداری شده است.

برای ارزیابی قدرت باند پرسلن و کامپوزیت در محیط بیرونی دهان، معمولاً از آزمون هایی برای ارزیابی توان کششی یا خمشی پیوند استفاده می‌شود. در پژوهش کنونی، برای ارزیابی پیوند، از خمش سه نقطه‌ای استفاده شد که، برای اندازه گیری Flexural Strength یا Transverse Strength یا Modulus of Rupture در کار می‌رود.

در بررسی کنونی، گروه ۱ بیشترین مقدار نیروی خمشی را در حدود ۱۸/۸ مگاپاسکال نشان دادند. در همه ی نمونه‌ها، پس از شکست پیوند، مقداری پرسلن یا کامپوزیت در سطح مقطع پیوند مانده بود. به گونه‌ای که، در هفت نمونه، در بخشی زیاد از سطح مقطع، شکست از گونه‌ی کوهزیو (cohesive) در پرسلن یا کامپوزیت بود. در چهار نمونه، شکست به صورت کوهزیو کامل در پرسلن یا کامپوزیت و تنها، در سه نمونه بود که، سطح مقطع بیشتر به شکست ادهزیو دچار شده بود و در نفاطی کوچک از سطح مقطع، کامپوزیت یا پرسلن دیده می‌شد.

این مطلب شاید بیانگر این نکته است که، پیوند XR-Bond/Herculite به پرسلن پیوندی خوب است. با توجه به این که، ساز و کار پیوند در هر سه گروه همانند هم بوده و تنها، در گونه‌ی عامل بند و کامپوزیت با هم تفاوت دارند، بنابراین، تفاوت‌های موجود در میان قدرت باند می‌تواند به این مساله برگردد. میزان فیلر موجود در کامپوزیت‌های

بیشتر ترکیبات نوین سایلن، شامل محلول اسیدی است که، باعث آسانی واکنش سایلن با سطح پرسلن می‌گردد^(۶).

نقش کاربردی سایلن در بالا بردن استحکام باند سرامیک-کامپوزیت کاملاً شناخته شده است و پژوهش‌های پیشین، آن را به اثبات رسانیده است. با این همه، بررسی‌ها تاکید می‌کنند که، اچینگ پرسلن، عامل اصلی برای دستیابی به گیر خوب است و استفاده از سایلن در درجه ۱ دوم اهمیت جا دارد، اما اثر سایلن نیز، بسیار ارزشمند بوده و اثر آن با کاربرد اچینگ اثری تجمعی است و بنابراین، ترکیب عمل اچینگ و استفاده از سایلن، موجب رسیدن په بالاترین استحکام باند می‌شود^(۷).

در همه ی پژوهش‌ها و آزمایش‌هایی که انجام شده، استحکام یاند در نمونه‌هایی که، سایلن نداشتند، به گونه‌ای چشمگیر ضعیف تر از نمونه‌های دارای سایلن بود. همچنین، با گذشت زمان ذخیره سازی در آب، کاهش توان پیوند در نمونه‌هایی که، از سایلن استفاده شده بود، کمتر دیده می‌شود^(۸).

بدون کاربرد سایلن، توان پیوند رزین به پرسلن به نسبت ضعیف بوده و گونه‌ی شکست در نمونه‌های بدون سایلن، بیشتر از گونه‌ی ادهزیو در میان رزین و پرسلن بود^(۹).

تورموند (Thurmond) و همکارانش در سال ۱۹۹۴، در یک بررسی بر روی ترمیم درمان‌های سرامیکی و با استفاده از All-Bond2، نیمی از نمونه‌های بررسی (نمونه‌های همانند) را، به مدت ۲۴ ساعت در آب قطر ۳۷ درجه‌ی سانتی گراد و نیمه‌ی دیگر را، به مدت سه ماه نگهداری کرده و سپس، برای ۲۵۰ چرخه‌ی میان دماهای $5\text{--}2$ سانتی گراد و $55\text{--}2$ سانتی گراد، فشارهای دمایی با مدت زمان یک دقیقه در هر دما، به آنها وارد کردند. کششی در سه ماه، به گونه‌ای چشمگیر، کمتر از توان پیوند پیوند کششی برای ترمیم پرسلن با کامپوزیت، در حدود ۱۳ مگاپاسکال است^(۱۰).

تنها در دو نمونه، بخش بزرگی از شکست، به صورت کوهزیو در کامپوزیت بود. بنابراین، در کل، بیشتر شکست ادھزیو به چشم می خورد و شاید این، بیانگر این مطلب است که، قدرت باند در گروه دو و سه، عمدتاً پایین تر از نیروهای کوهزیو پرسلن یا کامپوزیت است.

علت شکست در کامپوزیت را می توان به فشارهای هنگام سخت شدن نیز، ربط داد که، با ایجاد ترک های ریز در ماده، باعث ضعیف شدن آن می شوند و این ترک ها، هنگام آزمایش یک مسیر شکست را دیکته می کنند^(۱۷). وجود حباب نیز، همین نقش را دارد. وجود نارسایی در درون تکه های کامپوزیتی باعث تجمع فشار در آن نواحی گشته، مسیری برای انتشار ترک خودگی و شکست به وجود می آورند و به هنگام فشار، تمایل به شکست در این نواحی بیشتر است. از سویی فشارهای ناشی از انقباض پلیمریزاسیون نیز، باعث ایجاد کشیدگی و احتمالاً ترک های ریز در سطح پیوند گشته و اعمال نیرو در سطح میانی، باعث گسترش این ترک ها می شود. این عامل به همراه حباب های موجود در ماده ای ترمیمی، باعث آسانی شکستگی در آن نواحی شده و سبب می شود که، در پایان، بازمانده هایی از ماده ای ترمیمی در سطح زمینه ای و یا بر عکس بر جا بماند^(۱۸).

در بررسی کنونی به روش لایه لایه، کامپوزیت در قالب قرار داده شد تا فشارهای ناشی از انقباض پلیمریزاسیون به حداقل رسیده و کمترین فشار در ناحیه ای حد فاصل باشد. البته، هدف دیگر از قرار دادن ماده به روش لایه لایه، کاهش حباب در توده ای کامپوزیت بود.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های این بررسی، می توان گفت که، سرامیکی و ایجاد پیوند میان پرسلن و کامپوزیت، ماده ای مناسب و پذیرفتی ای است. البته، توجه به این مطلب دارای اهمیت است که، این پژوهش در بیرون

هرکولیت و بریلیانت در حدود ۶۸ درصد حجم و در تتریک فلو (Tetric flow)، در حدود ۲۱ تا ۵۳ درصد حجم کل ماده است. پس، شاید تفاوت های موجود در میان قدرت باند به اندازه ی ذرات فیلر و پراکنده گی اندازه ی ذرات برگرداند. در کامپوزیت هرکولیت اندازه ی ذرات فیلر، ۰/۱ تا ۲ میکرون است، در حالی که، میانگین اندازه در بریلیانت در حدود ۰/۵ میکرون است، اما ذرات، اندازه ای در حد ۰/۰۴ تا ۰/۰۸ میکرون دارند. همچنین، در تتریک فلو میانگین اندازه ی ذرات فیلر در حدود ۰/۰۷ میکرون است، اما پراکنده گی اندازه ی ذرات در حد ۰/۰۴ تا ۰/۰۳ میکرون است. به سخنی دیگر، در کامپوزیت هرکولیت، برخلاف دو کامپوزیت دیگر، میزان فیلرهای با اندازه ای بسیار ریز کمتر است و این می تواند عاملی برای تقویت کامپوزیت و بالا بردن قدرت باند باشد. (این کامپوزیت، به دلیل اندازه ی ذرات فیلر، سختی بالایی دارد). علت این که میان گروه ۲ و ۳ تفاوتی آشکار دیده نمی شود، می تواند همین مساله ای اندازه ذرات فیلر در کامپوزیت ها باشد. در گروه دوم، با قدرت باند برابر با ۱۵/۶۴ مگاپاسکال، بیشتر نمونه ها، پس از جدا شدن در بخش بزرگ از سطح مقطع پیوند، دارای شکست ادھزیو بودند. به گونه ای که، در حدود ۱۰ نمونه دارای شکست ادھزیو بوده و تنها، در نقاطی کوچک بازمانده هایی از کامپوزیت یا پرسلن در سطح مقطع مانده بود. در چهار نمونه، سطح مقطع به طور تقریباً برابر دارای شکست مخلوط بوده و تنها، یک نمونه دارای شکست کوهزیو در کامپوزیت بود.

در بیشتر نمونه های گروه سوم، با توان ۱۵ مگاپاسکال نیز، مانند گروه ۲، پس از جدا شدن در بخش بزرگ از سطح مقطع پیوند، شکست ادھزیو دیده شد. گونه ای که در ۱۱ نمونه، بخشی بزرگ از سطح مقطع پیوند، دارای شکست ادھزیو بوده، در نقاطی کوچک بازمانده های پرسلن یا کامپوزیت به چشم می خورد. یک نمونه، به طور کامل، به شکست ادھزیو و یک نمونه، به طور کامل به شکست کوهزیو در پرسلن دچار شدند.

زیاد دارند که، به بررسی های بیشتر و آزمایش های درون دهانی نیاز دارد.

دهان انجام گرفته است و محیط آزمایش با شرایط طبیعی دهان، مانند وجود بzac، ریزجانداران، نیروهای جونده، عادات شخصی و عادات تغذیه ای تفاوت های

References

1. Stephen F, Rosonstie L. Contomporary fixed prosthodontics. 2nd ed., Mosby Co: 1995; 526-530.
2. Fan PL. Porcelain repair materials. JADA 1991; 122: 125-130.
3. Daniel F, Gregory P. Comparison of acidulated phosphate fluoride gel and hydrofluoric acid etchants for porcelain composite repair. J Prosthet Dent 1994; 72: 121-127.
4. Roulet JF, Soderholm KJM, Longmate J. Effects of treatment and storage conditions on ceramic/composite bond strength. J Dent Res 1995; 74: 381-787.
5. Kupiec KA, Wertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluation of porcelain surface treatments and agents for composite to porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76: 119-124.
6. Aida M, Hayakawa T, Mizukawa K. Adhesion of composite to porcelain with various surface conditions. J Prosthet Dent 1995; 73: 464-470.
7. Thurmond J, Barkmeire W, Wilwerding T. Effect of porcelain surface treatments on bond strengths of composite resin bonded to porcelain. J Prosthet Dent 1994; 72: 355-359.
8. Fischer J, Kuntze C, Lampert F. Modified partial coverage ceramics for anterior teeth, a new restorative method. Quint Int 1997; 28: 293-299.
9. Small BW. Porcelain laminates veneers. Part I. Gen Dent 1998; March-April: 154-157.
10. Stean H, Finger W. Adhesive bonding of porcelain laminate veneers. J Esthete Dent 1997; 9: 35-43.
11. Lacy AM, Watanabe LG, Dellinges M. Effect of porcelain surface treatment on the bond to composite. J Prosthet Dent 1988; 60: 288-291.
12. Kamada K, Yoshida K, Atsuta M. Effect of ceramic surface treatment on the bond of four resin luting agents to a ceramic material. J Prosthet Dent 1998; 79: 508-513.
13. Strangle I, Nathanson D, Hsu CS. Shear strength of the composite bond to etched porcelain. J Dent Res 1987; 66: 1460-1465.
14. Tjan A, Nemetz H. A comparison of the shear bond strength between two composite resins and two etched ceramic materials. Int J Prosthet 1988; 1: 73-79.
15. Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing fractured porcelain, how surface preparation affects shear force resistance. JADA 1996; 127: 203-209.
16. Pratt RC, Burgess JO, Schwarly RS, Smith AH, et al. Evaluation of bond strength of six porcelain repair systems. J Prosthet Dent 1989; 62: 11-13.
17. Turner CW, Meiers JC. Repair of an aged, contaminated indirect composite resin with a silane coupler, ferric chloride and adhesive opaque resin. J Dent Res 1989; 68: 813-818.
18. Carvalho PM, Pereira JC, Yoshiyama H, Pashley DH. A review of polymerization contraction, the influence of stress development versus stress relief. Oper Dent 1996; 21: 17-24.

Abstract**An In Vitro Comparison Study of Flexural Bond Strength of Porcelain Ceramic with Three Types of Composites****Alavi AA. * - Tavangar M.****

* Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

** Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Gilan University of Medical Sciences

Statement of Problem: Ceramic materials with excellent biocompatibility are widely used to achieve highly esthetic ceramic restorations. Although these ceramic materials usually provide an excellent restorations but failures do occur, and it is a challenge to the dentist. A number of composite resin systems are marketed for repair of failed porcelain restorations. Repair of failed porcelain restorations typically involves adhesion of a composite resin to the fractured porcelain. The porcelain surface can be physically altered with air abrasion, a diamond bur, or hydrofluoric acid (HF). Silanization of porcelain and viscosity of bonding agent is an important factor in this respect.

Purpose: The goal of this study is to compare three commercially available composite resin materials and one type of porcelain, in relation to their bond strength under a flexural load with an instron testing machine.

Materials and Methods: Fifty porcelain blocks of 8×5×3 mm were divided into 3 groups of 15 experimental blocks (repaired with 3 different composites) and 5 blocks as control group and their bond strength were evaluated under a flexural load with an instron testing machine.

Results: The result revealed that flexural bond strength as follows: XR-Bond/Herculite (group 1)>Scotchbond Multi-Purpose/Brilliant (group 2)>Syntac Single-Component/Tetric Flow (group 3). Bond strength in group 1 was significantly different from groups 2 and 3, however differences between group 2 and 3 was not significant.

Conclusion: Physical and mechanical Properties of composite resin are important factors on flexural bond strength. Highly-filled composite produces higher bond strength. In addition to the size of filler particles, range of the particle size, is very important. In evaluating the bond strength, stresses of polymerization shrinkage and voids are very important too. XR-Bond/Herculit system has also the ability to mature the bonds. This ability may be responsible for the higher bond strength. It seems that XR Bond/Heraclites is a proper composite for repair of this type of ceramic.

Key words: Ceramic, Composite, Flexural strength

Shiraz Univ. Dent. J. 2004; 5(1,2): 69-78