

مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی هفتم، پاییز و زمستان ۱۳۸۵

دکتر سید رضا حسینزاده

دانشگاه فردوسی مشهد

مهناظ جهادی طرقی

دانشگاه پام نور

تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیک سیلاب‌های کاتاستروفیک^۱ رودخانه‌ی مادرسو (جنگل گلستان)

چکیده

سیلاب‌های شدید مرداد ماه سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ رودخانه‌ی مادرسو (دوغ)، در ردیف سیلاب‌های کاتاستروفیک قرار می‌گیرند. سیلاب‌های مذکور که نقطه‌ی شروع آن سیلاب سال ۱۳۸۰ است، دوره‌ی بحران شکل‌زایی جدیدی را در منطقه نشان می‌دهد که تغییرات شدید مورفولوژیکی حاصل از آن، مؤید نظریات نئو کاتاستروفیستی در تحول دوره‌ای ناهمواری است. نوشتار حاضر، ضمن تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلاب اصلی و سیلاب‌های پس از آن، به بررسی اثرات ژئومورفیکی این سیلاب‌ها در مقیاس ناحیه‌ای و در مقایسه با سیلاب‌های عادی می‌پردازد. با توجه به مشابهت اثرات ژئومورفیک سیلاب‌های چند سال اخیر با شواهد به دست آمده از پالئوفلادها^۲ می‌توان به طرح این نظریه پرداخت که یک دوره‌ی گذار تغییرات اقلیمی در منطقه آغاز شده که با چالش‌های ژئومورفیکی قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد بود. بنابراین در تنظیم فعالیت‌های کنترل سیلاب و بازاری محیط طبیعی، باید بسیار آگاهانه عمل نمود.

واژه‌های کلیدی: جنگل گلستان، سیلاب کاتاستروفیک، پالئوفلاد، سیلاب غلیظ، برنامه‌ریزی ریسک سیلاب، جریان مواد.

-
1. Catastrophic floods
 2. Paleofloods

درآمد:

در اثنای مرداد ماه سال ۱۳۸۰، به دنبال وقوع بارشی شدید و ناگهانی، سیلاب ویرانگر و بزرگی در شرق استان گلستان، در بخشی از حوضه‌ی آبریز رودخانه‌ی گرگان رود رخ داد، که از نظر زمان وقوع، میزان دبی و شدت عملکرد، حداقل در یکصد سال اخیری سابقه بوده است. در این سیلاب حدود ۳۰۰ تن از ساکنان و مسافران منطقه‌ی جان باختند و طی چند ساعت تغییرات قابل توجهی در شرایط محیطی منطقه بهار آمد. پس از وقوع سیلاب و جمع آوری اجسام و پاکسازی و دستکاری وسیع بستر، عملیات اجرایی مهندسی رودخانه و احداث مجده‌ی ارتباطی مشهد- گرگان در محدوده‌ی جنگل گلستان و نواحی پایین دست آن آغاز گردید. قبل از به پایان رسیدن عملیات فوق، در ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۱ سیلاب شدید دیگری در منطقه رخ داد، که علاوه بر این بردن سازه‌های جدید، جاده‌ی ارتباطی را مجده‌اً تخریب نمود. هر چند که دبی سیلاب دوم کمتر از $\frac{1}{2}$ دبی سیلاب سال ۱۳۸۰ بود، لیکن مکمل تغییراتی بود که توسط سیلاب اول ایجاد شده بود. بازسازی جاده‌ی ارتباطی و برنامه‌های کنترل سیلاب دوباره از سر گرفته شد و صدها میلیارد ریال دیگر هزینه شد، که البته نتایج آن فقط تا مرداد ماه سال ۱۳۸۴ و وقوع سیلاب شدید بعدی دوام آورد. گرچه دبی سیلاب سوم نیز حدود هزار متر مکعب، یعنی نصف سیلاب اصلی بود، لیکن اثرات ژئومورفیک آن بسیار شدیدتر از حد معمول بوده، به دلیل فرسایش کاوشی شدید بستر، شواهد مهمی از جریان‌های مواد^۱ قدیمی را در بستر نمایان ساخت. برای بار سوم بازسازی جاده‌ی ارتباطی و تکمیل عملیات کنترل سیلاب با اختصاص صدها میلیارد ریال دیگر آغاز و ادامه یافت. هم‌زمان با فعالیت‌های اجرایی عجولانه در حوضه‌ی آبریز و آبراهه‌ی اصلی، گروههای مطالعاتی متعددی وابسته به سازمان‌های مسؤول در زمینه‌ی آبخیزداری و کنترل سیل، مهندسی رودخانه، راهسازی و محیط زیست در منطقه فعال شدند. در تمام مطالعات انجام شده به وسیله‌ی گروههای مذکور، نگرش عمومی به فرایند سیلاب، عمدتاً همان نگرش‌های تجربی و مرسوم بوده، درنتیجه برنامه‌های پیشنهادی نیز بر مبنای روش‌های مرسوم هیدرولوژیکی کنترل سیلاب ارائه گردیده است؛ در حالی که باید مطالعات دقیق‌تر و عمیق‌تری در زمینه‌ی سیلاب‌های غیرعادی و نادر در منطقه صورت گرفته، سیلاب‌های سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ از سیلاب‌های معمول سالانه این حوضه تفکیک شود. در دهه‌های ۷۰-۱۹۵۰ توجه

1. Debris flow

عمده در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، متوجه نقش سیلاب‌های مکرر با بزرگی کم و دوره برگشت ۱-۲ ساله^۱ بود. از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، توجه ویژه‌ای به اثرات ژئومورفیک سیلاب‌های نادر حاصل شد (یکر^۲ و دیگران^۳). قبل از آن ولمن و میلر^(۴) (۱۹۶۰) عنوان نمودند که سیلاب‌های بزرگ فقط درصد کمی از رسوب معلق سالانه را با خود حمل می‌کنند، لذا نتیجه گرفتند کار ژئومورفیک با واقعیت مکرر با بزرگی کم و دوره‌ی برگشت ۱-۲ سال (یعنی اعتقاد به نظریه‌ی تحول تدریجی ناهمواری) صورت می‌گیرد. مشاهدات بعدی ولمن و جرسون^(۵) (۱۹۷۸) اجازه‌ی ارائه یک بیان جایگزین در مورد «اثربخشی ژئومورفیک سیلاب‌های بزرگ» به دلیل توانایی آنها برای تغییر شکل لندهای را داده است. آنان دریافتند که عبور از آستانه و درنتیجه تغییر لندهای سیلاب‌های نادر و بزرگ به دلیل حجم بالای رسوب اتفاق می‌افتد و سیلاب‌های باشدت کمتر، علی‌رغم فراوانی وقوع، اثرات کوچکی را به دنبال دارند (کوچل^(۶)، ۱۹۸۸). هم‌زمان با ولمن و جرسون پژوهشگران متعددی در نواحی مختلف ایالات متحده آمریکا، تغییرات بزرگ مقیاس چشم‌انداز به وسیله سیلاب‌های بزرگ را به اثبات رساندند. از جمله‌ی آنها می‌توان به کارهای شیوم و لیچتی^(۷) (۱۹۶۳)، یکر (۱۹۸۴ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۷ و ۱۹۷۶)، بوان^(۸) (۱۹۸۱)، کوستا^(۹) (۱۹۷۸)، گاپتا و فوکس^(۱۰) (۱۹۷۴)، گاپتا^(۱۱) (۱۹۸۳)، جانسون^(۱۲) (۱۹۸۳)، کوچل و یکر^(۱۳) (۱۹۸۲)، نیوسون^(۱۴) (۱۹۸۰)، پاتون و یکر^(۱۵) (۱۹۷۷)، نولان و مارون^(۱۶) (۱۹۷۷)، اشاره نمود.

نقش سیلاب‌های بزرگ و نادر در سپتامبر ۱۹۸۷، در هجدۀ‌ی سالانه گردۀ‌های سیلاب‌های ژئومورفولوژی با عنوان «سیلاب شدگی کاستروفیک»^(۱۷) مورد تأکید قرار گرفت و همراه با مطالعات پائولوفلادها که به وسیله پیشگامانی چون یکر (۱۹۷۳ و ۱۹۸۷)، یکر و پاتون (۱۹۸۱)، کوچل و یکر^(۱۸) (۱۹۸۲)، نوکس^(۱۹) (۱۹۸۴)، الى و یکر^(۲۰) (۱۹۸۵) و کوستا^(۲۱) (۱۹۸۷) مورد توجه قرار گرفته بود، پژوهش‌ای جدیدی بر مطالعات ژئومورفولوژی سیلاب، پائولو هیدرولوژی، پائولوفلاد و تغییرات اقلیمی تاباند. این تحقیقات در دهه‌ی آخر قرن ییستم و در آستانه‌ی ورود به قرن ۲۱ توسط افرادی چون گل^(۲۲)

| | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 - Bankfull discharge | 2- Baker | 3- Wolman, Miller |
| 4- Gerson | 5- Kochel, R.C | 6.Schumm.S.A., Lichtry.R.W |
| 7. Bevan, K. | 8. Costa,J. E | 9. Gupta. A, Fox. H |
| 10. Johnson. R. A | 11. Newson, M | 12. Patton, P.C., Baker, V.R. |
| 13. Nolan, K.M., Marron. D.C | | 14. Catastrophic Flooding |
| 15. Knox | 16. Ely, L.L. | 17. Gale et al |


و دیگران (۱۹۹۰)، وول^۱ و دیگران (۱۹۹۴)، زاوادا^۲ (۱۹۹۴ و ۱۹۹۶)، کاله^۳ و دیگران (۱۹۹۷)، گاتیه‌رز^۴ و دیگران (۱۹۹۸)، دolar^۵ (۱۹۹۸)، یانگ^۶ و دیگران (۲۰۰۰)، گراسمن^۷ (۲۰۰۱)، جونز^۸ و دیگران (۲۰۰۱)، هینه^۹ (۲۰۰۲)، زلینسکی^{۱۰} (۲۰۰۲)، فستا^{۱۱} و دیگران (۲۰۰۵) و یکر (۲۰۰۶) ادame یافت. با استفاده از نتایج این تحقیقات، سعی بر این بوده است تا علاوه بر تغییراتی در زمینه‌ی روش‌های پیش‌بینی سیلاب، در طرح‌های کنترل سیل عموماً عملیات اجرایی بر مبنای سیلاب‌های کاتاستروفیک و نه سیلاب‌های عادی صورت پذیرد. گرچه در دو دهه‌ی اخیر، مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌ی سیلاب‌های کاتاستروفیک و سیلاب‌های بسیار قدیمی (پائوفلادها) و تاریخ نگاری آنها در جهان صورت گرفته، ولی متأسفانه در ایران پژوهش‌هایی از این نوع چندان مورد توجه نبوده است. سیلاب کاتاستروفیک رودخانه‌ی مادرسو می‌تواند تجارت مهمی را در اختیار پژوهشگران و برنامه‌ریزان داخلی و خارجی قرار دهد و در برخی جزئیات اجازه‌ی تجدیدنظر در روش‌های تجربی برآورد پیک جریان را فراهم آورد. از آنجا که امکان ارائه‌ی تمام نتایج مطالعه‌ی نگارندگان در نوشه‌ی واحدی وجود ندارد، در این مقاله عمدتاً در مقیاس ناحیه‌ای و حوضه‌ی آبریز، به بررسی ابعاد مرفوژیکی سیلاب و تغییرات حاصل از آن پرداخته و در آینده جزئیات بیشتری از تحقیقات انجام شده ارائه خواهد شد.

موقعیت منطقه‌ی مورد مطالعه

حوضه‌ی رودخانه‌ی مادرسو یا دوغ، یکی از زیرحوضه‌های اصلی رودخانه‌ی گرگان رود است که با وسعت حدود ۲۱۲۰ کیلومتر مربع در جنوب شرق دریای خزر قرار دارد. این منطقه بین "۳۰° ۵۵' تا ۴۱° ۲۷' طول شرقی و "۴۲° ۰۰' تا "۳۸° ۲۸' عرض شمالی، به طور مشترک بخش‌هایی از سه استان خراسان شمالی، سمنان و گلستان را زهکشی می‌نماید. حوضه‌ی رودخانه‌ی مادرسو را می‌توان به پنج زیرحوضه‌ی کوچکتر به نام‌های چشم‌خان، دشت شیخ، قیزلقه، نرده و تنگره یا جنگل گلستان، تقسیم نمود (نقشه‌ی شماره ۱). تفاوت‌های زیادی از نظر شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی، زمین‌شناسی، فیزیوگرافی و

- | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Wohl, E.E | 2. Hattingh, J, Zawada, P.K | 3. Kale, V.S |
| 4. Gutierres | 5. Dollar, E.S.J | 6. Yang, D. |
| 7. Grossman, M.J | 8. Jones, A.P | 9. Heine, K. |
| 10. T.zielinski | 11. Fassetta. G. A. | |

ژئومورفولوژی، بین زیرحوضه‌ی جنگل گلستان با دیگر زیرحوضه‌های بالادست آن وجود دارد. این زیرحوضه که متأثر از جریانات مرطوب خزری است، از پوشش جنگلی متراکمی پوشیده شده و قسمت اعظم آن منطبق بر پارک حفاظت شده گلستان است؛ در حالی که دیگر زیرحوضه‌ها به سبب حاکمیت شرایط اقلیمی خشک، شرایط مرفوولوژی و سنگ‌شناصی و تخریب ناشی از فعالیت‌های انسان، دارای پوشش گیاهی فقیر یا سطوح لخت بدون گیاه بوده، لذا از شرایط محیطی منحصر به فرد و حساسیت ویژه‌ای در برخورد با هر گونه تغییری در سیستم طبیعی برخوردار است.

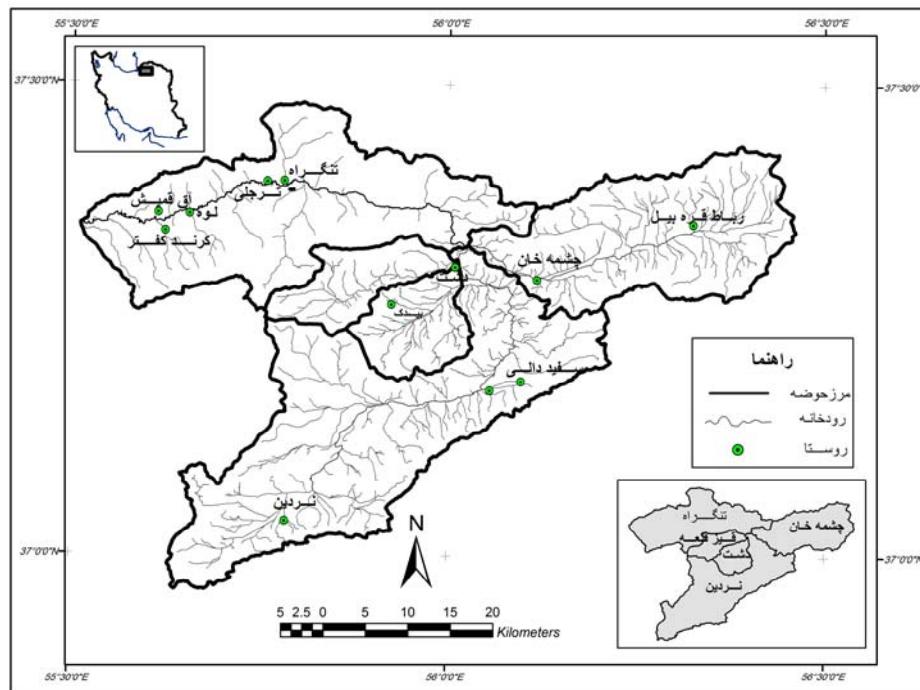

شکل شماره ۱: نقشه‌ی موقعیت منطقه‌ی مورد مطالعه

جدول شماره ۱: خصوصیات فیزیوگرافی حوضه‌ی آبریز رودخانه‌ی مادرسو
به تفکیک زیرحوضه‌های پنج گانه

| نام زیرحوضه | مساحت [km²] | متوسط ارتفاع [m] | ارتفاع [m] | ارتفاع (متر) | | | نام |
|--------------|-------------|------------------|------------|--------------|------|-------|------|
| | | | | دلتا | پل | کوه | |
| چشمۀ خان (A) | ۴۵۳/۵ | ۱۱۶/۲ | ۱/۵۴ | ۲۴۰۲ | ۱۴۹۰ | ۹۷۵ | ۱۳/۴ |
| زندین (B) | ۷۸۴/۵ | ۲۰۴۳ | ۲ | ۲۳۸۵ | ۱۴۸۹ | ۹۶۰ | ۱۲/۵ |
| دشت شیخ (C) | ۱۲۶/۵ | ۵۱/۷ | ۱/۳ | ۱۸۴۰ | ۱۳۰۴ | ۱۰۰۰ | ۱۱/۴ |
| قیرقلعه (D) | ۱۲۴/۳ | ۶۳/۹ | ۱/۶۱ | ۲۱۴۰ | ۱۴۵۹ | ۱۰۰۰ | ۱۶/۹ |
| تیگره (E) | ۶۳۲/۲ | ۱۶۷/۵ | ۱/۸۲ | ۲۳۲۰ | ۱۰۶۴ | ۱۶۲/۷ | ۲۹/۲ |


مواد و روش‌ها:

روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی و مواد مورد استفاده‌ی آن، عکس‌های هوایی ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰ منطقه، تصاویر ماهواره‌ای Quick Bird و IRS، TM و Quick Bird در دوره‌های قبل و بعد از وقوع سیلاب است. بخش عمده‌ی از داده‌های از جمله برآورد میزان دبی، خصوصیات رسوب‌شناسی سیلاب‌های جدید و عکس‌های طی عملیات وسیع میدانی جمع آوری شده است. نقشه‌های پایه‌ی منطقه در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰، از طریق رقومی کردن نقشه‌های کاغذی تهیه و در سیستم مختصات مشترکی با تصاویر ماهواره‌ای قرار داده شد تا انتقال داده‌های مکانی با دقّت‌یتری همراه باشد.

سیل مرداد ماه ۱۳۸۰ یک واقعه‌ی کاتاستروفیک


سیلاب‌هایی را می‌توان کاتاستروفیک نامید که در مقایسه با سیلاب‌های سالانه از دو معیار ناگهانی بودن و شدت پدیده‌ی سیلاب به طور توانم بر خوردار بوده، همچنین دوره‌ی برگشتی بیش از ۵۰ سال داشته باشند. (کوچل، ۱۹۸۸: ۱۷۰). وجود قطعات فراوان سنگ‌های با قطر بیش از یک متر در کف و کناره‌های کانال و روی برخی از مخروط افکنه‌ها (زلینسکی، ۲۰۰۳: ۲۹۴) و همین طور آثار جراحت روی درختان حاکی از

کارآبی این جریانات آشفته‌ی قدرتمند و غیرمعمول است (بیکر، ۲۰۰۳). از این‌رو سیلاب مرداد ماه ۱۳۸۰ رودخانه‌ی مادرسو را می‌توان یک واقعه‌ی ناگهانی و شدید دانست؛ زیرا مقادیر دبی و شدت سیلاب مزبور در مقایسه با مقادیر حداکثر دبی‌های لحظه‌ای چهار دهه‌ی اخیر ایستگاه هیدرومتری تنگراه، بی‌سابقه بوده است (شکل شماره ۲).

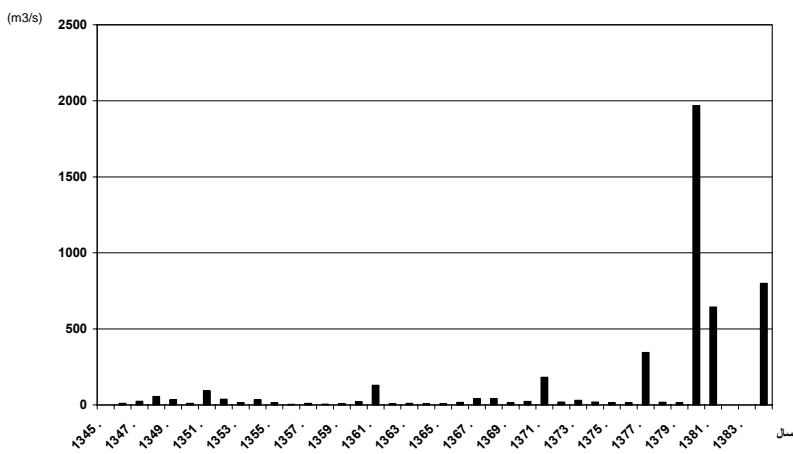

شکل شماره ۲: حداکثر دبی لحظه‌ای سالانه‌ی ایستگاه تنگراه (۱۳۴۶-۸۴)

طی دوره‌ی ۳۴ ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۴۶ تنها دو مورد حداکثر دبی لحظه‌ای ۳۴۵ و ۱۸۲ مترمکعب در ثانیه ثبت شده و در سایر موارد این متغیر بین ۹۳/۲ تا ۴/۴۱ مترمکعب بر ثانیه نوسان داشته است؛ در حالی که دبی اوج سیلاب مرداد ماه ۱۳۸۰ به حدود ۲۰۰۰ متر مکعب در این ایستگاه افزایش یافت و ارتفاع سطح سیلاب در بستر آبراهه‌ی اصلی به بیش از ۱۰ متر رسید. عکس شماره ۳ اثر جراحات سیلاب روی تنه‌ی درختان باقی‌مانده در بستر طغیانی را نشان می‌دهد و بستر اصلی جریان، حدود ۶ متر پایین‌تر از بستر طغیانی مزبور قرار دارد.

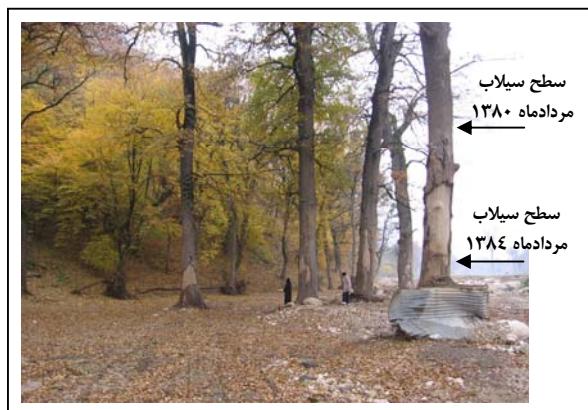

عکس شماره ۳

آثار جراحات سیلاب روی
درختان حاشیه‌ی بستر اصلی

۱۵ کیلومتری روستای تنگراه

چون سیلاب‌های کاتاستوفیک از دبی و انژی بالایی برخوردارند، علاوه بر تغییرات شدید بستر، نابودی ایستگاه‌های اندازه‌گیری دبی را نیز به دنبال دارند (یکر ۲۰۰۲: ۳). در اثای سیلاب مورد بحث، تنها ایستگاه هیدرومتری حوضه یعنی ایستگاه هیدرومتری تنگره ویران گردید. از این‌رو برآورد انجام شده به وسیله‌ی سازمان‌های مسؤول (۱۶۵۰ متر مکعب بر ثانیه) نیز تقریبی است. بر اساس محاسبه‌ی انجام شده از طریق خطوط داغاب سیلاب روی دیواره‌های بستر و تنه‌ی درختان و کاربرد فرمول مانینگ، دبی اوج در محل ایستگاه تنگره، ۱۹۶۸ متر مکعب در ثانیه به دست آمده است. دبی سیلاب‌های شدید سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ نیز به ترتیب ۶۴۴ و ۸۰۰ متر مکعب گزارش شده است. بر اساس مطالعات میدانی و مقاطع اندازه‌گیری شده، ارتفاع سیلاب سال ۱۳۸۴ بیش از رقم اعلام شده بود و حدود هزار متر مکعب در ثانیه برآورد می‌شود. وقوع سیلاب بزرگ مرداد ماه ۱۳۸۰ و همچنین سیلاب‌های بعدی، ثابت کرد که برآورد دبی اوج سیلاب بر مبنای روش‌های مرسوم هیدرولوژیکی، به دلیل کوتاهی طول دوره‌های آماری چندان قابل اعتماد نیست. تمام برآوردهایی که برای پیش‌بینی سیلاب در منطقه صورت گرفته و نتایج آن در جداول شماره ۲ و ۳ ارائه می‌شود، حجم سیلاب‌های ۱۰۰ ساله و حتی ۲۰۰ را ساله بسیار کمتر از سیلاب‌های پنج ساله‌ی اخیر نشان می‌دهد.

جدول شماره ۲: برآورد انجام شده برای حداکثر سیلاب محتمل برای دوره‌ی بازگشت ۱۰۰۰-۲ ساله

در ایستگاه تنگره (m^3/s)

| دوره برگشت (سال) | توزیع آماری | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|-------|-----|-----|----|----|----|----|---|
| لوگ نرمال ۲ پارامتری | پیرسون تیپ ۳ | لوگ پیرسون تیپ ۳ | گامبل | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۰ | ۲ |
| ۴۶۹ | ۲۱۰ | ۱۵۸ | ۱۱۵ | ۱۰۳ | ۷۰ | ۱۸ | | | | |
| ۴۳۹ | ۲۱۸ | ۱۶۳ | ۱۱۵ | ۱۰۱ | ۶۲ | ۱۴ | | | | |
| ۴۳۲۶ | ۴۸۳ | ۲۵۵ | ۱۳۷ | ۱۱۲ | ۶۱ | ۱۵ | | | | |
| ۱۴۲ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۷۵ | ۷۱ | ۵۸ | ۲۴ | | | | |

مأخذ: منع شماره ۸۹:۴

سال چهارم

تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلاب‌های کاستروفیک ...

۹۷

جدول شماره ۳: برآورد سیلاب‌های ۲-۲۰۰ ساله در ایستگاه تنگره (m³/s)

| ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۵ | ۲ | دوره برگشت (سال) توزیع آماری |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---------------------------------|
| ۲۳۰ | ۱۸۱ | ۱۴۰ | ۱۰۸ | ۶۶/۹ | ۴۴ | ۱۹/۷ | لوگ نرمال ۲ پارامتری |
| ۲۳۰ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۱۱۲ | ۶۸/۷ | ۴۱/۴ | ۱۵/۵ | پیرسون تیپ ۳ |
| ۳۹۷ | ۲۷۲ | ۱۸۴ | ۱۲۲ | ۶۷/۶ | ۴۱ | ۱۸ | لوگ پیرسون تیپ ۳ |
| ۱۷۵ | ۱۵۴ | ۱۳۳ | ۱۱۱ | ۸۲/۸ | ۶۰/۱ | ۲۵/۹ | گامبل |

مأخذ: منبع شماره ۷:۵

جدول شماره ۴: برآورد سیلاب‌های ۲-۱۰۰۰ ساله با اضافه نمودن سیلاب‌های شدید سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱

در ایستگاه تنگره (m³/s)

| ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۵ | ۲ | دوره برگشت (سال) توزیع آماری |
|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-----|---------------------------------|
| ۳۳۴۶ | ۲۴۳۵ | ۱۵۴۹ | ۱۰۶۶ | ۷۰۹ | ۴۵۰/۳ | ۲۲۳/۱ | ۱۱۵/۵ | ۳۲۷ | لوگ نرمال ۲ پارامتری |

مأخذ: منبع شماره ۷:۲۴

این در حالی است که حتی اگر قرار باشد تنها به آمار ایستگاه‌های هیدرومتری برای محاسبه دوره برگشت سیلاب‌ها متکی باشیم، باید ضوابط حداقل مجاز سال‌های آماری را رعایت نماییم. (جدول شماره ۵)

جدول شماره ۳ دوره‌ی آماری مورد نیاز برای محاسبه‌ی دوره‌ی برگشت دبی‌های حداکثر لحظه‌ای
(کولسون^۱ ۱۹۹۱)

| برای برنامه‌های اصلی و طولانی مدت | | برای طراحی اولیه و کوتاه مدت | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| حد مجاز برآورد | طول دوره آماری | حد مجاز برآورد | طول دوره آماری |
| ۱۰ ساله | ۵-۷ ساله | ۲۵ ساله | ۸-۱۴ ساله |
| ۲۵ | ۸-۱۰ | ۵۰ | ۱۵-۲۰ |
| ۵۰ | ۱۱-۱۵ | ۱۰۰ | ۲۱-۵۰ |
| ۱۰۰ | ۱۶-۱۹ | ۲۰۰ | ۵۰ بیشتر از |
| ۲۰۰ | ۱۹ | | |

مأخذ: منع شماره ۴۲۷: ۲۸

پس از وقوع سیلاب‌های سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و دخالت دادن آنها در محاسبه حداکثر دبی‌های محتمل تغیراتی در دوره‌های برگشت سیلاب حوضه به وجود آمد که نتایج آن در جدول شماره ۴ ارائه شده است. این محاسبات دوره‌ی برگشت سیلاب سال ۱۳۸۰ را ۲۲۰ سال نشان می‌دهد. نهایتاً پس از وقوع سیلاب ۱۳۸۴، دوره‌ی برگشت محاسبه شده برای سیلاب سال ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ برابر با ۲۵ سال یا نهایتاً پس از وقوع سیلاب ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ برابر با ۲۰۰ سال باشند. با وجود چنین تفاوت‌های آشکاری در برآورد دبی سیلاب، نمی‌توان چنان به نتایج آن اطمینان داشت.

نکته‌ی شاخص دیگری که در مورد ناگهانی بودن سیلاب‌های مورد بحث می‌توان به آن اشاره نمود، زمان وقوع سیلاب است، به طوری که طی ۳۰ سال آمار ثبت شده مختوم به سال ۱۳۷۹ در ایستگاه تنگرگاه، هیچ‌یک از دبی‌های حداکثر لحظه‌ای مربوط به تابستان نبوده، در حالی که هر سه سیلاب شدید اخیر در مرداد ماه و آن‌هم طی روزهای مشابهی از این ماه رخ داده‌اند (۱۸-۲۱ مرداد). حجم و بافت رسوبات حمل شده به‌وسیله سیلاب سال ۱۳۸۰، هیچ‌گونه مشابهی با رسوبات جدید رودخانه‌ای منطقه ندارد. بررسی‌های انجام شده در بستر

1. Coulson

رودخانه‌ی اصلی در محدوده‌ی پارک ملی گلستان، پشته‌های تراکمی از رسوبات درشت دانه را نشان می‌دهد که ذرات با قطر درشت تر از یک متر به فراوانی در ترکیب آن دیده می‌شود. حجم رسوبات درشت دانه در سرشاخه‌های زیرحوضه‌ی دشت نیز بسیار بالا بوده، به گونه‌ای که پس از پر کردن بندهای خاکی و رسوب گیر، منجر به شکست و تخریب آنها شده است. (عکس‌های شماره ۴ و ۵)




عکس‌های شماره ۴ و ۵: شواهد رسوبی سیلاب ۱۳۸۰ در زیرحوضه‌ی جنگل گلستان

مقایسه‌ی شواهد سیلاب‌های عادی و قدیمی حوضه

بررسی عکس‌های هوایی سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵، هیچ گونه شواهدی مبنی بر ایجاد سیلاب‌های شدید حدائق در چندین دهه‌ی اخیر منطقه را نشان نمی‌دهند، در حالی که آثار سیلاب‌های عادی و پالوفladها از طریق برخی شاخص‌های رسوب شناسی قابل شناسایی است. سیلاب‌های عادی با دوره‌ی برگشت کوتاه در اثای دوره‌های آرامش باعث ایجاد تغییرات جزئی بر سطح اشکال قدیمی می‌شوند که این دستکاری‌ها از طریق اختلاف رنگ رسوب‌های آبرفتی و شاخص پوشش گیاهی به خوبی قابل مشاهده است. تراکم و نوع گونه‌های گیاهی تا حدّ قابل ملاحظه‌ای میزان ثبات سطح لندرم‌های قدیمی خصوصاً مخروط‌افکنه‌ها، مخروط‌های واریزه‌ای و پادگانه‌های آبرفتی را نشان می‌دهد. (عکس شماره ۶)

اثرات فرسایش کاوشی و تراکمی سیلاب‌های عادی در زیرحوضه‌ی جنگل گلستان محدود به مئاندرهای نواحی پایین دست رودخانه، در محل خروجی زیرحوضه‌های فرعی شماره ۲۴ و ۲۵ (شکل شماره ۱۹) و همچنین در ورودی زیرحوضه‌ی چشمeh خان به جنگل گلستان دیده می‌شود، سایر بخش‌های زیرحوضه از پوشش گیاهی متراکم و شرایط نسبتاً پایداری برخوردار است. این شرایط در مورد سایر فرایندهای دینامیک

بیرونی نیز صدق می‌کند، به طوری که تقریباً تمام لغزش‌ها و ریزش‌های موجود در این زیرحوضه، به دوره‌های بحران شکل‌زایی گذشته تعلق دارد.

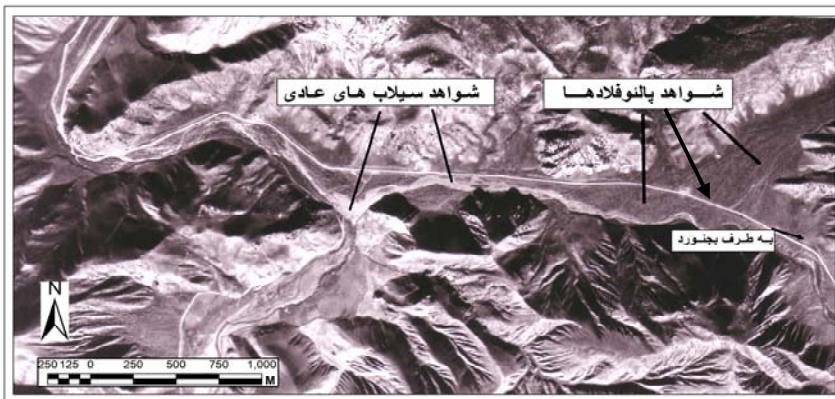


عکس شماره ۶: شواهد پالنوفلادها و سیلاب‌های عادی در محل پیوستن آبراهه دشت به جنگل گلستان

آثار سیلاب‌های کوچک در زیرحوضه‌های چشمه‌خان، دشت و نزدین گویای حاکمیت یک دوره‌ی طولانی تئیت چشم‌اندازه است. در کنار شواهد سیلاب‌های عادی، آثار تراکمی سیلاب‌های بزرگ نیز در این زیرحوضه‌ها به وفور مشاهده می‌شوند. وجود اجزای درشت‌دانه‌ی رسوبی بر سطح مخروط افکنه‌ها و در بستر آبراهه‌های اصلی و فرعی، گویای انرژی بسیار بالای جریان‌های کاتاستوفیک است. (عکس‌های شماره ۷ تا ۹).



در زیر حوضه‌ی جنگل گلستان، پس از فرسایش عمودی بستر اصلی در اثنای سیلاب سال ۱۳۸۴، آثار پالتوفلادها به صورت چینه‌های متعددی رخنمون یافته است. پایین‌ترین لایه‌ی آن از رسوبات درشت دانه ضخیم با سخت شدگی نسبتاً بالا، مشابهت زیادی با رسوبات سیلاب کاتاستروفیک سال ۱۳۸۰ دارد. این لایه در بالا به وسیله‌ی لایه‌ای به ضخامت ۱ تا ۲ متر از رسوبات ریزدانه رسی پوشیده می‌شود که در بخش پایینی میان لایه‌هایی از رسوبات سیلابی درشت دانه را همراه دارد. (عکس شماره ۱۰) وجود میان لایه‌هایی از رسوبات درشت دانه در داخل رسوبات ریزدانه شواهدی از دوره‌های بحرانی کوتاه مدت است که شرایط گذر از یک دوره‌ی بحران شکل زایی و ورود به دوره‌ی آرامش را نشان می‌دهد.

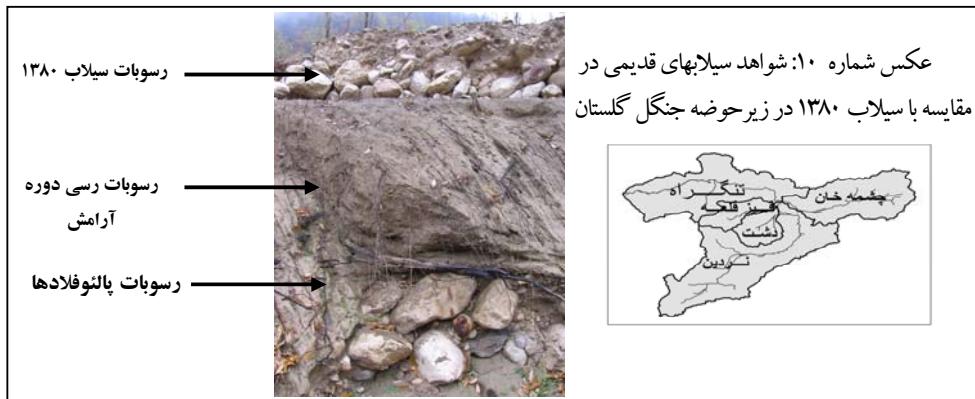

هم‌زمان با وقوع سیلاب‌های کاتاستروفیک، حرکات دامنه‌ای از جمله لغزش، ریزش، سولی فلوکسیون و جریان مواد در شرایطی همراه با پوشش گیاهی پراکنده و فقریرخ می‌داده است. آثار حاصل از این ناپایداری‌ها به صورت لغزش‌های بزرگ و کوچک قدیمی و جریان‌های گلی و مواد درشت دانه در خروجی برخی از زیرحوضه‌ها پس از فرسایش شدید کاوشی در سیلاب سال ۱۳۸۴ آشکار شده است. (عکس شماره ۱۱) در آخرین دوره که لایه ریزدانه رسوب می‌نماید، جنگل‌های گلستان شروع به ظهور و گسترش نموده و تا سیلاب سال ۱۳۸۰ شرایط کاملاً پایدار را فراهم می‌آورد. سیلاب سال ۱۳۸۰، به عنوان آغاز یک دوره‌ی جدید پوشش گیاهی بستر را جاروب نموده، بستر عریض دوره‌های قبل را احیاء می‌کند و سپس با تراکم مواد درشت دانه در کف و حواشی بستر، فاز تراکمی جدیدی را شکل می‌دهد. سیلاب شدید سال ۱۳۸۴ به عنوان یک فاز کاوشی

عمل نموده، علاوه بر تغییرات شدید در بستر قبلی، رسویات ریزدانه مرحله‌ی جنگل‌زایی و رسویات درشت دانه‌ی سیلاب‌های قدیمی را برش داده، به طوری که در برخی نواحی باعث پدیدار شدن سنگ‌های اصلی در کف بستر شده است.



عکس شماره ۱۱: ابتدای ورود به استان گلستان از خراسان شمالی، آثار جریان‌های بسیار قدیمی در کف آبراهه‌ی اصلی جنگل گلستان رخمنو شده پس از فاز کاوشی سیلاب ۱۳۸۴

علل وقوع سیلاب‌های کاتاستروفیک منطقه

سیلاب‌های شدید، معمولاً نتیجه‌ی یکی از چهار نوع طوفان‌های حاره‌ای، موسمی، هموفنی امواج بادهای شرقی و صعود اروگرافیکی است. سیلاب‌های ناشی از ذوب برف، که دوره‌ی برگشت آنها معمولاً کمتر از ۵۰ سال است، در تحلیل دبی‌های شدید چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند (اسمیت ۲۰۰۱). سیلاب کاتاستروفیک مرداد ماه ۱۳۸۰ جنگل گلستان بر اثر بارش شدید و سنگین ناشی از ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی با جهت جنوب‌غرب و صعود اروگرافیکی در این منطقه رخ داد. گرچه جابجایی واچرخند جنب حاره‌ای به شمال اروپا و کسب توابی توسط جریانات سطوح میانی جو به دلیل جابجایی قابل ملاحظه نصف‌النهاری به این ریزش شدید کمک نموده (بابایان، ۱۳۸۰) لیکن الگوهای فشار سطح زمین نقش مؤثرتری داشته‌اند. با توجه به نقشه‌های الگوی فشار سطحی، تقویت یک مرکز پرفشار در شمال غرب دریای خزر با فشار مرکزی ییش از ۱۰۲۰ هکتوپاسکال و تشکیل یک مرکز کم فشار در جنوب شرق کشور با فشار مرکزی کمتر از ۱۰۰۰ هکتوپاسکال، باعث گسیل هوای سرد عرض‌های بالاتر در جهت جنوب‌شرق و جنوب شده است. این جریانات هم‌زمان با دما و رطوبت قابل ملاحظه‌ی انشا شده در منطقه، مقادیر قابل ملاحظه‌ای رطوبت

کسب کرده و با صعود روی ارتفاعات و توابعی کوهستانی، بارش شدید و بی سابقه‌ای را موجب می‌شود. مطالعه‌ی نقشه‌های مربوط به سیلاب‌های بعدی در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴، الگوهای مشابهی را نشان می‌دهد. کانون اصلی بارش شدید سال ۱۳۸۰ با بارندگی بیش از ۱۵۰ میلی‌متر در کمتر از ۶ ساعت روی ارتفاعات قرار داشته و گسترش طوفان به سمت شمال و شمال‌غرب بخش وسیعی از جنگل گلستان را در بر گرفته بود. کانون بارش‌های بعدی اندکی به سمت جنوب جای‌جا شده و زیر حوضه‌ی نردن رانیز متاثر ساخته است. پراکنده‌گی رسوبات پالوفladها، نشانگر این واقعیت است که امکان قرارگیری بارش‌های نقطه‌ای شدید در نواحی مختلف زیر حوضه‌ها وجود دارد، به‌طوری که اثرات آن در دورترین نقاط زیر حوضه‌های نردن و چشم‌خان نیز به چشم می‌خورد. این شواهد همچنین نشان می‌دهد که امکان وقوع سیلاب‌های شدیدتر هم در منطقه وجود دارد و آن زمانی است که گسترش سطحی طوفان‌های سیل زا مساحت‌های بیشتری را پوشاند. گرچه میزان بارندگی تقریباً در زیر حوضه‌های جنگل گلستان، دشت و قیزلعه یکسان بوده، لیکن به خاطر تفاوت‌های آشکار در مرفو‌لوژی، رسوب‌شناسی و پوشش گیاهی زیر حوضه‌های مذکور، بیشترین حجم سیلاب از زیر حوضه‌های نسبتاً کوچک دشت و قیزلعه مشنا گرفته است.


در این زیر حوضه‌ها رسوبات نفوذناپذیر رسی - ژیپسی نئوژن با ۸۰ درصد از مساحت کل زیر حوضه و همچنین تراکم زه کشی بالا (۵ کیلومتر در کیلومتر مربع)، نسبت بالای شاخه‌ها در رتبه‌های پایین تر و فراوانی بالای شاخه‌های رتبه‌ی اول همراه با فقر شدید پوشش گیاهی، شرایط مساعدی را برای ایجاد سیلاب‌های شدید فراهم آورده است.

گرچه زیر حوضه‌ی جنگل گلستان خود سیل خیز نیست، لیکن به دلیل تخلیه‌ی سیلاب سطح سایر زیر حوضه‌ها به آبراهه‌ی اصلی این زیر حوضه، کم عرض بودن دره، تغییرات مرفو‌لوژی بستر، بالا بودن ضربه زیری (قبل از سیلاب ۱۳۸۰) و وجود مواد مصنوعی نظیر جاده و پل‌های آن، به عنوان حوضه‌ی سیل گیر، افزایش قابل توجه و شکفت‌انگیز سطح آب را در اثنای سیلاب‌های اخیر به همراه داشته است.

انواع جریان و منابع رسوب سیلاب‌ها

سیلاب‌های کاتاستروفیک رودخانه‌ی مادرسو، در بخش‌های مختلف حوضه و حتی در بستر اصلی از جریان‌های مختلف یعنی سیلاب معمولی^۱، سیلاب غلیظ^۲، جریان مواد^۳ و جریان‌های چوبی^۴ ترکیب شده است. سیلاب‌های معمولی جریان‌های آشفته‌ای هستند که با مقاومت برشی کمتر از ۱۰۰ دین بر سانتی‌مترمربع، مقادیر کوچکی از رسوب (حدود ۱ تا ۴ درصد در وزن و ۰/۴ تا ۰/۲۰ درصد در حجم) راهراه دارند و ویژگی‌هایشان با معادلاتی نظیر مانینگ یا اینشتین (گراف ۱۹۷۱) قابل توصیف است. جریان‌های غلیظ سیلابی، جریان‌های رودخانه‌ای هستند که ۴۰ تا ۷۰ درصد در وزن و ۲۰ تا ۴۷ درصد در حجم رسوب داشته و به نظر می‌رسد به مایعات غیرنیوتونی نزدیک بوده و مقاومت برشی حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ دین بر سانتی‌مترمربع دارند.

(شکل شماره ۱۲)

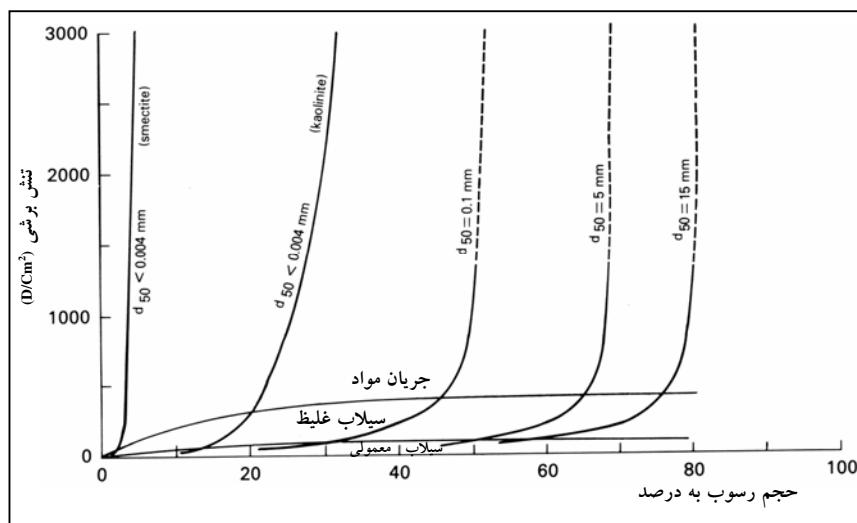

شکل شماره ۱۲: تقسیم‌بندی انواع جریان براساس حجم رسوب و میزان تنش برشی (منبع شماره ۲۸:۱۷۱)

1. Water floods

2. Hyper concentrated flow

3. Debris flow

4. Wood Debris

در جریان مواد، ذرات رسوب جامد و آب با یکدیگر حرکت کرده و به صورت یک توده‌ی هم‌گن در سرعت یکسانی جابه‌جا می‌شوند. در این نوع جریان‌ها مواد جامد، ۷۰ تا ۹۰ درصد وزن و ۴۷ تا ۷۷ درصد از حجم یک توده‌ی جریانی را تشکیل می‌دهند. زمانی که حجم قابل توجهی از چوب همراه جریان مواد حمل شود، به طوری که مقادیر چوب بیش از مواد سنگی جریان باشد، جریان چوبی نام می‌گیرد که مخصوص مناطق جنگلی است.

در سیلاب‌های مردادماه ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴، بسیاری از سرشارخه‌های فرعی زیرحوضه‌ی قیزلقلعه و دشت و تعدادی از شاخه‌های فرعی زیرحوضه‌ی جنگل گلستان متholm جریان مواد شده‌اند. منبع تأمین کننده رسویات این جریان‌ها، ریزش‌های قدیمی تجمع یافته در پای پرتگاه‌ها و رخمنون‌های سنگی و یا مواد خرد شده در امتداد خطوط گسلی بوده است. از خصوصیات مواد مزبور می‌توان به درشتی بافت، ضرب گردشگی پایین و عدم جورشیدگی نهشته‌ها اشاره کرد. هجوم جریان مواد در زیرحوضه‌های قیزلقلعه و دشت باعث پرشدن سریع بنده‌های خاکی موجود و شکست آنها و همین‌طور تخریب اراضی زراعی و باغات اطراف روستای دشت گردیده است. وقوع جریان مواد در یکی از رودخانه‌های کوچک متنه‌ی به روستای ترجلی (واقع در پایین دست زیرحوضه تیگراه) پس از برخورد به بافت مسکونی روستا و تخریب تعدادی از مساکن به کشته شدن ۳ تن از اهالی منجر گردیده است. همچنین در تعدادی از زیرحوضه‌های کوچک محدوده جنگل گلستان، وقوع جریان مواد، مسدود شدن و یا انهدام پل‌ها و جاده ارتباطی را به دنبال داشته است. جریان‌های مزبور با حجم قابل ملاحظه‌ای از شاخه‌ها و تنه‌های ریشه‌کن شده درختان همراه بوده است. (عکس‌های شماره ۱۳ و ۱۴)



عکس‌های شماره ۱۳ و ۱۴: جریان‌های چوبی در خروجی سرشارخه‌های فرعی زیرحوضه تیگراه

(زیرحوضه‌های شماره ۲۶ و ۲۷ از شکل شماره ۱۹)

تراکم تنه‌های درختان ریشه کن شده در مسیر آبراهه‌ها با ایجاد سدهای چوبی موقعت، تجمع سیلاب را به دنبال داشته، که علاوه بر تغییراتی در مسیر جریان‌ها، جریان‌های قوی‌تری را برای حمل قطعات سنگی درشت فراهم آورده‌اند. پدیده‌ی غالب سیلاب کاتاستوفیک ۱۳۸۰، سیلاب غلیظ بوده که در آبراهه‌ی اصلی زیر حوضه‌ی دشت، مملو از رسوبات ریزدانه بوده و کف دره و حتی معابر روتای دشت را بالای از گل به ضخامت نیم تا یک متر پوشانده است.

در آبراهه‌ی اصلی جنگل گلستان، جریان سیلاب از دو بخش جداگانه، یکی سیلاب غلیظ در بخش مرکزی جریان و سیلاب معمولی در حواشی و روی دشت سیلابی، ترکیب یافته است. (عکس شماره ۱۵)



عکس شماره ۱۵: نمای کلی از جریان در بستر اصلی رودخانه مادرسو در حدود مرکزی جنگل گلستان

جریان‌های چوبی و مواد و حتی جریان‌های غلیظ از علل عدمه‌ی شکست طرح‌های کنترل سیلاب و یا هرگونه کارهای عمرانی در مسیر رودخانه اصلی است. جریان مواد باعث تجمع حجم زیادی از مواد سنگی در بستر آبراهه‌ها و پشت تأسیسات کنترل سیل می‌شود، که نهایتاً تغییر مسیر سیلاب و فرسایش شدید جداری را به همراه دارد. اصولاً طرح‌های معمول کنترل سیلاب و اجرای پروژه‌های عمرانی در مسیر رودخانه‌هایی که با سیلاب معمولی همراه‌اند، موقتی است.


اثرات مورفولوژیکی سیلاب‌ها

سیلاب‌های اخیر خصوصاً سیلاب‌های سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴، مورفولوژی کنونی زیرحوضه‌ها و آبراهه‌ی اصلی را شکل داده‌اند، چرا که باعث ایجاد تغییرات شدید و آشکاری در چشم‌اندازهای رودخانه‌ای منطقه شده است. در سیلاب‌های مورد مطالعه رودخانه برای به دست آوردن قلمرو طبیعی و مسلم خود تمام فعالیت‌های مهندسی بستر، حفاظت جاده و خود جاده را شدیداً مورد حمله قرار داده است. به دلیل تمرکز سیلاب در زیرحوضه‌های دشت و جنگل گلستان، بیشترین تغییرات در این دو زیرحوضه رخ داده است، با این تفاوت که تغییرات زیرحوضه‌ی دشت به دلیل فقر پوشش گیاهی سطوح وسیع تری را به خود اختصاص داده و آبراهه‌های متعددی را در بر می‌گیرد، در حالی که در زیرحوضه‌ی گلستان، شدیدترین تغییرات متوجه بستر اصلی و تعداد معنوی آبراهه‌های جنگلی و سپس اراضی کشاورزی بوده است. این تغییرات را در یک مقیاس کلی می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

۱. آثار فرسایش شدید کاوشی و تغییر در مورفومتری حوضه :

در زیرحوضه دشت گسترش قابل توجه سازنده‌های رسی-ژیپسی شوژن و رسوبات آبرفتی کواترنر از یک طرف و فقر پوشش گیاهی از طرف دیگر، منجر به توسعه‌ی فرسایش شیاری، خندقی و گالی روی دامنه‌ها و در نهایت افزایش تعداد آبراهه‌های درجه ۱، همچنین افزایش طول آنها شده است. گرچه کار کمی در این مرحله روی دامنه‌ها صورت نگرفته، لیکن شواهد میدانی نحوه‌ی شکل‌گیری آبراهه‌های جدید را در اشای بارش‌های شدید اخیر تأیید می‌کند. یکی از نکات جالب توجه در منطقه‌ی دشت، فراوانی جمعیت موش‌های حفار است که در تمام سازنده‌های منفصل و ریزدانه، لانه‌های متعددی را حفر نموده‌اند. در اشای بارش‌های شدید، لانه‌های حفر شده تبدیل به تونل‌هایی برای جریان آب و سپس با ریزش سقف آنها، خلق آبراهه‌های جدید را به دنبال داشته است (عکس‌های شماره ۱۶ تا ۱۸).

عکس‌های شماره ۱۶ تا ۱۸: مراحل ایجاد آبراهه‌های جدید

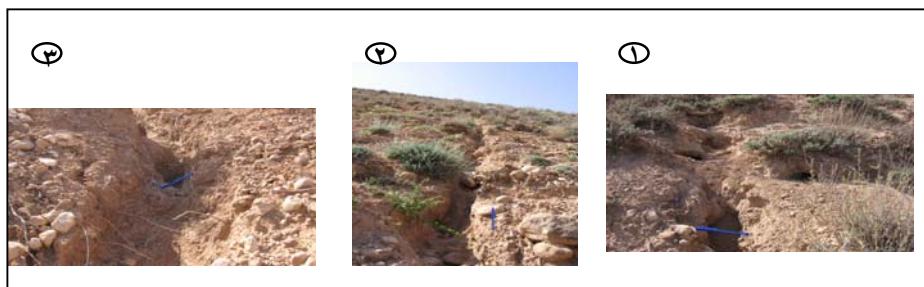

براساس مطالعات میدانی و پرسش‌های انجام پذیرفته درباره زمان شروع، اوج و پایان سیلاب از ساکنین منطقه مشخص شد که زمان تمرکز سیلاب در این زیرحوضه از سیلاب ۱۳۸۰ تا سیلاب ۱۳۸۴ حدود دو ساعت کاهش یافه که قطعاً نتیجهٔ تغییر در شرایط مورفومنtri حوضه است. فرسایش شدید کاوشی در آبراهه‌های اصلی زیرحوضه دشت، ضمن ازین بردن پیچ‌های تند در مسیر رود منجر به افزایش عمق بستر در سرشاخه‌ها و ایجاد بستری جدید در سطحی پایین‌تر از بستر قبلی، نشانه‌ی حفر قائم در این شاخه‌هاست. چون تمام آبراهه‌های این زیرحوضه به واحد مرفوولوژی دشت تراکمی در داخل زیرحوضه متنه‌ی می‌شوند، پس از ورود به سطح اساس محلی فوق، وارد مرحله تراکمی گردیده، رسوبهای محموله را در پای کوه و یا حتی بر سطح دشت و اراضی کشاورزی می‌گسترانند. محدوده دشت پس از رسوبگذاری مواد درشت دانه آبراهه اصلی در جنگل گلستان سرازیر می‌شود. در محل پیوستن آبراهه دشت به آبراهه اصلی حوضه سیلاب دشت در انتهای شمالی آن وارد زیرحوضه جنگل گلستان می‌شود که به دلیل افزایش ناگهانی شیب در محل ورود به آبراهه اصلی و افزایش سرعت سیلاب، گالی‌های خارق العاده‌ای را به وجود آورده است. این در حالی است که تا قبل از وقوع سیلاب سال ۱۳۸۰، اختلاف سطح مهمنی بین این دو وجود نداشت و اکنون به بیش از ۵ متر می‌رسد. افزایش طول و عمق گالی‌ها بر اثر فرسایش قهقهایی در سیلاب سال ۱۳۸۴، نشان می‌دهد که زیرحوضه دشت وارد یک مرحله کاوشی شدید گردیده است. توسعه‌ی گالی‌ها در آبراهه اصلی دشت از پایین رود به سمت بالارود در هر سیلاب، از سطح اراضی کم شیب آن خواهد کاست و در سرشاخه‌های نیز، بر شرایط هیدرولوژی و مرفوولوژی حوضه، اثرات عمیقی را بر جای خواهد گذاشت.

۲. تغییرات شدید مورفولوژی بستر آبراهه‌ی اصلی:


ییشترین تغییرات مورفولوژیکی سیلاب‌های مورد بحث در آبراهه‌ی اصلی رودخانه از محل پیوستن رودخانه‌های دشت، چشمه خان و جنگل گلستان با یکدیگر آغاز می‌شود و تا خروجی حوضه ادامه دارد. این تغییرات شامل تعمیق و تعریض بستر اصلی رود و تخریب شدید دشت سیلابی است. تا قبل از سیلاب سال ۱۳۸۰، بستر اصلی رود به طور متوسط ۲ تا ۱۰ متر عرض و ۲ تا ۳ متر عمق داشت، ولی در سیلاب سال ۱۳۸۰ عمق بستر اصلی بین ۱۲ تا ۱۴ متر و عرض آن حتی تا بیش از ۱۰۰ برابر افزایش یافت. در بخش‌هایی از بستر که منطبق بر مسیر گسل گلستان است و عرض دره به دلیل رخنمون‌های سنگی کاهش می‌یابد، دشت سیلابی قبلی به‌طور کلی حذف شده و بستر اصلی تمام دره را به خود اختصاص داده است. در سیلاب سال ۱۳۸۴، بستر متحمل ضایعات شدیدتری نیز گردید، به‌طوری که نه تنها پادگانه‌ها و پشتله‌های رسوبی سیلاب سال ۱۳۸۰ از فروکش نمودن، رسوبات درشت دانه‌ی نسبتاً ضخیمی را در بستر به جای گذاشت، که سیلاب سال ۱۳۸۴ این رسوبات را تخلیه و حتی در بخش‌های از بستر، رسوبات سیمانی شده پالتوفالدها و سنگ اصلی کف دره را نمایان ساخت. چون سیلاب سال ۱۳۸۴ در فرسایش قائم پس از رسیدن به رسوبات آبرفتی سیمانی شده و سنگ بستر قادر به حفر آن نبوده، فرسایش جانبی شدیدی را بر بستر تحمیل نموده که حاصل آن پرتنگاههایی به ارتفاع بیش از ۱۰ متر در سواحل کاو ماندره است. فرسایش جانبی پس از برداشت کامل رسوبات جلگه‌ی سیلابی، واریزه‌های قدیمی را در محل خروجی زیر‌حوضه‌های فرعی به شدت فرسایش داده و پرتنگاههای ناپایداری را به وجود آورده است. در بخش‌های پایین رود که عرض دشت سیلابی توسعه می‌یابد، جریان سیلاب باعث حذف بسیاری از ماندرهای قبلی و کاهش طول رودخانه گردیده است.

۳. مناظر تراکمی جدید:

در اثنای سیلاب‌های شدید رودخانه‌ی مادرسو، مناظر کاوشی گستردگی ییشتری نسبت به مناظر تراکمی داشته است. مناظر تراکمی این سیلاب‌ها عمدها مواد سنگی درشت دانه را شامل می‌شود که در دو چشم‌انداز خلاصه می‌شوند. اول مخروط‌افکنهای جدید یا قطعات جدید مخروط‌افکنهایی است که در خروجی آبراهه‌های فرعی ایجاد شده‌اند و دوم تراکم رسوبات درشت دانه در بستر آبراهه‌های اصلی است. شکل شماره

۱۹ پراکندگی این مناظر را نشان می‌دهد که در نوع اوّل عارضه‌ی مخروطی شکل، نسل جدیدی از مخروط‌افکنه‌ها را با خصوصیات متفاوت از قطعات قبلی نشان می‌دهد. و در حالت دوم عمدتاً بستر جدید رود را نمایان می‌سازد که مستعد تغییرات شدید بعدی خواهد بود. این رسوبات گرچه عارضه‌ی مشخصی را نمایان نمی‌سازد، ولی به عنوان یک لایه‌ی متفاوت در پیشتر جاهای روی رسوبات ریزدانه دوره‌های قبل گسترش یافته و این تغییرات بر منابع بستر و خصوصیات اکولوژیکی آن تأثیر شگرفی داشته است. به عنوان مثال دسترسی به رسوبات ریزدانه‌ی زیرین را برای اجرای پروژه‌های عمرانی مشکل ساخته و در مقابل سنگ کافی را فراهم آورده که شدیداً مورد بهره‌برداری برای اجرای طرح‌ها قرار گرفته است. همچنین تغییر گونه‌های گیاهی جنگلی در عرصه‌های جنگلی و تغییر در شرایط هیدرولوژیکی آبراهه را به دنبال داشته است.

شکل شماره ۱۹ نقشه‌ی ژئومورفولوژی سیلان کاتاستوفیک سال ۱۳۸۰ (خلاصه شده)

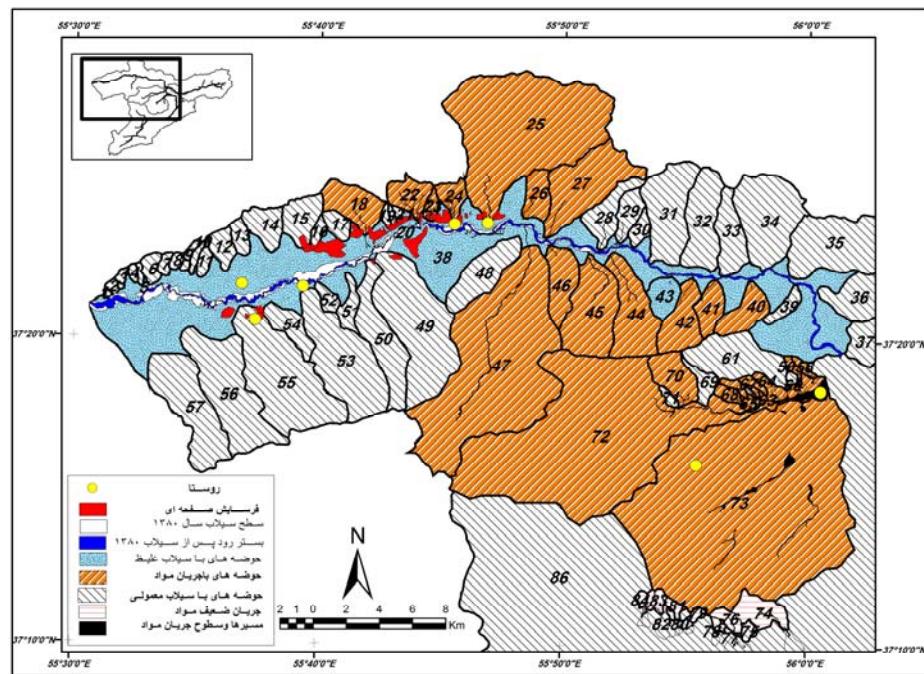

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مطالعات انجام شده روی مرفلولوژی سیلاب‌های رودخانه‌ی گلستان نشان می‌دهد که:

۱. دوره‌ی بحران شکل زایی جدیدی در منطقه به طور ناگهانی شروع شده و در زمانی کوتاه آثار نسبتاً قابل ملاحظه‌ای را بر سطح زمین، مشابه عوارض قدیمی بر جای گذاشته است. بنابراین نسبت دادن تمام عوارض کاوشی و تراکمی قبلی به دوره‌های بارانی کواترنر باید بالحتیاط پیشتری صورت پذیرد. این تغییرات که به نظر می‌رسد ناشی از نوسان‌های جزئی در شرایط اقلیمی است، متأثر از خصوصیات مرفلولوژیکی و دخالت انسان در محیط طبیعی تشدييد می‌شوند.
۲. وقوع سیلاب کاتاستروفیک در حوضه‌ی آبریز منجر به ناپایداری آبراهه‌ها و دامنه‌ها گردیده و حوضه را به سمت بحران‌های بزرگ‌تری سوق می‌دهد.
۳. پروژه‌های کنترل سیلاب در زیر‌حوضه‌های فعال شده بر اثر سیلاب‌های شدید، نمی‌تواند برای سیلاب‌های غلیظ یا جریان مواد مفید باشد.
۴. دست کاری گسترده‌تر اصلی به دلیل بازسازی و مرمت جاده ارتباطی مشهد – گرگان قدرت تخریبی سیلاب‌های آینده را پیشتر خواهد کرد. زیرا اولأً سیلاب‌های شدید این رودخانه از نوع سیلاب‌های با غلظت بالای رسوب بوده و دوم آن که در سیلاب‌های بعدی عمدتاً رودخانه به صورت جانی بستر را تغییر خواهد داد و احداث جاده به این موضوع کمک می‌نماید. بهترین واکنش به سیلاب شدید سال ۱۳۸۰ این بود که بستر را برای مدتی رها می‌کرددن، تا علاوه بر مطالعه دقیق آثار سیلاب، رفتار سیلاب‌های بعدی به شکل روشن‌تری ثبت و ضبط می‌شد.
۵. برآورد سیلاب و برنامه‌ریزی ریسک سیلاب در کشور باید بر مبنای روش‌های هیدرو-ژئومورفولوژیکی صورت گیرد. سطح سیلاب سال ۱۳۸۰ در رودخانه‌ی مادرسو تا جایی گسترش یافت که از دیدگاه ژئومورفولوژی، عرض بستر رود و دشت سیلابی منظور می‌شود. دوره‌های برگشت محاسبه شده بر مبنای آمارهای کوتاه مدت، می‌تواند با استفاده از مطالعات پالئوفلادها اصلاح شده و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای دوره‌های طولانی اصلاح شده انجام گیرد.

یادداشت:

۱. سیلاب کاتاستوفیک به سیلاب‌های بسیار شدید و ناگهانی که تغییرات مهم ژئومورفیکی را در سطح زمین به بار می‌آورند، اطلاق می‌گردد.

منابع و مأخذ

۱. بابائیان، ایمان و دیگران، ۱۳۸۰. بررسی الگوی سینوپتیکی سیل تابستان ۱۳۷۰ استان‌های گلستان و خراسان، بولتن علمی مرکز ملی اقلیم‌شناسی، مشهد.
۲. سازمان جغرافیایی کشور. ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ عکس‌های هوایی ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰ منطقه و تصاویر ماهواره‌ای IRS سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴.
۳. سازمان جغرافیایی کشور. نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ منطقه به نام‌های آق قمیش، تنگ راه، قلعه چشمeh خان، ریاط قره بیل، دوزین، نردین، سفیدالی، کاشیلر.
۴. مهندسین مشاور تهران برکلی، ۱۳۷۰، مطالعات حوضه‌ی آبریز سد گلستان گزارش هیدرولوژی و سیل.
۵. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آبخیزداری، ۱۳۸۱، مدل‌سازی علل و قوعع سیلاب مرداد ماه ۱۳۷۰ در حوضه‌ی رودخانه مادرسو.
۶. وزارت نیرو، سازمان آب منطقه‌ی گلستان، آمار دینی‌های روزانه و پیشنهادی دینی لحظه‌ای ایستگاه‌های هیدرومتری منطقه.
۷. وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب، ۱۳۸۱، بررسی سیلاب‌های تابستانه حوضه سد گلستان.
8. Baker, V.R. 1973. *Palaeohydrology and sedimentology of Lake Missoula flooding in eastern Washington*. Geology society of America, special paper, PP79-144.
9. Baker, V.R. 1977. *Stream channel response to floods with examples from central Texas*. Geology society of America.
10. Baker, V.R. 1978. *Large scale erosional and depositional features of the channelled scabland*, in the channelled scabland. Space Admin, pp 81-115.
11. Baker, V.R. 1987. *Palaeoflood hydrology and extraordinary flood events*. Journal of hydrology No 96. PP 79-99.
12. Baker, V.R and costa, J.E. 1987. *Flood power in "catastrophic flooding"*. Allen and unwin, London. PP 1-22.
13. Baker, V.R, Kochel, R.C and Patton, P.C. 1988. *Preface in "flood Geomorphology"*. Jhon willey

- and sons, Inc PP ix, x, xi.
14. Baker, V.R. 2002. *High-energy megafloods: planetary settings and sedimentary dynamics*. Sediment no 32 pp 3-15.
 15. Baker, V.R. 2006. *Palaeo hydrology in a global context catena* No 66. PP 161-168
 16. Costa, J.E. 1987. *Colorado Big Thompson flood: Geologic evidence of a rare hydrologic event*. Geology No 6. PP 611-620.
 17. Costa, J.E. 1987. *A history of paleoflood in the United States, 1800-1970*. In "the history of hydrology". American Geophysical union 3 Middle town CT. Wesley an university PP 40-53.
 18. Dollar, E.S.J. 1998. *Palaeofluvial geomorphology in southern Africa*. A review progress in physical Geography No 22. PP 49-325.
 19. Ely, L.L and Baker, V.R. 1985. *Reconstructing palaeoflood hydrology with slackwater deposits*. Verde River. Arizona physical Geography No 5, PP 26-103.
 20. Fassetta, G.A, Cossart, E and fort, M 2005. *Hydrogeomorphic hazards and impact of Man-Made structures during the catastrophic flood of June 2000 in the Upper Guli catchment (southern French Alps)* Geomorphology No 66. PP 41-61
 21. Gale, S.J, Bainbridge, A and Bainbridges. 1990. *Megafloods in inland eastern Australia*. Zeitschrift fur Geomorphologie No 38, PP 1-11.
 22. Grossman, M.J. 2001. *Large floods and Climatic change during the Holocene on the Ara river Central Japan*. Geomorphology No 39, PP 27-37.
 23. Gupta, A. and fox, H. 1974. *Effects of high magnitude floods on channel form*. A case study in the Maryland piedmont. Water Resources Research No 10, PP 499-509.
 24. Gupta, A. 1983. *High magnitude floods and stream channel response*. Sedimentol vol 6, PP 219-227.
 25. Gutierrez, F, Gutierrez, M and sancho, C. 1998. *Geomorphological and sedimentological analysis of a catastrophic flash flood in the Ara's drainage basin (central Pyrenees, Spain)* Geomorphology No 22, PP 265-283.
 26. Heine, K and Heine, J.T. 2002. *A palaeohydrologic reinterpretation of the Homeb silts, kuiseb River central Namib Desert (Namibia) and palaeo climatic implications*. CATENA No 48, PP 30-107
 27. JICA CTI Engineering International Co. Ltd. *The study on flood and debris flow in the coastal area focusing on the flood – hit Region in Golestan Province* 2004 unpublished reports

28. Jakob, M and Jordan, P, 2001, *Design flood estimates in mountain streams civil Engineering* vol 28, NRC Canada, PP
29. Tones, A.P, Shimazu, H, Oguchi, T, Okuno, M and Tokutake, M. 2001. *Late Holocene slack water deposits on the Nakagawa River, Japan*. Geomorphology. No 39, PP39-51.
30. Johnson, R.A. 1983. *Stream channel response to extreme rainfall events*. The Hurricane Camille storm in central Nelson County. Virginia. M.S thesis. University of Virginia.
31. Kale, V. S, Ely, L.L, Ezel y and Baker, V.R. 1996. *Palaeo and historical flood hydrology*. Indian peninsula. In global continental changes, Geological society of London special publication 115, PP 64-115
32. Kale, V.S, Mishra's and Baker, V.R. 1997. *A 200 year palaeofloods record from sakarghat*, on Narmada, central India. Geological society of India. No 50 PP 285-288.
33. Kochel, R.C and Baker, V.R. 1982. *Palaeoflood hydrology*. Science No 215. PP 353-361.
34. Kochel, R.C, Baker, V.R and Patoon, D.C 1982 *paleohydrology of southwest texas*. Water resources Research No 18. PP 1165-1183.
35. Kochel, R.C. 1988. *Geomorphic impact of large floods*. In flood Geomorphology PP 169-187.
36. Meyer, Grount. A 2001. *Recent large magnitude floods and their impact on valley – floor environments* of Northeastern yellow stone. Geomorphology No 40. PP 211-290.
37. Newson, M 1980. *The geomorphological effectiveness of floods*. A contribution stimulated by two recent events in Midwales. Earth surface processes No 5, PP 1-16.
38. Nolan, K.M and Marron, D.C. 1985. *Contrast in stream channel response to major storms in two mountainous areas of California*. Geology No 13. PP 135-138.
39. Patton, P.C. and Baker, V.R. 1977. *Geomorphic response of Central Texas stream channels to catastrophic rainfall and runoff*. In "Geomorphology in arid regions" PP 189-212.
40. Schumm, S.A and Lichy, R.W. 1963. *Channel widening and flood plain construction along Cimmaroon river in south western Kansas*. Us Geology survery. PP 7-88.
41. Wohl, E.E, Fucrtsch, S.J and Baker, V.R. 1994. *Sedimentary records of late Holocene Floods along the fitzrong and Margaret Rivers, Western Australia*. Australian Journal of Earth sciences No 41. PP 80-213.
42. Wolman, M.G and Gerson, R. 1978. *Relative scales of time and effectiveness of Climate in watershed Geomorphology*. Earth surface processes and landForms No 3, PP 189-203.
43. Wolman, M.G and Miller, J.P 1960. *Magnitude and Frequency of forces in geomorphic processes*. Geology No 68, PP 54-74.

44. Yang, D. Yu, G., xie, y. zhan'd and Li'z 2000. *sedimentary records of larg Holocene floods from the middle reaches of the Yellow river china.* Geomorphology No 33, PP 76-88.
45. Zawada, P and Hattigh, J. 1994. *Studies on the palaeoflood hydrology of South African rivers.* Suid-Afrika anse Tydskrif vir wetenskap 90, PP 68-567.
46. Smith keith 2001. *Environmental hazards.* Third edition by Rutledge. England, PP 170, 171.